

Instrucciones

G3 Marcha remota iluminada Kit de botón



3A1018D

SPA

Se utiliza para la indicación remota del estado de la bomba y para indicar una operación de lubricación manual. Únicamente para uso profesional.

Números de kits*: 12 Volt - 571030, 571032; 24 Volt - 571031, 571033

*Todos los kits tienen una clasificación IP65.




Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones en este manual y el manual de instrucciones de la bomba G3 incluido con su unidad. Guarde estas instrucciones.


Piezas incluidas en kits

No de ref.	Descripción	Cant.
1	BOTÓN, pulsador, 12 V, Kits 571030, 571032; 24 V, Kits 571031, 571033	1
2	CONECTOR, rápido	4
3	ETIQUETA, marcha	1
4	MAZO, cables, M12 a cable desnudo, modelos 571032, 571033	1
5	JUNTA TÓRICA	1

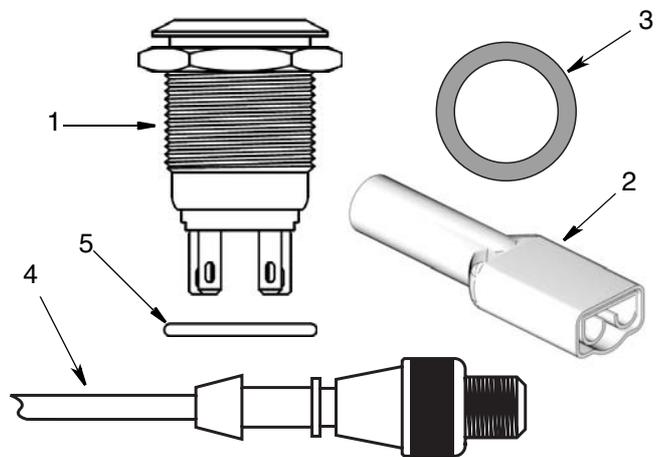

Instrucciones

1. Desconecte la fuente de alimentación a la bomba G3.
2. Perfore un orificio en el panel o la placa. (Véase la ilustración de la derecha para la dimensión de corte.)

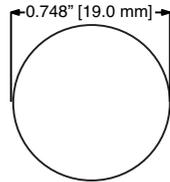

3. Retire la tuerca de bloqueo (a) del botón (1). Instale la junta tórica (5) (FIG. 1).

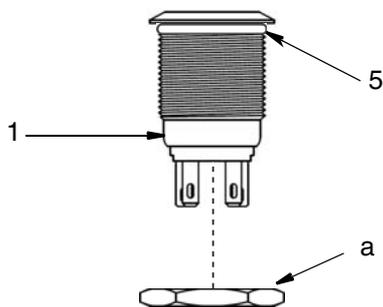


FIG. 1

4. Para instalaciones de salida manual remota iluminada, conecte el extremo del mazo de cables (4) con la posición del conector en la bomba G3 identificada con un símbolo a la derecha. (Véase el diagrama de cableado, página 4.)



NOTA: Para instalaciones de cables de alimentación de 5 hilos (nº de pieza Graco 123750, vendido de forma separada), conecte el extremo del mazo de cables con la entrada de alimentación CPC. (Véase el diagrama de cableado, página 4.)

5. Encamine y asegure el mazo de cables (4) desde la posición de instalación de la G3. Corte la longitud excesiva de cable del mazo de cables (4).
6. Pele aproximadamente 1" de la camisa del mazo y 1/4" de la parte trasera del conductor. Instale conectores rápidos (2) con los cables (4) utilizando un conector en rizo.
7. Introduzca el extremo de cables (4) desde el lado trasero del panel o de la placa, a través de la tuerca de bloqueo (a) y a través del orificio en el panel o la placa (c) (FIG. 2). (Observe la posición de la junta tórica (5) para una instalación correcta.)

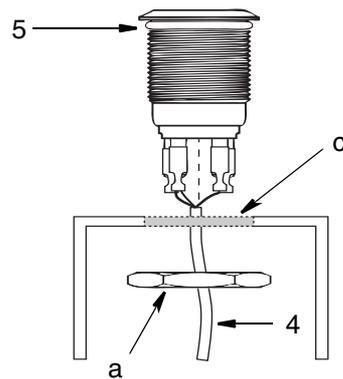


FIG. 2

8. Conecte el mazo de cables (4) con el botón (1). Consultar el diagrama de cableado, página 4.
9. Introduzca el botón a través del orificio en el panel o la placa (b) y a continuación apriete a mano la tuerca de bloqueo (a) para asegurar el botón (1) en su posición.
10. Limpie la superficie alrededor del borde exterior del botón (1). Coloque la etiqueta (3) alrededor del botón y pegue la etiqueta al panel o la placa.

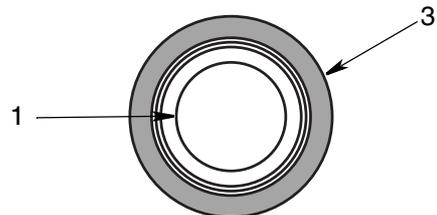


FIG. 3

Comprobación de la instalación

Marcha manual remota iluminada

1. Encienda la G3 y acceda al Modo de ajuste pulsando los botones de FLECHA ARRIBA y ABAJO juntos durante 3 segundos.
2. La iluminación del botón debería alternar entre verde, amarillo y rojo.
3. Pulse el botón de restauración para salir de la prueba.



Cable de alimentación CPC de 5 hilos

1. Encienda la G3 y acceda al Modo de ajuste pulsando los botones de FLECHA ARRIBA y ABAJO juntos durante 3 segundos.



2. El botón parpadeará en verde.
3. Al pulsar el botón de restauración se sale de la comprobación.



Comprobación de la marcha manual

Pulse el botón de marcha remota y verifique que la luz se encienda en verde y la unidad haya entrado en el ciclo de lubricación.

Validación de la función de color

	Iluminación remota tricolor	Iluminación remota estándar
Unidad en modo OFF	Off	Off
Unidad en modo Act.	Verde	Verde
Condición de advertencia	Amarilla	Se enciende y se apaga una vez por segundo
Condición de fallo	Rojo	Se enciende y se apaga una vez por segundo

Diagramas de cableado



Salida manual remota iluminada

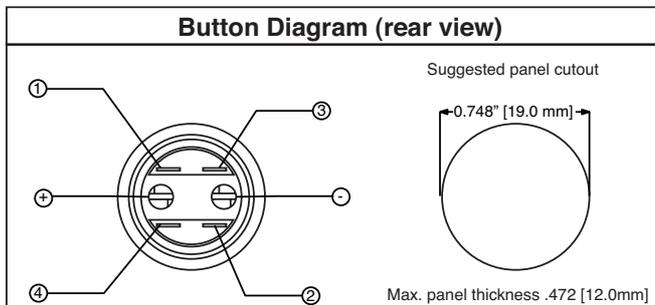
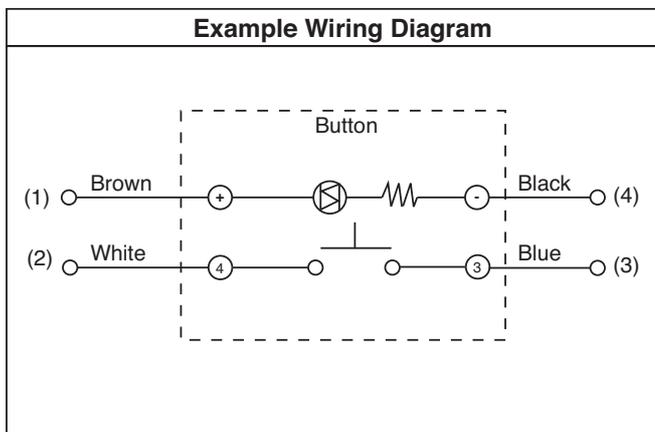
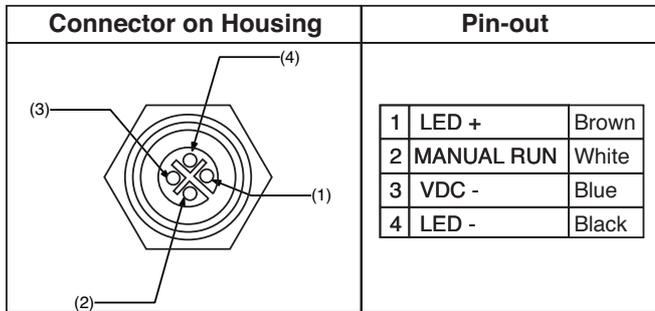


FIG. 4

Cable de alimentación de 5 hilos (instalación alterna)

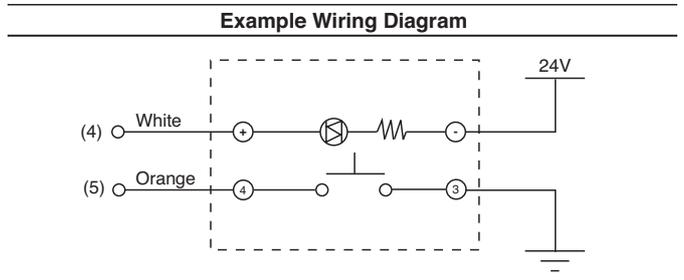
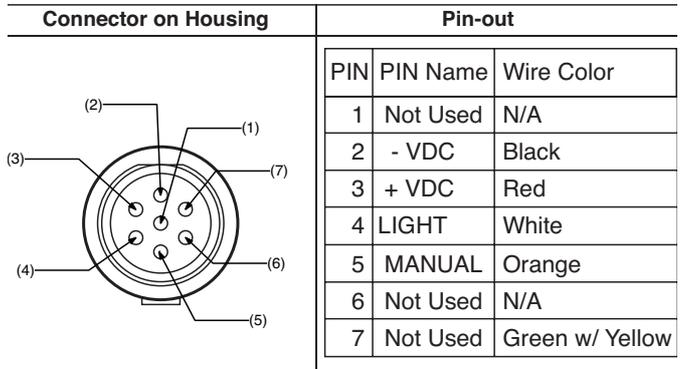


FIG. 5

Todos los datos visuales y escritos contenidos en este documento son referentes a la última información disponible, a la hora de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A0528

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis
Oficinas internacionales: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2010, Graco Inc. Está registrado en ISO 9001

www.graco.com
 6/2010, revisado 7/2010