

Õhutoega pihustuspüstol G40

311957G

ET

- Ehitusvärvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutamiseks.-


Mudel 288513, 289604

Maksimaalne töö rõhk: 4000 psi (280 baari, 28 MPa)

Õhu maksimaalne töö rõhk: 100 psi (7 baari, 0,7 MPa)



TÄHTSAD OHUTUSJUHISED. Vaadake rõhu vabastamise, eeltäitmise ja pihustamise juhiseid oma pihusti kasutusjuhendist. Hoidke need juhised alles.

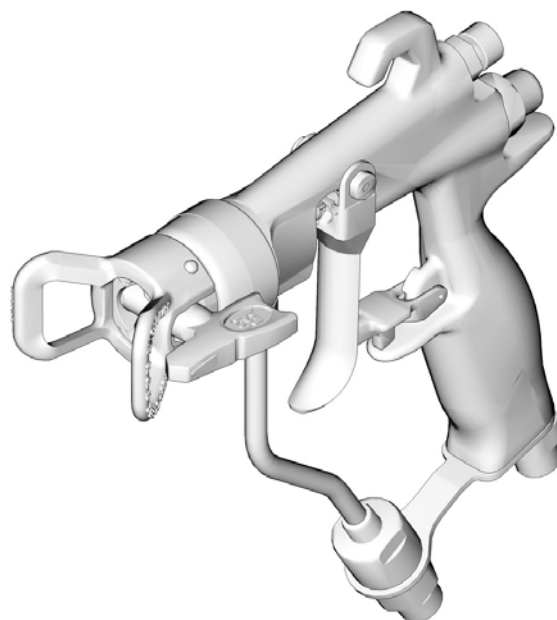

ti8835a


Hoiatused

Järgnevad hoiatused puudutavad selle seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk tähistab üldisi hoiatusi, ohusümbol viitab tootespetsiifilistele ohtudele. Lisaks on tootespetsiifilisi hoiatusi vastavates kohtades kasutusjuhendi tekstis.

 HOIATUSED	
	NAHA LÄBISTAMISE OHT Püstolist, vooliku lekkimisest või rebenenud osadest väljapaiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib läbistada naha. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. Otsige viivitamatult kirurgilist abi. • Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole. • Ärge asetage kätt pihustidüüsi otsa kohale. • Ärge peatage ega suunake lekkeid kõrvale käte, keha, kinnaste või kaltsu abil. • Ärge pihustage otsikukaitse ja päästikukaitset. • Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik. • Järgige selles juhendis kirjeldatud Rõhu vabastamise protseduuri, kui lõpetate pihustamise, samuti enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist.
	TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks: • Kasutage seadet ainult hästiventileeritud kohas. • Kõrvaldage kõik süttimisallikad, nagu näiteks süüteleegid, sigaretid, kantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht). • Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustid, kaltsud ja bensiin. • Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut elektrikontaktist, samuti ärge lülitage valgusteid sisse ega välja. • Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. Lugege läbi Maandamise juhised. • Kasutage üksnes maandusega voolikuid. • Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge värvipüstol kindlalt vastu maandatud anuma külgeina. • Kui näete sädemeid või tunnete elektrilööki, lõpetage viivitamatult seadme kasutamine. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud. • Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.
	SEADME VÄÄRKASUTUSOHT Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raske vigastuse. • Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all. • Ärge ületage vähima vastupidavusega süsteemi komponendi maksimaalset töö rõhku või lubatud temperatuuri. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest Tehnilisi andmeid. • Kasutage vedelikke ja lahusteid, mis sobivad märgate osadega. Vaadake Tehnilisi andmeid kõigis kasutusjuhendites. Lugege vedelike ja lahustite tootjate hoiatusi. Täieliku teabe saamiseks materjali kohta nõudke levitajalt või edasimüüjalt materjali ohutuskaarte (MSDS). • Kontrollige seadet iga päev. Remontige või vahetage kulunud või kahjustatud osad kohe välja ainult tootja originaalvaruosade vastu. • Ärge muutke ega modifitseerige seadet. • Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärkidel. Info saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. • Paigutage voolikud ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemale. • Ärge voolikuid kokku murdke ega liigselt painutage. Ärge kasutage voolikuid seadmete vedamiseks. • Hoidke lapsed ja koduloomad tööpiirkonnast eemal. • Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju.

 HOIATUSED	
	RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD OHT Ärge kasutage alumiiniumist rõhuseadmetes 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesikuid sisaldavaid lahusteid ja vedelikke. Need võivad kaasa tuua ägeda keemilise reaktsiooni ja seadme purunemise, põhjustades surma, raskeid kehavigastusi ning varalist kahju.
	ISIKLIK KAITSEVARUSTUS Kandke töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides sobivaid kaitsevahendeid, et kaitsta end võimalike tõsiste vigastuste eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad, kuid loetelu ei ole piiratud: • Kaitseprillid • Kasutage vastavalt vedeliku ja lahusti tootjate soovitudele kaitserõivaid ja respiraatorit • Töökindad • Kuulmisorganite kaitse

Rõhu vabastamise protseduur




Järgige seda Rõhu vabastamise protseduuri alati, kui teil soovitatakse rõhku alandada, lõpetada pihustamine, kontrollida või teenindada seadet või paigaldada või puhastada pihusti otsikut.

1. Lukustage päästik. Lülitage toide välja (OFF) ja keerake rõhuregulaatori nupp madalaimale seadele.
2. Vabastage päästik. Suruge värvipüstol vastu loputusämbri külge. Vajutage rõhu vabastamiseks päästikule ja sihtige ämbrisse.


Kui kahtlustate, et pärast ülalkirjeldatud samme on pihustusotsik või voolik ummistunud, või ei ole rõhk täielikult vabastatud, keerake VÄGA AEGLASELT lahti otsiku kaitset hoidev mutrit või vooliku otsa ühendust, et vabastada rõhk järk-järgult, seejärel keerake see täielikult lahti. Kõrvaldage vooliku või otsiku ummistus.

Püstoli päästiku lukustus




Et vältida vigastuste tekkimist siis, kui püstolit ei kasutata, lukustage seadme väljalülitamisel ja järelevalveta jätmisel alati päästik.


Päästik lukustatud
(ei pihustata)

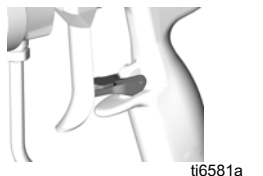

Päästik vabastatud
(pihustatakse)

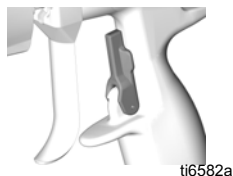


Seadistamine




Veenduge, et pihusti on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud ning päästik lukustatud. Vt eeltäitmise ja pihustamise juhiseid oma pihusti kasutusjuhendist.

Ühendage püstol pihusti külge


1. Ühendage õhu sisselaskeava kinnitus (17) ja vedeliku sisselaskeava kinnitus (25) püstoli külge.

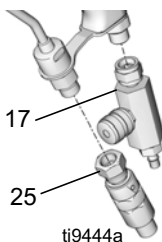


2. Õhutoega pihustamise korral ühendage kõigepealt must spiraalõhuvoolik (a) püstoli õhu sissepääsuava kinnituse (17) külge. MÄRKUS: Kui te valmistate püstolit pihustamiseks ette esimest korda, siis peate lõikama musta õhuvooliku pikkuse parajaks.

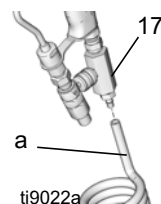


3. Ühendage sinine vedelikuvoolik (b) püstoli sissepääsuava (25) külge.
4. Ühendage õhu- ja vedelikuvooliku teine ots pihusti külge. Kasutage kahte mutrivõtit, et keerata kõik ühendused kõvasti kinni (vt pihusti ettevalmistamise juhiseid pihusti kasutusjuhendis 311905.)

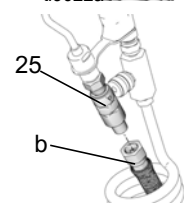

Otsiku (33) ja kaitse (6) paigaldamine püstolile



1. Kui seadet on hiljuti kasutatud, vabastage rõhk.
2. Paigaldage pesa korpus (6b) kaitse (6).
3. Paigaldage SwitchTip (33).
4. Asetage tihend (33b) üle pesa (35a) ja viige pesa korpusse (25). Kasutage veepõhiste materjalide puhul musta, lahusti- ja õlipõhiste materjalide puhul oranži tihendit.
5. Paigaldage kaitse (6) püstoli otsale. Keerake käsitsi kinni.

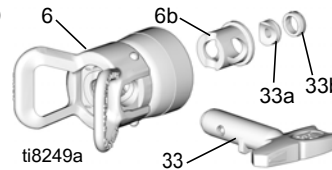


Kui märkate, et püstoli esiosast lekib vedelikku, asendage pesa (33a) ja/või pingutage kaitse mustrit.

Kasutusjuhend


Märkus: Alljärgnevad juhised on Graco FinishPro pihustitega kasutatavate püstolite kohta. Vt pihusti kasutusjuhendit 311905. Kui te kasutate teistsugust pihustit, siis vaadake oma seadme kasutusjuhendit.

Kui kasutate pihustit FinishPro™ 390, siis on õhku võimalik reguleerida ainult püstoli puhul. FinishPro™ 395 pihustite puhul saab õhku reguleerida ka pihusti puhul.



1. Vabastage päästik (1a).
2. Veenduge, et noolekujuline ots (33) on suunatud ettepoole (pihustamine).
3. Hoidke püstolit umbes 304 mm (12 tolli) kaugusel värvitavast pinnast ja sellega risti. Liigutage esmalt püstolit, seejärel vajutage proovivärvimiseks päästikule (3).
4. Hoidke alati püstol pinna suhtes õige nurga all. Ärge tehke püstoliga kaari. See põhjustab ebaühtlast vedelikuga katmist. Liigutage püstolit ühtlase viimistluskihi saamiseks sujuvalt ja ühtlaselt üle pihustatava objekti, nii et liigutused kattuvad 50% ulatuses.


Ummistuse kõrvaldamine



1. Vabastage rõhk. Lukustage päästik (1a).
2. Pöörake otsikut (33) 180°. Vabastage päästik (1a). Tühjendage püstol ummistuse eemaldamiseks anumasse või maha.
3. Lukustage päästik (1a). Pöörake otsik (33) 180° tagasi pihustusasendisse.

Pihustamine

Vt oma pihusti kasutusjuhendit. Alljärgnevad juhised on mõeldud koos Graco FinishPro pihustitega kasutatavate püstolite jaoks.




Õhutoega pihustamine

1. Viige pihusti funktsioonivalikulüliti AIRLESS pihustusasendisse.
2. Keerake püstoli õhurõhuregulaator täiesti lahti.
3. Eeltäitke pump, järgides eeltäitmise juhiseid pihusti kasutusjuhendis 311905.
4. Keerake pihusti vedelikurõhu regulaator kõige kõrgemale seadele.
5. Vabastage päästik (1a). Vähendage püstoli päästikule vajutades pihusti vedelikurõhku, kuni märkate pihustumustris "sabasid".
6. Vabastage püstoli päästik.
7. Seadke pihusti lüliti asendisse AA (õhutoega pihustamine).
8. Vajutage päästikut. Suurendage pihustamise ajal püstoli õhurõhku, kuni "sabad" kaovad.
9. Kasutage pihustumustri parandamiseks püstoli õhuregulaatorit.


Õhuvaba pihustamine

1. Viige pihusti funktsioonivalikulüliti AIRLESS pihustusasendisse.
2. Eeltäitke pump, järgides eeltäitmise juhiseid pihusti kasutusjuhendis 311905.
3. Alustage pihusti kõige madalama surve juures.
4. Tehke proovipihustus. Tõstke järk-järgult pihusti survet, kuni värv pihustub ühtlaselt, ilma selgete servadeta. Kui surve muutmine üksi ei võimalda selgeid servi kaotada, siis kasutage väiksemat otsikut.

Märkus: Kui pihustumuster on ebaühtlane, puhastage õhuavasid lahusti ja pehme harja või hambaorgiga. Ärge kasutage õhuotsiku avade puhastamiseks metalltööriistu, sest see võib neid kriimustada. Kriimustused võivad moonutada pihustumustrit.

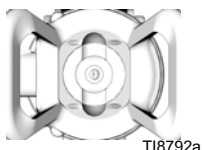

Hooldamine



Lugege enne püstoli mis tahes hooldustöid selle kasutusjuhendi kaanel olevaid hoiatusi ja vabastage rõhk, vt lk 4.

Igapäevane hooldus


Loputage püstolit pärast iga töövahetust ja hoidke seda kuivast kohas.

Ärge kastke püstolit ega selle osi vette ega puhastusvahenditesse.

- Ärge suunake püstolit puhastamise ajal üles.


- Ärge pühkige püstolit lahustist märja lapiga; väänake liigne vedelik välja.
- Püstoli õhuavadesse jäänud lahusti võib põhjustada ebakvaliteetse värvimistulemust. Ärge kasutage puhastusviise, mille tulemusel võib lahusti püstoli õhuavadesse sattuda.

Loputamine ja puhastamine



- Loputage püstolit enne uue värvitooni kasutuselevõttu, enne püstoli hoiuleasetamist ja parandamist.
- Loputage võimaliku madalaima rõhu all. Kontrollige ühendusi lekete suhtes ja pingutage neid vajadusel.
- Loputage kasutatava vedeliku ja seadme vedelikuga kokkupuutuvate osadega sobiva vedelikuga.

1. Vabastage rõhk, vt 4. Eemaldage pihusti pistik vooluvõrgust.
2. Eemaldage otsik (33) ja kaitse (6).
3. Ühendage must õhuvoolik püstoli küljest lahti.
4. Eemaldage pihusti sifoontoru värvinõust ja asetage loputusvedelikku. Vaadake puhastamisjuhiseid pihusti kasutusjuhendis 311905.
5. Ühendage pihusti vooluvõrku. Seadke pihusti funktsioonivalimislüliti asendisse AIRLESS.
6. Suurendage aeglaselt survet. Suunake püstol maandatud metallnõusse. Vajutage päästikut ja loputage püstolit lahustiga, kuni kõik vedeliku jäljed on püstoli käikudest eemaldatud.
7. Keerake pihusti funktsioonivalimislüliti asendisse OFF.
8. Vabastage rõhk, vt lk 4.
9. Võtke vedelikuvoolik püstoli küljest lahti.
10. Kui difuusor (5) tuleb puhastamiseks eemaldada, siis vajutage päästikut, kui difuusorit püstoli tööriistaga (30) eemaldate.
11. Kastke pehme harja pehme ots sobivasse lahustisse. Ärge hoidke harja pidevalt lahusti sees ega kasutage terasharja.
12. Suunake püstol alla ning puhastage püstoli esiosa pehme harja ja lahustiga.
13. Hõõruge otsikut (33) ja kaitset (6) pehme harjaga. Kasutage õhuotsiku avade puhastamiseks pehmet tööriista, nt hambaorki, et vältida pindade kahjustamist. Avade puhtuses veendumiseks puhuge õhku läbi pihustusotsiku.
14. Kui difuusor (5) oli eemaldatud, vajutage difuusori püstoli tööriistaga (30) paigaldamisel päästikut. Keerake difuusor kõvasti kinni, et tagada hea tihedus. Keerake kinni pöördemomendini 18-19 N•m. Korralikult kinnikeeramisel ulatub äärik välja püstoli peale.
15. Paigaldage otsik (33) ja kaitse (6) püstoli külge, vt lk 4.
16. Kasutage pehmet lahustis niisutatud lappi ja pühkige püstoli välispind üle.
17. Pärast puhastamist määrige järgmisi osi iga nädal määrdeainega 111265.
 - Päästiku liigendtiht (A)
 - Püstoli mõlemad küljed, kus päästik puutub püstoliga kokku (B)
 - Vedelikunõela pulk, päästiku taga (C)

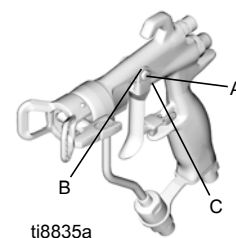

Filtri (24) puhastamine ja/või asendamine



1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Lukustage päästik (1a).
2. Keerake lahti vedeliku sissepääsuava kinnitus (25).
3. Eemaldage torusisene vedelikufilter (24).
4. Puhastage filtrit pehme harja ja sobiva lahustiga. Kontrollige filtrit ja vahetage see kahjustuse korral välja.
5. Paigaldage torusisene filter (24) vedelikutoru (16) alusesse.
6. Keerake vedeliku sissepääsuava kinnitus (25) toru alusesse. Keerake kinni pöördemomendini 20-21 N•m.

Remont



Pesa parandamine


Kasutage karbiidpesa paranduskomplekti 249456. Kasutage parimate tulemuste huvides kõiki komplektis olevaid uusi osi.

1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Eemaldage vedeliku- ja õhuvoolikud püstoli küljest.
2. Eemaldage kaitse (6) ja pihustusotsik (33).
3. Vajutage päästikut, et tõmmata nõela korpus pesast välja, samas kui keerate difuusorit (5) püstoli korpuse (1) küljest püstoli tööriistaga (30) lahti.
4. Kontrollige O-rõngaid (5e, 5f, and 6a). Eemaldage O-rõngad ettevaatlikult difuusori korpusest (5a) ja asendage need vajadusel.
5. Eemaldage pesa mutter (5d), pesa (5c) ja tihend (5b) 7/32 kuuskantmutrivõtme abil.
6. Kontrollige pesa (5c) ja pesa tihendit (5b), vajadusel asendage.
7. Paigaldage (5b) pesa (5c) ja pesa mutter (5d). Keerake kinni kuni pöördemomendini 5,0-5,6 N•m. Vältige mutri ülekeeramist.


• Karbiidpesa (5c) paigaldamisel peab pesa koonusjas ots olema suunatud püstoli otsiku poole.

Nõela parandamine (2)

1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Eemaldage difuusor (5), vt Pesa parandamine, lk 6.
2. Eemaldage päästiku liigendtihvti mutter (14), liigendtihvti (13) ja päästik (3) püstoli tööriista (30) ja mutrikeeraja (29) abil.

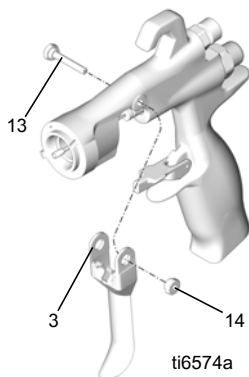


3. Eemaldage vedelikunõela sõlm (2) püstoli esiosast mutrikeeraja (29) abil. Kui nõel on paindunud või kahjustunud või kui tihend on kulunud või lekib, siis asendage kogu nõelasõlm. Kui asendamine on vajalik, eemaldage kindlasti O-rõngas (2a), sest see võib püstoli korpusse kinni jääda.

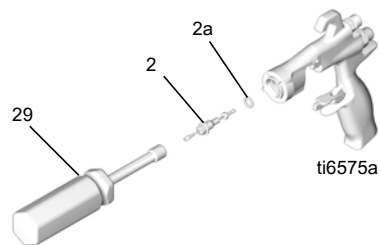


Õhuklapi parandamine (8)

1. Keerake püstoli tööriista (30) abil lahti vedru otsik (11), mis asub püstoli korpuse (1) tagaosas. Eemaldage kaks vedru (15 ja 19), pulk (9) ja pesa (10).
2. Vajutage õhuklapi sõlm (8) püstoli tagaosast välja.
3. Kontrollige püstoli korpuses (1) asuvat U-kübarat (7). Kui U-kübar on kulunud või lekib, siis eemaldage see ettevaatlikult püstoli korpuse esiosast orgi abil.

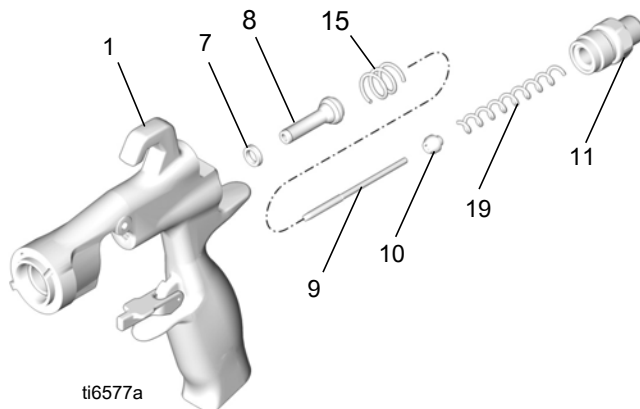

Vedelikutoru asendamine (16)

1. Eemaldage õhu sissepääsuava kinnitus (17) püstoli tööriista (30) abil ja kruvi (20) 3/16 mutrivõtme abil.
2. Keerake lahti vedeliku sissepääsuava kinnitus (25). Eemaldage ja puhastage või asendage torusisene vedelikufilter (24).
3. Keerake vedelikutoru liitmik (16a) vedeliku sissepääsuava küljest lahti. Eemaldage ettevaatlikult tihend (22).

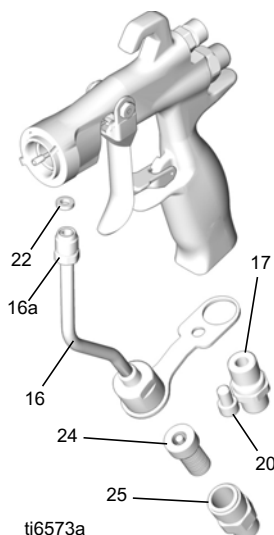


Lameda otsiku kohandamiskomplekt (valikuline)

Lameda otsiku kohandamiskomplekt võimaldab kasutada AAM lamedaid otsikuid koos selle püstoliga. Tellimisnumber 288514.


Kokkupanek

1. Paigaldage toru tihend (22) püstolile. Keerake vedelikutoru liitmik (16a) käsitsi püstoli vedeliku sissepääsuavasse. Keerake õhu sissepääsuava kinnitus (17) ja kruvi (20) käsitsi kinni. Keerake vedelikutoru liitmik kinni pöördemomendini 17-18 N•m. Keerake õhu sissepääsuava kinnitus kinni pöördemomendini 20-21 N•m. Keerake vedelikutoru klambri kruvi kinni pöördemomendini 6-7 N•m.
2. Paigaldage torusisene vedelikufilter (24) vedelikutoru (16) alusesse. Keerake vedeliku sissepääsuava kinnitus (25) toru alusesse. Keerake kinni pöördemomendini 20-21 N•m.
3. Asetage uus U-kübarP (7) tihendi paigaldamise tööriista (28) peale, nii et U-kübara äärik on tööriista poole. Vajutage U-kübar püstoli tagaossa, kuni tunnete selle fikseerumist.

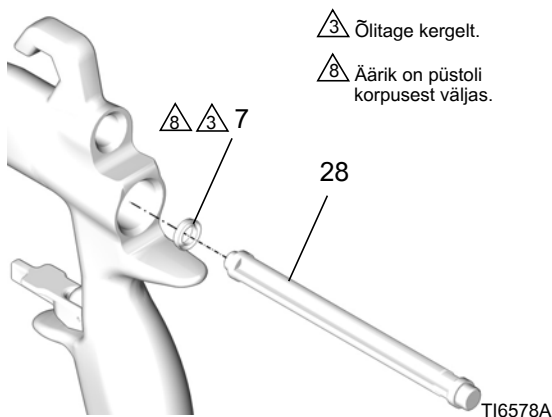


4. Määrige õhuklapi sõlme (8) esiotsa. Libistage õhuklapi sõlm püstoli tagaossa U-kübarast (7) mööda nii kaugele, kui see läheb. Olge ettevaatlik, et U-kübarat mitte kahjustada.
5. Libistage pesa (10) pulga (9) peale. Veenduge, et pesa koonusjas ots on suunatud pulga paksema otsa poole. Sisestage pulk (9) ja pesa (10) ettevaatlikult õhuklappi (8).

6. Paigaldage kaks vedru (15 ja 19). Keerake vedru otsik (11) püstoli korpuse tagaotsa. Keerake kinni kuni pöördemomendini 20-21 N•m.
7. Määrige kergelt nõelasõlme O-rõngaid ja pulka tihendi libisemise koha pealt. Veenduge, et O-rõngas (2a) on püstoli korpuses (1) õigel kohal.
8. Viige vedelikunõela sõlm (2) püstoli esiossa. Kasutage mutrikeerajat (29), et kinnitada vedelikunõela sõlm püstoli korpuse (1) ja keerake see kinni pöördemomendini 6-7 N•m.

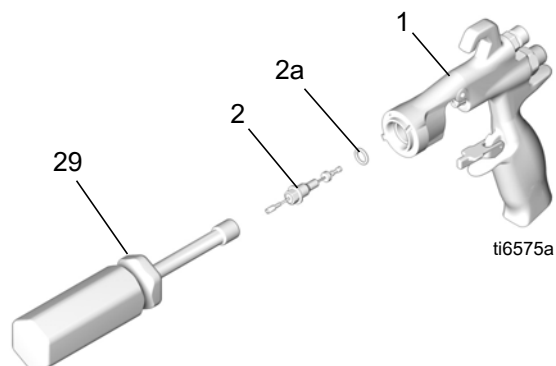

9. Paigaldage päästik (3), liigendtihvt (13) ja mutter (14). Kasutage väikese tugevusega keermelukustit, kindlustamaks, et vedelikunõela sõlme pronksdetail (2) jääb päästiku taha. Määrige liigendtihvti mõlemad pooli kohas, kus päästik tihvtiga kokku puutub, ning mügarat püstoli mõlemal küljel, kus päästik püstoli korpusega kokku puutub. Keerake mutter kinni pöördemomendini 2-3 N•m.
10. Vajutage päästikut, et tõmmata nõel tagasi, samas kui keerate difuusori sõlme (5) püstoli tööriista (30) abil püstoli korpuse (1). Keerake kinni pöördemomendini 18-19 N•m. Kui see on korralikult kinni keeratud, siis ulatub äärik välja püstoli peale.
11. Paigaldage kaitse (6) ja pihustusotsik (33), vt lk 4.

Detailid

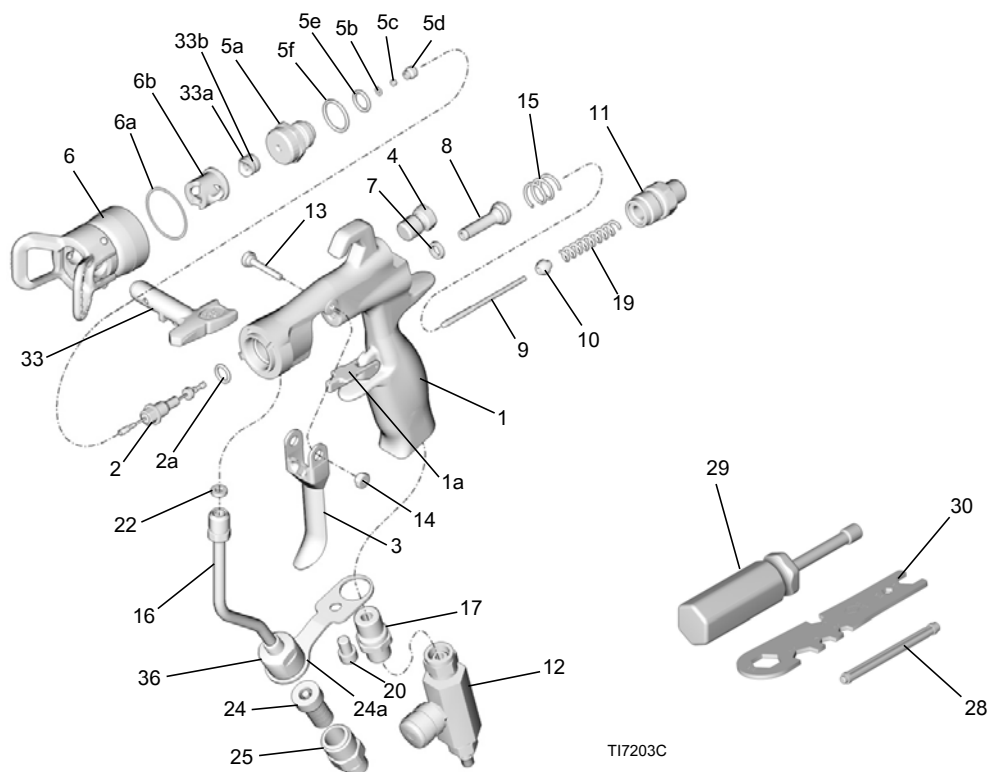

Ref.	Part No.	Description	Qty.	Ref.	Part No.	Description	Qty.
1		BODY, gun, assy	1	24a†	162863	GASKET, non-metallic (sold separately)	
1a	249423	SAFETY, trigger	1	25	15F186	FITTING, fluid inlet	1
2u		NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball; includes item 2a	1	28*		TOOL, installation; seal	1
2a*	110004	PACKING, o-ring; PTFE	1	29	117642	TOOL, nut driver	1
3	249585	KIT, trigger, repair, includes 13 and 14	1	30	15F446	TOOL, gun	1
4	15G713	NUT, air plug	1	31s	222385	CARD, warning (not shown)	1
5	249877	DIFFUSER, assy, RAC	1	32s	172479	TAG, warning (not shown)	1
5a		DIFFUSER, housing	1	33	FFT210	SPRAY TIP (288513)	1
5b		GASKET, seat; nylon	1		FFA210	SPRAY TIP (289604)	1
5c		SEAT; carbide	1	33a**		SEAT, gasket	1
5d		NUT, seat	1	33b**		SEAL	1
5e*	111457	PACKING, o-ring, seat; PTFE	1	35†	15J770	HOUSING, cylinder	1
5f*	109450	PACKING, o-ring; PTFE	1	36	239663	SWIVEL	1
6	288839	GUARD, RAC	1	s Asendamine ohu-ja hoiatusteatet etikette, silte ja kaardid on saadaval tasuta.			
6a*	109213	PACKING, o-ring, PTFE	1	◆ Included in Needle / Seat Repair Kit 255160 (osta eraldi)			
7*	188493	PACKING, u-cup, gun; UHMWPE	1	† Kuulub RAC Guard Kit 288839			
8*		VALVE, air, assy	1	* Kuulub Seal Repair Kit 249422 (osta eraldi)			
9	15F193	SHAFT, fluid spring	1	‡ Kui soovite eemaldada filter, et 162863 kasutada nagu hüljes oma koht.			
10	15F194	SEAT, spring	1	** Kuulub 246453 RAC X One Seal Kit (Standard)			
11	15F195	CAP, spring	1	** Kuulub 248936 RAC X One Seal Kit (lahusti)			
12	288715	VALVE, swivel with hose fitting	1				
13	15F739	PIN, pivot	1				
14	15F740	PIN, pivot, nut	1				
15	114069	SPRING, compression	1				
16	249136	TUBE, assy	1				
17	15F202	FITTING, air inlet	1				
19	115141	SPRING, compression	1				
20	119996	SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in. (10 mm)	1				
22*	115133	GASKET, tube, acetal	1				
24	224453	FILTER	1				

Tehnilised andmed

Maksimaalne vedeliku töö rõhk	4000 psi (28 MPa, 280 baari)
Maksimaalne õhu töö rõhk	100 psi (0,7 MPa, 7 baari)
Maksimaalne vedeliku töötemperatuur	110°F (43°C)
Vedeliku sisselaskeava	1/4-18 npsm
Õhu sisselaskeava	1/4 18 npsm
Püstoli kaal	16 untsi (450 grammi)
Helirõhk*: 20 psi (140 kPa, 1,4 baari).	66,9 dBa*
Helirõhk*: 100 psi (0,7 kPa, 7 baari).	80,0 dBa*
Helivõimsus*: 20 psi (140 kPa, 1,4 baari).	76,8 dBa*
Helivõimsus*: 100 psi (0,7 kPa, 7 baari).	89,9 dBa*
Vedelikuga kokkupuutuvad osad: roostevaga teras, karbiid, ülikõrge molekulmassiga polüetüleen, atsetaal, PTFE, nailon fluorelastomeer	

* Kõik mõõtmised on tehtud täielikult suletud ventilaatoriklapiga (ventilaatori täissuurus) rõhul 20 psi (140 kPa, 1,4 baari) ja 100 psi (0,7 kPa, 7 baari) ning kasutaja eeldatava asendi juures. Helivõimsust on testitud vastavalt ISO 9614-2.

Graco Standard Warranty

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service: 1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 311937

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2006, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 5/2013