


# CleanShot™ Shut-Off Valve

Model 287030, 256932



309642J

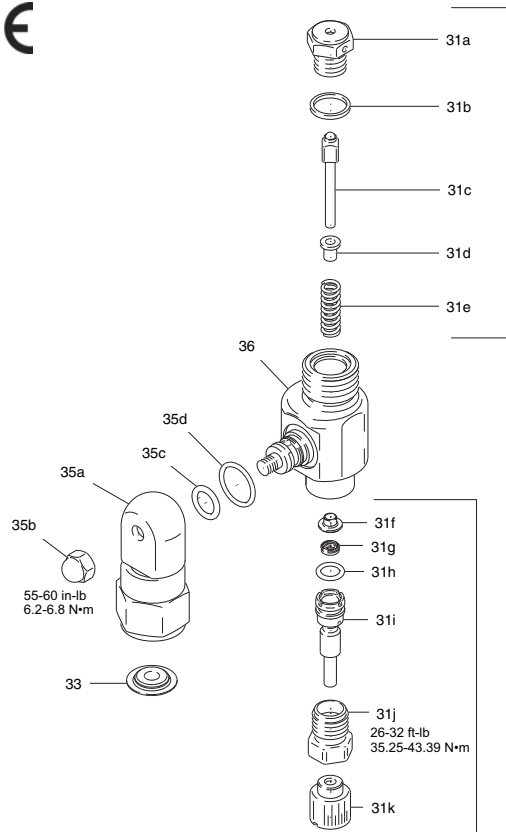

Ref. Part	Description	Qty.
31	244162 KIT, Cleanshot repair (includes 31a-31k)	1
31a	SEAT, valve	1
31b	GASKET	1
31c	RETAINER, ball	1
31d	DAMPENER, spring	1
31e	SPRING, compression	1
31f	GUIDE, spring	1
31g	SEAL, u-cup	1
31h	PACKING, o-ring	1
31j	RETAINER, u-cup	1
31k	CAP, end, u-cup	1
31m	NOB, valve	1
33	15H622 GASKET, non-metallic (included in 244663)	1
35	244363 KIT, swivel repair	1
35a	244663 SWIVEL, inlet assembly	1
35b	120189 NUT, cap	1
35c	107505 PACKING, o-ring	1
35d	109576 PACKING, o-ring	1
36	245687 KIT, valve body	1
	LTX517 RAC X Latex SwitchTip (287030) not shown	1
	PAA517 RAC X Latex SwitchTip (256932) not shown	1
	246215 RAC X HandTite Guard, not shown	1



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual. For complete warnings and instructions see your gun and sprayer manual. Save these instructions. 248 bar (3600 psi, 24.8 MPa) Maximum Working Pressure



Keep clear of spray tip and leaks. Never spray without a tip guard. Relieve pressure and engage trigger lock before installing, cleaning or changing tips. In case of skin injection, get immediate SURGICAL TREATMENT.

### Flush and Spray

The CleanShot valve is adjustable when spraying at different pressures. The valve comes factory set for high pressure (B). Turn the knob to adjust for lower pressure applications to minimize over spray. Turn the knob to FLUSH (C) when cleaning or when very low pressure is desired, below 700 PSI (48 bar, 4.8 MPa).

### Install Tip and Guard (A, B and C)


1. With no spray tip installed, start sprayer, turn knob on CleanShot Shut-Off Valve counter-clockwise to FLUSH position. (C)
2. Flush and prime the spray system.
3. Follow **Pressure Relief Procedure** described in your sprayer manual.
4. Install the spray tip.
5. Turn knob on CleanShot Shut-Off Valve to SPRAY. (B)
6. Rotate CleanShot Shut-Off Valve to any desired position within 180°. Do not use any tools. (A)
7. Refer to your separate gun instruction manual for operating and tip cleaning instructions.

**CAUTION:** To avoid damage to the o-ring in the swivel: Relieve fluid pressure before rotating the swivel. Do not soak the entire swivel in solvent.


### Technical Data

Wetted Parts Aluminum, Tungsten Carbide, PTFE, Stainless Steel  
Fluid inlet/outlet 7/8-14 UNF


A

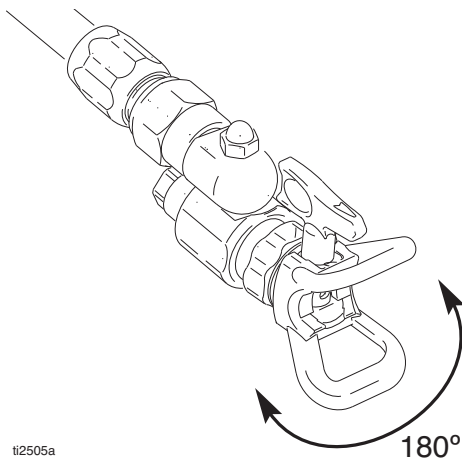

B

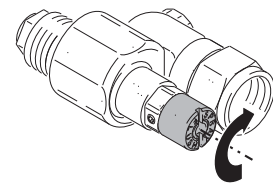

C

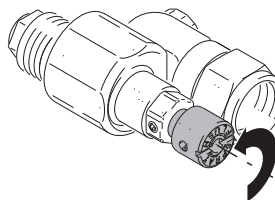

English



## Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство. За пълните предупреждения и инструкции вижте вашето Ръководство за работа с пистолета и пръскачката. Запомнете тези инструкции. 248 бара (3600 psi, 24.8 MPa) Максимално работно налягане



Пазете чиста дюзата за пръскане от течове. Никога не пръскайте без предпазител на пръскащата дюза. Понижете налягането и блокирайте спусъка преди монтаж, почистване или смяна на дюзите. В случай на инжектиране в кожата, незабавно потърсете ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. WARNING.

### Промиване и пръскане

Вентилът CleanShot е с възможност за настройване при пръскане с различно налягане. Вентилът е фабрично настроен за пръскане с високо налягане (B). Завъртете ръкохватката, за да настроите за приложения с по-ниско налягане и да намалите до минимум излишното пръскане. Завъртете ръкохватката в позиция FLUSH (C), когато почиствате или когато е необходимо много ниско налягане, под 4,8 MPa (48 bar, 700 PSI).

### Монтирайте дюзата и предпазителя ѝ (A, B и C)

1. Без монтирана дюза за пръскане, стартирайте пръскачката, завъртете ръкохватката на клапана за изключване CleanShot срещу часовниковата стрелка на позиция FLUSH. (C)
2. Промийте и подкачете течност в системата за пръскане.
3. Следвайте **Процедурата Намалване на налягането**, описана в вашето ръководство за работа с пръскачката.
4. Монтирайте дюзата за пръскане.
5. Завъртете клапана за изключване CleanShot на позиция SPRAY. (B)
6. Завъртете ръкохватката на клапана за изключване на някоя от желаните позиции в рамките на 180°. Не използвайте никакви инструменти. (A)
7. Направете справка в инструкциите на самостоятелното ръководство за работа с пистолета и за почистване на дюзата.

**ВНИМАНИЕ:** За да избегнете повреждане на о-пръстена в шарнирното устройство: Понижете налягането на флуида, преди да завъртите шарнира. Не потапяйте целия шарнир в разтворител.

### Технически характеристики

Мокрещи се части Алуминий, волфрамов карбид, PTFE (политетрафлуоретилен), неръждаема стомана  
Вход/изход за флуид 7/8-14 UNF

Български

Hrvatski



## Važne sigurnosne upute

Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku. Cjelovita upozorenja i upute potražite u priručniku vašeg pištolja i raspršivača. Čuvajte ovaj priručnik. 248 bara (3600 psi, 24.8 MPa) Maksimalni radni tlak



Držite se dalje od mlaznice raspršivača i curenja. Nikad ne prskajte bez štitnika mlaznice. Smanjite tlak i aktivirajte blokadu otkopca prije instalacije, čišćenja ili zamjene mlaznica. U slučaju prodora pod kožu, zatražite odmah KIRURŠKI ZAHVAT.

### Zalijevanje i prskanje

Ventil CleanShot može se prilago avati prilikom raspršivanja pri razli itim pritiscima. Ventil je tvorni ki postavljen na raspršivanje pri visokom pritisku (B). Okrenite ru icu kako biste ga prilagodili za raspršivanje pri niskom pritisku te kako bi se minimiziralo prekomjerno raspršivanje. Okrenite ru icu kako bi se prilikom i š enja izvršilo ISPIRANJE (C) ili kad se želi dobiti vrlo nizak pritisak, ispod 700 PSI (4.8 MPa, 48 bara).

### Instalirajte mlaznicu i štitnik (A, B i C)

1. Bez postavljene mlaznice, pokrenite raspršivač, okrenite ručicu ventila za prekid dovoda CleanShot u smjeru suprotnom od kazaljke sata do položaja FLUSH. (C)
2. Isperite i napunite sustav raspršivača.
3. Slijedite postupak za **Smanjivanje tlaka** koji je opisan u priručniku vašeg raspršivača.
4. Postavite mlaznicu raspršivača.
5. Okrenite ručicu ventila za prekid dovoda CleanShot u položaj SPRAY. (B)
6. Okrenite ventil za prekid dovoda CleanShot u bilo koji željeni položaj unutar 180°. Nemojte koristiti nikakve alate. (A)
7. Upute za korištenje i za pranje mlaznice potražite u odvojenim uputama za korištenje.

**OPREZ:** Kako biste izbjegli oštećenje o-prstena u uređaju za okretanje: Smanjite tlak prije okretanja uređaja. Nemojte namakati cijeli okretnik u otapalu.

### Tehnički podaci

Mokri dijelovi Aluminij, Wolframov karbid, PTFE, Nehrđajući čelik  
Fluid inlet/outlet 7/8-14 UNF





### Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Katso kaikki varoitukset ruiskupistooliin ja ruiskuttimen käyttöoppaista. Säilytä nämä ohjeet.  
*Suurin käyttöpainne 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)*

Suomi



Pysy loitolla ruiskutuslaitteesta ja vuotopaikoista. Älä koskaan ruiskuta ilman suutinsuojaa. Vapauta painetta ja lukitse liipasin ennen ruiskutuslaitteiden asentamista, puhdistamista tai vaihtamista. Mikäli maalia pääsee tunkeutumaan ihoon, hakeudu välittömästi LEIKKAUSHOITOON.

### Huuhdelu ja ruiskutus

CleanShot-venttiili on säädettävissä, kun sillä ruiskutetaan eri paineilla. Venttiili on asetettu tehtaalla korkeapaineruiskutusta (B) varten. Käännä nuppia, kun haluat säätää matalamman paineen sovelluksia varten yliiruiskutuksen minimoimiseksi. Käännä nuppi asentoon HUUHTELU (C), kun puhdistat tai kun haluat käyttää erittäin matalaa painetta, alle 4,8 MPa (48 bar, 700 psi).

### Asenna ruiskutuslaitteiden suojat (A, B ja C)

- Käynnistä ruiskutin ilman ruiskutuslaitteita, käännä CleanShot-sulkuventtiiliin päällä olevaa nuppia vastapäivään FLUSH -asentoon. (C)
- Huuhtelee ja esitäytät ruiskutusjärjestelmä.
- Noudata **paineenpoistotoimia**, jotka on kuvattu ruiskun käyttöoppaassa.
- Asenna ruiskutuslaitteiden suojat.
- Käännä CleanShot-sulkuventtiiliin päällä oleva nuppi SPRAY-asentoon. (B)
- Kierrä CleanShot sulkuventtiiliä haluamaasi asentoon 180°:n säteellä. Älä käytä työkaluja. (A)
- Katso ruiskupistooliin käyttöohjeet ja ruiskutusjärjestelmän puhdistusohjeet pistoolin käyttöoppaasta.

**HUOMAUTUS:** Jotta kierrosvälillä ei vahingoittuisi, poista painetta ennen kierrosvälillä kääntämistä. Älä upota niveltä kokonaan liuotainaineeseen.

### Tekniset tiedot

Käytävät osat Alumiini, kovametalli, PTFE, ruostumaton teräs  
Nesteen tulo-/poistoaukko 7/8-14 UNF



### Fontos biztonsági utasítások

Olvasson el a kézikönyvben szereplő minden biztonsági utasítást. Az összes figyelmeztetés illetve magyarázat a szórópisztoly és a festékszóró kézikönyveiben található. Az útmutatót őrizze meg.  
*Maximális Üzemi Nyomás: 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)*



Testrészeit tartsa távol a szórófejétől és a szivárgásoktól. Soha ne permetezzen úgy, hogy a szórófej védeleme nyoma a helyén. A fúvóka felhelyezésekor, tisztításakor illetve cseréjekor vegye le a nyomást és aktiválja a ravaszbiztosítót. Ha a permetezett folyadék bőr alá kerül, azonnal FORDULJON ORVOSHOZ.

### Öblítés és permetezés

A CleanShot szelep állítható, ha különböző nyomásértékek mellett végez szórást. A szelep gyárilag nagy nyomású szórásra van állítva (B). A mellészórás minimalizálása érdekében szükség esetén a gomb elforgatásával állítható be kisebb nyomásra. Tisztításhoz forgassa a gombot FLUSH (C) állásba, illetve ha nagyon alacsony nyomásra van szükség, állítsa 700 PSI (48 bar, 4,8 MPa) nyomásnál kisebb értékre.

### A fúvóka és a védelem felszerelése (A, B és C)

- Indítsa be a festékszórót úgy, hogy a szórófej nincs felszerelt állapotban. Fordítsa el a CleanShot zárószelepen található forgógombot az óramutatóval ellentétes irányban úgy, hogy a szelep az ÖBLÍTÉS állapotba kerüljön. (C)
- Öblítse ki majd töltsse fel a permetezőrendszer.
- Végezze el a festékszóró kézikönyvében a **Nyomásmentesítés** címszónál leírt műveleteket.
- Cserélje fel a szórófejet.
- Fordítsa el a CleanShot zárószelepen található forgógombot a PERMETEZÉS állapotba. (B)
- Forgatással állítsa a CleanShot zárószelepet 180°-on belül bármilyen kívánt pozícióba. A művelethez ne használjon semmilyen szerszámot. (A)
- A működtetéssel és a fúvóka tisztításával kapcsolatos utasítások a szórópisztoly különálló használati útmutatójában találhatók.

**VIGYÁZAT:** A forgócsuklón lévő o-gyűrű károsodásának megelőzése érdekében: A forgócsukló elforgatása előtt vegye le a nyomást. Ne helyezze a forgócsuklót annak teljes térfogatával oldószerbe.

### Műszaki adatok

Folyadékkal érintkező alkatrészek Alumiinium, Volfrám karbid, PTFE, Rozsdamentes acél  
Folyadék adagolás/elvezetés 7/8-14 UNF



### Importantes instructions de sécurité

Prendre connaissance de tous les avertissements et de toutes les consignes reprises dans ce manuel. Consulter le manuel du pistolet et du pulvérisateur pour l'ensemble complet des avertissements et consignes. Garder ces consignes.  
*Pression maximale de service : 248 bars (3600 psi, 24,8 MPa)*

Français



Tenir à l'écart de la buse de pulvérisation et des fuites. Ne jamais pulvériser sans garde de buse. Relâcher la pression en verrouillant la gâchette avant de mettre, nettoyer ou remplacer une buse. En cas d'injection, se faire OPÉRER D'URGENCE.

### Rinçage et pulvérisation

La vanne CleanShot est réglable pour pulvériser à différentes pressions. La vanne est configurée d'usine pour la pulvérisation haute pression (B). Tournez le bouton pour des pulvérisations basse pression et pour réduire les débordements. Tournez le bouton sur RINÇAGE (C) pour le nettoyage ou lorsqu'une basse pression est requise, moins de 48 bars (4,8 MPa, 700 PSI).

### Montage de la buse et de la garde (A, B et C)

- N'esitiprinot izsmidzināšanas uzgali, iedarbiniet izsmidzinātāju, pagrieziet rokturi uz CleanShot tipa slēgvārstu, pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, uz FLUSH stāvokli. (C)
- Rincer et amorcez le dispositif de pulvérisation.
- Suivre la procédure **Relâcher la pression** décrite dans le manuel du pulvérisateur.
- Mettre la buse de pulvérisation.
- Tourner le bouton du robinet d'arrêt CleanShot vers SPRAY (Pulvériser). (B)
- Tourner le robinet d'arrêt CleanShot vers la position souhaitée sous 180°. Ne jamais utiliser un outil pour tourner. (A)
- Consulter les consignes d'utilisation et de nettoyage des buses dans le manuel d'utilisation du pistolet.

**ATTENTION:** pour éviter d'endommager le joint torique dans le raccord orientable : relâcher la pression du liquide avant de tourner ce raccord. Ne pas plonger tout ce raccord dans du solvant.

### Caractéristiques techniques

Pièces en contact avec le produit Aluminium, carbure de tungstène, PTFE, acier inoxydable  
Entrée/sortie du liquide 7/8-14 UNF



### Importanti istruzioni sulla sicurezza

Leggere e conservare tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale. Per un elenco completo delle avvertenze e per istruzioni dettagliate, vedere i manuali della pistola e dello spruzzatore.  
*Pressione massima d'esercizio di 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)*

Italiano



Tenersi al riparo da eventuali perdite e restare fuori portata dell'ugello. Non spruzzare se la protezione dell'ugello non è installata. Scaricare la pressione e inserire la sicura prima di montare, pulire e sostituire gli ugelli. In caso di iniezione sotto pelle, rivolgersi a personale medico per un intervento chirurgico immediato.

### Lavaggio e spruzzatura

È possibile regolare la valvola CleanShot quando si spruzza a pressioni differenti. La valvola che arriva dalla fabbrica è impostata per spruzzatura ad alta pressione (B). Ruotare la manopola per regolare applicazioni della pressione inferiori per ridurre al minimo la nebulizzazione eccessiva. Impostare la manopola su FLUSH (C) durante la pulizia o quando si desidera una pressione molto bassa, al di sotto di 4,8 MPa (48 bar, 700 psi).

### Installare l'ugello e la protezione (A, B e C)

- Senza ugello di spruzzatura installato, avviare lo spruzzatore, ruotare la manopola sulla valvola di intercettazione CleanShot in senso antiorario fino alla posizione LAVAGGIO. (C)
- Lavare e adescare il sistema di spruzzatura.
- Seguire la **Procedura di scarico della pressione** riportata nel manuale dello spruzzatore.
- Installare l'ugello di spruzzatura.
- Ruotare la manopola della valvola di intercettazione CleanShot fino alla posizione di SPRUZZATURA. (B)
- Ruotare la valvola di intercettazione CleanShot fino alla posizione desiderata entro 180°. Non usare attrezzi. (A)
- Per le istruzioni operative e di pulizia dell'ugello, fare riferimento al manuale di istruzioni specifico della pistola.

**ATTENZIONE:** Per evitare danni all'anello di tenuta dello snodo, scaricare la pressione del fluido prima di ruotare lo snodo. Non immergere l'intero snodo nel solvente.

### Dati tecnici

Parti a contatto del fluido Aluminio, carburo di tungsteno, PTFE, acciaio inossidabile  
Ingresso/uscita del fluido 7/8-14 UNF



### Svarīgas darba drošības instrukcijas

Izlasiet visu šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un instrukcijas. Pliņgāki brīdinājumi un instrukcijas atrodamā jūsu pistoles un izsmidzinātāja rokasgrāmatā. Uzglabājiet šīs instrukcijas.  
*248 bāri (3600 psi, 24,8 MPa) Maksimālais darba spiediens*

Latviski



Uzmanieties no izsmidzināšanas uzgaļa un noplūdēm. Nekad neizsmidziniet bez uzgaļa aizsarga. Pirms uzgaļa uzstādīšanas, tīrīšanas vai nomaiņas, atļaidiet spiedienu un uzlieciet trīģera aizsargu. Gadījumā, ja šķidrums caurdur ādu, nekavējoties saņemiet KIRURĢISKU IEJAUŠANOS.

### Skalošana un izsmidzināšana

Ja smidzināšanā izmanto dažādus spiedienus, CleanShot vārstu ir iespējams regulēt. Vārsta sākotnējā konfigurācija atbilst augstspiediena smidzināšanai (B). Grieziet regulatoru, kad nepieciešams mazāks spiediens, lai maksimāli samazinātu pārmērīgu smidzināšanu. Ja jāveic tīrīšana vai jāizmanto ļoti mazs spiediens (zem 4,8 MPa (48 bāri, 700 PSI)), pagrieziet regulatoru stāvoklī FLUSH (C) (Skalot).

### Iestipriniet uzgali un aizsargu (A, B un C)

- N'esitiprinot izsmidzināšanas uzgali, iedarbiniet izsmidzinātāju, pagrieziet rokturi uz CleanShot tipa slēgvārstu, pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, uz FLUSH stāvokli. (C)
- Izskalojiet un sākotnēji uzpildiet izsmidzināšanas sistēmu.
- Veiciet **spiediena atļaišanas procedūru**, kas aprakstīta jūsu izsmidzinātāja rokasgrāmatā.
- Iestipriniet izsmidzināšanas uzgali.
- Pagrieziet rokturi uz CleanShot tipa slēgvārstu uz SPRAY stāvokli. (B)
- Iegroziet CleanShot tipa slēgvārstu jebkurā vēlamā stāvoklī 180° robežās. Neizmantojiet pie tam nekādus instrumentus. (A)
- Ekspluatācijas un uzgaļa tīrīšanas instrukcijas skatīt atsevišķā pistoles instrukciju rokasgrāmatā.

**PIESARDZĪBA:** Lai izvairītos no šarnīra o-gredzena sabojāšanas: pirms grieziet šarnīru, atļaidiet šķidruma spiedienu. Nemērcējiet visu šarnīru šķīdinātājā.

### Tehniskie dati

Saslapinātās daļas Alumīnijs, volframa karbīds, PTFE (plastmasa), nerūsējošais tērauds  
Šķidruma iepļūde/izplūde 7/8-14 UNF



### Instruções de segurança importantes

Ler todas as advertências e instruções deste manual. Consultar o manual do equipamento e da pistola para obter instruções completas e tomar conhecimento de todas as advertências. Guardar estas instruções.  
*Pressão máxima de trabalho de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)*

Português



Manter-se afastado do bico de pintura e de fugas. Nunca pintar sem um protector do bico. Efectuar a descompressão e accionar o fecho do gatilho antes de instalar, limpar ou substituir bicos. Caso ocorra injeção de ar na pele, deve procurar-se imediatamente TRATAMENTO CIRÚRGICO.

### Lavar a pressão e pintura

A válvula CleanShot é ajustável quando a pulverização é efetuada a pressões diferentes. A válvula vem definida de fábrica com pulverização de alta pressão (B). Rode o botão para ajustar para aplicações de baixa pressão, de forma a minimizar a pulverização. Rode o botão para FLUSH (C) durante a limpeza ou quando pretende reduzir bastante a pressão, abaixo dos 700 PSI (48 bar, 4,8 MPa).

### Instalar o bico e a proteção (A, B e C)

- Sem estar o bico de pintura instalado, ligar o equipamento de pintura e rodar o botão da válvula de passagem CleanShot para a esquerda, para a posição FLUSH. (C)
- Lavar a pressão e ferrar o sistema de pulverização.
- Efectuar o **Procedimento de descompressão** descrito no manual do equipamento.
- Instalar o bico de pintura.
- Rodar o botão da válvula de passagem CleanShot para a posição SPRAY. (B)
- Rodar a válvula de passagem CleanShot para qualquer posição, sem ultrapassar 180°. Não utilizar ferramentas. (A)
- Consultar as instruções de funcionamento e de limpeza do bico no manual de instruções da pistola fornecido em separado.

**CUIDADO:** Para não danificar o O-ring da articulação: efectuar a descompressão do produto antes de rodar a articulação. Não mergulhar toda a articulação em solvente.

### Ficha Técnica

Peças em contacto com o produto Alumínio, carboneto de tungsténio, PTFE, aço inoxidável  
Entrada/saída de produto 7/8-14 UNF



<p><b>język Polski</b></p> <p><b>Істотне інструкце dotyczące bezpieczeństwa</b></p> <p>Przed rozpoczęciem wszystkich czynności instrukcję zawarte w niniejszym podręczniku, kompletnie odczytajcie i instrukcję zamieszczoną są w podręczniku. Kompletne odczytajcie i instrukcję zamieszczoną są w podręczniku pistoletu i rozpryski. Zaczynajcie je instrukcją.</p> <p><b>Maksymalne ciśnienie pracy 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)</b></p> <p>Nie zasilajcie dyszy rozpryskacza i przęcekw. Nigdy nie rozpryskijcie bez osłony dyszy. Wykonalny dekompresję i zablokujcie spust przed instalowaniem. Zwiększenie lub wyeliminowanie dyszy. W przypadku wykrycia podskożnego naciśnięcia ZŁCŚ SIE DO CHIRURGIA.</p> <p><b>Wykonalny dekompresyjny system natryskowania.</b></p> <p>2. Plikanie i zalewanie system natryskowania. Wykonalny <b>procedure dekompresji</b> opisana w podręczniku rozpryskacza. Zainstalujcie dyszę rozpryskającą.</p> <p>3. Obróć pokrętkę na zaworze odciągającym CleanShot w położenie NATRYSKIWANIA. (B) Obróć zawór odciągający CleanShot w dowolne położenie w granicach 180°. Nie używajcie narzędzi.</p> <p>4. Załóżcie dodatkową instrukcję obsługi pistoletu, gdzie zamieszczona jest instrukcja obsługi i czyszczenia dyszy.</p> <p><b>UWAGA:</b> Aby uniknąć uszkodzenia przęciwnia obrótowego. Nie możcie całego połączenia obrótowego w przyszłości przed obróceniem połączenia obrótowego. Wykonalny dekompresyjny system natryskowania. Maksymalny przewadzkowy tlak 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa) uszczelniać.</p> <p><b>Dołączcie bezpieczny pokrywki</b></p> <p>Przedtacie si wszystkie wystawy i pokrywki w tejto przęcekw. Wszystkie wystawy i pokrywki najdziecie w przęcekw na pozycji ustawienia pistoletu a stręcekwki. Tejto pokrywki sa maksymalnie bezpieczny tlak 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa) uszczelniać.</p> <p><b>Pręcekwianie i stręcekwianie</b></p> <p>Zdjęcie sa mmo stręcekwianie nastawa a nieosozit. Nikdy niestręcekwianie bez chłdnicia nastawa. Przed nstalcowaniem, cisternie ml abdo wymnenn nastawca uwrnicie tlak a zaisicie zamok spusćta. V prípade vstreknuta pod kozu okmitie vyhľadite CHIRURGICKÉ OŠETRENIE.</p> <p><b>Pręcekwianie i stręcekwianie</b></p> <p>Venili CleanShot mlzno prpsodi na stręcekwie pri roznykh úrovňach tlaku. Venil je tlak nastavený na vysokotlakové stręcekwie (B). Oto je regulátor a upravte tak nastavenie pre aplikácie využívajúce nižší tlak, im sa minimalizuje nadmerne nastřekanie. Pri istení abdo potřebe nižšieho tlaku pod 4,8 MPa (48 bar, 700 psi) oto je regulátor do polohy VPLACH (C).</p> <p><b>Montáž nastava a chłdnica (A, B a C)</b></p> <p>1. Sprstite stręcekwki bez namontovaneho stręcekwieho nastava a otčete gombik na vpravo nastavenie CleanShot proti smeru hodinových ručičiek do polohy PREPLACH-NUFFEN (C).</p> <p>2. Pręcekwajte pod pokrywku v časti <b>Postup uvrnienia pręekva</b> uvedenej v pręcekw na použitvanie stręcekwki.</p> <p>3. Postupujte podľa pokrywku v časti <b>Postup uvrnienia pręekva</b> uvedenej v pręcekw na použitvanie stręcekwki.</p> <p>4. Namontujte stręcekwki nastavec.</p> <p>5. Otčete gombik na vpravo nastavenie CleanShot do polohy STRĚKANIE (B).</p> <p>6. Otčete vpravo ventil CleanShot do ľubovolnej požadovanej polohy v rozsahu 180°. Nepoužívajte zidne nástroje (A).</p> <p>7. Pręcekwajte pokrywku a pokrywku na cisternie nastava najđete v samostatnej prílozke na použitvanie pistoletu.</p> <p><b>VAROVANIE:</b> Dovolú zabránenia poškodeni tesniaceho krúžku v klbe: Pred otčením klbu uvrniete pręekva kvapaliny. Neponrajte celý klb do rozpusćta.</p> <p><b>Technické údaje</b></p> <p>Hliník, karbid volframu, PTFE, nerezová oceľ Zmáčané súčasti Vstup/výstup kvapaliny 7/8-14 UNF</p>	<p><b>Русский</b></p> <p><b>Важные инструкции по технике безопасности</b></p> <p>Протрите в настоящеем рабочем состоянии все предохранения и инструкции. Други предохранения и инструкции смотрите, пожалуйста, в руководстве по эксплуатации Вашего распылительного аппарата и распылителя. Сохраните эти инструкции.</p> <p>Максимальное рабочее давление 248 бар (3600 фунтов на кв. дюйм 24,8 МПа)</p> <p>Соблюдайте дистанцию до распылительного законченного и возможных утечек. Никогда не выполняйте распыление без защитной насадки наконечник. Распыление и установка распылителя. Поверните ручку в положение ПРОМЫВКА (C) на минимальное испытательное давление. Поверните ручку в положение ПРОМЫВКА (C) во время очистки или если необходимо очень низкое давление — ниже 4,8 МПа (48 бар, 700 фунтов на кв. дюйм).</p> <p><b>Установка наконечника и защитной насадки (A, B и C)</b></p> <p>1. Без установления распылительного законченного, закройте работу распылителя. Поверните кнопку ручку на клапане CleanShot против часовой стрелки в положение ПРОМЫВКА (C).</p> <p>2. Промойте и закройте распылительную систему.</p> <p>3. Выполните <b>Процедуру сброса давления</b>, описанную в руководстве по эксплуатации Вашего распылителя.</p> <p>4. Установите распылительный наконечник.</p> <p>5. Поверните кнопку ручку на клапане CleanShot в положение РАСПЫЛЕНИЕ (B).</p> <p>6. Проведите отсечной клапан CleanShot в любое желаемое положение в пределах 180°. Не допускается применение любых инструментов. (A)</p> <p>7. Категорически запрещается эксплуатация и очистка наконечника смотрите, пожалуйста, отдельную руководство по эксплуатации Вашего наконечника.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> Чтобы избежать повреждения шарнирного соединения концы в шарнирном соединении: Перед проворачиванием шарнирного соединения, сбросьте давление. Давление сбросьте до нуля.</p> <p><b>Технические данные</b></p> <p>Смаваемые детали Размер впускного/выпускного Легированные сталь Алюминий, карбид вольфрама, тефлон, нежелезная сталь 7/8-14 UNF</p>	<p><b>Română</b></p> <p><b>Instrucțiunile importante pentru siguranța dvs</b></p> <p>Citiți toate avertismentele și instrucțiunile din acest manual. Pentru avertis-mente și instrucțiuni complete, consultați manualul pistoletului și pulverizatorului. Pastește aceste instrucțiuni.</p> <p>Presiune maximă de lucru 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)</p> <p>Pastrati distanția față de duza de pulverizare și scurter. Nu pulverizați fără protecția duzei. Fecătați depansurizarea și duzei blocajul trăgând înainte sub piele, obțineți imediat ASISTENȚA MEDICALĂ.</p> <p><b>Instrucțiunile importante pentru siguranța dvs</b></p> <p>Citiți toate avertismentele și instrucțiunile din acest manual. Pentru avertis-mente și instrucțiuni complete, consultați manualul pistoletului și pulverizatorului. Pastește aceste instrucțiuni.</p> <p>Presiune maximă de lucru 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)</p> <p>Pastrati distanția față de duza de pulverizare și scurter. Nu pulverizați fără protecția duzei. Fecătați depansurizarea și duzei blocajul trăgând înainte sub piele, obțineți imediat ASISTENȚA MEDICALĂ.</p>	<p><b>Slovenčina</b></p> <p><b>Dołączcie bezpieczny pokrywki</b></p> <p>Przedtacie si wszystkie wystawy i pokrywki w tejto przęcekw. Wszystkie wystawy i pokrywki najdziecie w przęcekw na pozycji ustawienia pistoletu a stręcekwki. Tejto pokrywki sa maksymalnie bezpieczny tlak 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa) uszczelniać.</p> <p><b>Pręcekwianie i stręcekwianie</b></p> <p>Zdjęcie sa mmo stręcekwianie nastawa a nieosozit. Nikdy niestręcekwianie bez chłdnicia nastawa. Przed nstalcowaniem, cisternie ml abdo wymnenn nastawca uwrnicie tlak a zaisicie zamok spusćta. V prípade vstreknuta pod kozu okmitie vyhľadite CHIRURGICKÉ OŠETRENIE.</p> <p><b>Pręcekwianie i stręcekwianie</b></p> <p>Venili CleanShot mlzno prpsodi na stręcekwie pri roznykh úrovňach tlaku. Venil je tlak nastavený na vysokotlakové stręcekwie (B). Oto je regulátor a upravte tak nastavenie pre aplikácie využívajúce nižší tlak, im sa minimalizuje nadmerne nastřekanie. Pri istení abdo potřebe nižšieho tlaku pod 4,8 MPa (48 bar, 700 psi) oto je regulátor do polohy VPLACH (C).</p> <p><b>Montáž nastava a chłdnica (A, B a C)</b></p> <p>1. Sprstite stręcekwki bez namontovaneho stręcekwieho nastava a otčete gombik na vpravo nastavenie CleanShot proti smeru hodinových ručičiek do polohy PREPLACH-NUFFEN (C).</p> <p>2. Pręcekwajte pod pokrywku v časti <b>Postup uvrnienia pręekva</b> uvedenej v pręcekw na použitvanie stręcekwki.</p> <p>3. Postupujte podľa pokrywku v časti <b>Postup uvrnienia pręekva</b> uvedenej v pręcekw na použitvanie stręcekwki.</p> <p>4. Namontujte stręcekwki nastavec.</p> <p>5. Otčete gombik na vpravo nastavenie CleanShot do polohy STRĚKANIE (B).</p> <p>6. Otčete vpravo ventil CleanShot do ľubovolnej požadovanej polohy v rozsahu 180°. Nepoužívajte zidne nástroje (A).</p> <p>7. Pręcekwajte pokrywku a pokrywku na cisternie nastava najđete v samostatnej prílozke na použitvanie pistoletu.</p> <p><b>VAROVANIE:</b> Dovolú zabránenia poškodeni tesniaceho krúžku v klbe: Pred otčením klbu uvrniete pręekva kvapaliny. Neponrajte celý klb do rozpusćta.</p> <p><b>Technické údaje</b></p> <p>Hliník, karbid volframu, PTFE, nerezová oceľ Zmáčané súčasti Vstup/výstup cieczy 7/8-14 UNF</p>	<p><b>Norsk</b></p> <p><b>Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b></p> <p>Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på denne len og sprøyten for fullstendige advarsler og instruksjoner. Ta vare på denne brukerveiledningen.</p> <p>248 bar (3600 psi, 24,8 MPa) Maksimalt arbeidstrykk</p> <p>Hold avstand til og sprøyteseter og lekkasjer. Spray aldri uten dysebesskyttelse. Sipp ut trykk og aktivert utløserknapp før installasjon, rengjøring eller skifte av BEHANDLING.</p> <p><b>Skyll og spray</b></p> <p>1. Start sprayen uten at sprøytedyser er installert, dreii knappen på CleanShot avstengingventilen mot urviseren til stilling FLUSH (C).</p> <p>2. Skyll og fjill sprøytesystemet.</p> <p>3. Følg <b>Trykktilgjøringprosedyren</b> beskrevet i din sprøytehåndbok.</p> <p>4. Monter dyser.</p> <p>5. Drei knappen på CleanShot avstengingventilen til SPRAY (B).</p> <p>6. Roter CleanShot avstengingsventilen til ønsket posisjon innenfor 180°. Ikke bruk verk-tøy. (A)</p> <p>7. Separat instruksjonsbåndok for pistolen for instruksjoner om drift og rengjøring av dyser.</p> <p><b>FORSIKTTIG:</b> For å unngå å skade ø-nngren i dreileddet: Slipp ut væsketrykket før du dreier leddet. Ikke dypp hele leddet i døpløsning.</p> <p><b>Techniske data</b></p> <p>Aluminium, wolframkarbid, PTFE, rustfritt stål Vaskemittel/kjøler 7/8-14 UNF</p>	<p><b>Lietuviška</b></p> <p><b>Svarbus saugos nurodymai</b></p> <p>Dėmesį atsiunškite į visas šias instrukcijas išpėsimui bei nurodymams. Visus išpėsimus ir nurodymus gaite rasti pistoleto ir purškiklio instrukcijose. Išsaugokite instrukcijas. Montavima arba valymui. Įpurškę po oda nedėsimami kreipkitės pas gydytoją.</p> <p>Purškimo angalis visada turi būti švarus ir be netekėimų. Nėkada ne purškite be angalio apsaugos. Išiskeitę siėgį ir įunkite gaiduko fiksuotų, prieš angalį kėitima.</p> <p><b>Prapilimas ir purškimas</b></p> <p>Purškiant patinus skirting šgi, CleanShot vėziv gamima reguliuoti. Vėzivavas gamykoje nustatytas purškis aukšt šgi (B). Nori mati sumazinti pėmlyg didėl špurškim, sukite rankeni i nustatykite mazes šgi g. Sukite rankeni i PLAUTI (C) (PSI).</p> <p>1. Paleiskite purškėv be purkimo angalio, nustatykite CleanShot išjungimo vėzivimo padėtį i PRAPILIMAS. (C)</p> <p>2. Prapilukite ir pripildukite purškėvimo PURŠIKIMAS. (B)</p> <p>3. Sekite <b>Siėglio išėjimo procedurę</b>, aprašytą purškėvimo instrukcijoje.</p> <p>4. Sumontukite purškėvimo angalį.</p> <p>5. Nustatykite CleanShot išjungimo vėzivimo padėtį i PURŠIKIMAS. (B)</p> <p>6. CleanShot išjungimo vėzivimo gaite sukiti 180° laipsnių kampu. Nenaudokite tam jokiu įrankiu. (A)</p> <p>7. Prapilkukite pistoleto instrukciję, joje rasite pistoleto naudojimo ir angalio valymo nurodymus.</p> <p><b>ĮSPĖJIMAS:</b> Tam kad nepažeistė ianktinio sujungimo sandarinimo žiedo, išiskeitę škyčio siėgį, prieš pasukdami sujungimą. Nėmikykite viso sujungimo tirpiklyje.</p> <p><b>Techniniai duomenys</b></p> <p>Aliuminij, volframo karbidas, politeralfluoretilenas (PTFE), nėrodijantis plėnas Skystis įėjimo/išėjimo angos dydis 7/8-14 UNF</p>
--	---	--	---	---	---

## Slovenščina

**Pomembna varnostna navodila**

Preberite vsa opozorila in navodila v tem priročniku. Za celotna opozorila in navodila si oglejte priročnik za pištolo in razpršilnik. Navodila shranite.  
248 barov (3600 psi, 24,8 MPa) najvišji delovni tlak



Ne približujte se brizgalni šobi in predelom, kjer prihaja do uhajanj. Nikoli ne pršite brez nameščenega nosilca šobe. Pred namestitvijo, čiščenjem ali zamenjavo šobe sprostite tlak in aktivirajte zaklep sprožilca. V primeru poškodb kože takoj poiščite ZDRAVNIŠKO POMOČ.

**Izpiranje in razprševanje**

Ventil CleanShot je nastavljen za pršenje pri razli nem tlaku. Ventil je tovarniško nastavljen za visok tlak pršenja (B). Obrnite gumb, da ventil prilagodite za uporabo pri nižjem tlaku in tako preprečite prekomerno razpršitev. Obrnite gumb, da IZPERETE (C) ventil med isanjem ali ko je potreben zelo nizek tlak pod 4,8 MPa (48 bar, 700 psi).

**Namestitev šobe in nosilca (A, B in C)**

1. Če brizgalna šoba ni nameščena, zaženite razpršilnik, obrnite gumb na zapornem ventilu CleanShot v obratno smer od urinega kazalca v položaj FLUSH. (C)
2. Izperite in napolnite brizgalni sistem.
3. Upoštevajte **Postopek za sprostitve tlaka**, ki je opisan v priročniku za razpršilnik.
4. Namestite brizgalno šobo.
5. Obrnite gumb na zapornem ventilu CleanShot v položaj SPRAY. (B)
6. Obrnite zaporni ventil CleanShot v poljubno smer za 180°. Ne uporabljajte orodja. (A)
7. Navodila za upravljanje in čiščenje šobe si oglejte v priročniku z navodili za uporabo pištole.

**POZOR:** Za preprečitev poškodb tesnilnega obročka v vrtljivem priključku: Sprostite tlak tekočine, preden obrnete vrtljiv priključek. Ne pomočite celega priključka v topilo.

**Tehnični podatki**

Navlaženi deli Aluminij, volframov karbid, PTFE, nerjavno jeklo  
Dovodna/odvodna odprtina za tekočino 7/8-14 UNF

## Español

**Instrucciones importantes de seguridad**

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Para instrucciones e advertencias pormenorizadas, consulte el manual de su pistola y pulverizador. Conserve las instrucciones.  
Presión máxima de funcionamiento de 248 bar (3600 psi, 24,8 MPa)



Manténgase alejado de la boquilla de pulverización y de posibles fugas. No pulverice nunca sin un portaboquillas. Libere la presión y enganche el seguro del gatillo antes de instalar, limpiar o cambiar las boquillas. En caso de que se produzca la inyección en la piel, consulte con un médico para un inmediato TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

**Lavado y pulverización**

La válvula CleanShot es regulable cuando se pulveriza a diferentes presiones. La válvula viene configurada de fábrica para pulverización a alta presión (B). Gire la perilla para regularla para aplicaciones a presiones más bajas a fin de minimizar el exceso de pulverización. Gire la perilla a FLUSH (C) (lavar) cuando se desea realizar una limpieza o al aplicar una presión muy baja, por debajo de 700 PSI (48 bar; 4,8 MPa).

**Monte la boquilla y el portaboquillas (A, B y C)**

1. Sin la boquilla de pulverización instalada, ponga en marcha el pulverizador, gire el mando de la válvula de cierre CleanShot en sentido antihorario hasta la posición de lavado. (C)
2. Lave y cebe el sistema de pulverización.
3. Siga las **Instrucciones para liberar la presión** descritas en el manual de su pulverizador.
4. Instalación de la boquilla de pulverización
5. Gire el mando de la válvula de cierre CleanShot hasta la posición de pulverización. (B)
6. Gire la válvula de cierre CleanShot hasta la posición deseada unos 180°. No utilice herramientas para esta operación. (A)
7. Consulte el manual de instrucciones separado de su pistola para instrucciones sobre funcionamiento y limpieza de la boquilla.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar la junta tórica del adaptador giratorio: libere la presión del fluido antes de girarlo. No lo sumerja en disolvente.

**Características técnicas**

Piezas húmedas Aluminio, carburo de tungsteno, PTFE, acero inoxidable  
Entrada/salida del fluido 7/8-14 UNF

## Svenska

**Viktiga säkerhetsföreskrifter**

Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Fullständiga föreskrifter och anvisningar finns i pistol- och systemhandböckerna. Spara föreskrifterna.  
248 bar (24,8 MPa) maximalt arbetstryck



Håll dig på avstånd från munstycke och läckstrålar. Spruta aldrig utan munstycksskydd. Avlasta trycket och lås avtryckarspärren innan du monterar, rengör eller byter munstycke. SÖK LÅKARVÅRD omedelbart i händelse av vätskeinträngning genom huden.

**Repspolning och sprutning**

CleanShot-ventilen kan justeras för sprutning med olika tryck. Ventilen levereras fabriksinställd för högtryckssprutning (B). Vrid vredet för att justera för tillämpningar med lägre tryck för att minimera översprutning. Vrid vredet till FLUSH (C) vid rengöring eller när du önskar ett mycket lågt tryck, under 4,8 MPa (48 bar, 700 PSI).

**Montering av sprutmunstycke och munstycksskydd (A, B och C)**

1. Starta systemet utan munstycke monterat och vrid ratten på CleanShot-ventilen motsols till FLUSH-läget. (C)
2. Renspol och lufta systemet.
3. Följ **Anvisningar för tryckavlastning** som finns i systemhandboken.
4. Montering av sprutmunstycke.
5. Vrid ratten på CleanShot-ventilen till SPRAY. (B)
6. Vrid CleanShot-ventilen till önskat läge inom 180°. Använd inte verktyg. (A)
7. Anvisningar för drift och rengöring av munstycke finns i pistolhandboken.

**WARNING:** Undvik skador på o-ringen i sviveln så här: Avlasta trycket innan du vrider på sviveln. Dränk inte hela sviveln i lösningsmedel.

**Tekniska data**

Material i delar som kommer i kontakt Aluminium, volframkarbid, PTFE, rostfritt stål med vätskan  
Vätskeanslutning 7/8-14 UNF

## Türkçe

**Önemli Güvenlik Uyarıları**

Bu el kitabındaki bütün uyarı ve talimatları okuyun. Uyarıların ve talimatların tamamı için tabanca ve boya püskürtme makinenizin el kitabını okuyun. Bu talimatları saklayın.  
248 bar (3600 psi, 24,8 MPa) Maksimum Çalışma Basıncı



Püskürtme ucundan ve sıvı sızıntılarından uzak durun. Uç muhafazası olmadan asla püskürtme yapmayın. Uçları takmadan, temizlemeden ve değiştirmeden önce basıncı tahliye edin ve tetik emniyetini kilitleyin. Deriye sıvı fışkırması olursa, derhal CERRAHI YARDIM ALIN.

**Temizleme ve Püskürtme**

CleanShot valfi, farklı basınçlarda püskürtmek için ayarlanabilir. Valf yüksek basınçta püskürtmek (B) için fabrika ayarlarına döner. Düşük basınç uygulama ayarı yapmak amacıyla püskürtmeyi minimize etmek için baskıyı döndürün. Temizlerken ya da 700 PSI (48 bar, 4,8 MPa) altında düşük basınçta YIKAMAK (C) için baskıyı döndürün.

**Ucu ve Muhafazayı (A, B ve C) yerleştirin**

1. Ucu yerleştirmeden boya püskürtme makinesini çalıştırın, CleanShot Kapatma Valfi üzerindeki düğmeyi saat yönünün aksine çevirerek FLUSH konumuna (C) getirin.
2. Boya püskürtme sistemini temizleyin ve doldurun.
3. El kitabınızda anlatılan **Basınç Tahliye Prosedürünü** uygulayın.
4. Püskürtme ucunu monte edin.
5. CleanShot Kapatma Valfi üzerindeki düğmeyi SPRAY konumuna getirin. (B)
6. CleanShot Kapatma Valfini 180° açı dahilinde istenen herhangi bir konuma çevirin. Herhangi bir alet kullanmayın. (A)
7. Kullanım ve uç temizleme talimatları için tabanca talimatları el kitabına bakın.

**DİKKAT:** Mafsaldaki halka contada hasar oluşmasına engel olmak için mafsalı çevirmeden önce sıvı basıncını tahliye edin. Mafsalın tamamını solventin içine sokmayın.

**Teknik Bilgiler**

Islak parçalar Alüminyum, Tungsten Karbür, PTFE, Paslanmaz Çelik  
Sıvı giriş/çıkışı 7/8-14 UNF

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

For patent information, see [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

This manual contains English. MM 309642

За патентна информация, вижте [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Превод на оригиналните инструкции. This manual contains Bulgarian. MM 309342

За патентна информация погледajte [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Превод извонимн uputa. This manual contains Croatian. MM 309342

Zie [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents) voor informatie over patenten.

Översættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 309342

Deutsch: Patentinformationen finden Sie unter [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 309342

Informationen über Patente siehe [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Μετáφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 309342

Patendi saamiseks vaadake [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Algpärased kasutusjuhendi lõige. This manual contains Estonian. MM 309342

Zie [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents) voor informatie over patenten.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 309342

Pro patentových informacích naleznete [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Преклад původních pokynů. This manual contains Czech. MM 309342

Katsõ patentitõidetõ osõitõestõ [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Pour avoir plus d'informations concernant les brevets, consultez la page [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Par patenti informacijas, skatiet [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Originalas instrukcijas lulkõjums. This manual contains Latvian. MM309342

A szabadalmi információ [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents) / szabadalmak.

Az eredeti utasítások fordítása. This manual contains Hungarian. MM 309342

Per informazioni sui brevetti, vedere [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 309342

Para obter informações sobre patentes, consulte [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Traduçãõ das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 309342

Patentines informacijos, žr. [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 309342

For patentpplýsingar, se [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Översættelse av originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 309342

Informacje dotyczące patentów dostępne są na stronie: [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 309342

Za patentnih informacij, glejte [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Prevod originalnih navodil. This manual contains Slovenian. MM 309342

Se [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents) för patentinformation.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 309342

Para información sobre patentes, vea [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 309342

Patent bilgileri için bkz. [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Original talimatların çevirisi. This manual contains Swedish. MM 309342

**Graco Headquarters:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

Copyright 2008, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Revised J, September 2015