

Akkumulátoros, elektromos, levegő nélküli festékszórók

3A8363D

HU

Építési festéket és bevonatokat felhordó, hordozható levegő nélküli festékszóró gépekhez (390 PC) Útjelfestésre szolgáló festékanyagok felhordása (ES 500 Stencil). Veszélyes vagy robbanásveszélyes (minősítésű) környezetben nem használható. Kizárólag professzionális használatra.

390 PC akkumulátoros modellek: 25T804, 826280, 25T863, 25T943, 25T882, 25T805
ES 500 Stencil modellek: 25U513, 25U514

Maximális üzemi nyomás: 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi)




Fontos biztonsági előírások

A berendezés használata előtt olvassa el az ebben a kézikönyvben, valamint a kapcsolódó gépkönyvekben szereplő valamennyi figyelmeztetést és utasítást. Ismerje a kezelőszerveket és a berendezés megfelelő használatát. Őrizze meg az útmutatót.

Kapcsolódó gépkönyvek

Kézikönyv	Leírás
311861	Pisztoly (Contractor/FTX)
334599	Szivattyú
3A6285	Pisztoly (Contractor PC)
311254	Silver/Flex Plus

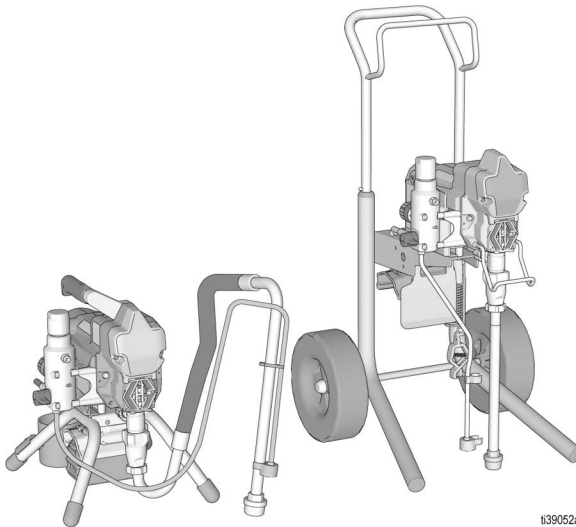

ti39052a







Csak eredeti Graco cserealkatrészeket használjon.

Nem eredeti Graco alkatrészek használata a garancia elvesztését vonja maga után.

Tartalom

Modellek	3
Fontos földelési információk	4
Figyelmeztetések	5
FIGYELMEZTETÉS	5
FIGYELMEZTETÉS	6
Alkatrészek azonosítása	8
Álló típusok	8
Hi-Boy	9
Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások	10
Tartályok	11
Nyomásmentesítési eljárás	12
Ravaszzár	13
Beállítás	14
Akkumulátor be- és kiszerelese	17
Beindítás	18
Használat	20
Szórófej felszerelése	20
Szórás	20
Eldugult szórófej tisztítása	22
Tisztítás	23
Tisztítófolyadékok kompatibilitása	26
Karbantartás	27
Hibaelhárítás	28
Mechanika/folyadékáram	28
Elektromosság	31
Alkatrészek	32
Pisztoly, tömlő, címkék	38
Kapcsolási rajz	39
Műszaki adatok	40
65. sz. Kaliforniai Indítvány	41
Standard Graco garancia	42
Graco-információk	43

Modellek

	Akkumulátor feszültség V DC	Töltőfeszültség V AC	Típus	Álló 	Hi-Boy 
 Intertek	60 USA/Kanada	120 USA/Kanada	390 PC akkumulátoros	25T804	25T805
			ES 500 Stencil	25U513	
			NOVA 390 PC akkumulátoros	826280	
	54 Európa, Közép-Kelet, Afrika/Egyesült Királyság	230 Európa, Közép-Kelet, Afrika	ES 500 Stencil	25U514	
			390 PC Classic akkumulátoros	25T863	
	54 Európa, Közép-Kelet, Afrika/Egyesült Királyság	230 Európa, Közép-Kelet, Afrika	390 PC Classic akkumulátoros	25T943	
	54 Ausztrália és Új-Zéland/Ázsia és Csendes-óceán	230 Ausztrália és Új-Zéland/Ázsia és Csendes-óceán	390 PC akkumulátoros	25T882	

MEGJEGYZÉS: Lásd a **Pisztoly, tömlő, címkék**, 38. oldal a szórópisztolyra vonatkozó információért.

A 390 PC akkumulátoros festékszóró kompatibilis a következő DEWALT® FLEXVOLT® 54 és 60 V akkumulátorokkal:

- DCB606 - 60 V/2 ah (20 V/ 6 ah)
- DCB546 - 54V/2 Ah (18V/6 Ah)
- DCB609 - 60 V/3 Ah (20 V /9 Ah)
- DCB547 - 54V/3 Ah (18V /9 Ah)
- DCB548 - 54 V/3 ah (18 V /12 ah)
- DCB612 - 60V/4 Ah (20V/12 Ah)

Kapcsolódó DEWALT kézikönyvek

Kézikönyv	Leírás	Régió
N463494	Dewalt DCB118 Gyorstöltő kézikönyv	USA/Kanada
N463510 N463511	DEWALT DCB118-QW Gyorstöltő kézikönyv (1. és 2. rész)	Európa, Közép-Kelet, Afrika
N501136	Dewalt DCB118-XE Gyorstöltő kézikönyv	Ausztrália és Új-Zéland/Ázsia és Csendes-óceán



Fontos földelési információk

A festékszóró használata előtt a használat és a biztonsági figyelmeztetések részletes megismeréséhez olvassa el a kézikönyvet.

Abban az esetben a jobb megértést szolgálják a következő információk, amikor a szóróberendezéshez mellékelt földelővezetékét és bilincset használja.

Használat előtt olvassa el az anyag tartályán található címkét és állapítsa meg, hogy az anyag olaj alapú vagy gyúlékony-e. Szerezze be a forgalmazótól a biztonsági adatlapot (SDS). A tartályon található címke és a termékbiztonsági adatlap segítségével azonosítható az anyagtartalom, valamint a vonatkozó specifikus elővigyázatossági intézkedések.

A festékek, bevonatok és tisztítószeres általában az alábbi **3 alapvető típusok egyikebe sorolhatók**:

Földelővezeték és bilincs szükséges?	Anyag típusa
Nem	VÍZBÁZISÚ: A tartályon található címkén fel kell legyenek tüntetve azok az anyagok, amelyek szappanos vízzel tisztíthatók.
Igen 	OLAJ ALAPÚ: A tartályon található címkének jeleznie kell, hogy az adott anyag GYÚLÉKONY, és könnyűbenzinnel vagy festékkoldó szerekkel tisztítható. Az olajalapú anyagokat a szabadban, vagy jól szellőztetett beltéri környezetben használja, ahol biztosítható a friss levegő beáramlása. Lásd az útmutatóban található biztonsági figyelmeztetéseket. Tartsa be az Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások , 10. oldal, amikor ilyen típusú anyagot használ.
Igen 	GYÚLÉKONY: Az ilyen típusú anyagok gyúlékony oldószereket tartalmaznak, mint például a xilol, toluol, nafta, MEK, lakkhígító, aceton, denaturált alkohol vagy a terpentin. A tartályon található címkén fel kell legyen tüntetve, hogy az adott anyag GYÚLÉKONY. A gyúlékony anyagokat a szabadban, vagy jól szellőztetett környezetben használja, ahol biztosítható a friss levegő beáramlása. Tartsa be az Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások , 10. oldal, amikor ilyen típusú anyagot használ.

Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések a berendezés beállítására, használatára, karbantartására és javítására vonatkoznak. A használati utasításban a felkiáltójel a figyelem felhívást szolgálja, a veszélyt jelző tábla pedig a jellegzetes kockázatokra utal. Amikor ezeket a szimbólumokat látja a kézikönyvben vagy a figyelmeztetőcímkéken, tanulmányozza a következő utasításokat. A jelen fejezetben nem tárgyalt termék-specifikus veszély- és figyelmeztető szimbólumokkal is találkozhat a kézikönyvben, a megfelelő helyeken.

FIGYELMEZTETÉS



TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY (FÖLDELÉS)

Egyes olajalapú és gyúlékony anyagok szórása vagy azzal való öblítés során statikus elektromos töltés halmozódik fel. Festék- vagy oldószergőzők jelenlétében az elektrosztatikus töltés robbanást vagy tüzet okozhat. A tűz és robbanás elkerülése érdekében gyúlékony vagy olajalapú anyagok szórásakor.



- Csatlakoztassa a földvezetéket, és bilincselje egy valódi földhöz.
- Ha statikus szikra keletkezik vagy áramütést észlel, azonnal kapcsolja ki a terméket. Tilos a festékszóró használni a hiba okának megállapításáig és kijavításáig.
- A szóróberendezés minden alkatrészét, beleértve a szivattyút, a tömlőszerelvényt, a szórópisztolyt és a szórás területén, valamint a körülötte lévő tárgyakat megfelelő földeléssel kell védeni a statikus kisüléssel és szikrákkal szemben. Használjon Graco vezető vagy földelt nagynyomású levegő nélküli festékszóró tömlőket. Kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.
- Ellenőrizze, hogy minden tároló- és gyűjtőrendszer földelve van-e a statikus kisülés megelőzése érdekében. Csak antisztatikus vagy vezetőképes tartálybélést használjon.



TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

A robbanásveszélyes gőzök – úgymint az oldószerből és festékekből eredő gőzök – gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő a munkavégzés helyén. A tűz és robbanás elkerülése érdekében:



- Gyúlékony vagy éghető anyagot ne szórjon nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, például cigaretta, motor és elektromos berendezések közelében.



- Ne használjon halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó festéket vagy oldószert.



- Szűk térben ne szórjon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot.
- Biztosítson megfelelő szellőztetést a munkavégzés helyén. Biztosítson megfelelő friss levegőáramlást a munkavégzés helyén.
- Szórás, öblítés, tisztítás és szervizelés közben a szivattyúegységet jól szellőző helyen, a szórás területétől legalább 6,1 m (20 feet) távolságban kell tartani. Ne szórjon festéket a szivattyúegységre.
- A szórás területén tilos a dohányzás, illetve tilos a szórás szikra vagy nyílt láng jelenlétében.
- A munkavégzés területén ne kapcsoljon be motorokat, villanykapcsolókat vagy hasonló szikrárt létrehozó berendezéseket.
- Tartsa tisztán a munkavégzés helyét és távolítsa el a festék-, illetve oldószerdobozokat, rongyhulladékokat vagy egyéb gyúlékony anyagokat.
- Legyen tisztában a szórt festékek és oldószerek összetételével. Olvassa el a festékekhez, illetve oldószerekhez mellékelte összes termékbiztonsági adatlapot (SDS) és a doboz címkéjén található információkat. Tartsa be a festék, illetve az oldószergyártójának biztonságra vonatkozó utasításait.
- A munkavégzés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS



BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE

A nagynyomású szórás képes toxinokat injektálni a szervezetbe, ami súlyos, akár amputációval végződő sérülést okozhat. Bőrbe lövellés esetén **azonnal kérjen sebészeti kezelést.**



- Ne fordítsa a festékszórót emberek vagy állatok irányába.
- Tartsa távol kezeit és testét a kilövellő sugártól. Ne próbálja, például, testrészeivel bedugni az esetleges lyukakat.



- Mindig használja a szórófejvédőt. Ne fújjon úgy, hogy nincs felhelyezve a szórófejvédő.
- Graco festékszóró fúvókákat használjon.



- A festékszóró fúvókák tisztításakor és cseréjekor legyen elővigyázatos. Ha a festékszóró fúvóká használat közben eldugul, kövesse a **Nyomásmentesítési eljárás** utasításait a szerszám kikapcsolásához és nyomásmentesítéséhez, mielőtt kiszerezne a festékszóró fúvókát a tisztításhoz.



- A berendezés a lekapcsolás után is nyomás alatt marad. Ne hagyja a feszültség vagy nyomás alatt lévő berendezést felügyelet nélkül. Ha a készülék felügyelet nélkül marad, vagy ha nincs használatban, illetve annak karbantartásakor, tisztításakor vagy az alkatrészek eltávolításakor igazodjon a **Nyomásmentesítési eljárás** fejezetben leírt utasításokhoz.

- Ellenőrizze a tömlőket és az alkatrészek állapotát. A sérült tömlőket és alkatrészeket cserélje ki.
- Ez a rendszer 228 bar, 22,8 Mpa (3300 psi) nyomás előállítására képes. Legalább 22,8 MPa (228 bar; 3300 psi) névleges nyomásra tervezett Graco alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ha nem használja a fertőtlenítősórót, akkor zárja a ravaszzárat. Ellenőrizze a ravaszvár megfelelő működését.
- Bekapcsolás előtt ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Tanulja meg gyorsan kikapcsolni és nyomásmentesíteni az egységet. Alaposan ismerje meg a kezelőszerveket.



NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nem rendeltetésszerű használat halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.



- A berendezés használata közben mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, szemvédőt és légzőkészüléket vagy védőmaszkot.
- Ne használja a szerszámot gyerekek közelében. Tartsa távol a gyerekeket a szerszámtól.
- Ne hajoljon ki túlzottan, és ne álljon instabil felületen. Mindenkor legyen megfelelő a testtartása és az egyensúlya.
- Legyen éber, és figyeljen oda festés közben.
- Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy gyógyszerek, illetve alkohol hatása alatt áll.
- A tömlőket ne görbítse el és ne törje meg.
- Ne használja a tömlőt a Graco által meghatározott értékeknél magasabb hőmérsékleten vagy nyomáson.
- Ne húzza és ne emelje fel a készüléket a tömlőnél fogva.
- Ne szórjon 7,6 m-nél (25 ft.) rövidebb tömlővel.
- Mindig haladéktalanul cserélje a repedt, törött vagy hiányzó alkatrészeket eredeti Graco alkatrészekkel. Lásd az **Alkatrészek**, 32. oldal.
- A terméken tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani. Bármilyen módosítás érvénytelenítheti a hatósági engedélyeket, és veszélyes helyzeteket hozhat létre.
- Kizárólag száraz környezetben használja. Ne tegye ki víznek vagy esőnek.
- Megfelelően megvilágított környezetben használja.
- Győződjön meg róla, hogy minden termék műszaki jellemzői megfelelnek annak a környezetnek, amelyben használja.
- Ne működtesse vagy tisztítsa a festékszóró, amikor nyitva van az akkumulátorrekesz.

FIGYELMEZTETÉS



TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNÍUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nyomás alatti szerszámokban használt alumíniummal inkompatibilis folyadékok használata kémiai reakciókat indíthat be, és a szerszám károsodását okozhatja. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést halál, súlyos sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn.

- Ne használjon 1,1,1-triklóretánt, metilén-kloridot vagy egyéb halogénezett szerves oldószert, vagy ilyen oldószert tartalmazó folyadékokat.
- Ne használjon klórtartalmú fehérítőt.
- További folyadékok is tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat, amelyek reakcióba léphetnek az alumíniummal. A kompatibilitás ellenőrzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a kérdéses anyag forgalmazójával.



AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ KOMPATIBILITÁSI VESZÉLY



- Kizárólag DEWALT márkájú 54V Max vagy 60V Max típusú akkumulátort és töltőt használjon a szerszámmal.
- OLVASSA EL VALAMENNYI UTASÍTÁST, mely e szerszámhoz van mellékelve és a DEWALT akkumulátorok és akkumulátortöltők biztonságára és használatára vonatkoznak.
- Ne mossa le, illetve ne szórjon vizet az akkumulátorra.
- Kizárólag vízzel megnedvesített kendővel végezze az akkumulátor tisztítását.



MÉRGEZŐ FOLYADÉKOK VAGY GŐZÖK OKOZTA VESZÉLYEK

A szembe, bőrre került, lenyelt vagy belélegzett mérgező folyadékok, illetve gőzök súlyos vagy akár halálos kimenetelű sérüléseket okozhat.

- A használt folyadékok veszélyeire vonatkozó információkért olvassa el a termékbiztonsági adatlapokat (Safety Data Sheet - SDS).
- A veszélyes folyadékokat előírás szerinti tartályban tárolja, és az előírásoknak megfelelően gondoskodjon semlegesítésükről.



MOZGÓ ALKATRÉSZEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VESZÉLYE



A mozgó alkatrészek becsíphetik, megvághatnak vagy levághatják az ujjakat és más testrészeket.

- Tartson biztonságos távolságot a mozgó alkatrészekről.
- Tilos a berendezést védőelemek vagy borítók nélkül üzemeltetni.
- A berendezés előzetes figyelmeztetés nélkül működésbe léphet. A berendezés ellenőrzése, mozgatása vagy javítása előtt hajtja végre a **Nyomásmentesítési eljárás** című részben leírt műveleteket, és minden áramforrásról válassza le a berendezést.



SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK


A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében, ha a szerszám működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelések a következők (a teljesség igénye nélkül):

- Védőszemüveg és fülvédő.
- A folyadék- és oldószer-gyártó javaslatainak megfelelő légzőkészülék, védőruházat és védőkesztyű.

Alkatrészek azonosítása

Alkatrészek azonosítása


Álló típusok

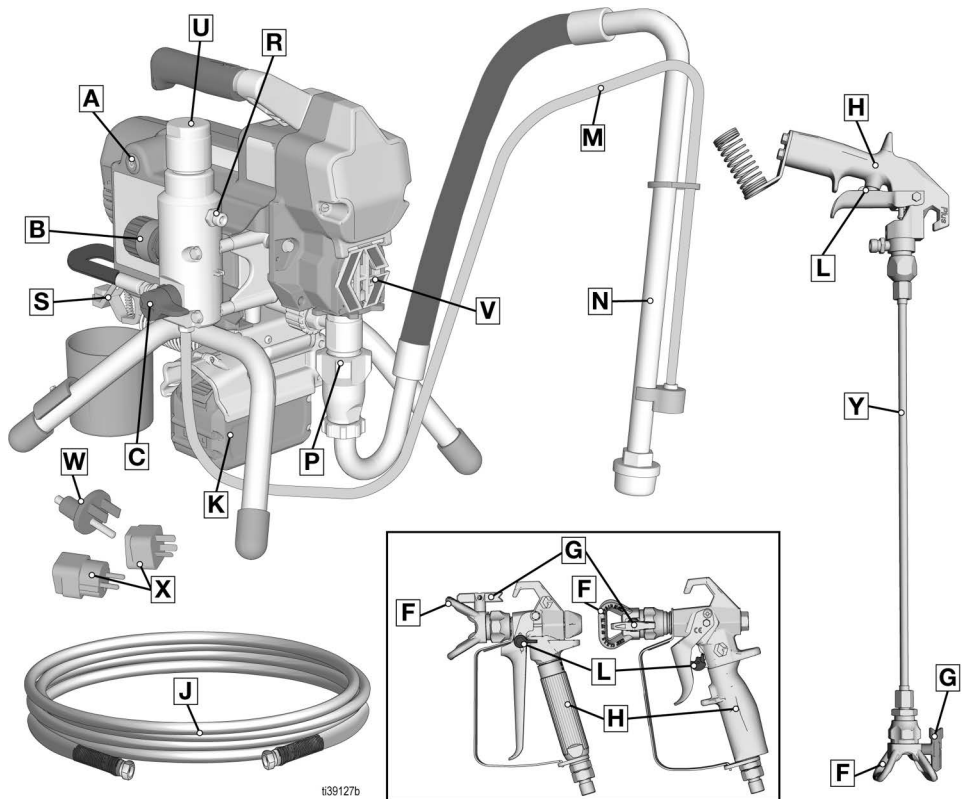

A	ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
B	Nyomásszabályozás
C	Töltő-/szórószelep
F	Szórófejvédő
G	Szórófej
H	Pisztoly
J	Levegő nélküli tömlő
K	Akkumulátor
L	Ravaszár
M	Üritőcső

N	Szifontömlő
P	Szivattyú
R	Folyadék kimeneti nyílás
S	Földelővezeték és bilincs
U	Szűrő
V	Ujjvédő / TSL-betöltési pont
W	Földelt csatlakozóaljzat adapter
X	Földelt csatlakozódugó adapter
Y	Sablonnal festő pisztoly hosszabbítócső
	Típus-/sorozatszám címke (nincs ábrázolva, a berendezés alján található.)

Hi-Boy

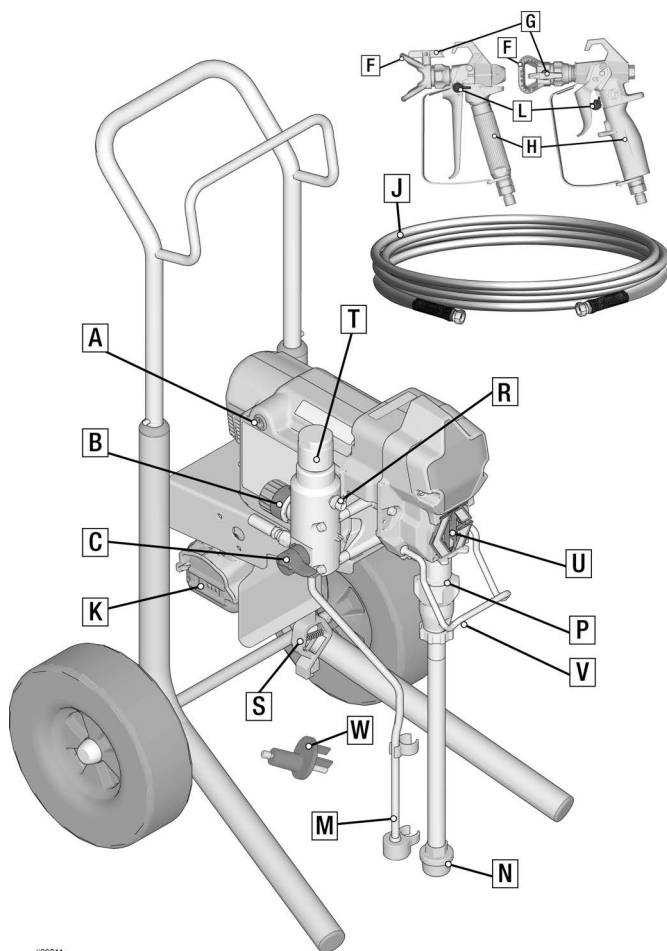

139311a

A	ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
B	Nyomásszabályozás
C	Töltő-/szórószelep
F	Szórófejvédő
G	Szórófej
H	Pisztoly
J	Levegő nélküli tömlő
K	Akkumulátor
L	Ravaszzár
M	Úritőcső

N	Szifontömlő
P	Szivattyú
R	Folyadék kimeneti nyílás
S	Földelővezeték és bilincs
T	Szűrő
U	Ujjvédő / TSL-betöltési pont
V	Tartályakasztó
W	Földelt csatlakozóaljzat adapter
	Típus-/sorozatszám címke (nincs ábrázolva, a berendezés alján található.)


Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások

Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások (olaj alapú és gyúlékony anyagok esetén)



A berendezést a statikus kisülés kockázatának csökkentése érdekében földelni kell. A statikus kisülések hatására a gázok és gőzök súlyos sérülést okozva meggyulladhatnak, illetve robbanhatnak. A jó földelés utat biztosít az elektromos áram elvezetéséhez.


Földelővezetékekkel és bilincssel van a festékszóró ellátva. Egy valódi földhöz kell a bilincset csatlakoztatni olaj alapú vagy gyúlékony anyagok szórásakor vagy azzal való öblítéskor.

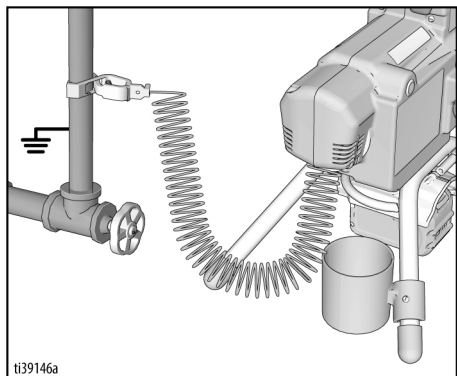

Vízcső használható valódi földként. Csatlakoztassa a földvezetéket és a bilincset egy vízcsőhöz.

Megfelelően földelt csatlakozóaljzat is használható valódi földként. A melléklet csatlakozóaljzat adaptert használja.

Csatlakoztassa az adaptert egy földelt csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa a földelővezetéket és a bilincset az adapter fémcsapjához. Ha a földelővezeték nem ér el a földelt hálózati csatlakozóaljzatig, akkor 3 vezetékes földelt hosszabbítókábel is használható az adapter és csatlakozóaljzat között.

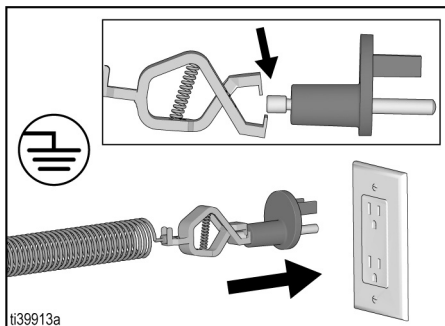

Folyadéktömlők: A földelés folytonossága érdekében csak földelt tömlőket használjon, melyek hossza együttesen maximum 91 m (300 ft.) hosszú legyen.

Szórópisztoly: Földelje egy megfelelően földelt folyadéktömlőn és szivattyún keresztül.

Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások


Tartályok

Oldószerek és olaj alapú anyagok: Tartsa be a helyi szabályzatokat és rendelkezéseket. Kizárólag földelt felületen, pl. betonon álló fémvödört használjon.


Tilos a vödört olyan szigetelő felületre, pl. papírra vagy kartonpapírra helyezni, amely nem teszi lehetővé a földelést.



Fémvödör használatakor minden esetben földelést kell kialakítani: Csatlakoztasson egy földelővezeték a vödörhöz. A földelővezeték egyik végét csatlakoztassa a tartályhoz, a másik végét pedig egy valódi földeléshez, pl. egy vízvezetékcsőhöz.

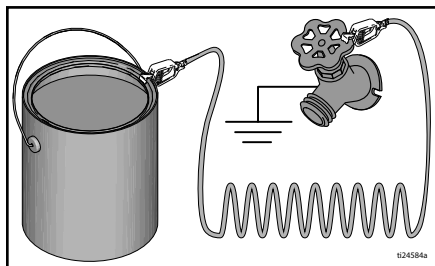

Ahhoz, hogy öblítéskor és nyomásmentesítéskor a földelés folytonos maradjon: A festékszóró pisztoly fém részét tartsa a földelt fémvödör oldalához, majd nyomja meg a ravaszt.

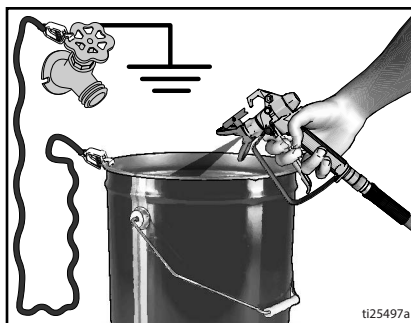


Nyomásmentesítési eljárás

Nyomásmentesítési eljárás




Amikor e szimbólumot látja, kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait.

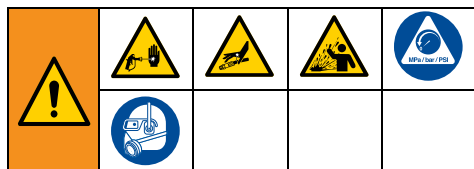


Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, amíg manuálisan nem mentesítik a nyomástól. A nyomás alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése érdekében mindig hajtja végre a nyomásmentesítési eljárást, amikor abbahagyja a szórást, vagy amikor a berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására készül.


1. Zárja a ravaszzárat.

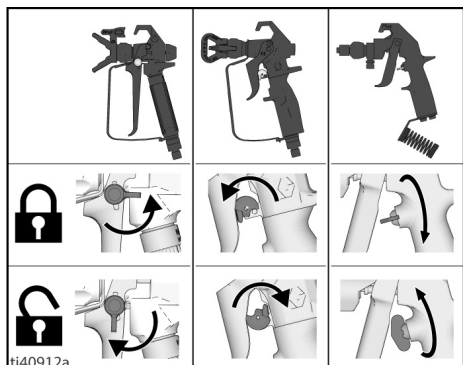


2. Kapcsolja a ON/OFF (BE/KI) kapcsolót a **OFF** (KI) állásba. A **ON** (BE) állásban világít az üzemi kapcsoló gomb. Várjon 7 másodpercig, hogy a berendezésben teljesen megszűnjön az elektromos feszültség.

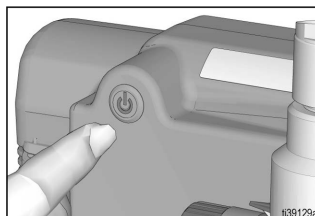

3. Állítsa a nyomásszabályozót a legalacsonyabb értékre. Oldja ki a ravaszzárat.

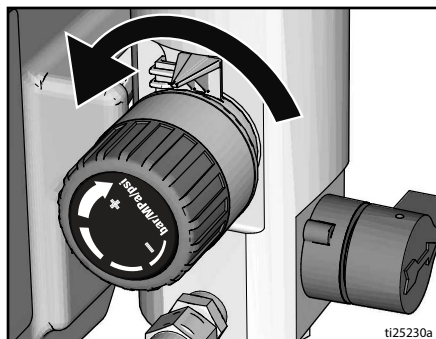


4. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Húzza meg a ravaszt a nyomáscsökkentéshez.

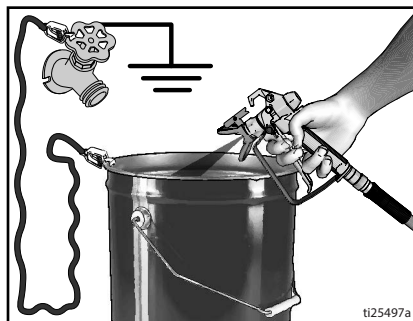

5. Zárja a ravaszzárat.


6. Tegye a leeresztőcsövet egy tartályba. Zárja el a töltő-/zórószelepet. A töltő-/szórószelep maradjon lefelé fordítva (leeresztő állásban) a következő szórásig.

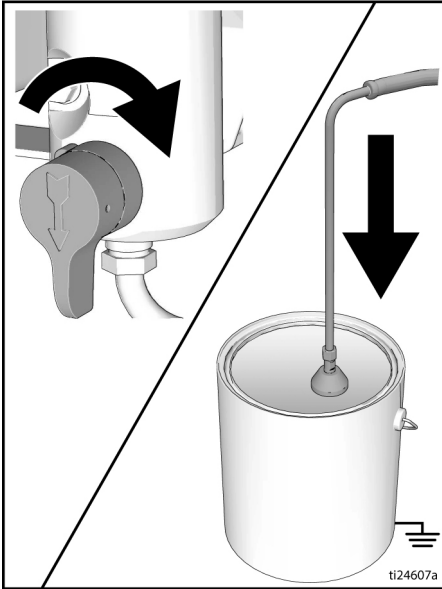


7. Ha feltételezhető, hogy a szórófej vagy a tömlő eltömődött, vagy a nyomás nincs teljesen kieresztve:
 - a. **NAGYON LASSAN** lazítsa meg a szórófejvédő biztosító csavarját vagy a tömlő csatlakozóját a nyomás fokozatos csökkentéséhez.
 - b. Lazítsa meg teljesen az anyát, illetve a csatlakozót.
 - c. Tisztítsa meg a szórófejet vagy a tömlőt az akadálytól.

Ravaszzár

A szórás befejezésekor mindig zárja a ravaszzárat. Ezáltal elkerülheti a pisztoly leesésekor vagy ütődésekor bekövetkező akaratlan indítást.

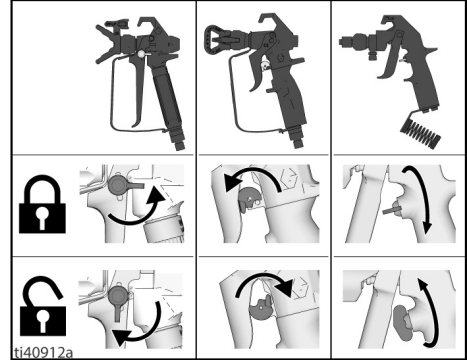


Beállítás

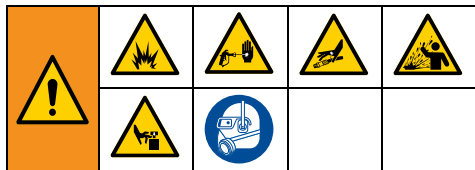


A szóróberendezés első alkalommal történő kicsomagolásakor vagy egy hosszabb tárolást követően hajtsa végre az üzembe helyezés lépéseit. Ha a berendezést először állítja össze, távolítsa el a szállításhoz a folyadékkimenetbe helyezett dugót.


1. A folyadékkimenetre csatlakoztasson egy levegő nélküli Graco tömlőt. Két csavarkulccsal erősen húzza meg.

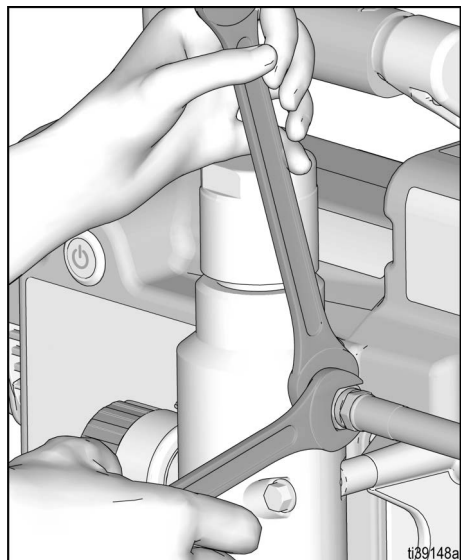


2. Csatlakoztassa a cső másik végét a szórópisztolyhoz.

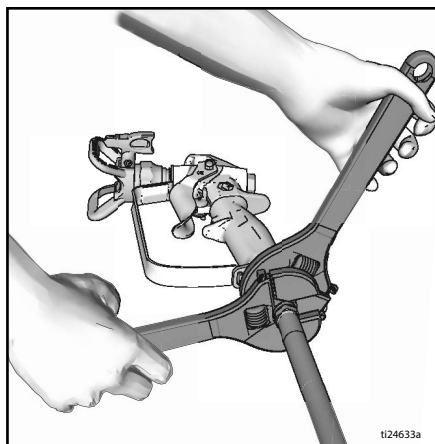


3. Csavarkulcsok segítségével erősen szorítsa meg a csatlakozást.
4. Zárja a ravaszszárat.

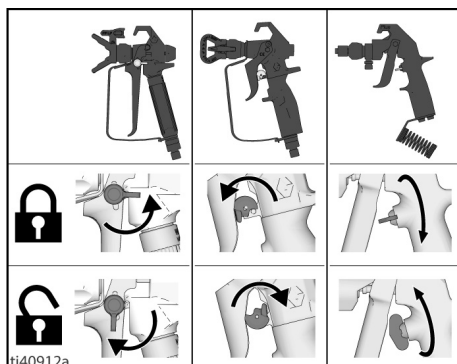

5. Szerelje le a szórófejvédőt.

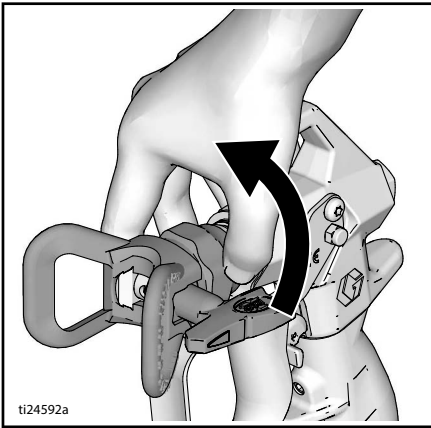


6. A berendezés első alkalommal történő kicsomagolásakor távolítsa el a csomagolószalagot a bemeneti szűrőből. Hosszabb tárolás után ellenőrizze, hogy a bemeneti szűrő nincs-e eltömődve, vagy van-e benne szennyeződés.

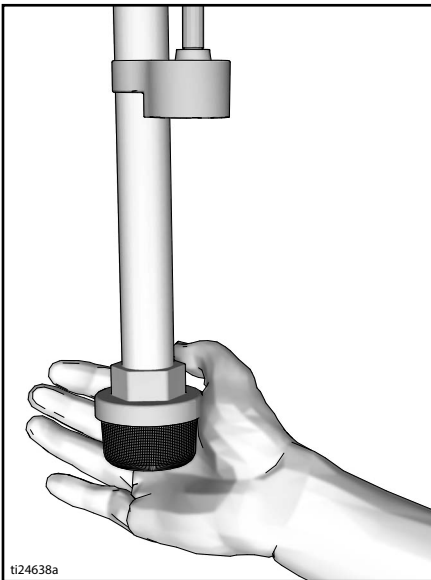


7. Töltse fel a tömítőanyagát TSL-lel a korai elhasználódás megakadályozása érdekében. Ezt naponta, illetve minden festékszórás alkalmával ismételje meg.

- Helyezze a TSL folyadékot tartalmazó palack száját a szóró elején található rács felső középső nyílásába.
- Nyomja meg a palackot és adagoljon a szivattyúrúd és a tömszelence tömítése közötti tér feltöltéséhez elegendő mennyiségű TSL-folyadékot a berendezésbe.

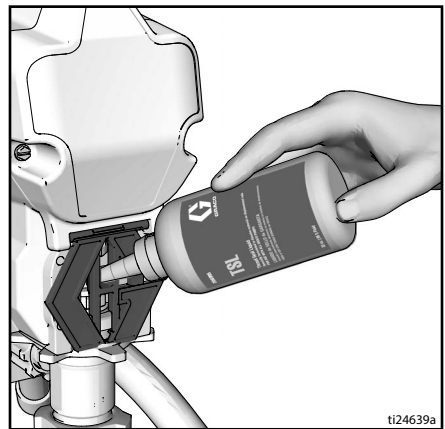


8. Győződjön meg róla, hogy az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló az **OFF** (KI) állásban van. Amikor **ON** (BE) állásban van, akkor világít az üzemi kapcsoló gomb.

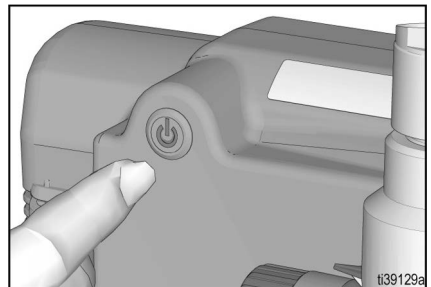

Beállítás


9. Zárja el a töltő-/zórószelepet.

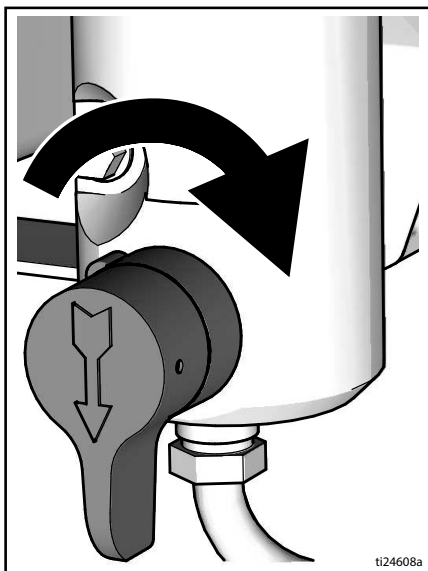


10. Helyezze a folyadékbeszívó és az ürítőcsövet egy öblítőfolyadékkal részlegesen feltöltött földelt fémtartályba. Amikor olaj alapú vagy gyúlékony anyagot szór, akkor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.

MEGJEGYZÉS: Az új szóróberendezések a szállításkor tárolási folyadékkal vannak feltöltve, amelyet a berendezés használata előtt oldószerbenzinnel kell kiöblíteni.

Ellenőrizze, hogy az öblítőfolyadék kompatibilis-e a szórni kívánt folyadékkal, lásd a **Tisztítófolyadékok kompatibilitása**, 26. oldal. Előfordulhat, hogy egy kompatibilis oldószerrel egy második öblítésre is szükség lesz.

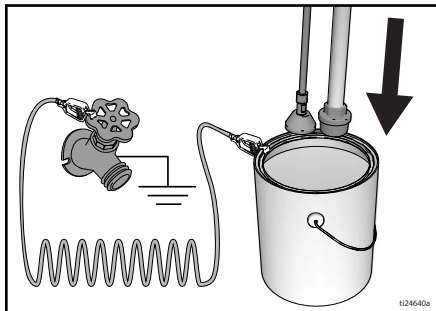

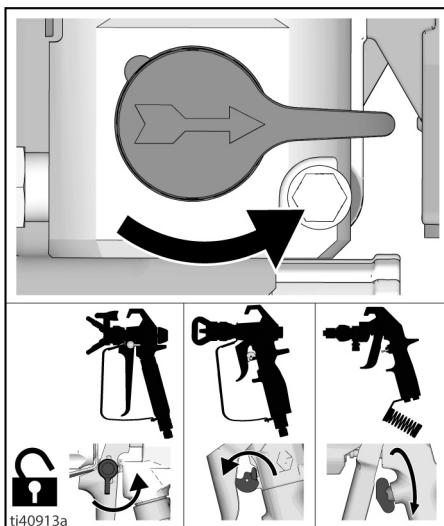

11. Állítsa a nyomásszabályozót a legalacsonyabb értékre.
12. Szerelje be az akkumulátort, lásd az **Akkumulátor be- és kiszerelése**, 17. oldal.
13. Kapcsolja a ON/OFF (BE/KI) kapcsolót **ON** (BE) állásba.
14. Növelje a nyomást 1/2 fordulattal a motor indításához. Hagyja, hogy a folyadék a szórót egy percen keresztül öblítse.
15. Zárja el a töltő-/szórószelepet. Oldja ki a ravaszzárat.



16. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Indítsa el a pisztolyt, és öblítsen, amíg a rendszer ki nem tisztul.
17. Kapcsolja a ON/OFF (BE/KI) kapcsolót **OFF** (KI) állásba.
18. Szerelje le a pisztolyt, és zárja a ravaszzárat.
19. Ha az eredeti öblítőfolyadék nem kompatibilis a szórandó anyaggal, akkor egy második öblítést kell végeznie. Ismételje meg a 11–18. lépést.
20. Szerelje vissza szórófejet, lásd **Szórófej felszerelése**, 20. oldal.
21. A szóró ezzel készen áll az indításra.


Akkumulátor be- és kiszerezése

Mindig teljesen feltöltött akkumulátorral indítsa. Ne érje víz vagy oldószer az akkumulátort és a töltőt, és ne merítse ezeket folyadékba. A festékszóróval szállított akkumulátorra és töltőre vonatkozó információkat nézze meg.


				
Az akkumulátor cseréjét és töltését csak jól szellőztetett helyen, gyúlékony és éghető anyagoktól (beleértve a festékeket és oldószereket is) távol végezze.				

A következőképpen vegye ki, illetve tegye be az akkumulátort a festékszóróba:


1. Vegye ki az akkumulátort, ha az be van téve.

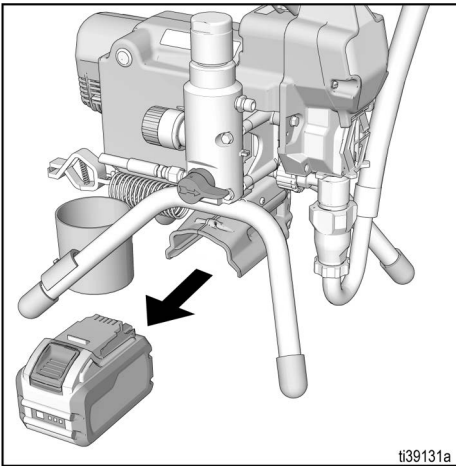


2. Úgy szerelje be az akkumulátort, hogy egy vonalban legyen az akkumulátor a festékszóró belsejében lévő sínekkel, majd ütközésig dugja be az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy ne oldódjon ki.

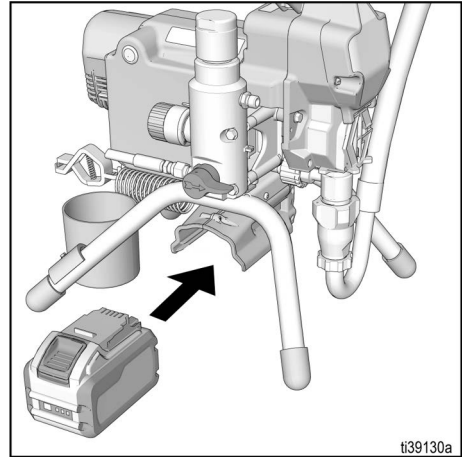


Beindítás

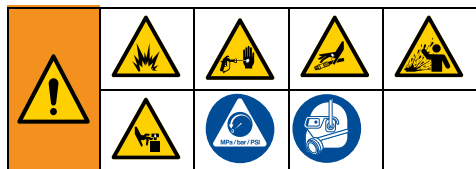


1. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
2. Állítsa a nyomásszabályzót a legalacsonyabb értékre.

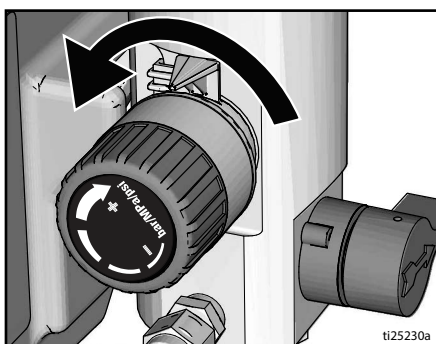


3. Szerelje be az akkumulátort, lásd az **Akkumulátor be- és kiserelése**, 17. oldal.
4. Amikor olaj alapú vagy gyúlékony anyagot szór, akkor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.
5. Kapcsolja a ON/OFF (BE/KI) kapcsolót **ON** (BE) állásba. Amikor **ON** (BE) állásban van, akkor világít az üzemi kapcsoló gomb.

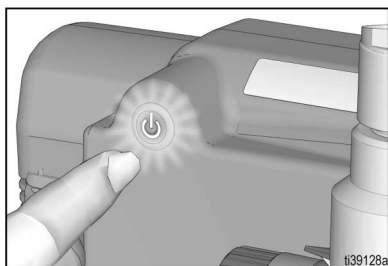


6. Helyezze a folyadékbeszívó csövet a festékes tartályba. Helyezze a töltőcsövet hulladék tartályba.
7. Növelje a nyomást 1/2 fordulattal a motor indításához. Keringtesse a festéket vagy más anyagot a rendszerben, amíg az anyag meg nem jelenik a leeresztőcsőnél.

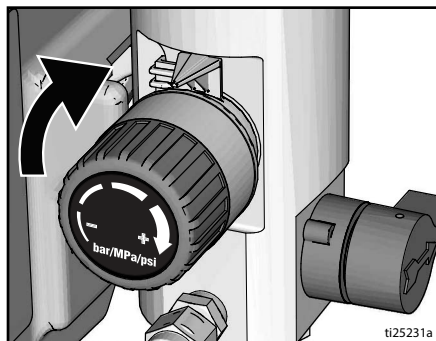

8. Zárja el a töltő-/szórószelepet. Oldja ki a ravaszárat.

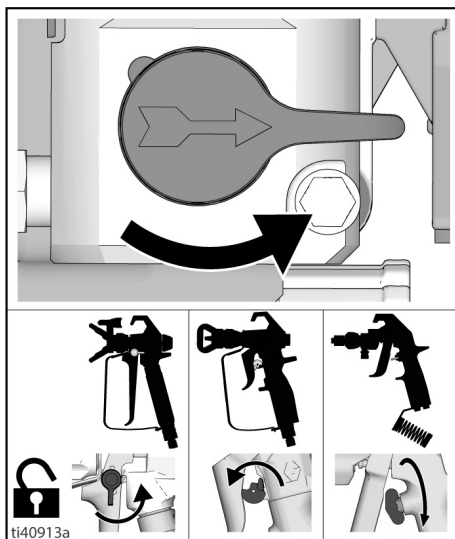


9. Tartsa a pisztolyt egy földelt fém hulladékgyűjtő edénybe. Legalább 1 percig tartsa meghúzva a pisztoly ravaszát, amíg meg nem jelenik a festék.

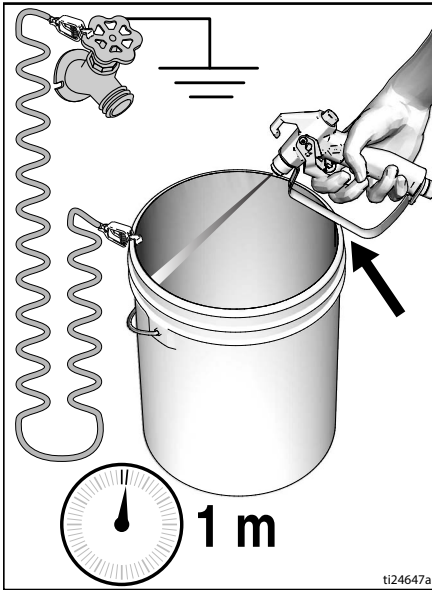

10. Tegye át a szórópisztolyt a festékes tartályba, és szórjon 20 másodpercen át. Engedje el a ravaszt, és hagyja, hogy szóró emelni tudja a nyomást. Zárja a ravaszszárat.



A magasnyomású kilövellt sugár toxinokat lövellhet testébe, súlyos sérüléseket okozva. Ne fogja be a szívárgást kézzel vagy ronggyal.

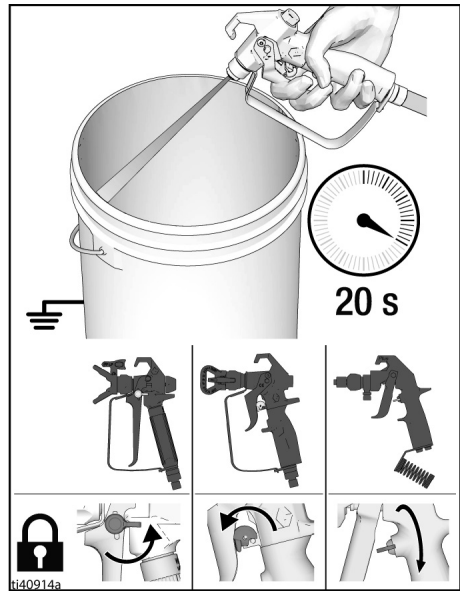

11. Szívárgások szempontjából ellenőrizze a levegő nélküli tömlő csatlakozásait. Szívárgás esetén, végezze el a **Nyomásmentesítési eljárást**, 12. oldal, majd húzza meg az összes csatlakozást és ismételje meg a **Beindítás** című részben leírt eljárást. Ha nincs szívárgás, folytassa a **Használat**, 20. oldal.


Használat

Szórófej felszerelése




A súlyos sérülések, például a folyadékknak bőr alá kerülése okozta sérülések megelőzése érdekében ne tegye a kezét a szórófej elé, amikor a szórófúvókát vagy a szórófejvédőt felszereli.

1. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
2. A szórófej fúvók (A) segítségével dugja a OneSeal™ tömitést (B) a szórófejvédőbe (C).

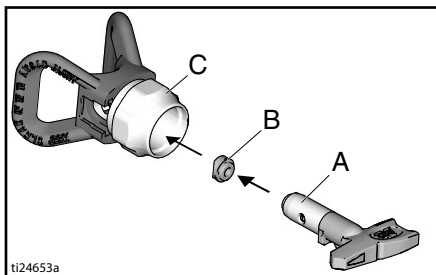


ti24653a

3. Helyezze be a szórófejet.

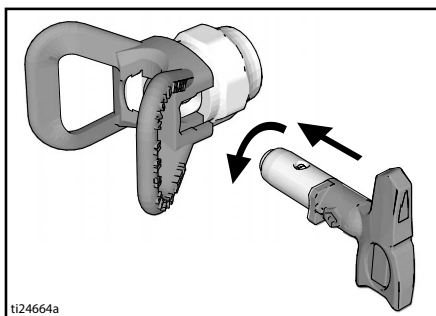

ti24664a

4. Az így összeszerelt részt csavarja rá a pisztolyra. Szorítsa meg.

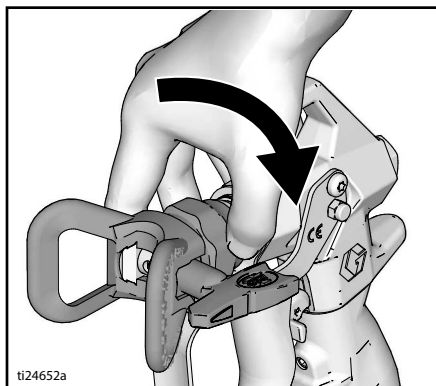


ti24652a

Szórás

MEGJEGYZÉS: Ha olaj alapú vagy gyúlékony anyagot szór, akkor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.

Az alacsony nyomású, megfordítható RAC X™ FF LP finomszóró szórófej használata esetén a szórási nyomás csökkenthető. Az alacsonyabb nyomású szórás kevesebb mellészórást eredményez, és növeli a festékszóró fúvóka élettartamát. Állítsa be a szórási nyomást, hogy a mellészórás minimális legyen.

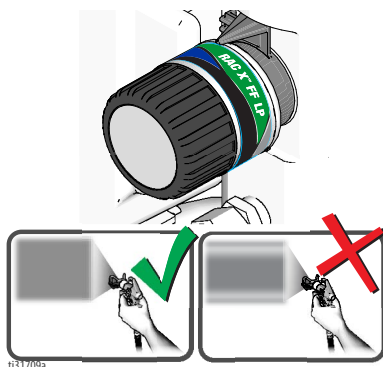


ti31709a

Atomizált, egyenletesen eloszló legyező mintázat


Csóvák

1. Végezzen próbafújást. A nyomás állításával küszöbölje ki a vastag széleket.

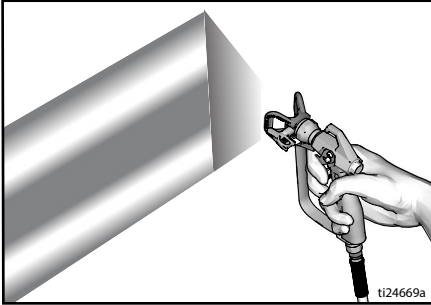

2. Ha a vastag széleket nem lehet a nyomás szabályozásával megszüntetni, használjon kisebb méretű szórófejet.

3. Tartsa a pisztolyt merőlegesen, 25–30 cm-re (10-12 in.-re) a felülettől. Szórjon oda-vissza, 50%-os átfedéssel.

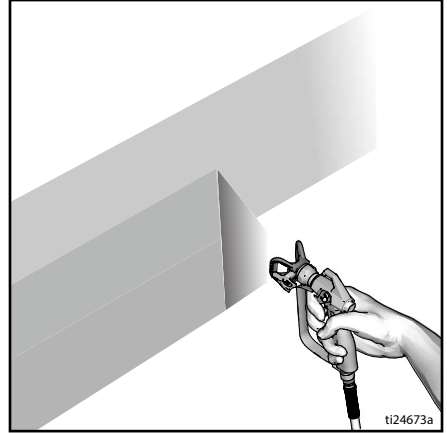


4. A pisztoly ravaszát mozgatas után húzza meg. Megállás előtt pedig engedje el. A szórásra vonatkozó további tudnivalók a pisztoly saját útmutatójában találhatóak.


Eldugult szórófej tisztítása




1. Engedje el a ravaszt. Zárja a ravaszzárat. Forgassa el a szórófejet. Oldja ki a ravaszzárat. A dugulás megszüntetéséhez húzza meg a pisztoly ravaszát, és irányítsa egy hulladékgyűjtőbe.

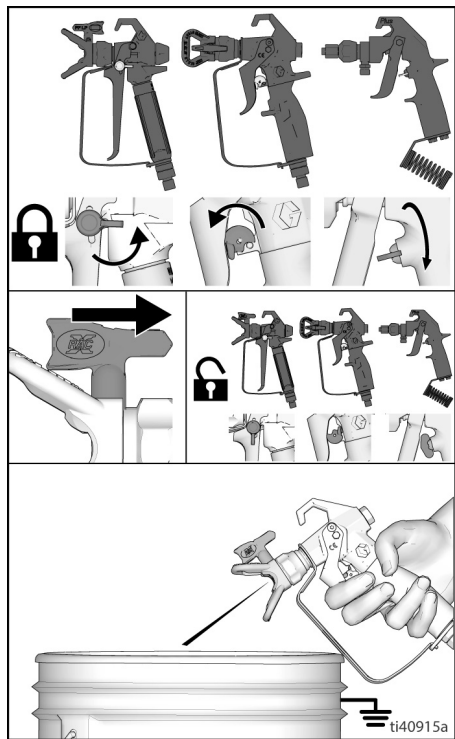

2. Zárja a ravaszzárat. A szórófejet csavarja vissza eredeti állásába. Oldja ki a ravaszzárat, és folytassa a szórást.

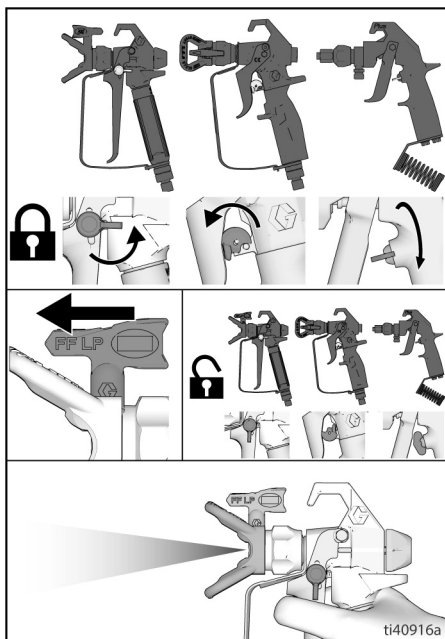


Tisztítás

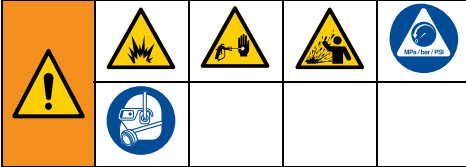


Amikor olaj alapú vagy gyúlékony anyagokat használ, akkor a tűz és robbanás miatti súlyos sérülés elkerülésére:

- Ne fújjon oldószert a szórófejen keresztül. Öblítés előtt mindig vegye le a szórófejvédőt és a szórófejet. Szerelje le a szórófejvédőt és a szórófejet, majd tisztítsa meg őket egy megfelelő oldószert tartalmazó tartályban.
- Kizárólag jól szellőző helyen végezze a tisztítást. Biztosítson megfelelő friss levegőáramlást a munkavégzés helyén.
- Oldószerral való öblítés esetén mindig földelje a festékpisztolyt és a hulladékgyűjtőt.


1. Amikor olaj alapú vagy gyúlékony anyagot használ, akkor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.
2. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
3. Távolítsa el a szórófejvédőt és a szórófejet. További tudnivalók a pisztoly saját útmutatójában találhatóak.

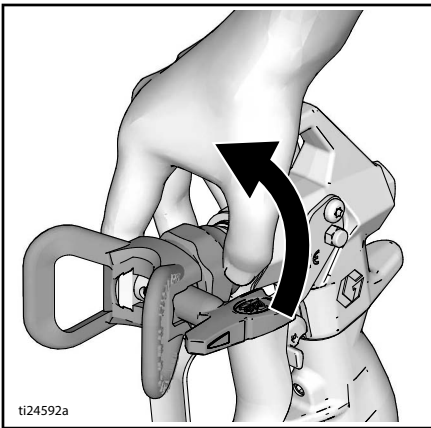

4. Vegye ki a folyadékszívót és a leeresztőcsövet a festékből, a festéket törölje le róluk.

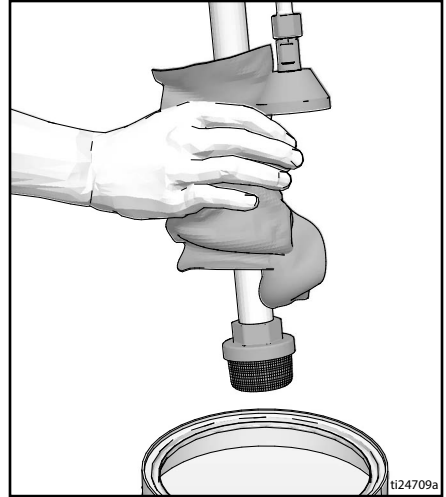


5. Tegye a folyadékszívó csövet az öblítőfolyadékba, lásd a **Tisztítófolyadékok kompatibilitása**, 26. oldal. Helyezze a töltőcsövet hulladék tartályba.

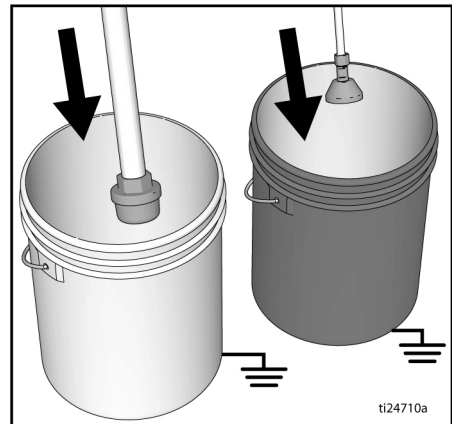

6. Fordítsa a töltő-/szórószelepet a vízszintes szórás állásba.


Használat

7. Növelje a nyomást 1/2 fordulattal a motor indításához. Tartsa a pisztolyt egy földelt festék- vagy hulladékgyűjtő tartályba. Oldja ki a ravaszzárat. Nyomja le a billentyűt, és növelje addig a nyomást, amíg a pisztoly folyamatosan el nem kezd öblítőfolyadékot szórni.

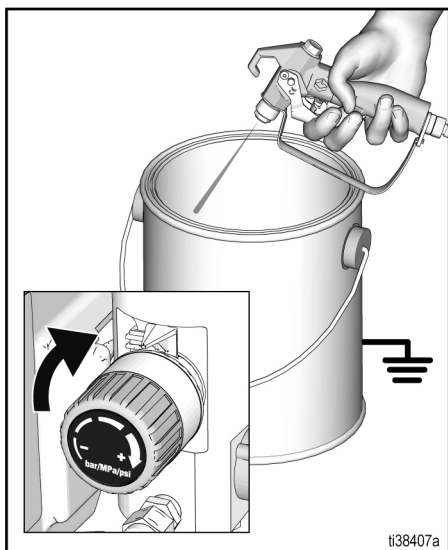


8. Engedje fel a billentyűt. Tegye át a szórópisztolyt a hulladékgyűjtő vödörbe, majd tartsa a falához a szórópisztolyt, működtesse a pisztolyt a rendszer alapos átmosásához.


9. Tartsa lenyomva a pisztoly ravaszát, és csavarja le a töltő-/szórószelepet. Ezután engedje fel a pisztoly billentyűjét. Hagyja, hogy az öblítőfolyadék addig keringjen, amíg a leeresztő csőből kijövő folyadék tiszta nem lesz.

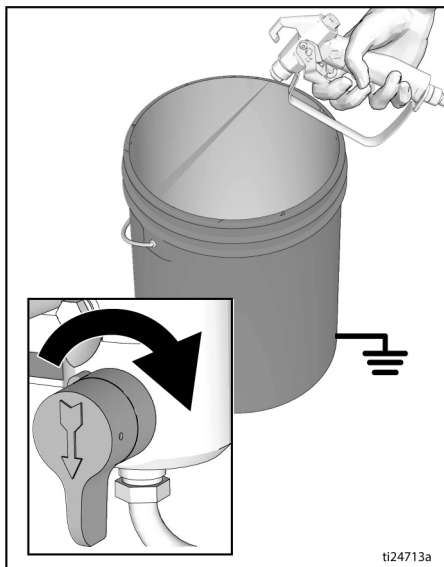


10. Emelje a folyadékbeszívó csövet az öblítőfolyadék fölé.

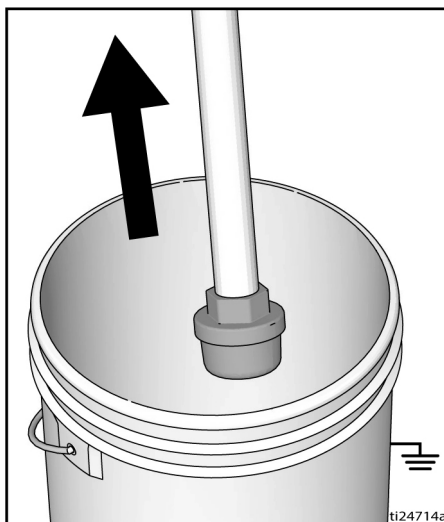


11. Zárja el a töltő-/szórószelepet. A tömlő ürtetéséhez irányítsa a pisztolyt a földelt öblítőfolyadék vagy hulladékgyűjtő tartályba, és működtesse 20 másodpercig.
12. Zárja a ravaszzárat.

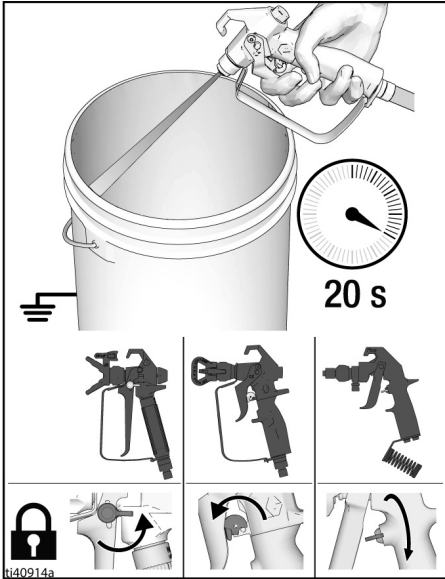


13. Állítsa a nyomásszabályozó gombot a legalacsonyabb nyomásértékre, a ON/OFF (BE/KI) kapcsolót pedig állítsa a **OFF** (KI) állásba. Amikor **ON** (BE) állásban van, akkor világít az üzemi kapcsoló gomb. Vegye ki az akkumulátort.

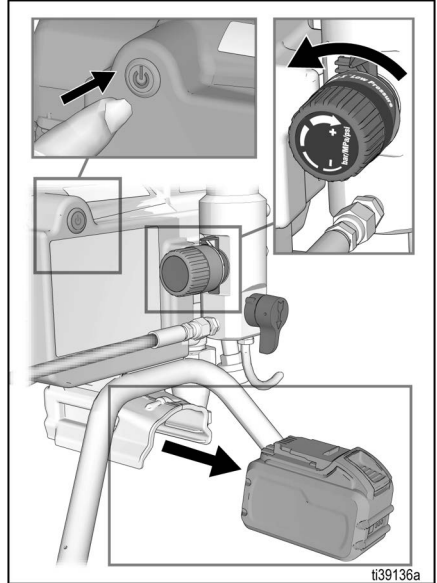


14. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
15. Vegye ki a szűrőket a pisztolyból és a festékszóró berendezésből, ha vannak beszerelve. Tisztítsa és vizsgálja meg. Helyezze fel a szűrőket. Lásd a szórópisztoly kézikönyvét.

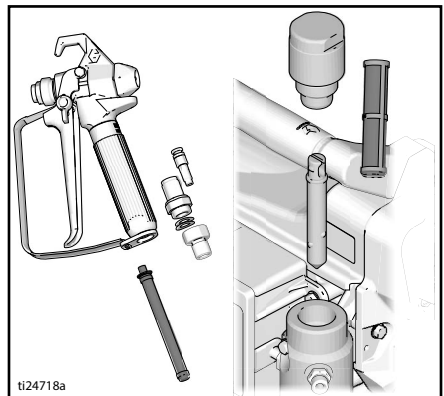

16. Ha vízzel öblít, öblítse át ismételtlen a berendezést oldószerbenzinnel, vagy Pump Armor™ mosófolyadékkal, így fagyás és korrózió ellen védőbevonatot képez.

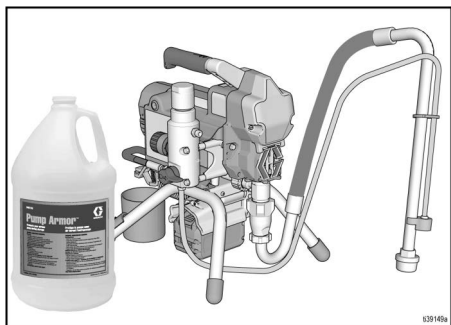

17. Vízbe, vagy oldószerbenzinnel mártott ronggyal törölje át a szórófejet, tömlőt és szórópisztolyt.

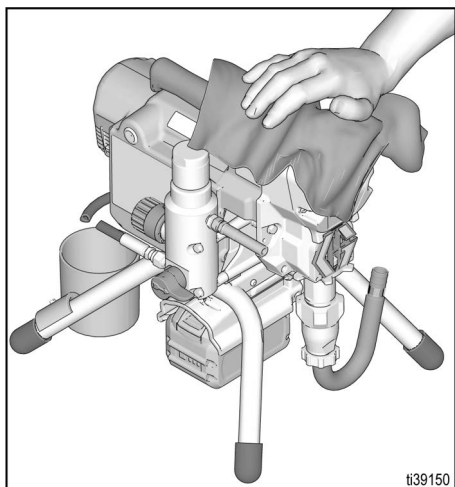

Tisztítófolyadékok kompatibilitása

- Ha **vízbázisú** anyagokat használ, alaposan mossa ki a rendszert vízzel.
- Ha **olaj alapú vagy gyúlékony** anyagokat használ, alaposan mossa ki a rendszert könnyűbenzinnel vagy az öblítéshez megfelelő oldószerrel. Oldószerrel való öblítéskor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.
- Ha **vízbázisú** anyagokat kíván szórni **olaj bázisú vagy gyúlékony** anyagok szórását követően, először alaposan mossa ki a rendszert vízzel. A leeresztő csőből kifolyó folyadéknak tisztának és oldószermentesnek kell lennie **mielőtt** megkezdí a vízbázisú anyag szórását.
- Ha **olaj bázisú vagy gyúlékony** anyagokat kíván szórni **vízbázisú anyagok szórását követően** először alaposan mossa ki a rendszert könnyűbenzinnel vagy az öblítéshez megfelelő oldószerrel. A leeresztő csőből kiáramló folyadéknak víztől mentesnek kell lennie. Oldószerrel való öblítéskor kövesse az **Elektrosztatikus földelésre vonatkozó utasítások**, 10. oldal.
- Ahhoz, hogy elkerülje a folyadéknak a bőrre fröccsenését vagy szembe kerülését, a festékszórót mindig irányítsa a tartály belső fala felé.

Karbantartás

A rendszeres karbantartás nagyban hozzájárul a festékszóró megfelelő működéséhez. A karbantartás olyan rutinszerű műveletek elvégzését jelenti, melyek biztosítják a festékszóró működését, és megelőzik a lehetséges problémák kialakulását.



Művelet	Időköz
Vizsgálja/tisztítsa meg a festékszóró szűrőjét, a folyadékbeemeneti szűrőt, illetve a pisztoly szűrőjét.	Naponta, illetve minden szórás alkalmával.
Ellenőrizze, hogy a motor burkolatán lévő szellőzőnyílások nincsenek-e elzáródva.	Naponta, illetve minden szórás alkalmával.
A TSL-betöltő nyíláson keresztül töltsse fel a berendezést TSL-folyadékkal.	Naponta, illetve minden szórás alkalmával.
Ellenőrizze a festékszóró leállítását. Ha a szórópisztolyt NEM működteti, a szóróberendezés motorjának állnia kell, és nem indulhat el addig, amíg a pisztolyt újra el nem indítja. Ha a festékszóró újra elindul úgy, hogy közben a szórópisztolyt NEM működteti, ellenőrizze, hogy nincs-e a töltő-/szórószelepnél vagy a szivattyúnál belső/külső szivárgás.	3785 literenként (1000 gallononként)
Toroktömítés beállítása Ha egy hosszabb használat után a szivattyútömítésnél szivárgás jelentkezik, szorítsa meg annyira a tömítőanyagát, hogy elálljon vagy mérséklődjön a szivárgás. Ezáltal körülbelül 100 gallon folyadékmennyiség szivattyúzásához elegendő további működőképességet nyer, mielőtt tömítést kellene cserélni. A tömítőanya a tömítőgyűrű eltávolítása nélkül megszorítható.	Szükség szerint, használattól függően

Hibaelhárítás

Mechanika/folyadékáram



1. Ellenőrzés vagy javítás előtt hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
2. Ellenőrizzen minden lehetséges problémát és okot, mielőtt szétszerelné a berendezést.

Probléma	Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez	Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást
A szivattyú kimenő teljesítménye alacsony	A szórófej kopott.	Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás , 12. oldal, majd cserélje ki a szórófejet. Lásd a pisztoly vagy a szórófej kézikönyvét.
	A szórófej eltömődött.	Nyomásmentesítsen. Ellenőrizze és tisztítsa meg a szórófejet.
	Festékellátás.	Töltse fel festékkel, és töltsé újra a szivattyút.
	A szívóoldali szűrő eltömődött.	Vegye ki, tisztítsa meg, majd helyezze vissza.
	A szívószelep golyója és a dugattyú golyója nem megfelelően illeszkedik.	Szerelje ki a szívószelepet és tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nincs-e horpadás a golyókon és az üléseken; szükség esetén cserélje ki őket. Lásd a szivattyú kézikönyve. A festéket használat előtt szűrje meg, hogy eltávolítsa a részecskéket, melyek eltömődést okozhatnak.
	A folyadékszűrő vagy szórófej szűrője eltömődött vagy szennyezett.	Tisztítsa meg a szűrőt.
	Töltő-/szórószelep szivárog.	Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás , 12. oldal, majd javítsa meg a töltő-/szórószelepet.
	Győződjön meg arról, hogy a szivattyú nem üt, ha a szórópisztoly billentyűjét lenyomja. (nem szivárog-e a töltő-szórószelep)	Szervizzshivattyú. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	Szivárgás a tömítőcsavar mellett, amely elhasznált vagy sérült tömítést jelezhet.	Cserélje ki a tömítéseket. Lásd a szivattyú kézikönyve. Ellenőrizze a dugattyú szeleplülését, hogy nincs-e rászáradva festék, vagy nincs-e rajta sérülés. Szükség esetén cserélje ki. Szorítsa meg a tömítőanyát/ nedvesítő edényt.
	Nincs megfelelően feltöltve az akkumulátor.	Töltse fel az akkumulátort.

Probléma	Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez	Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást
A szivattyú kimenő teljesítménye alacsony	A szivattyúrúd tönkrement.	Javítsa meg a szivattyút. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	Alacsony szállítási nyomás.	A nyomásszabályzó gombot forgassa az óramutató mozgásával megegyező irányba ütközésig. Ellenőrizze, hogy a nyomásszabályzó gomb helyesen van-e felszerelve, és lehetséges-e az óramutató járásával megegyező irányba történő teljes elforgatás. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a nyomásszabályozót.
	A dugattyú tömitései elhasználódtak vagy sérültek.	Cserélje ki a tömitéseket. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	A szivattyúban található o-gyűrű elhasználódott vagy sérült.	Cserélje ki az O-gyűrűt. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	A szívószelep golyója az anyaggal szennyeződött.	Tisztítsa meg a szívószelepet. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	Nagy fajsúlyú anyagoknál erős nyomásesés lép fel.	Csökkentse a teljes tömlőhosszt.
A motor jár, de a szivattyú nem működik.	A csatlakozórúd egysége sérült. Lásd a szivattyú kézikönyve.	Cserélje ki a csatlakozórúd szerelvényeit. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	A fogaskerékház vagy a hajtásház sérült.	Ellenőrizze a hajtásház szerelvényeit és a fogaskerekeket, szükség esetén cserélje.
Túlzott festékszivárgás a torok tömitőanyánál.	A torok tömitőanya laza.	Távolítsa el a torok tömitőanya távtartóját. Szorítsa meg a tömitőanyát úgy, hogy a szivárgás megszűnjön.
	A torok tömitései kopottak vagy sérültek.	Cserélje ki a tömitéseket. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	A kiszorítórúd kopott vagy sérült.	Cserélje ki a rudat. Lásd a szivattyú kézikönyve.
Folyadék fröccsen ki a pisztolyból.	Levegő található a szivattyúban vagy a pisztolyban.	Ellenőrizze és húzza meg a folyadékcsatlakozókat. A feltöltés alatt járassa a lehető leglassabb fokozaton a szivattyút.
	A szűrőfej részlegesen eldugult.	Tisztítsa meg a fűvókát. Lásd az Eldugult szűrőfej tisztítása , 22. oldal.
	A folyadék szintje alacsony, vagy nincs folyadék.	Töltse fel a folyadéktartályt. Töltse fel a szivattyút. Lásd a szivattyú kézikönyve. A folyadéktartályban lévő folyadék szintjét gyakran ellenőrizze, így megelőzheti a szivattyú üresjáratának kialakulását.

Hibaelhárítás

Probléma	Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez	Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást
A szivattyút nehéz feltölteni.	Levegő található a szivattyúban vagy a pisztolyban.	Ellenőrizze és húzza meg a folyadékcsatlakozókat. A feltöltés alatt járassa a lehető leglassabb fokozaton a szivattyút.
	A szívószelep szivárog.	Tisztítsa meg a szívószelepet. Ellenőrizze, hogy a golyósszelepek nem kopott-e vagy nincs-e rajta bemaródás, és a golyó megfelelően illeszkedik-e. Szerelje össze a szelepet.
	A szivattyú tömitései kopottak.	Cserélje ki a szivattyú tömitéseit. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	A festék túl sűrű.	Hígítsa fel a festéket a gyártó ajánlásának megfelelően.
A szóróberendezés 5–10 percen keresztül működik, majd leáll.	A szivattyú tömitőanyája túl van szorítva. Ha szivattyú tömitőanyája túl van szorítva, a szivattyúrúdon lévő tömitések akadályozzák a szivattyú működését, mely túlterheli a motort.	Lazítsa meg a szivattyú tömitőanyáját. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a torok körül. Szükség esetén cserélje ki a szivattyú tömitéseit. Lásd a szivattyú kézikönyve.
	Nincs megfelelően feltöltve az akkumulátor.	Töltse fel az akkumulátort.
Nem ad ki hangot a festékszóró, amikor ON (BE) állásban van a nyomásszabályzó, és ON (BE) állásban van a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló (világít).	Kétszer felvillan a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló jelzőfénye, amikor ON (BE) állásban van a nyomásszabályzó. Nem megfelelő feszültséget jelez.	Feltöltött akkumulátorra cserélje ki az akkumulátort. Az élettartama végére ért az akkumulátor. Cserélje ki az akkumulátort.
	Háromszor felvillan a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló jelzőfénye, amikor ON (BE) állásban van a nyomásszabályzó. Azt jelzi, hogy túl meleg vagy hideg az akkumulátor.	Hagyja szobahőmérsékletre hűlni vagy melegedni az akkumulátort.
	Négyszer felvillan a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló jelzőfénye, amikor ON (BE) állásban van a nyomásszabályzó. A forgórész zárolását jelzi.	Cserélje ki a szivattyút és/vagy motorszerelvényt.
	Ötször felvillan a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló jelzőfénye, amikor ON (BE) állásban van a nyomásszabályzó. Azt jelzi, hogy túlmelegedett a motor.	Hagyja szobahőmérsékletre hűlni a motort.
Megnyomásakor nem világít a ON/OFF (BE/KI) kapcsoló jelzőfénye.	Azt jelzi, hogy nincs betéve, nincs eléggé feltöltve vagy hibás az akkumulátor.	Tegye be helyesen, gondoskodjon a teljes feltöltéséről vagy cserélje ki az akkumulátort.
	A vezérlőpanele sérült.	Cserélje ki a vezérlőpanelt.
	Károsodott az üzemi kapcsoló.	Cserélje ki az üzemi kapcsolót.
Folyamatosan világít a BE/KI kapcsoló (nem kapcsol ki).	A vezérlőpanele sérült.	Cserélje ki a vezérlőpanelt.

Elektromosság

Jelenség: A szóróberendezés nem működik, leáll vagy nem kapcsol ki.




1. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
2. Tegyen be egy teljesen feltöltött akkumulátort, lásd az **Akkumulátor be- és kiszérése**, 17. oldal.
3. A ON/OFF (BE/KI) kapcsolót állítsa a **OFF** (KI) állásba, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja újra a **ON** (BE) állásba (ez biztosítja, hogy normál üzemmódba kerüljön a festékszóró).
4. A nyomásszabályzó gombot forgassa el 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban.

Probléma	Ellenőrizendők	Ellenőrzés módja
A szóróberendezés egyáltalán nem működik.	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.	Nyomja meg az akkumulátor töltési szint kijelzőjét. Töltse fel vagy szükség esetén cserélje ki egy teljesen feltöltöttre az akkumulátort.
	Ellenőrizze a nyomásszabályzó csatlakozásait.	Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó tiszta, és szorosan csatlakozik.
	Ellenőrizze a nyomásszabályzót.	Csatlakoztasson egy olyan nyomásszabályzót, amelyről tudja, hogy jól működik. Ha a motor működik, cserélje ki a nyomásszabályzót.
	Ellenőrizze a motorvezetékeket.	Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók tiszták, és szorosan csatlakoznak.
A szóró nem kapcsol le, miután eléri vagy túllépi a maximális nyomást.	Ellenőrizze a nyomásszabályzót.	Válassza le a nyomásszabályzót, és ha a szóró még mindig működik, cserélje ki az irányítópanelt. Ha a szóró leáll, cserélje ki a nyomásszabályzót.
Alapvető villamossági hibák	Ellenőrizze, hogy a motor vezetékei megfelelően vannak-e rögzítve és párosítva	Cserélje ki a laza kapcsokat és a kábelvezetékek csatlakozóit. Győződjön meg a kapcsok szilárdságáról. Tisztítsa meg az áramköri panel kapcsait. Csatlakoztassa szilárdan a kábelvezetékeket.

Alkatrészek

390 és ES 500 Stencil álló festékszóró alkatrészei

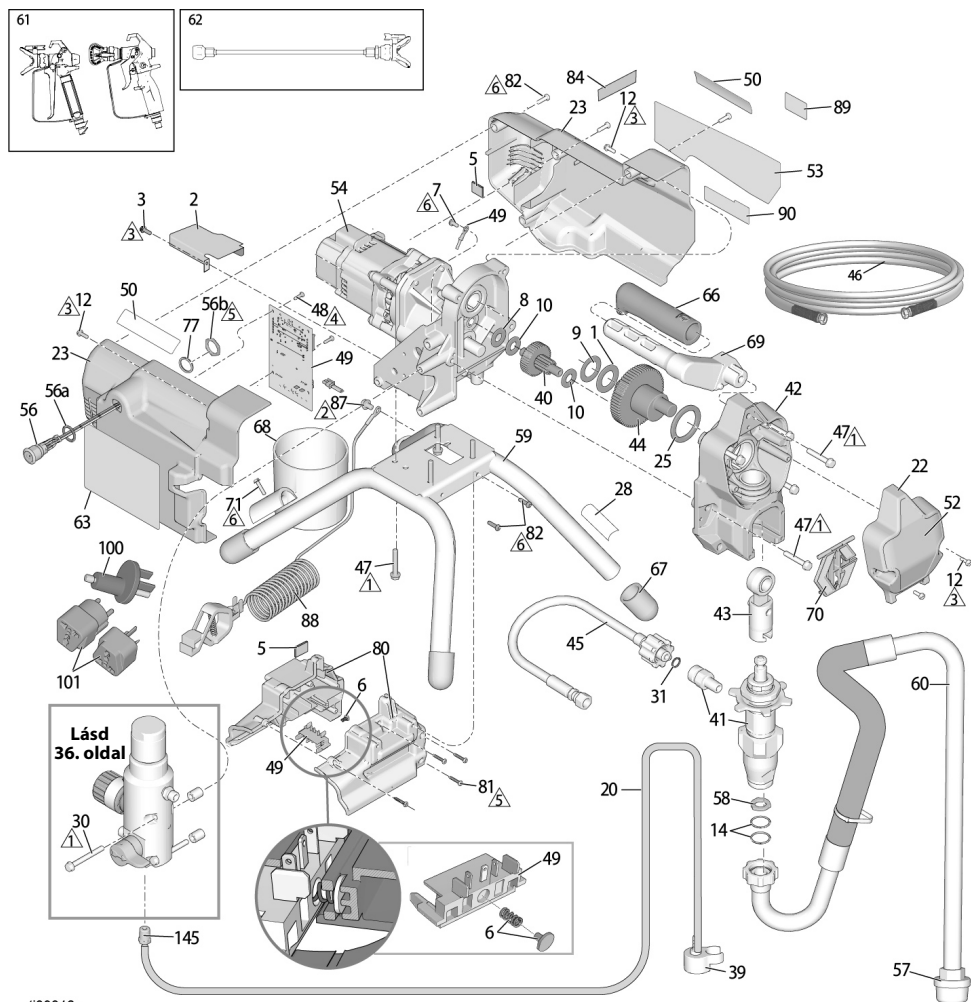

ti39312a

Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték
△1	15,8-18,1 N·m (140-160 in·lbs.)	△3	2,6-3,1 N·m (23-27 in·lbs.)	△5	1,13-2,26 N·m (10-20 in·lbs.)	△7	4,5-5,6 N·m (40-50 in·lbs.)
△2	9-10,2 N·m (80-90 in·lbs.)	△4	0,9-1,13 N·m (8-10 in·lbs.)	△6	2,8-4 N·m (25-35 in·lbs.)		


390 és ES 500 Stencil álló festékszórók Alkatrészlista

Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.	Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.
1	107434	CSAPÁGY, axiális	1	60	246386	TÖMLŐ, szívó, tartalmazza a 14, 37, 91 jelű elemet	1
2	25U231	TARTÓ, fedél	1				
3	117501	CSAVAR, gép, hatlapfejű	1	61	Lásd 38. oldal	PISZTOLY, szóró	1
5	20A450	TÖMÍTÉS	2	62	20A925	KÉSZLET, hosszabbító, pisztoly, hegy, (Modellek: 25U513, 25U514)	1
6	25V553	KIT, rugó és csap, 6a-t tartalmaz	1	63▲	Lásd 38. oldal	CÍMKÉ, figyelmeztető	1
6a		RUGÓS GOMB, szerelvény	1	66	116139	MARKOLAT, fogantyú	1
7	115498	CSAVAR, gép, hornyolt/hatlapfejű, alátétes	1	67	15G857	KUPAK, láb	4
8	116073	ALÁTÉT, nyomó	1	68	287903	POHÁR, szívó/leeresztő	1
9	116074	ALÁTÉT, nyomó	1	69	287072	FOGANTYÚ, tartalmazza a 47, 66 jelű elemet	1
10	116079	CSAPÁGY, axiális	2	70	17C483	FEDÉL, szivattyúrúd	1
12	117501	CSAVAR, megmunkált, hatlapú, hornyoltfejű, alátétes	4	71	127914	CSAVAR, önmetsző, hatlapfejű, alátétes	1
14	117559	O-GYÜRÜ	2	77	100422	ALÁTÉT, záró	1
20	249051	KÉSZLET, tömlő, leeresztő tartalmazza a 39 145 elemet	1	80	19D606	AKKUMULÁTORREKESZ	1
22	17C539	BURKOLAT, elülső	1	81	17R614	RÖGZÍTŐCSAVAROK, akkumulátorrekesz	4
23 *		VÉDŐBURKOLAT, motor, tartalmazza a 87, 12, 48, 84, 89, 90 jelű elemeket	1	82	115477	RÖGZÍTŐCSAVAR	6
	25U300	Modellek: 25T804, 25T863, 25T943, 25T882, 25U513, 25U514		84	17P924	CÍMKÉ, A+	1
	826283	Modellek: 826280		88	237686	VEZETÉK, földelés	1
25	180131	CSAPÁGY, axiális	1	87	112798	RÖGZÍTŐCSAVAR	1
28		CÍMKÉ, azonosító	1	89	16D576	CÍMKÉ, USA	1
30	17C735	CSAVAR, hatlapfejű	2	90	20A335	CÍMKÉ, márkajelző, DEWALT	1
31	16H137	TÖMÍTÉS, O-gyűrű	1	99		AKKUMULÁTOR (nincs ábrázolva)	2
34▲	Lásd 38. oldal	KÁRTYA, orvosi figyelmeztető (nincs ábrázolva)	1	20A162	60 V, 6ah, USA/Kanada (25T804, 826280, 25U513 modell)		
39	244035	TERELŐ, bordázott	1	20A163	54 V, 6ah, Európa, Közép-Kelet, Afrika/Egyesült Királyság (25T863, 25T943, 25U14 modell)		
40	249194	FOGASKERÉK, lassító	1	20A164	54V, 6ah, Ausztrália és Új-Zéland (25T882 modell)		
41		SZIVATTYÚ, térfogat-kiszorításos	1	20A756	60 V, 9ah, USA/Kanada (25T804, 826280, 25U513 modell)		
	17C487	Észak-Amerika		20A757	54 V, 9ah, Európa, Közép-Kelet, Afrika/Egyesült Királyság (25T863, 25T943, 25U14 modell)		
	17C488	Ázsia/Ausztrália és Új-Zéland/Japán		20A758	54V, 9ah, Ausztrália és Új-Zéland (25T882 modell)		
	17C489	Európa		100	25U295	ADAPTER, föld, csatlakozóaljzat	1
42	24W817	HÁZ, hajtás, tartalmazza a 47 jelű elemet	1	101	ADAPTER, csatlakozódugó, földelt	1	
43	24W640	RÚD, csatlakozó	1	16H592	Közép- és Kelet-Európa 7/7 (modellek: 25T863, 25T943, 25U514)		
44	24X020	FOGASKERÉK, főtengely, tartalmazza a 25 jelű elemet	1	16H835	AS3112/Ausztrália és Új-Zéland (modell: 25T882)		
45	24W830	KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges tartalmazza a 31 jelű elemet (modellek 25T804, 826280, 25T863, 25T943, 25T882)	1	16H593	BS-1363/UK (modell: 25T943)		
	20A939	KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges, tartalmazza a 31 jelű elemet (modellek 25U513, 25U514).	1	20A165	60 V, USA/Kanada (25T804, 826280, 25U513 modellek)		
46	Lásd: 38. oldal	TÖMLŐ, csatlakozóvéges, 1/4 in. x 7,6 vagy 15 m (25 vagy 50 ft)	1	20A166	54 V, Európa, Közép-Kelet, Afrika/Egyesült Királyság (25T863, 25T943, 25U514 modellek)		
47	117493	CSAVAR, mach, hatlapfejű, alátétes	9	20A167	54 V, Ausztrália és Új-Zéland (25T882 modell)		
48	119236	CSAVAR, torx	2	145	M70809	CSATLAKOZÓ, bordázott, tömlő	1
49	20A555	KÉSZLET, irányítópanel, 390 akkumulátoros, tartalmazza a 7, 48 jelű elemeket	1	206994	FOLYADÉK, TSL, 236 ml (8 oz.) (nincs ábrázolva)		1
50	Lásd 38. oldal	CÍMKÉ, felső	2	124507	ADAPTER, Egyesült Királyság hálózati feszültség, 25T943 típus (nincs ábrázolva)		1
52	Lásd 38. oldal	CÍMKÉ, elülső	1				
53	Lásd 38. oldal	CÍMKÉ, oldalsó	1				
54	20A554	KÉSZLET, motor, modul tartalmazza a 1, 8, 9, 10, 25 jelű elemet	1				
56	19D605	KAPCSOLO, tápellátás	1				
56a		O-GYÜRÜ	1				
56b		ANYA	1				
57	246385	SZÜRŐ, 7/8-14 unf	1				
58	115099	CSAVARALÁTÉT	1				
59	20A271	VÁZ, állvány	1				

▲ A veszély jelző matricák, illetve táblák pótlásai ingyenesen rendelhetők.

* Rendelje meg külön az 53-as márkacímét és a 63-as figyelmeztető címét.

390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei

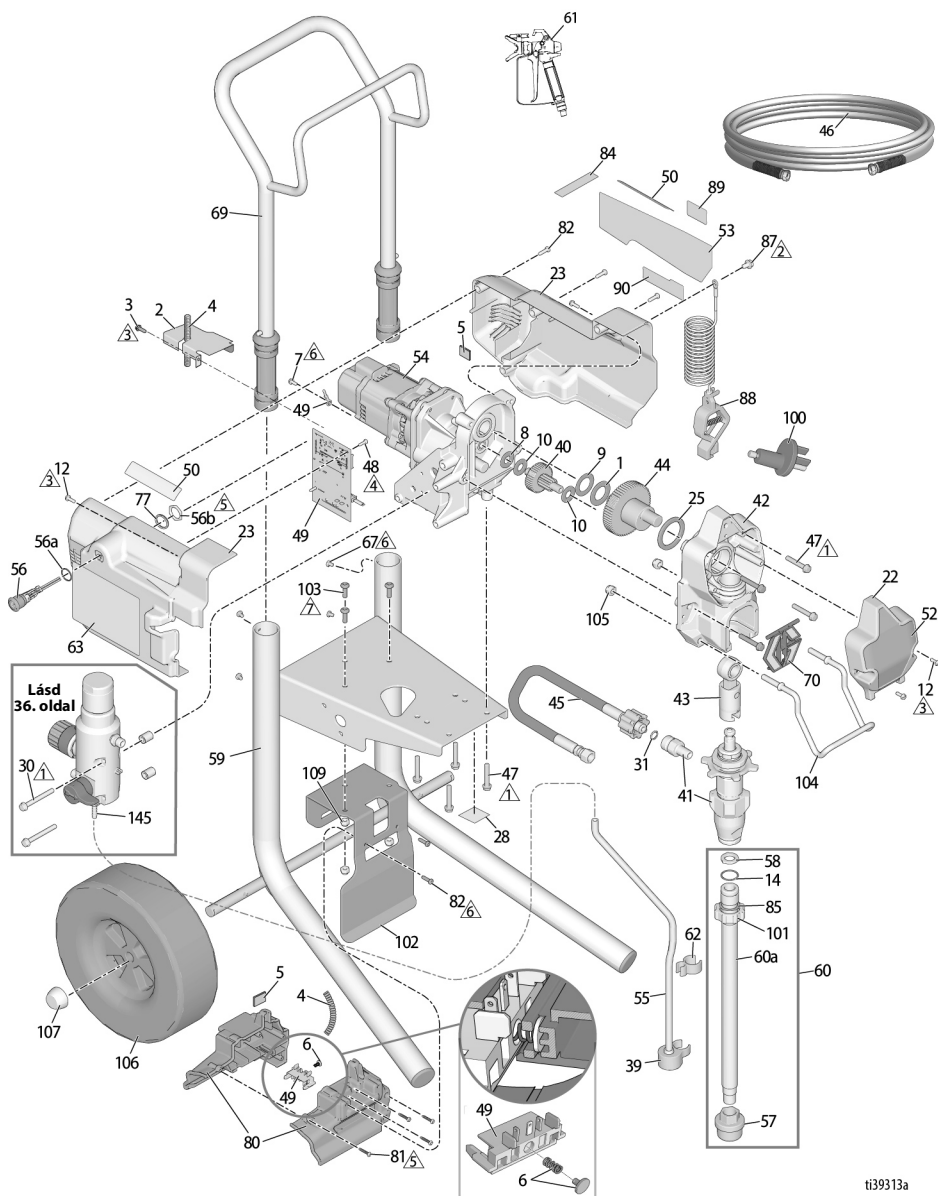

ti39313a


Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték
△1	15,8-18,1 N·m (140-160 in·lbs.)	△3	2,6-3,1 N·m (23-27 in·lbs)	△5	1,13-2,26 N·m (10-20 in·lbs)	△7	4,5-5,6 N·m (40-50 in·lbs)
△2	9-10,2 N·m (80-90 in·lbs)	△4	0,9-1,13 N·m (8-10 in·lbs)	△6	2,8-4 N·m (25-35 in·lbs)		

390 Hi-Boy festékszórók Alkatrészlista

Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.	Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.
1	107434	CSAPÁGY, axiális	1	54	20A554	KÉSZLET, motor, modul, 390 akkumulátoros, tartalmazza a 1, 8, 9, 10, 25 jelű elemet	1
2	25T886	TARTÓ, fedél	1				
3	117501	CSAVAR, gép, hatlapfejű	1				
4	16V903	CSATORNA, bordás	1	55	15K092	CSŐ, leeresztő	1
5	20A450	TÖMÍTÉS	2	56	19D605	KAPCSOLÓ, tápellátás	1
6	25V553	KIT, rugó és csap, 6a-t tartalmaz	1	56a		O-GYÜRŰ	1
6a		RUGÓS GOMB, szerelvény	1	56b		ANYA	1
7	115498	CSAVAR, gép, hornyolt/hatlapfejű, alátétes	1	57	235004	SZŰRŐ, 3/4-16 unf	1
8	116073	ALÁTÉT, nyomó	1	58	115099	CSAVARALÁTÉT	1
9	116074	ALÁTÉT, nyomó	1	59	17C485	VÁZ, állvány	1
10	116079	CSAPÁGY, axiális	2	60	25C786	KÉSZLET, szívó, beömlő tartalmazza a 14, 58, 85, 101, 60a, 57 jelű elemet	1
12	117501	CSAVAR, megmunkált, hatlapú, hornyoltfejű, alátétes	4	60a	17C949	CSŐ, szívó, beömlő	1
14	103413	O-GYÜRŰ	1	61	Lásd 38. oldal	PISZTOLY, szóró	1
22	17C539	BURKOLAT, elülső	1	62	195400	CSÍPTETŐ, rugó	1
23	25U300	KÉSZLET, védőburkolat, motor, tartalmazza a 87, 12, 48, 52, 53, 84, 89, 90 jelű elemeket	1	63▲	Lásd 38. oldal	CÍMKE, figyelmeztető	1
25	180131	CSAPÁGY, axiális	1	67	109032	CSAVAR	4
28		CÍMKE, azonosító	1	69	287489	FOGANTYÚ, szerelvény, magas kocsi	1
30	17C735	CSAVAR, gép, hatlapfejű	2	70	17C483	FEDÉL, szivattyúrúd	1
31	16H137	O-GYÜRŰ	1	77	100422	ALÁTÉT, záró	1
34▲	Lásd 38. oldal	KÁRTYA, orvosi figyelmeztető (nincs ábrázolva)	1	80	19D606	AKKUMULÁTORREKESZ	1
39	244035	TERELŐ, bordázott	1	81	17R614	RÖGZÍTŐCSAVAROK, akkumulátorrekesz	4
40	249194	FOGASKERÉK, lassító	1	82	115477	CSAVAR, torx	6
41		SZIVATTYÚ, térfogat-kiszorításos	1	84	17P924	CÍMKE, A+	1
	17C487	Észak-Amerika		85	15B652	CSAVARALÁTÉT	1
	17C488	Ázsia/Ausztrália és Új-Zéland/Japán		87	112798	RÖGZÍTŐCSAVAR	1
	17C489	Európa		88	237686	VEZETÉK, földelés	1
42	24W817	HÁZ, hajtás, tartalmazza a 47 jelű elemet	1	89	16D576	CÍMKE, USA, globális	1
43	24W640	RŰD, csatlakozó	1	90	20A335	CÍMKE, márkajelző, DEWALT	1
44	24X020	FOGASKERÉK, főtengely, tartalmazza a 25 jelű elemet	1	99	20A162	AKKUMULÁTOR 60 V, USA/Kanada (nincs ábrázolva)	2
45	24W830	KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges, tartalmazza a 31 jelű elemet	1	100	25U295	ADAPTER, föld, csatlakozóaljzat	1
46	Lásd 38. oldal	TÖMLŐ, csatlakozóvéges, 1/4 in. x 7,6 vagy 15 m (25 vagy 50 ft)	1	101	15E813	ANYA	1
47	117493	CSAVAR, mach, hatlapfejű, alátétes	9	102	20A386	TARTÓ, akkumulátor	1
48	119236	CSAVAR, torx	2	103	128795	CSAVAR, torx	3
49	20A555	KÉSZLET, irányítópanel, 390 akkumulátoros, tartalmazza a 7, 48 jelű elemet	1	104	17C990	AKASZTÓ, vödör	1
50	20A330	CÍMKE, felső	2	105	111040	ANYA, ellen	2
52	Lásd 38. oldal	CÍMKE, elülső	1	106	119451	KERÉK	2
53	Lásd 38. oldal	CÍMKE, oldalsó	1	107	119452	KUPAK, kerékagay	2
				109	102040	ANYA, ellen	3
				110	20A165	TÖLTŐ, gyorst, DEWALT, 60 V, USA/Kanada (nincs ábrázolva)	1
				145	M70809	CSATLAKOZÓ, bordázott, tömlő	1
					206994	FOLYADÉK, TSL, 236 ml (8 oz.) (nincs ábrázolva)	1

▲ A veszélyt jelző matricák, illetve táblák pótlásai ingyenesen rendelhetők.

Vezérlődoboz és szűrő

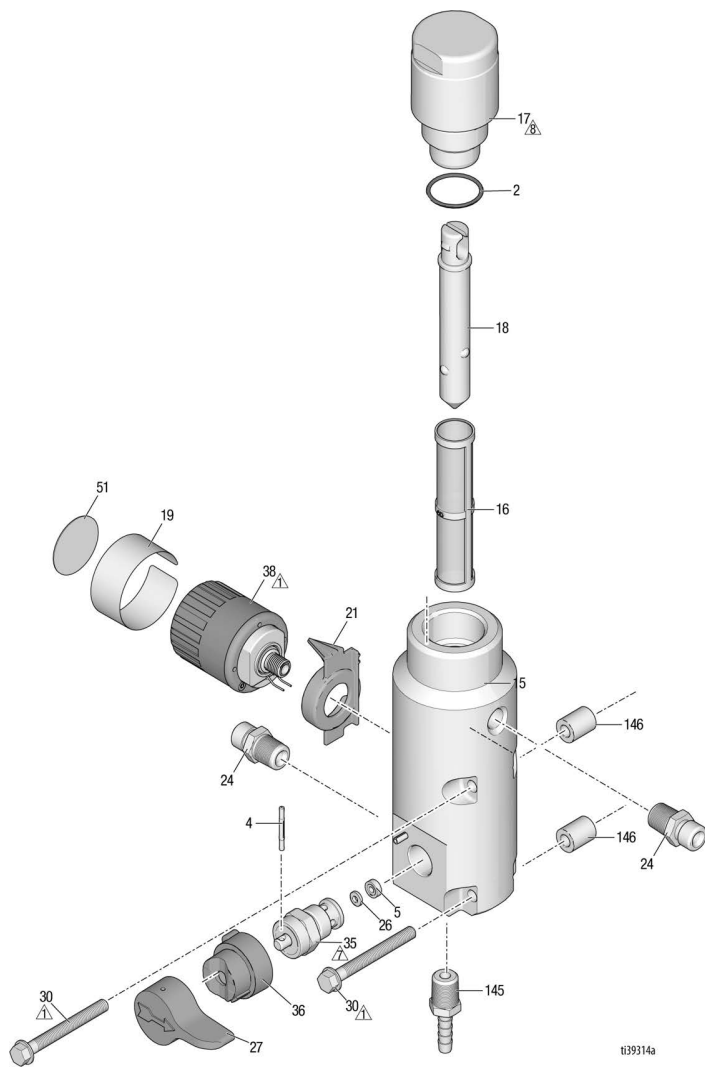

t39314a

Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték	Hív.	Nyomaték
	15,8-18,1 N·m (140-160 in-lbs.)		14,7-16,9 N·m (130-140 in-lbs)		5,4-8,1 N·m (48-72 in-lbs)		

Vezérlő és szűrő alkatrészlista


Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.	Hiv.	Alkatrész	Leírás	Menny.
2	117828	TÖMÍTÉS, O-gyűrű	1		196181	CSŐKÖTÉS, (1/4 npsm x 1/4 npt) (25U513, 25U514 modell)	2
4	111600	CSAP, hornyolt	1	26	15E022	FÉSZEK, szelep	1
5	277364	TÖMÍTŐGYŰRŰ, szelepülés	1	27	187625	MŰKÖDTETŐ KAR, szelep, leeresztő	1
15		ELOSZTÓ, folyadék	1	30	17C735	CSAVAR, gép, hatlapfejű, alátétes	2
	17C590	Festékszóró (modellek: 25T804, 25T805, 826280, 25U513)		35	239914	SZELEP, leeresztő, <i>tartalmazza az 5, 26 jelű elemet</i>	1
	17C591	Festékszóró (modellek: 25T863, 25T882, 25T943, 25U514)	1	36	224807	FEJ, szelep	1
16		SZŰRŐ folyadék (magas szűrőcső)	1	38	20A556	KÉSZLET, nyomásszabályozó, akkumulátoros <i>tartalmazza a 19, 20, 51 jelű elemet</i>	1
	246425	30 mesh (szürke)		51	20A474	CÍMKE, vezérlő	1
	246384	60 mesh, eredeti (fekete)		145	M70809	CSATLAKOZÓ, bordás	1
	246382	100 mesh, (kék)		146	17D294	TÁVKÖZTARTÓ, szűrőcső	2
	246383	200 mesh (piros)			115523	MÉRŐ, nyomás, folyadék (bizonyos modelleknél) <i>Nem látható</i>	1
17		SAPKA, szűrőcső	1		119783	CSATLAKOZÓ, T-elágazás, forgó (mérővel rendelkező típusok esetén)	1
	287902	KÉSZLET, sapka, hosszú szűrőcső, <i>tartalmazza a 18 sz. elemet</i>					
18	15B071	BETÉT, szűrő, hosszú	1				
19	20A475	CÍMKE, PC	1				
21	17C725	MUTATÓ, nyomásszabályozó	1				
24	162453	CSŐKÖTÉS, (1/4 npsm x 1/4 npt) (25T804, 826280, 25T863, 25T943, 25T882 modell)	2				

Pisztoly, tömlő, címkék

Pisztoly, tömlő, címkék

A festékszóró típusa (sorozat)	Hiv. 46 Tömlő, 1/4 in. x 50 ft	Hiv. 61 Pistoly, szóró	Hiv. 50 Címke, felső	Hiv. 52 Címke, elülső	Hiv. 53 Címke, oldalsó	Hiv. 34 Életmentő kártya ▲	Hiv. 63 Címke, veszélyt jelző ▲
25T804 & 25T805 &	240794	20A479	20A330	20A328	20A329	222385 #	20A030 #
25T863 \$ 25T943 \$	240794	288438	20A428	20A333	20A334	222385 \$	20A480 \$
25T882 @	240794	17Y043	20A330	20A328	20A329	17A134 %	20A481 %
826280 &	826079	826282	20A330	20A331	20A332	222385 #	20A030 #
25U513 &	249080	248157 / 20A925	20A330	19D342	19D343	222385 #	20A030 #
25U514 \$	249080	248157 / 20A925	20A330	19D342	19D343	222385 #	20A480 \$
# – Angol, spanyol, francia				@ – Ausztrália és Új-Zéland			
% – Angol, kínai, koreai				\$ – Európa			
& – Észak-Amerika				* – Ázsia, Csendes-óceán			
▲ A veszélyt jelző matricák, illetve táblák pótlásai ingyenesen rendelhetők.							

Kapcsolási rajz

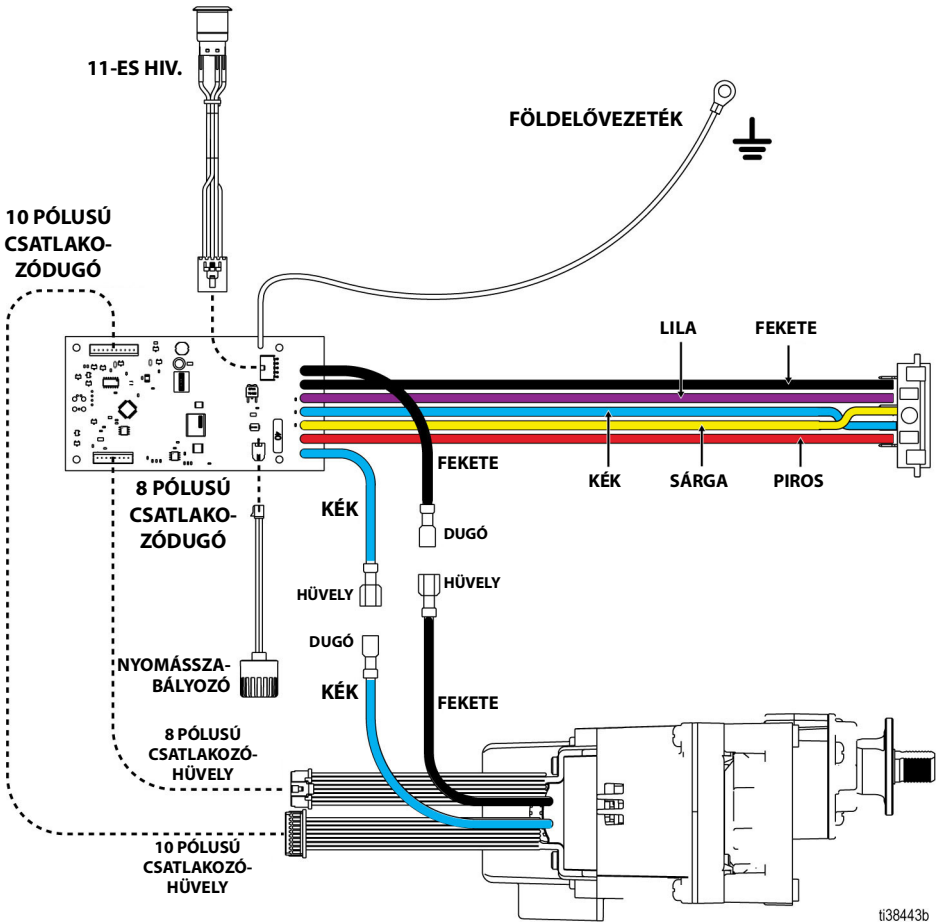


Műszaki adatok

Műszaki adatok

390 PC / ES 500 Stencil akkumulátoros		
	Amerikai Egyesült Államok	Metrikus
Szórópisztoly		
Maximális üzemi folyadéknomás		
390 PC / ES 500 Stencil akkumulátoros	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Maximális szórásteljesítmény		
390 PC / ES 500 Stencil akkumulátoros	0,47 gallon/perc	1,8 liter/perc
Maximális fúvókaméret		
390 PC / ES 500 Stencil akkumulátoros	0,021	0,021
Folyadék kimeneti nyílás	1/4 in. npsm	1/4 in. npsm
Méretek		
Magasság		
Álló	18,5 in.	47 cm
Hi-Boy	28,25 in. (Műk. karral lefelé) 38.25 in. (Műk. karral felfele)	71,8 cm (Műk. karral lefele) 97,2 cm (Műk. karral felfele)
Hosszúság		
Álló	16 in.	40,6 cm
Hi-Boy	23,25 in.	59,1 cm
Szélesség		
Álló	14 in.	35,6 cm
Hi-Boy	20,5 in.	52,1 cm
Tömeg		
Álló festékszóró (akkumulátorral)	33 lb (31 lb.)	15 kg (14 kg)
Hi-Boy (akkumulátorral)	60 lb (58 lb.)	27 kg (26 kg)
Zajszint** (dBA) 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar) nyomáson		
Hangnyomás		90 dBA
Hangerő		100 dBA
Szerkezeti anyagok		
Folyadékkal érintkező alkatrészek minden típusnál	cink- és nikkelbevonatú szénacél, nejlon, rozsdamentes acél, PTFE, acetál, bőr, UHMWPE, alumínium, volfrám-karbid, polietilén, fluoro-elasztomer, uretán	
Jegyzetek		
<i>*Az indítási nyomás és elmozdulás a szívás feltételeitől, a nyomómagasságtól, a légnyomástól és a folyadék típusától függően ciklusonként eltérő lehet.</i>		
<i>** A hangnyomásszint a berendezéstől 1 méter (3 ft) távolságban mérve. A hangnyomásmérés megfelel az ISO-3744 szabványnak.</i>		
Minden védjegy vagy bejegyzett védjegy értelemszerűen a megfelelő cég tulajdonát képezi.		

65. sz. Kaliforniai Indítvány

KALIFORNIÁBAN ÉLŐK

 **FIGYELMEZTETÉS:** Rák és születési rendellenességek –
www.P65warnings.ca.gov.

Standard Graco garancia

A Graco garanciát vállal a dokumentumban említett összes, a Graco által gyártott és a Graco megnevezését viselő berendezéseket illetően, hogy az eredeti vásárlónak való eladásának dátumán a berendezések nem tartalmaznak gyártási vagy anyagi hibákat. A Graco által kibocsátott speciális, kiterjesztett illetve korlátozott garancia kivételével az értékesítés időpontjától számított tizenkét hónapos időtartamra vonatkozóan a Graco megjavítja illetve kicseréli a berendezés bármely, a Graco által hibásnak ítélt alkatrészét. Ezen garancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben a berendezés összeszerelése, működtetése és karbantartása a Graco írásban megadott előírásainak megfelelően történik.

Jelen garancia nem fedezi az általános kopást és elhasználódást, valamint a nem megfelelő üzembe helyezésből, helytelen használatból, sűrűlódásból, rozsdásodásból, nem helyénvaló vagy nem megfelelő karbantartásból, elhanyagolásból, balesetekből, módosításokból vagy nem eredeti Graco cserealkatrészek használatából származó bármilyen hibás működést, károsodást vagy kopást, illetve a Graco nem vállal felelősséget ezekért. Továbbá a Graco nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, károsodásokért vagy elhasználódásért, amelyek a Graco berendezések inkompatibilitásának tulajdoníthatók a nem a Graco által szolgáltatott szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel és anyagokkal, továbbá a nem a Graco által biztosított szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyagok nem megfelelő kivitelezéséért, gyártásáért, beszereléséért, használatáért és karbantartásáért.

Ezen garancia feltétele az is, hogy a vásárló a hibásnak vélt berendezést, a költségeket előre kifizetve visszajuttassa egy hivatalos (szerződött) Graco márkakereskedőhöz a bejelentett hiba kivizsgálása céljából. Amennyiben a bejelentett hiba az ellenőrzés után valószínűsíthető, a Graco költségmentesen megjavít, illetve kicseréli bármely hibás alkatrészt. Ezután a berendezést visszaküldi az eredeti vásárlónak a szállítási költség előzetes kifizetésével. Amennyiben a berendezés vizsgálata nem tár fel semmilyen anyag- vagy gyártási hibát, a javítást méltányos áron elvégezzük, amely tartalmazhatja az alkatrészek, a munkaerő és a szállítás árát.

A JELEN GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍT BÁRMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM SZORÍTKOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁVÁLLALÁST IS.

A Graco egyetlen felelőssége és a vásárló egyetlen orvosolási joga bármilyen garanciális feltétel megszegése esetén kizárólag a fentiek szerint érvényesíthető. A vásárló elfogadja, hogy semmilyen más orvosolás nem áll rendelkezésre (ideértve, de nem szorítkozva a profitvesztéseknek tulajdonítható véletlenszerű vagy közvetlenül elszenvedett károkat, elmaradt értékesítési lehetőségeket, személyi és anyagi károkat, vagy bármilyen más véletlenszerű vagy közvetlen károkat). A garanciális feltételek megszegésével kapcsolatos követelési igényt az eladási dátumtól számított két (2) éven belül érvényre kell juttatni.

A GRACO NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS ELUTASÍT MINDENFAJTA ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁVÁLLALÁST A GRACO ÁLTAL FORGALMAZOTT, DE NEM A GRACO ÁLTAL GYÁRTOTT TARTOZÉKOKRA, TERMÉKEKRE, ANYAGOKRA VAGY ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓAN. Ezen, a Graco által értékesített, de nem a Graco által gyártott termékekre (mint például villanymotorok, kapcsolók, csövek stb.), amennyiben garanciálisak, a termék gyártója által kibocsátott garancia érvényes. Az ilyen garanciák megszegése esetén a Graco minden méltányolandó segítséget megad a vásárló számára a követelési igény érvényre juttatásához.

A Graco semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan közvetett, előre nem látható, különleges vagy következményes károkért, amelyek a Graco által a továbbiakban szállított berendezésből adódnak, illetve bármilyen általa eladott termék vagy egyéb áru beszereléséből, teljesítményéből vagy használatából ered, akár szerződés megszegése, garancia megszegése, a Graco gondatlansága vagy bármely más okból adódik.

Graco-információk

A Graco termékekre vonatkozó legfrissebb információkért keresse fel a www.graco.com weboldalt.

A szabadalmi információkkal kapcsolatban keresse fel a www.graco.com/patents weboldalt.

RENDELÉS LEADÁSÁHOZ vegye fel a kapcsolatot Graco forgalmazójával vagy hívja az 1-800-690-2894 számot, hogy a legközelebbi forgalmazóhoz irányítsuk.

*A gépkönyvben található összes leírt és bemutatott termékleírás a könyv
nyomtatásakor érvényben lévő legfrissebb adatokat tartalmazza.
A Graco fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.*

Az eredeti használati útmutató fordítása. This manual contains Hungarian. MM 3A8179

Graco székhely:Minneapolis

Nemzetközi irodák: Belgium, Kína, Japán, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2021, Graco Inc.

A Graco minden gyártóhelye ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.

www.graco.com

D átdolgozott kiadás, január 2023