

Silver Plus, Silver Plus HP och Flex Plus™ airless-sprutpistoler

3A9209P

SV

För applicering av arkitektoniska färger och beläggningar. Endast för yrkesmässig användning.

Se sidan 3 beträffande modellinformation om bland annat maximala arbetstryck.




Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handboken för din spruta innan utrustningen används. Se handboken till din spruta för anvisningar gällande tryckminskning, luftning och sprutning. Spara alla instruktioner.




Viktig medicinsk information

Läs det medicinska varningskortet som följde med pistolen. Det innehåller information till läkaren beträffande vätskeinträngningsskador. Ha det med när du använder utrustningen.

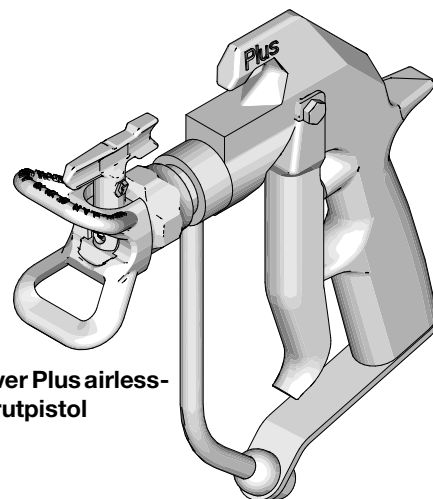

Silver Plus airless-sprutpistol

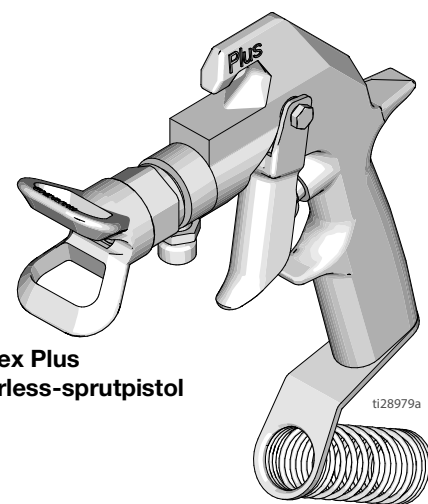

Flex Plus airless-sprutpistol

ti28979a

UK
CA

CE

Ex

II 2 G Ex h IIA T6 Gb

Innehållsförteckning

Modeller	3	Delar	15
Varningar	4	Flex Plus-sprutpistoler -	
Komponenters funktion och placering	6	5000 psi (345 bar, 35 MPa)	15
Jordning	7	Silver Plus airless-sprutpistoler -	
Tryckavlastningsprocedur	8	5000 psi (345 bar, 35 MPa)	15
Installation	9	Dellista	16
Montera munstycke och munstyckesskydd	9	Silver Plus HP airless-sprutpistoler -	
Ansluta pistolen till sprutan	9	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	17
Sprutinstruktioner	10	Dellista	17
Rikta in sprutan	10	Tekniska specifikationer	18
Justera spruta	10	Proposition 65, Kalifornien	18
Rensa blockeringar	11	Anteckningar	19
Reparation	12	Graco standardgaranti	20
Byte av nål	12		
Byta munstycke och skydd	14		

Modeller

Typ, modellnummer, serie	Maximalt arbetstryck	Avtryckare	Munstyckesskydd	Munstycke
Silver Plus 234237, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Fyrfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC V SwitchTip™
Silver Plus, 235460, C	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Standard (icke-reversibel) Dropplöst munstyckesskydd	Inget sprutmunstycke. Beställs separat
Silver Plus, 235461, B	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Fyrfingersavtryckare	Standard (icke-reversibel) Dropplöst munstyckesskydd	Inget sprutmunstycke. Beställs separat. Accepterar endast Fine finish-munstycken
Silver Plus, 235462, C	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Standard (icke-reversibel) Dropplöst munstyckesskydd	Inget sprutmunstycke. Beställ separat för Fine Finish
Silver Plus, 235464, C	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD617 SwitchTip
Silver Plus, 238591, A	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Fyrfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD619 SwitchTip
Silver Plus, 243283, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC V SwitchTip
Silver Plus, 246240, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC X SwitchTip
Flex Basic, 235457, C	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Inget munstyckesskydd. Beställs separat	Inget sprutmunstycke. Beställs separat
Flex Plus, 235458, C	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Standard (icke-reversibel) Dropplöst munstyckesskydd	Inget sprutmunstycke. Beställs separat
Flex Plus, 246468, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 257093, A	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD665 SwitchTip
Silver Plus, 273329, A	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD519 SwitchTip
Silver Plus, 273346, A	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	Fyrfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD519 SwitchTip
Silver Plus HP, 273334, A	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	Tvåfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD519 SwitchTip
Silver Plus HP, 273335, A	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	Fyrfingersavtryckare	Robust RAC-munstyckesskydd	XHD519 SwitchTip
Silver Plus, 21A014, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstycksskydd	LP517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 24A139, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 24A140, A	5 000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	Tvåfingersavtryckare	HandTite munstyckesskydd	517 RAC X SwitchTip

*Maximalt arbetstryck för det medföljande munstycket och munstycksskyddet ur RAP-serien: 4050 psi (280 bar, 28,0 MPa)

Varningar

Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och risk-symbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

 <h2 style="margin: 0;">VARNING</h2>	
    	<p>HUDINTRÄNGNINGSRISK</p> <p>Trycksatt vätska från pistolen, slangläckor eller spruckna delar kan tränga igenom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök läkare omedelbart.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärre är monterade. • Lås avtryckarlås när du inte sprutar. • Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel. • Håll inte handen över sprutmunstycket. • Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa. • Följ tryckavlastningsproceduren när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller när underhåll på utrustningen ska utföras. • Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används. • Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.
   	<p>BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK</p> <p>Brandfarliga ångor, såsom lösningsmedel och färgångor i arbetsområdet kan antändas eller explodera. Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet. Förhindra brand och explosioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen. • Avlägsna alla gnistkällor såsom sparlågor, cigaretter, bärbara elektriska lampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet). • Jorda all utrustning på arbetsområdet. Se instruktioner i avsnittet Jordning. • Spruta och rensola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck. • Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin. • Koppla inte in eller ur nätsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor förekommer. • Använd endast jordade slangar. • Håll pistolen stadigt mot kanten av en jordad hink när pistolen trycks av i hinket. Använd inte kärlnsatser som inte är antistatiska eller elektriskt ledande. • Sluta omedelbart att använda utrustningen om statisk gnistbildning uppstår eller om du får en stöt. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet. • Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

! VARNING



RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.



- Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.
- Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se avsnittet **Tekniska specifikationer** i alla utrustningshandböcker.
- Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Se avsnittet **Tekniska specifikationer** i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.
- Stäng av all utrustning och följ **Tryckavlastningsproceduren** när den inte används.
- Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.
- Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.
- Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.
- Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta din distributör för mer information.
- Dra slangar och kablar på avstånd från passager, vassa kanter, rörliga delar och varma ytor.
- Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta utrustningen.
- Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.
- Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.



REKYLRIK

Pistolen kan rekylera efter avtryckning. Om du inte står säkert kan du falla och skadas allvarligt.



RISKER MED TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR

Om vätskor som är oförenliga med aluminium används i trycksatt utrustning kan de orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller egendomsskada.

- Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid, eller andra lösningsmedel som innehåller halogenerade kolväten eller lösningar som innehåller sådana lösningsmedel.
- Använd inte klorbaserade blekningsmedel.
- Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialleverantör för att kontrollera detta.



RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

- Läs säkerhetsdatablad (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.
- Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.




PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. I skyddsutrustningen ska åtminstone följande ingå:

- Skyddsglasögon och hörselskydd.
- Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

Komponenters funktion och placering

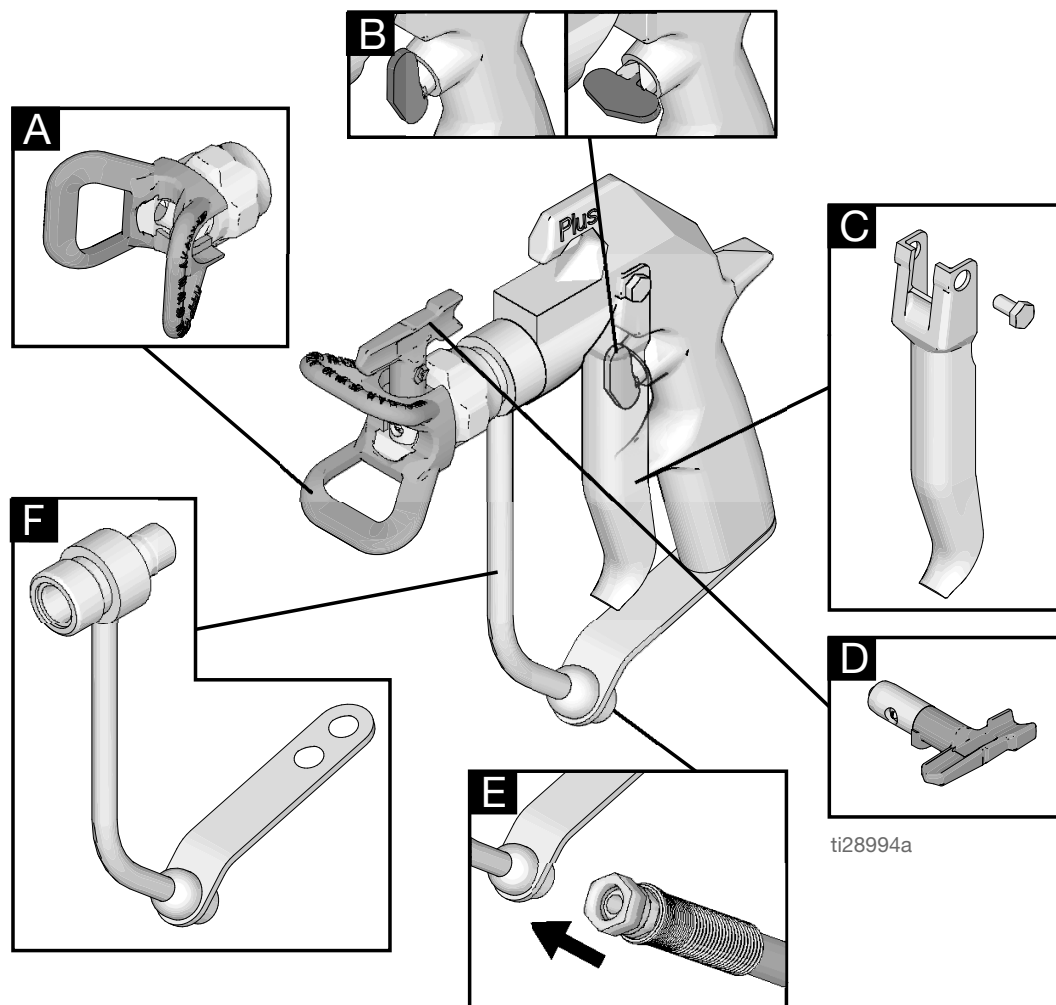

Ref.	Beskrivning
A	Munstyckesskydd
B	Avtryckarspär
C	Avtryckare
D	Munstycke
E	Vätskeinlopp
F	Avtryckarskydd/vätskerör


Jordning

				
<p>Utrustningen måste jordas för att minska risken för gnistor av statisk elektricitet. Statiska gnistor kan leda till att ångor antänds eller exploderar. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.</p>				

Sprutpistol: jordning fås genom anslutning till en korrekt jordad vätskeslang och pump.


Vätskematningsbehållare: Enligt lokala föreskrifter.

Lösningsmedelshinkar som används vid spolning: Enligt lokala föreskrifter. Använd endast metallkärl som är ledande. Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor, såsom papper eller kartong, då dessa material bryter jordkretsen.

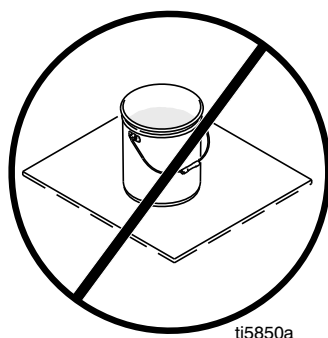


Vätskeslang: använd endast elektriskt ledande slangar med en sammanlagd slanglängd på högst 150 m (500 fot) för att säkerställa jordkontinuiteten. Kontrollera slangarnas elektriska resistans. Byt ut slangen omedelbart om det totala resistansen till jord överstiger 29 megaohm.

Jorda metallkärl: Anslut en jordledning till kärlet genom en klämma på ena ändan av kärlet och andra änden till jord, t.ex. ett vattenrör.

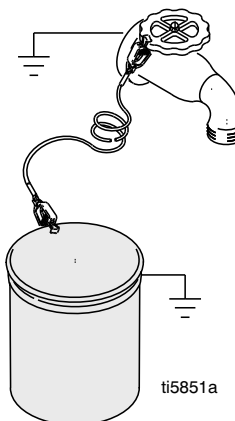


Upprätthålla jordkontinuiteten: Vid spolning eller tryckavlastning, håll sprutpistolens metalldel mot det jordade metallkärlet och aktivera sedan pistolens avtryckare.

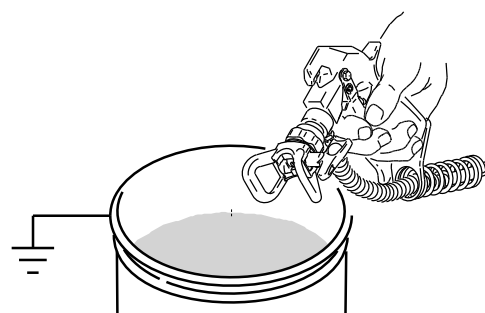

Tryckavlastningsprocedur



Utför alltid Anvisningar för tryckavlastning när du ser denna symbol.

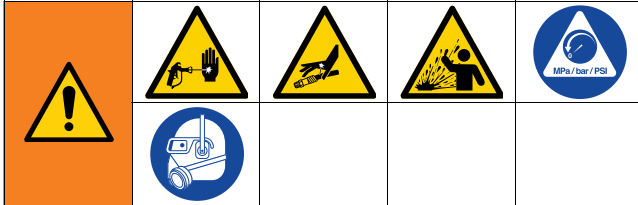


Denna utrustning är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Följ tryckavlastningsproceduren när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom vätskeinträngning och stänkande vätska.

1. Aktivera avtryckarspärren. Lås alltid avtryckarspärren när du avbryter sprutningen så att inte pistolen aktiveras oavsiktligt.



ti6932a

2. Vrid ned trycket till lägsta inställning. Stäng AV sprutan och dra ut nätsladden eller koppla bort luftkällan från enheten.

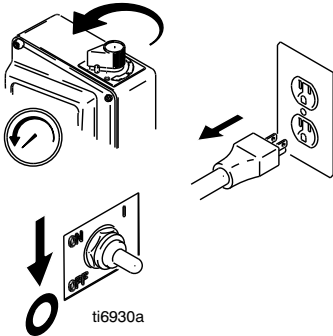


ti6930a

3. Frigör avtryckarspärren.



ti6933a

4. Håll en metalldel på pistolen stadigt mot ett jordat metallkärl. Tryck av pistolen för att avlasta trycket.

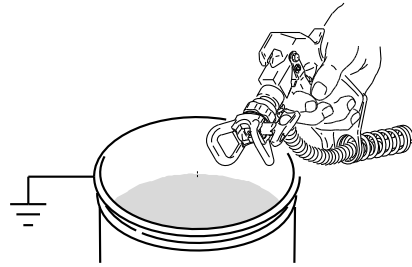

5. Aktivera avtryckarspärren.



ti6932a

6. Misstänker du att sprutmunstycket eller pistolen är blockerad eller att trycket inte är helt avlastat:
 - a. Lossa munstycksskyddets hållarmutter eller slangkoppling MYCKET LÅNGSAMT för att gradvis avlasta trycket.
 - b. Lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.
 - c. Avlägsna tilltäppningar i pistol eller sprutmunstycke. Se **Rensa blockeringar** på sidan 11.

Installation




För att undvika allvarliga personskador till följd av vätskeinträngning ska du inte sätta handen framför sprutmunstycket när munstycket och munstycksskyddet monteras eller avlägsnas.

NEJ



JA

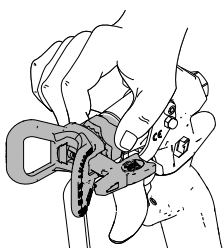


Montera munstycke och munstycksskydd


1. Lås avtryckarspärren.




2. Följ **Tryckavlastningsprocedur** på sidan 8.
3. Byt alltid ut OneSeal™ (SL) när du byter ut en sliten SwitchTip.

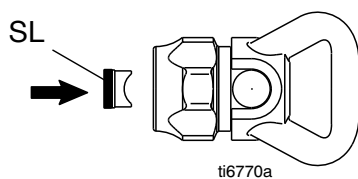

4. Använd änden på SwitchTip (D) för att trycka in OneSeal (SL) i munstycksskyddet (A) med böjen mot munstyckeshålet (TB).

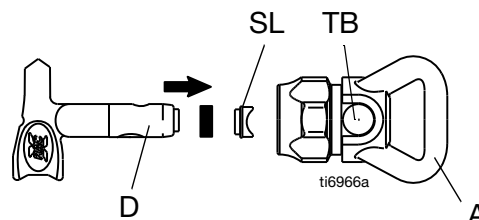

5. För in SwitchTip (D) i munstyckeshålet. Gånga på enheten ordentligt på pistolen, och dra därefter åt för hand.

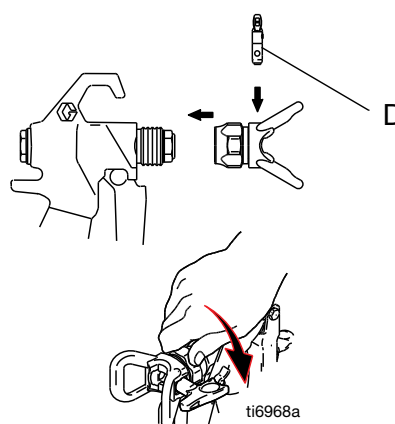

Ansluta pistolen till sprutan

Se till att sprutan är avstängd och bortkopplad från strömkällan, eller koppla bort luftkällan från enheten. Se sprutans bruksanvisning för anvisningar gällande luftning och sprutning.

1. Anslut matningsslangen till sprutans vätskeutlopp.
2. Se sprutans användarhandbok för anvisningar gällande luftning.

Sprutinstruktioner




För att undvika allvarliga personskador till följd av vätskeinträngning ska du inte sätta handen framför sprutmunstycket.


Rikta in sprutan

1. Följ **Tryckavlastningsprocedur** på sidan 8.


OBS! Vrid munstyckesskyddet horisontellt när du vill spruta ett horisontellt mönster.

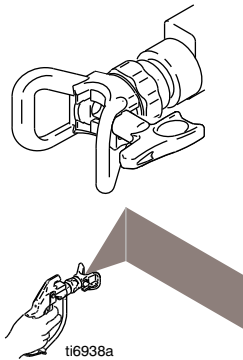

Vrid munstyckesskyddet vertikalt när du vill spruta ett vertikalt mönster.

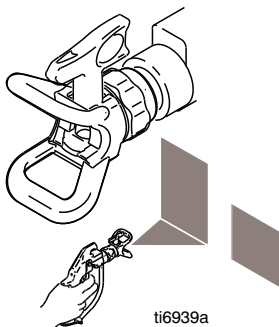

2. Inför sprutning, kontrollera att munstyckesskyddet sitter ordentligt på plats. Spänn det vid behov.

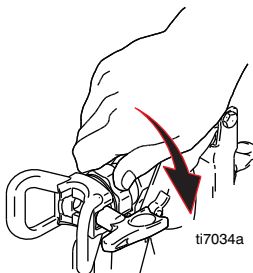


Justera spruta

1. Aktivera avtryckarspärren.



ti6932a

2. Installera munstycke och skydd (om ej installerat). Se **Installation** på sidan 9.

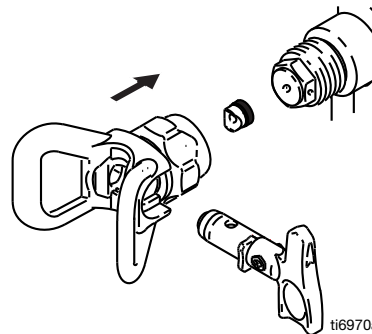


ti6970a

3. Frigör avtryckarspärren.




ti6933a

4. Tryck av pistolen.

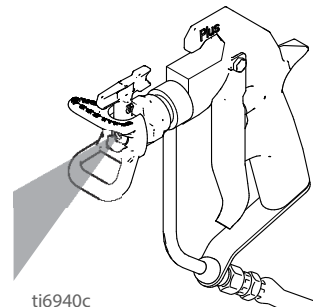


ti6940c

5. Håll pistolen vinkelrätt och ca 30 cm (12 tum) från ytan. Flytta först pistolen och aktivera sedan pistolavtryckaren för att spruta.

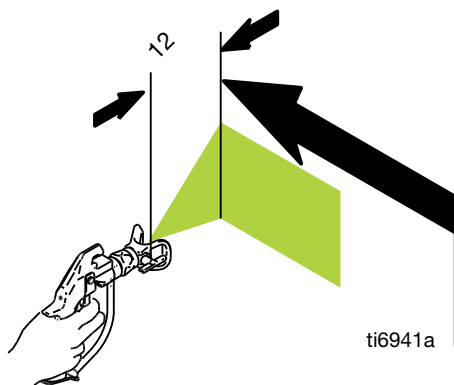

6. Öka långsamt pumptrycket tills du uppnått en jämn och enhetlig täckning.

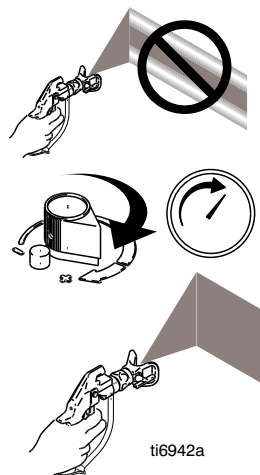


Rensa blockeringar

1. Aktivera avtryckarspärren.




2. Roter munstycket 180 grader.

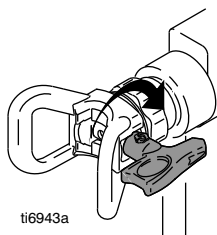

3. Frigör avtryckarspärren.




4. Tryck av pistolen i en hink för att få bort blockeringen.

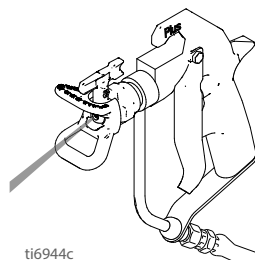


5. Aktivera avtryckarspärren.



6. Roter munstycket 180 grader.

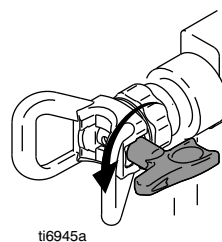

7. Frigör avtryckarspärren. Tryck av pistolen i en hink för att verifiera att sprutmunstycket inte är blockerat längre.

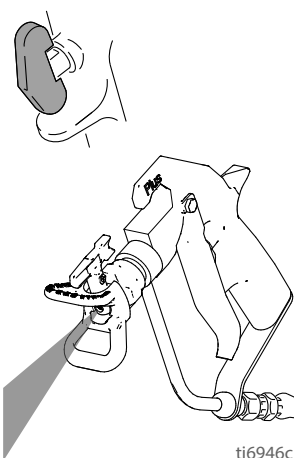

Reparation



Avlasta trycket före rengöring, kontroll eller service med användning av **Tryckavlastningsproceduren** för att förhindra allvarig personskada från trycksatt vätska.


Byte av nål

1. Följ **Tryckavlastningsprocedur** på sidan 8.
2. Aktivera avtryckarspärren.




ti6932a

3. Ta bort munstycke och skydd och koppla bort pistolen från färgslangen.

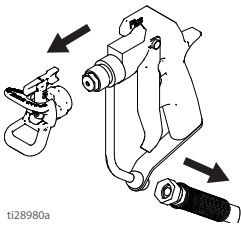


ti28990a

4. Spola pistolen med rengöringsvätska. Se instruktionerna till din spruta beträffande spolningsproceduren.
5. Skruva loss spridare/säte och ta bort.

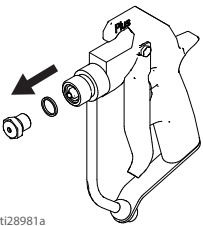


ti28981a

6. Skruva loss ledstiftet från skruven och ta bort avtryckaren.

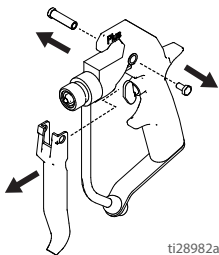


ti28982a

7. För in en stans baktill på pistolen för att knacka ut nålen.

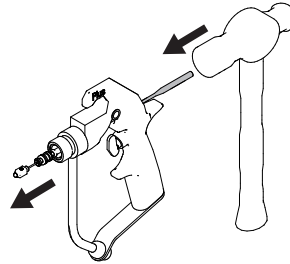

8. Rengör pistolens invändiga passager.

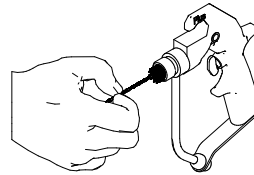


9. Smörj den nya nålens O-ringar med ett smörjmedel utan silikon.




ti6952a

10. För in den nya nålen i pistolen.

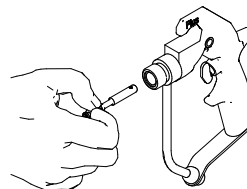


OBS! Ett införingsverktyg ingår i din nålsats. Detta verktyg hjälper dig att inte skada nålen.

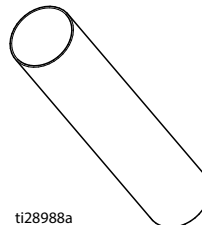


ti28988a

11. Positionera införingsverktyget från satsen över ena änden av nålen. Knacka på verktygets ände med en gnistfri hammare tills nålen sitter säkert på plats.

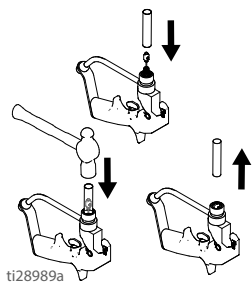


ti28989a

12. Smörj spetsen på den nya nålen.

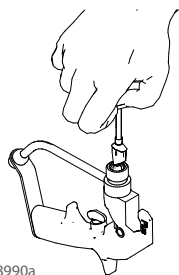


ti28990a

13. Smörj gängorna på spridare/säte. Placera en packning på sätet/spridaren.

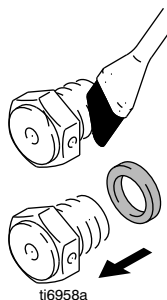


ti6958a

14. Skruva på spridaren/sätet på pistolmunstycket. Dra åt till vridmoment 20-25 ft-lb (27-34 N•m). Modeller med ett arbetstryck klassat för 7250 psi (500 bar, 50 Mpa), dra åt till vridmoment 30-35 ft-lb (41-48 N•m).

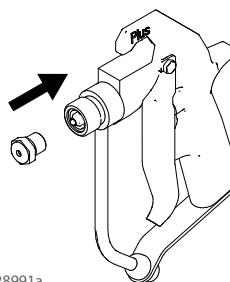


ti28991a

15. Låt avtryckaren glida på plats och sätt fast den med ledstiftet och skruven.

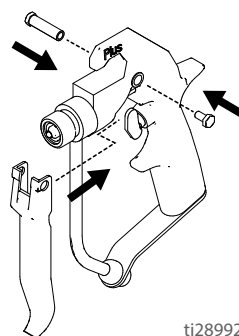

ti28992a

16. Anslut munstycke och skydd och anslut pistolen till färgslangen.

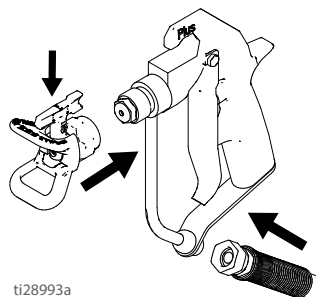


ti28993a


Byta munstycke och skydd

Demontering

1. Följ **Tryckavlastningsprocedur** på sidan 8.
2. Skruva loss munstyckesskyddet (A).

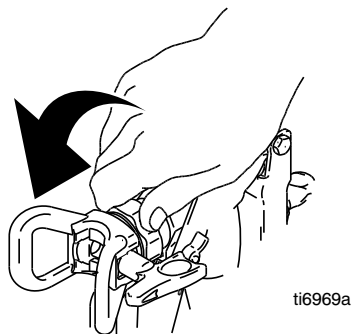


3. Använd SwitchTip (D) för att avlägsna OneSeal (SL) från munstyckesskyddet (A).

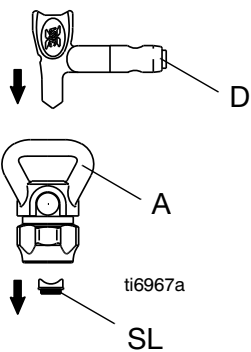


Montering

Montera munstycke och skydd. Se **Installation** på sidan 9.

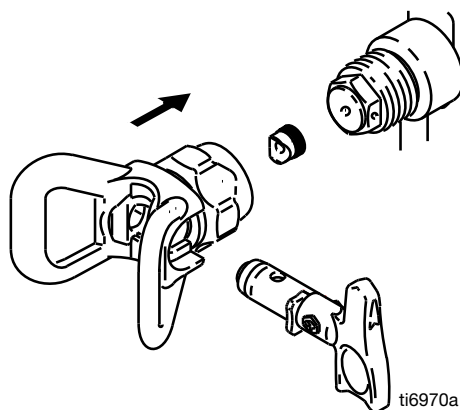


Delar

Flex Plus-sprutpistoler - 5000 psi (345 bar, 35 MPa)

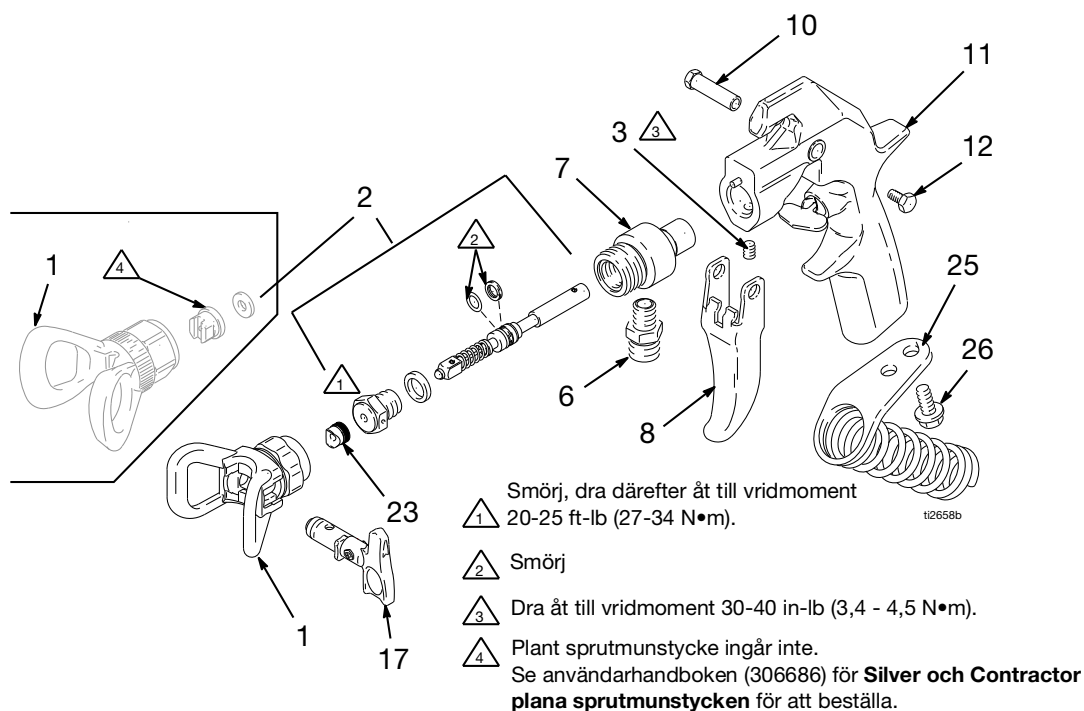

Silver Plus airless-sprutpistoler - 5000 psi (345 bar, 35 MPa)

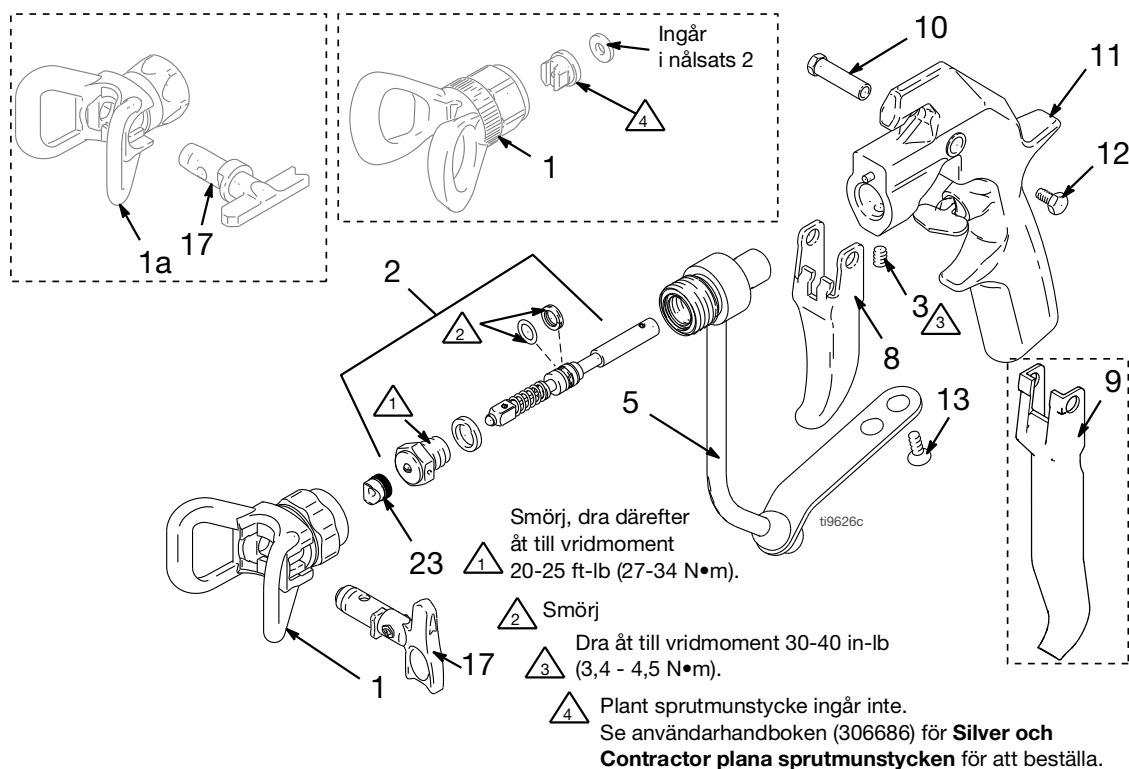


Dellista

Ref. Del	Beskrivning	Antal	Ref. Del	Beskrivning	Antal
1	220247 MUNSTYCKESSKYDD, fine finish, <i>endast modell 235462</i>	1	13	107091 SKRUV, 1/4-20	2
	220251 MUNSTYCKESSKYDD, standard, <i>modell 235458, 235460 och 235461</i>	1	15	222385 VARNINGSKORT <i>ej i bild</i>	1
	246215 HANDTITE TIP GUARD, RAC X <i>modellerna 246 240, 246 468 och 21A014</i>	1	17	LTX517 RAC X SwitchTip, storlek 517, <i>modell 246240 och 246468</i>	1
	243161 HANDTITE MUNSTYCKESSKYDD, RAC V <i>modell 243283 och 234237</i>			XHD519 ROBUST SwitchTip, storlek 519, <i>modell 273329 och 273346</i>	
1a	XHD001 ROBUST RAC-munstyckesenhet, <i>modell 235464, 238591 och 257093, 273329, 273346</i>	1		XHD617 ROBUST SwitchTip, storlek 617, <i>endast modell 235464</i>	1
2	235474 NÅLSATS, <i>alla modeller förutom 235462</i>	1		XHD619 ROBUST SwitchTip, storlek 619, <i>endast modell 238591</i>	1
	235475 NÅLSATS, <i>endast modell 235462</i>	1		XHD665 ROBUST SWITCHTIP, storlek 665, <i>endast modell 257093</i>	1
3	102207 STÄLLSKRUV, 1/4-20	1		286517 RAC V SwitchTip, storlek 517, <i>modell 243283 och 234237</i>	1
5	235483 VÄTSKEHUS	1		FFT210 RAC X Fine Finish-munstycke, <i>endast modell 249941</i>	1
6	191872 ADAPTER, <i>endast modell 235458 och 246468</i>	1		LP517 RAC X Switch Tip, storlek 517, <i>modell 21A014</i>	1
7	187972 VÄTSKEHUS, <i>endast modell 235458 och 246467</i>	1	23	246453 OneSeal, RAC X, (5-pack), <i>modell 246240 och 246468</i>	1
8*	187985 AVTRYCKARE, tvåfingers	1		243281 OneSeal, RAC X, (5-pack), <i>modell 243283 och 234237</i>	1
9*	188127 AVTRYCKARE, fyrfingers	1	25	218139 SLANGHÅLLARE, <i>endast modell 235458 och 246468</i>	1
10	187965 LEDSTIFT	1	26	107257 HUVUDSKRUV, 1/4-20 x 1/2, <i>endast modell 235458 och 246468</i>	1
11	235471 PISTOLHANDTAG	1			
12	203953 SKRUV, sexkantshuvud, 10-24	1			

*Se sida 3 beträffande modeller.

Silver Plus HP airless-sprutpistoler - 7250 psi (500 bar, 50 MPa)

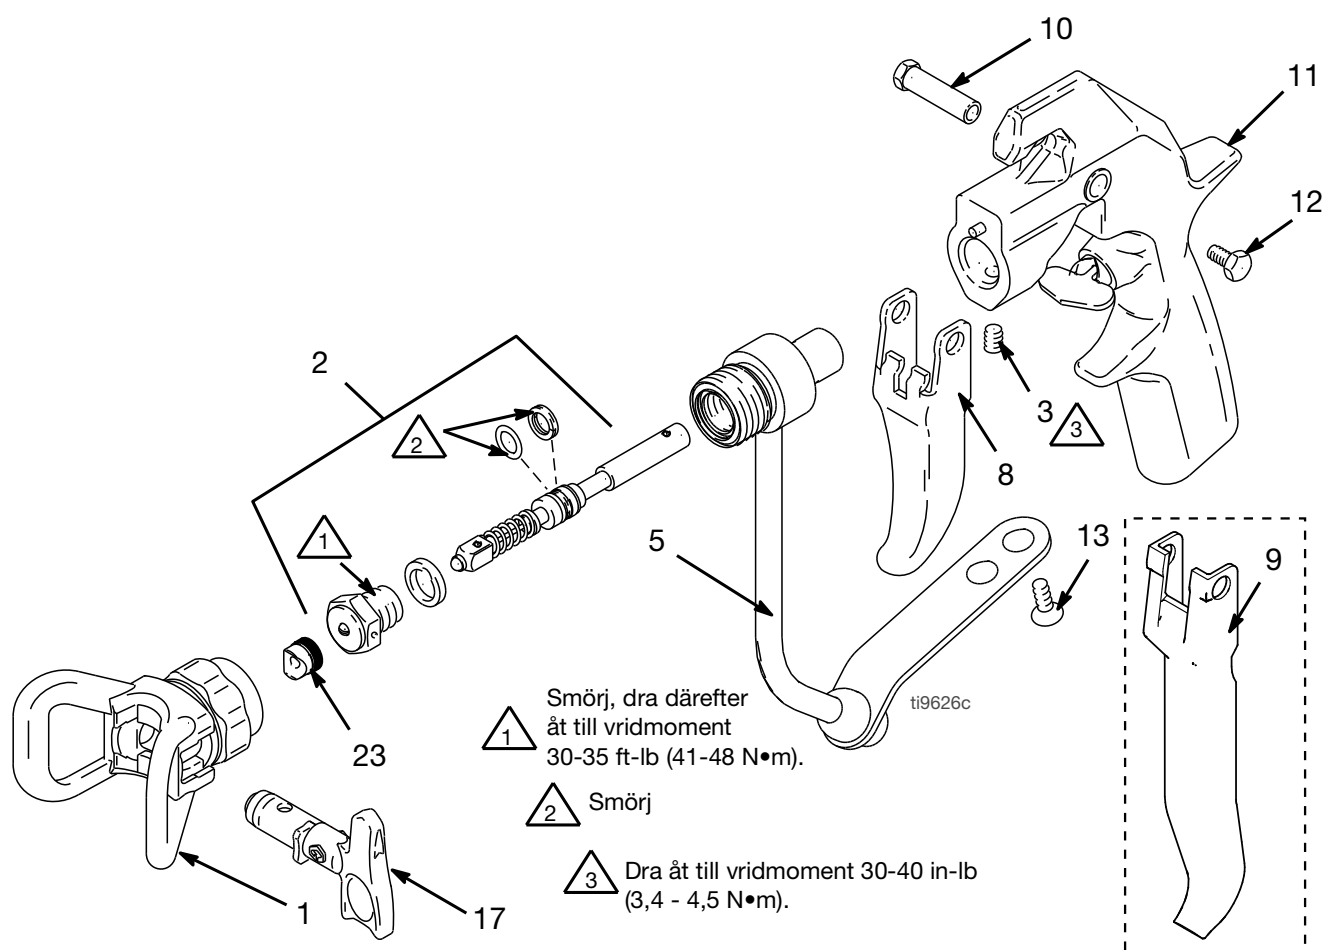

Dellista

Ref. Del	Beskrivning	Antal	Ref. Del	Beskrivning	Antal
1	XHD001 ROBUST RAC-munstyckesenhet	1	11	20B226 PISTOLHANDTAG	1
2	20B225 NÅLSATS	1	12	203953 SKRUV, sexkantshuvud, 10-24	1
3	102207 STÄLLSKRUV, 1/4-20	1	13	107257 SKRUV, 1/4-20	2
5	20B227 VÄTSKEHUS	1	15	222385 VARNINGSKORT <i>ej i bild</i>	1
8*	19D983 AVTRYCKARE, tvåfingers	1	17	XHD519 RAC X SwitchTip, storlek 519	1
9*	19D985 AVTRYCKARE, fyrfingers	1	23	XHD010 OneSeal, RAC XHD, (5-pack)	1
10	187965 LEDSTIFT	1			

*Se sida 3 beträffande modeller.

Tekniska specifikationer

Silver Plus, Silver Plus HP och Flex Plus airless-sprutpistoler		
	USA	Metriskt
Maximalt arbetstryck	<i>Se sida 3 beträffande modeller.</i>	
Våta delar	Rostfritt stål, polyetylen, polyuretan, nylon, PTFE	
Vikt	18 oz	510 gram
Inlopp	1/4 npsm(hane)	
Maximal materialtemperatur	120 °F	50 °C
Buller (dBa)		
*Ljudeffekt	87 dB(A)	
*Ljudtryck	78 dB(A)	
<i>*Uppmätt under sprutning av vattenbaserad färg, specifik gravitation 1.36, med användning av ett 517-munstycke vid 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) enligt ISO-3744</i>		
Anteckningar		
Registrerade varumärken som nämns tillhör respektive ägare.		

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

 **WARNING:** Cancer och fortplantningsskador – www.P65warnings.ca.gov.

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt vad som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Åtgärder för brott mot garantin måste läggas fram inom två (2) år efter inköpsdatumet.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkarens garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelse mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts här, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information

För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 311254

Gracos huvudkontor: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. OCH DOTTERBOLAG • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2005, Graco Inc. Alla Gracos produktionsanläggningar är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com
Revidering P, Mart 2024