

Přenosná stříkácí souprava Pro Pack™ 3A1797B

CS

- Pro použití s ručními pistolemi Graco (kromě stříkácích pistolí pro jemnou povrchovou úpravu) -
- Pouze pro přenosné aplikace nástřiku architektonických barev a nátěrů na bázi vody a oleje (typu lakový benzín) -
- Není schváleno k použití ve výbušném prostředí -




DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kompletní upozornění a bezpečnostní pokyny najdete v příručce ke stříkácí pistoli.

Model 24F893

Maximální pracovní tlak 83 kPa (0,83 barů, 12 psi)

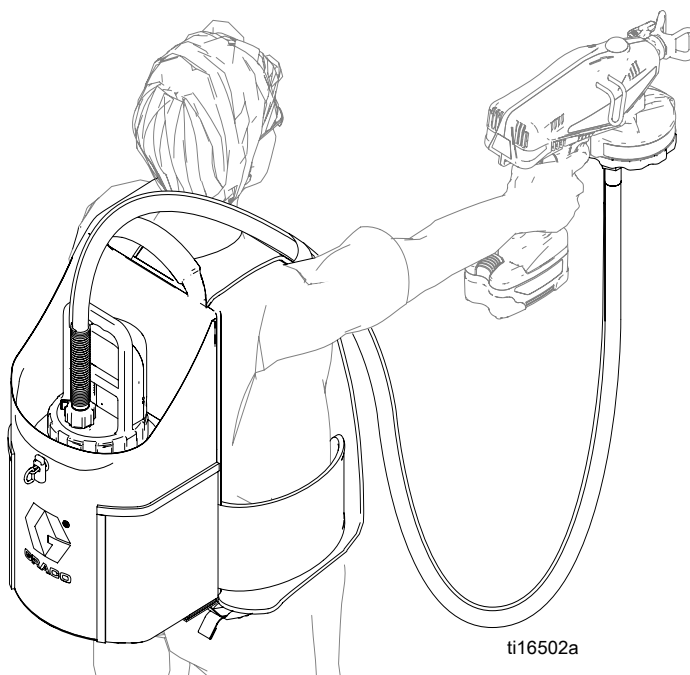

ti16502a

! WARNING




NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Používejte pouze materiály na bázi vody nebo oleje (typu lakový benzín) s bodem vznícení vyšším než 38 °C (100 °F). Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu označeny jako „HORĽAVÉ“. Další informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.

Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraných vnitřních prostorech s přívodem čerstvého vzduchu.

CE

Identifikace součástí / sady náhradních dílů

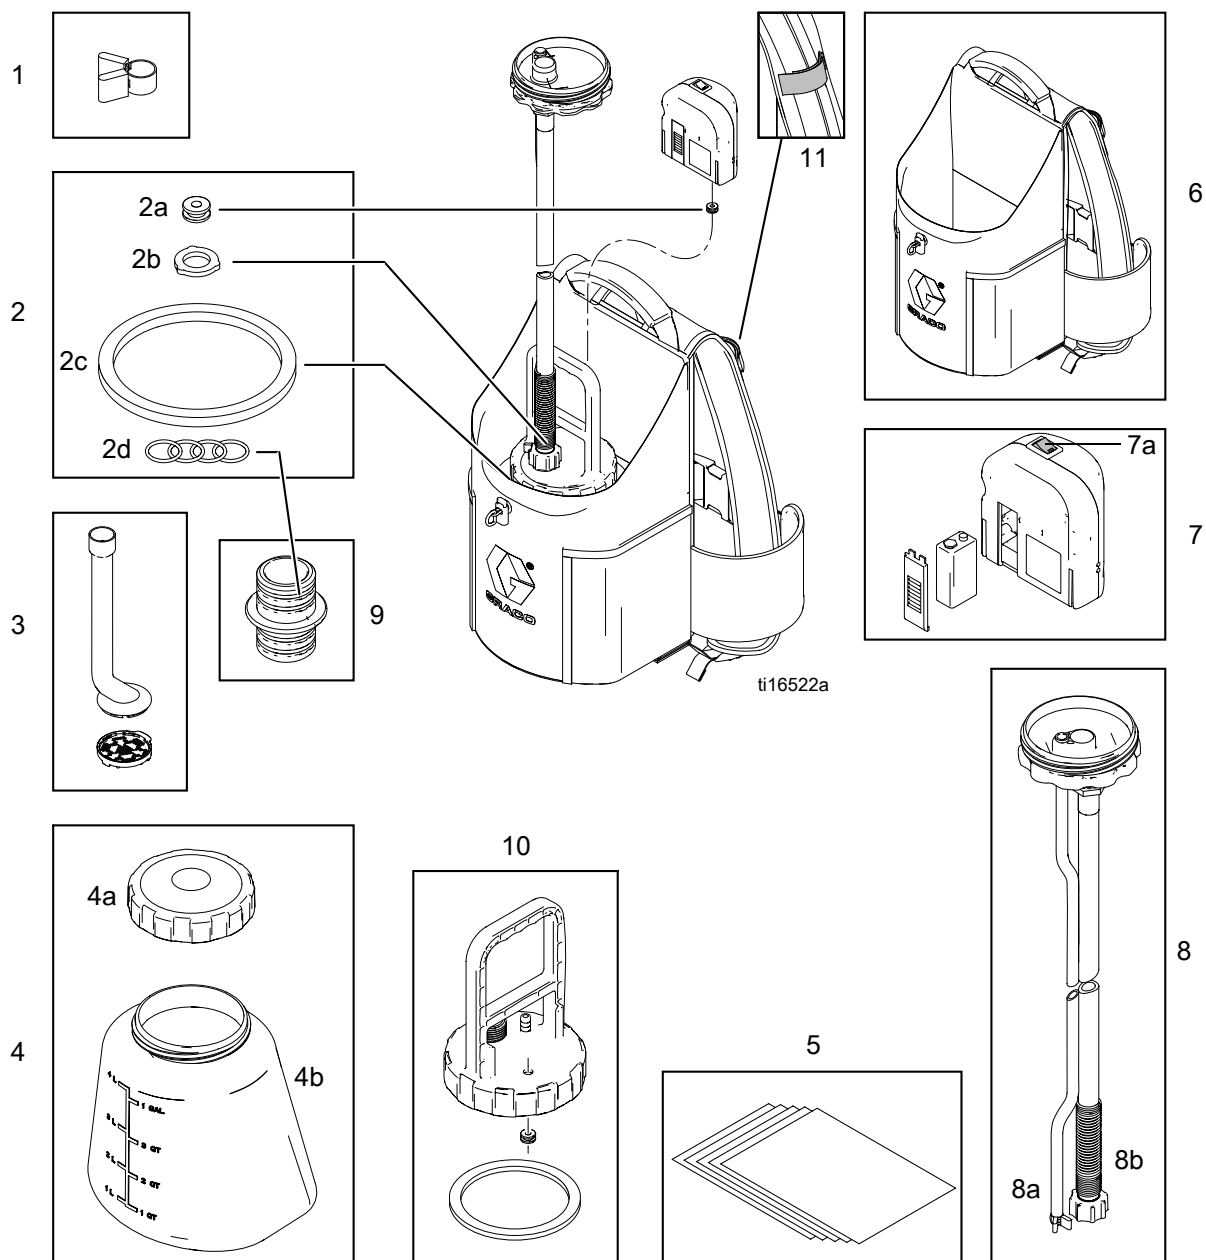


Č.	Díl	Popis
1	115489	Hadicová svorka
2	24H367	Sada těsnicích kroužků
2a	125026	Průchodka
2b	115099	Podložka, zahradní hadice
2c	16G375	Těsnění, nádržka
2d	106553	O-kroužek, balení (1)
3	24J023	Sací trubka se sítkem
4	24H365	Nádržka (3,8 l) s víkem pro uskladnění a těsnicím kroužkem
4a	24D425	Víko pro uskladnění s těsněním

Č.	Díl	Popis
4b	16F731	Nádržka (3,8 l)
5	24H366	Vložky do nádržky (5)
6	24G609	Zádový systém
7	24H362	Vzduchový kompresor s 9V baterií
7a		Vypínač vzduchového kompresoru
8	24H363	Souprava hadic
8a		Vypouštěcí hadice
8b		Sací hadice
9	24J691	Spojka, přívod s o-kroužky
10	24J692	Víko s těsněním
11		Popruh se suchým zipem pro soupravu hadic


Než začnete

Přenosná stříkáčková souprava ProPack je dodávána s baterií umístěnou uvnitř vzduchového kompresoru, kterou je třeba před uvedením do provozu zapojit.


1. Vyjměte obsah zádového systému včetně všech obalových materiálů.
2. Z víka nádrčky vyjměte vzduchový kompresor.

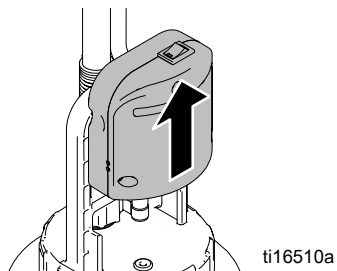


3. Na ploché straně vzduchového kompresoru otevřete dvířka baterie.

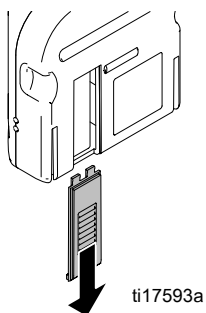


4. Vyjměte 9V alkalickou baterii a z kontaktů baterie odstraňte přepravní izolaci.

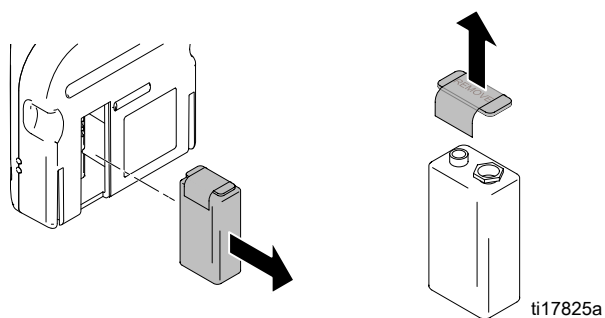


5. Ze vzduchového kompresoru vytáhněte konektor baterie.

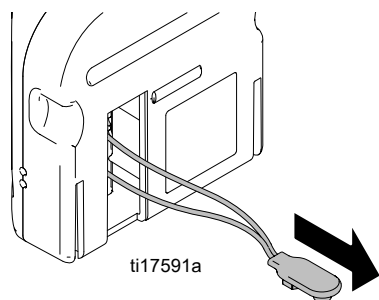


6. Připojte baterii a vložte ji do vzduchového kompresoru.

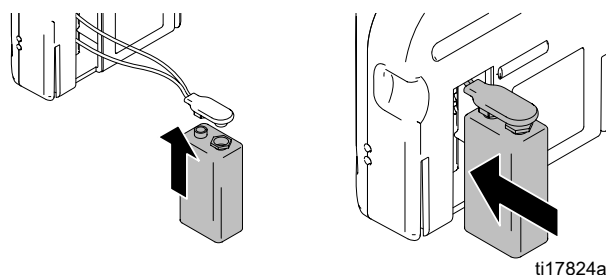

7. Zavřete dvířka baterie.

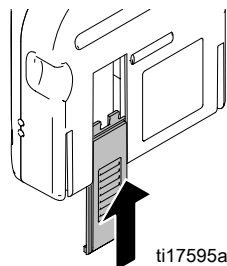


8. Vyzkoušejte funkčnost baterie zapnutím vypínače (musí se rozsvítit červená kontrolka LED).

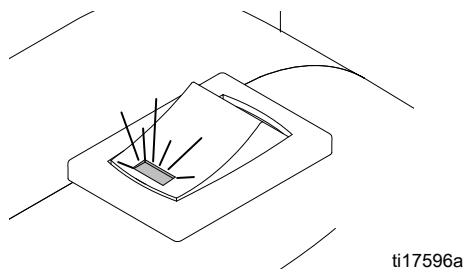


Pokyny k instalaci


1. Provedte **postup uvolnění tlaku** (viz příručka ke stříkací pistoli).
2. Vyjměte baterii stříkací pistole nebo vytáhněte stříkací pistoli ze zásuvky.
3. Vyjměte nádobku na materiál (M) a sací trubku (T).

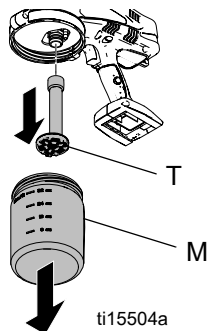


4. Zarovnejte adaptér soupravy hadic (A) se vstupem stříkací pistole (B) a zasuňte jej do pistole. Zašroubujte kroužek adaptéru soupravy hadic až na doraz.

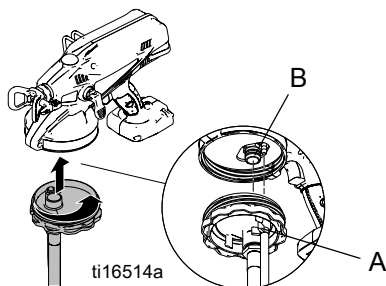


5. Do nádrčky vložte vložku (volitelné) a naplňte ji materiálem.

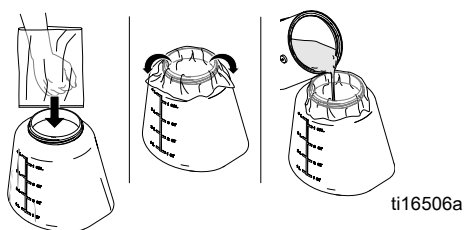

6. Do nádrčky instalujte sací trubku a sítko (přesvědčte se, že je střed sítko zarovnán se středem víka nádrčky). Na nádrčku nasadte víko nádrčky a dotáhněte je rukou.


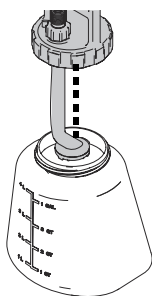


7. Rukou našroubujte a dotáhněte matici sací hadice (S) na sestavu víka. Na hrot sestavy víka nasadte vypouštěcí hadici (H) a zajistěte ji svorkou.

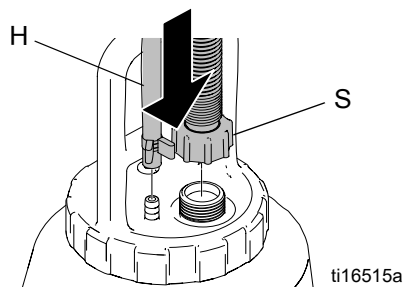


8. Instalujte baterii stříkací pistole nebo pistoli zapojte do řádně uzemněné zásuvky.

9. Postavte nádržku na podlahu a nasadte a zapněte vzduchový kompresor (P). Držte stříkací pistoli přibližně v úrovni hrudi a plňte stříkací pistoli, dokud se vypouštěcí hadice nezačne plnit materiálem (přibližně 30 cm (1 stopa)).

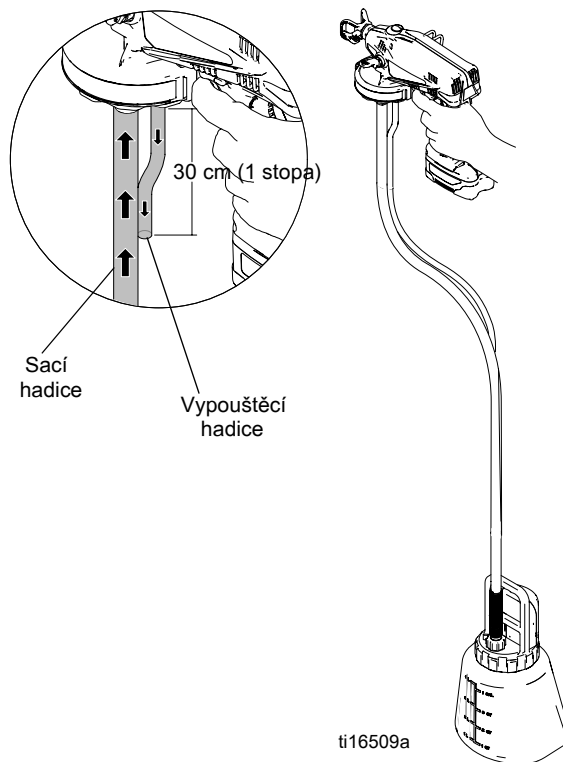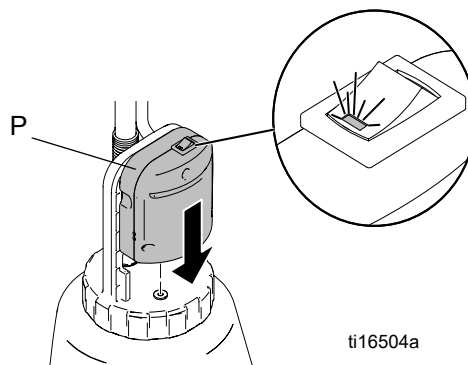


10. Umístěte nádržku do zádového systému.

POZNÁMKA: Vzduchový kompresor musí být během provozu stříkací pistole stále zapnutý (svítí-li světlo, vzduchový kompresor je zapnutý). Je-li hladina kapaliny na poloviční nebo nižší úrovni, nechte nádržku 2 minuty před prvním použitím natlakovat.

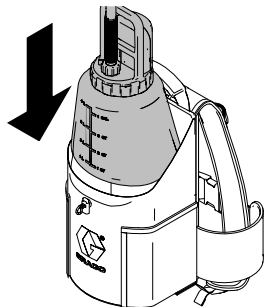


ti16507a

11. Zatáhněte za popruh, dokud nádržku v zádovému systému pevně nezajistíte.

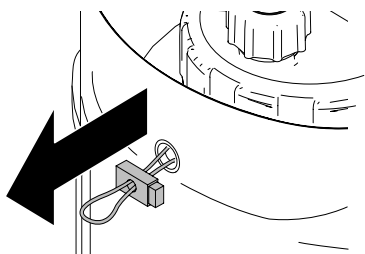

ti16521a

12. Zavřete plnicí ventil stříkací pistole.

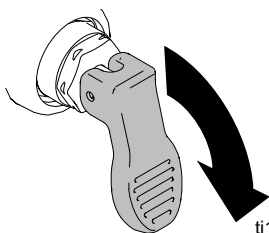

ti15425a

13. Nasadte zádový systém obsluze. **Nyní jste připraveni stříkací pistolí použít!**


POZNÁMKA: Je-li třeba během stříkání vyměnit trysku, dodržujte **Postup uvolnění tlaku** (viz příručka ke stříkací pistolí). Vypněte vzduchový kompresor a pomalu jej odejměte ze sestavy víka. Tím před výměnou trysky zajistíte uvolnění tlaku z nádržky.

VÝSTRAHA

Systém je nyní natlakován. Opomenutí řádného snížení tlaku systému způsobí vytékání materiálu z hadice a možné zranění.

Vždy vypněte a pomalu vyjměte vzduchový kompresor ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému před odstraněním:

- Soupravy hadic ze stříkací pistole
- Soupravy hadic z víka
- Víka z nádržky

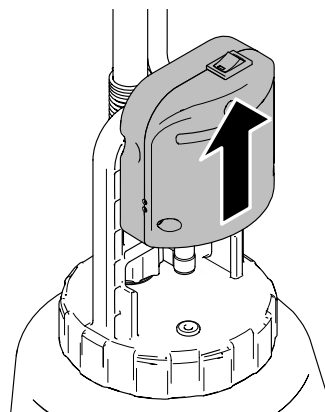

ti16510a

Čištění (vypláchnutí silným proudem)


Tento postup se vztahuje pouze na architektonické barvy a krycí nátěry na bázi vody.

⚠ VÝSTRAHA

Systém je natlakován. Opomenutí řádného snížení tlaku systému způsobí vytékání materiálu z hadice a možné zranění.


Vždy vypněte a pomalu vyjměte vzduchový kompresor ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému před odstraněním:

- Soupravy hadic ze stříkací pistole
 - Soupravy hadic z víka
 - Víka z nádržky
1. Vypněte vypínač vzduchového kompresoru a vzduchový kompresor pomalu odejměte ze sestavy víka.

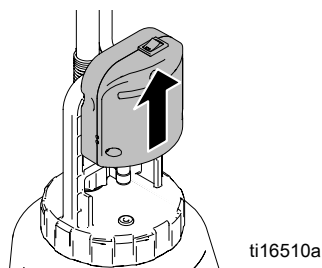


ti16510a

2. Ze sestavy víka odstraňte sací a vypouštěcí hadici.

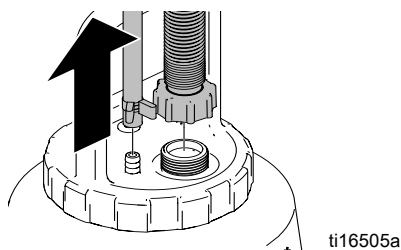

ti16505a

3. Sací hadici připojte k vodovodu nebo zahradní hadici. Uvedte plnicí/pojistný ventil do horní polohy stříkací pistole, zapněte přívod vody a nechte vodu proudit systémem a při tom mačkejte spoušť, **dokud z vypouštěcí hadice nezačne vytékat čistá voda.** Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte teplou vodu.

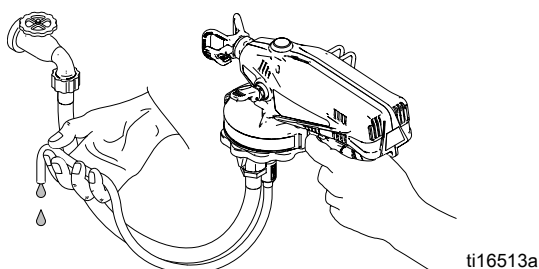


ti16513a

POZNÁMKA: Abyste předešli vylití vody a materiálu, miřte při mačkání spouště vypouštěcí hadicí do odpadní nádoby.

UPOZORNĚNÍ


Není-li vypouštěcí hadice důkladně pročištěna, může dojít k jejímu ucpání nánosy barvy. Pokud k tomu dojde, vyměňte soupravu hadic.

4. Uvedte plnicí/pojistný ventil do dolní polohy. S tryskou ve zpětné poloze stříkejte do odpadu, dokud nezačne vycházet čistá voda. Uvedte plnicí/pojistný ventil do horní polohy a vypněte přívod vody. Odpojte hadici/výlevku od sací hadice.

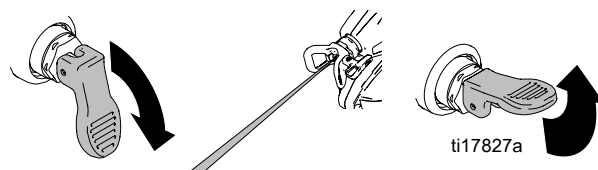


ti17827a

5. Vyjměte baterii stříkací pistole nebo vytáhněte stříkací pistol z zásuvky. Odstraňte ze stříkací pistole sestavu trysky a vypláchněte ji. Namontujte sestavu trysky zpět na stříkací pistol.

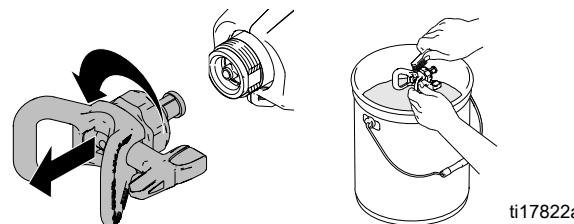

ti17822a

6. Z nádržky odmontujte víko. Vypláchněte nádržku nebo zlikvidujte vložku. Demontujte víko, sací trubku a sítko a vypláchněte je. **POZNÁMKA:** Při likvidaci materiálu vždy dodržujte místní a státní předpisy.

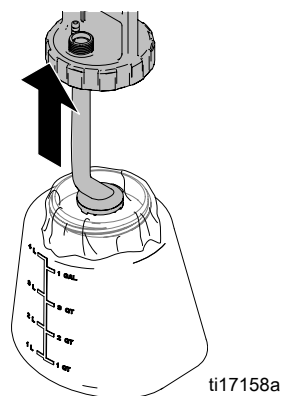

ti17158a

7. Z vnějších částí stříkací pistole setřete veškerý nadbytečný materiál.

Čištění (bez použití silného proudu)

Tento postup se vztahuje na barvy a krycí nátěry na bázi vody a oleje (typu lakový benzín).


VÝSTRAHA

Systém je natlakován. Opomenutí řádného snížení tlaku systému způsobí vytékání materiálu z hadice a možné zranění.

Vždy vypněte a pomalu vyjměte vzduchový kompresor ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému před odstraněním:

- Soupravy hadic ze stříkací pistole
- Soupravy hadic z víka
- Víka z nádržky


1. Vypněte vzduchový kompresor a pomalu jej odejměte ze sestavy víka.

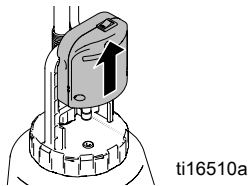


2. Odstraňte sestavu víka. Vyjměte a vyčistěte sací trubku a sítko.




3. Vypláchněte nádržku nebo zlikvidujte vložku.

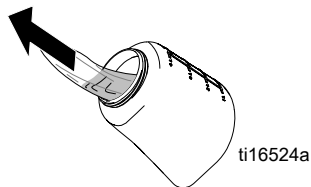


4. Naplňte nádržku čisticí kapalinou a znovu nasadte víko se sací trubkou a sítkem.

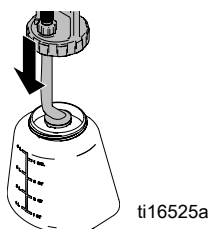

5. Odmontujte vypouštěcí hadici z víka nádržky a namířte ji do odpadní nádoby.

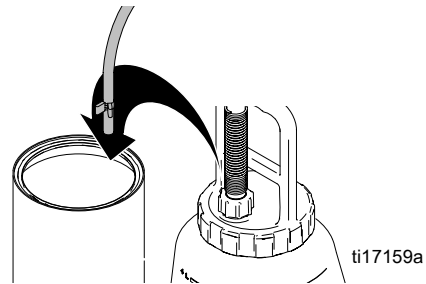


6. Uvedte plnicí/pojistný ventil do horní polohy, stiskněte spoušť a nechte vodu cirkulovat ze sací hadice (T) přes vypouštěcí hadici (R) do odpadní nádoby.

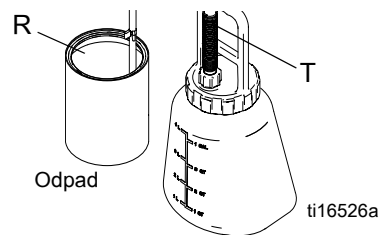


UPOZORNĚNÍ

Není-li vypouštěcí hadice důkladně pročištěna, může dojít k jejímu ucpání nánosy barvy. Pokud k tomu dojde, vyměňte soupravu hadic.


7. Uvedte plnicí/pojistný ventil do dolní polohy. S tryskou ve zpětné poloze stříkejte do odpadu, dokud nezačne vycházet čistá voda. Uvedte plnicí/pojistný ventil do horní polohy.

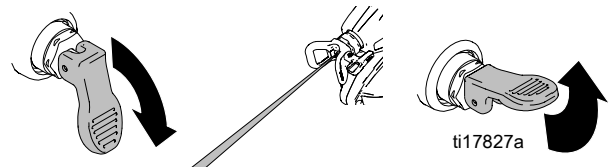

8. Vyjměte baterii stříkací pistole nebo vytáhněte stříkací pistoli ze zásuvky. Odstraňte ze stříkací pistole sestavu trysky a vypláchněte ji. Namontujte sestavu trysky zpět na stříkací pistoli.

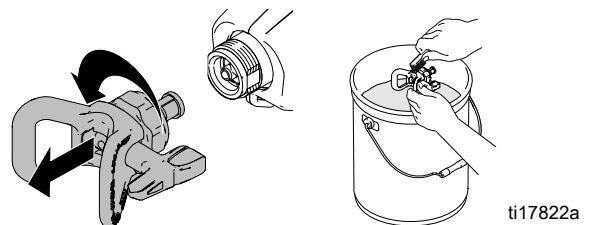

9. Z nádržky odmontujte víko. Vypláchněte nádržku. Demontujte víko, sací trubku a sítko a vypláchněte je. **POZNÁMKA:** Při likvidaci materiálu vždy dodržujte místní a státní předpisy.

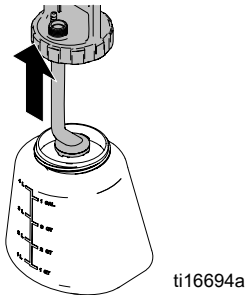

ti16694a

10. Z vnějších částí stříkací pistole setřete veškerý nadbytečný materiál.

Nastavení popruhu zádového systému


Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, provádějte nastavení popruhu ve chvíli, kdy máte zádový systém s plnou nádržkou na materiál na sobě. Zádový systém musí pohodlně pasovat ve spodní části zad a přitom umožňovat dostatečný volný pohyb kvůli snadné obsluze zařízení.

Ramenní popruhy

Dotážení: Ramenní popruhy dotáhněte kolem ramen a zad jejich zatažením.



Povolení: Ramenní popruhy uvolněte nadzvednutím plastových jazýčků.

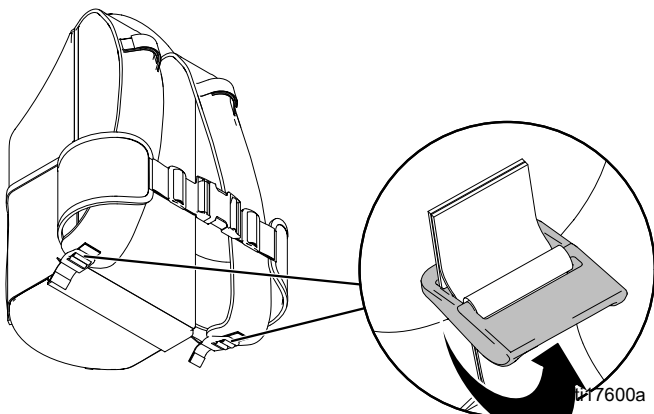

ti17600a



Pásový popruh

Zatažením za pásový popruh jej utáhněte kolem pasu.



Popruh soupravy hadic

Jakmile máte zádový systém pohodlně nasazený a zajištěný, ved'te soupravu hadic přes rameno a utáhněte přes hadice suché zipy, aby hadice držely na svém místě.

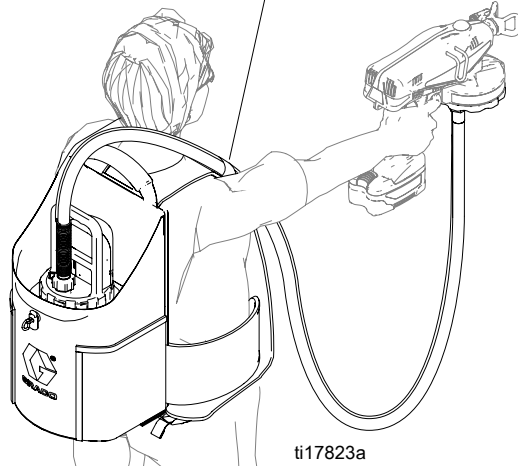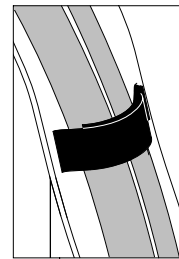

ti17823a

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení	
Ztráta napouštěcího tlaku stříkací pistole nebo slabý paprsek stříku	Nízká hladina materiálu	Znovu naplňte a natlakujte nádržku.	
	Nesprávný postup plnění	Položte zádový systém na zem, držte stříkací pistoli přibližně v úrovni hrudi a plňte stříkací pistoli, dokud se vypouštěcí hadice nezačne plnit materiálem (přibližně 30 cm (1 stopa)). Plňte stříkací pistoli přibližně 20 sekund, aby ve vedení nezůstal žádný vzduch.	
	Armatury netěsní a uniká vzduch.	Vypněte a pomalu sejměte vzduchový kompresor. Dotáhněte spoje adaptéru stříkací pistole, armatury hadice a víko nádržky.	
	Žádný nebo nízký tlak v nádržce		Vyměňte 9V baterii ve vzduchovém kompresoru.
			Sejměte a znovu nasadte víko nádržky.
	Adaptér stříkací pistole není řádně instalován.	Uvolněte tlak, demontujte adaptér stříkací pistole a znovu jej nasadte. Ujistěte se, že nedochází k úniku vzduchu. Instalujte novou soupravu hadic.	
	Chybí těsnicí kroužky.	Ujistěte se, že jsou všechny těsnicí kroužky na svém místě (viz strana 2).	
	Nádržka je nakloněna až na úroveň, kdy jsou sací trubka a sítko vystaveny vzduchu.	Držte nádržku ve svislé poloze a znovu ProPack naplňte.	
Výkon baterie byl vyčerpán.	Vyměňte baterii.		
Kroužek adaptéru stříkací pistole nelze na stříkací pistoli namontovat.	O-kroužky sací trubky jsou suché nebo je na nich nahromaděno značné množství barvy.	Namažte nebo vyměňte o-kroužky za kroužky sady 106553 (nejsou znázorněny).	
Při pokusu o výměnu/náhradu trysky vychází z trysky materiál.	Nádržka je stále natlakována	Provedte Postup uvolnění tlaku (strana 3). Vypněte vzduchový kompresor a pomalu jej odejměte ze sestavy víka.	

Technická data

Systém stříkací pistole ProPack:	
Maximální pracovní tlak	83 kPa (0,83 baru, 12 psi)
Hmotnost	2,3 kg (5,1 lb)
Rozsah skladovacích teplot	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Rozsah vlhkosti při skladování	Relativní vlhkost 0 až 95 %, nekondenzující
Rozsah provozních teplot	4 °C až 32 °C (40 °F až 90 °F)
Baterie:	
Napětí	9 V jedn., alkalická
Průměrná životnost 9V baterie	5 hodin
Rozměry:	
Balení ProPack	28 cm x 20 cm x 46 cm (11 palců x 8 palců x 18 palců)
Hadice (délka)	152 cm (60 palců)

Standardní záruka společnosti Graco

Společnost Graco zaručuje, že všechno vybavení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a dílenském provedení ke dni prodeje originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco, společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoliv součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení nebo jakoukoliv vadnou funkci, škodu či opotřebení způsobené vadnou instalací, použitím k jinému než schválenému účelu, abrazí, korozi, nedostatečnou či nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou jinými náhradními díly než od společnosti Graco). Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za vadnou funkci, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností vybavení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými společností Graco, nevhodným designem, výrobou, instalací.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení, o němž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno předplaceně oprávněnému distributorovi Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné části opraví či vymění zdarma. Zařízení bude vráceno původnímu kupujícímu, který předem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího při jakémkoliv porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (zejména náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná či následná ztráta). Jakákoliv činnost kvůli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let ode dne prodeje.

GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, vypínače, hadice atd.) se řídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoliv reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, vedlejší, zvláštní či následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobků nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společností Graco či jinak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY V SEVERNÍ AMERICE se obraťte na svého distributora společnosti Graco nebo telefonicky na čísle +1 800 690 2894 vyhledejte nejbližšího distributora.

Všechny písemné a obrazové údaje v tomto dokumentu představují nejnovější informace o produktu dostupné v době publikace. Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoli provést změny bez předchozího upozornění.

Překlad původních pokynů. **This manual contains Czech. MM 3A1292**

Centrála společnosti Graco: Minneapolis
Mezinárodní pobočky: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 11/2011