

EasyMax™ WP batteridrevet malingssprøyte

U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending
Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058
China Patent No. ZL201030238948.3; Taiwan Patent No. 142952

3A1469D
NO

**- Kun for bærbar sprøyteføring av vannbasert bygningsmaling og belegg -
- Må ikke brukes i eksplosjonsfarlig atmosfære -**




VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene.

Modellene 258849 og 262605

Maksimalt arbeidstrykk: 137 bar, 13,7 MPa (2000 psi)

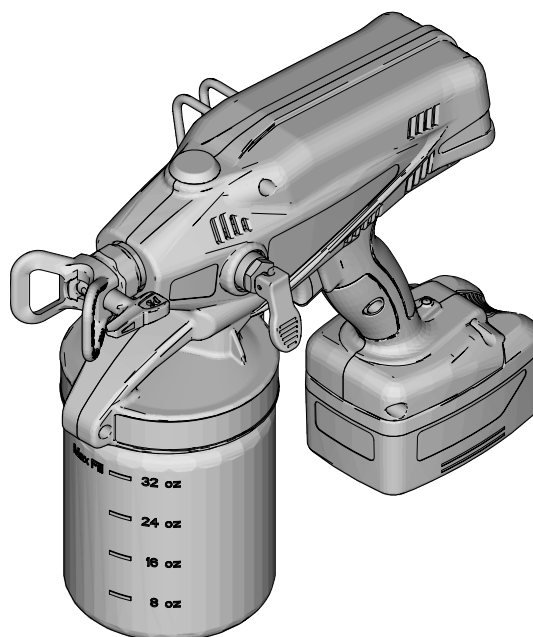

⚠ WARNING



Bruk kun vannbaserte materialer. Ikke bruk materialer som er merket med "BRANNFARLIG" på pakningen. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra importør eller forhandler.

Sprøytemaling av visse materialer kan føre til oppladning av statisk elektrisitet i sprøytepistolen som kan gi støt til brukeren. Om dette skulle inntreffe, forsikre deg først om at stoffet har et flammepunkt over 38 °C (100 °F) og at det ikke står BRANNFARLIG noe sted på pakken. Dersom det fortsatt kjennes elektrostatisk støt, inneholder sannsynligvis stoffet en væske som, men ikke begrenset til, xylen, toluen eller nafta, som kan bygge opp statisk elektrisitet. Skift til et annet materiale.

Innholdsfortegnelse

Advarsler	3	Rense tett dysespiss/beskyttelsesenh	13
Identifikasjon av komponenter	5	Avstengning og rengjøring	14
Vanlige prosedyrer	6	Gjennomskylling av sprøytepestol	14
Trykkavlastningsprosedyre	6	Rengjøring av utsiden av sprøytepestol	16
Avtrekkersikring	6	Dyser	16
Dysespissposisjon	6	Lagring	16
Kontrollspjeldstilling	6	Reservedeler og sett	17
Lading av batteri	7	Reparasjonssett	18
Statusindikatorlys for lader	7	Utløpsspjeldtilkobling	18
Statusindikator for sprøytemaler	7	Alternativ påfyllingsmetode	19
Forberedelser	8	Rengjøring av inntaksspjeld	20
Valg av sugeslange	8	Feilsøking	21
Sprøyting av beis eller ferniss (fin-finish optimalisering)	9	Tekniske data	24
Oppsett av sprøytepestol	9	Notater	25
Materialer	10	Graco standardgaranti	28
Installer dyse/beskyttelsesenh (hvis ikke installert)	11		
Montering av skulderstropp	11		
Grunnleggende sprøyteknikker	12		
Starte sprøytepestolen	12		
Sikting med sprøytepestolen	12		

Viktig brukerinformasjon

Les dette før du bruker sprøytepestolen. Se bruksanvisningen som følger med sprøyten for komplette anvisninger om riktig bruk og sikkerhetsadvarsler.

IKKE RETURNER DENNE SPRØYTEPESTOLEN TIL FORRETNINGEN!
Hvis du har problemer, ta kontakt med Graco Customer Service [kundetjeneste] på
www.graco.eu.

Gratulerer! Du har kjøpt en sprøytepestol av høy kvalitet produsert av Graco Inc. Denne sprøytepestolen er utformet for å gi overlegen malingsytelse med alle bygningsmessige malinger og belegg. Dette arket med brukerinformasjon er beregnet til å hjelpe deg med å forstå typene av materialer som kan og ikke kan brukes med sprøytepestolen.

Før du bruker utstyret, skal du lese og følge informasjonen på etiketten på boksen og be om et sikkerhetsdatablad (HMS). Etiketten på boksen og HMS-databladet vil forklare innholdet i materialet og spesielle forholdsregler forbundet med det.

Malinger, belegg og rengjøringsmidler passer vanligvis inn i én av de følgende **3 hovedkategorier**:



VANNBASERT: Etiketten på boksen skal vise at materialet kan rengjøres med vann og såpe. Sprøytepestolen er kompatibel med denne type materiale. Sprøyten er **IKKE** kompatibel med sterke rengjøringsmidler slik som klor.



BRANNFARLIG: Denne typen materiale inneholder brennbare løsemidler slik som xylen, toluen, nafta, MEK, lakktynner, aceton, denaturert sprit og terpentin. Beholderetiketten skal vise at materialet er BRANNFARLIG. Denne typen materiale er **IKKE** kompatibelt med sprøytepestolen og **KAN IKKE** brukes.

Advarsler


Følgende sikkerhetsadvarsler gjelder for montering, bruk, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til spesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i instruksjonene, kan du henvise tilbake til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i andre deler av håndboken når det er aktuelt.

 WARNING	
	BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlige gasser i arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. Ta følgende forholdsregler for å unngå brann og eksplosjon: • Sprøytemaling skaper gnister. Ikke sprut eller skyll med brennbare væsker. • Bruk kun vannbaserte materialer. • Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med friskluftsgjennomstrømning i området. • Ikke sprøyt eller skyll med brennbare materialer nær åpen flamme eller tennkilder. • Maling- eller løsningsmiddelflyt gjennom utstyret kan føre til statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet gir brann- eller eksplosjonsrisiko i nærvær av maling eller avdampning fra løsemidler. Hold sprøytepistol minst 10 cm unna objekter mens det sprøytes eller gjennomskylles. • Ikke røyk i sprøytearbeidsområdet. • Ikke betjen lysbrytere, maskiner eller lignende gnistproduserende produkter i sprøytearbeidsområdet. • Hold området rent og fri for malings- og løsningsmiddelbeholdere, filler og andre brennbare materialer. • Kjenn til innholdet av maling og løsemidler som blir sprøytet. Les alle HMS-datablad og merking på beholdere som følger med maling og løsemidler. Følg maling- og løsemiddelprodusentens sikkerhetsinstruksjoner. • Brannslukningsutstyr må være lett tilgjengelig og i funksjonell stand.
  	HUDINJEKSJONSFARE Spray under høyt trykk kan injisere giftige stoffer i huden og gi alvorlige personskader. Dersom innsprøyting skjer søk umiddelbar kirurgisk behandling. • Sikt ikke sprøytepistolen mot, eller spray på noe dyr eller personer. • Hold hender og andre kroppsdeler vekk fra det som kommer ut av pistolen. For eksempel, ikke prøv å stanse lekkasjer med noen del av kroppen. • Sett alltid avtrekkeren i låst stilling når du ikke sprøyter. Bekreft at avtrekkerlåsen fungerer ordentlig. • Bruk alltid dysebeskytter på spissen. Ikke bruk uten dysebeskytter på plass. • Rengjør og skift dysespiss med forsiktighet. I tilfelle dysespiss tetter seg under sprøyting, følg trykkavlastningsprosedyre for å skru av enheten og lette på trykket før fjerning av dysespiss for rens. • Ikke gå fra enheten under trykk eller med strøm på uten tilsyn. Når enheten ikke er i bruk, skru av enheten og følg trykkavlastningsprosedyren for å skru av enheten. • Sjekk deler for tegn på skade. Erstatt skadede deler. • Dette utstyre kan produsere 2000 psi. Benytt deler eller tilbehør som tåler et trykk på minimum 2000 psi. • Ikke bær redskapen med en finger på avtrekkeren. • Bekreft at alle koblinger er sikret før betjening av enheten. • Vær kjent med hvordan å stoppe enheten og raskt slippe ut trykk. Gjør deg grundig kjent med betjeningskontrollene.
	FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet. • Gå alltid med egnede hansker, øyebeskyttelse og pusteutstyr eller maske når du sprøytemaler. • Ikke betjen eller sprøyte nær barn. Hold barn borte fra utstyret til enhver tid. • Ikke strekk deg for langt eller stå på ustøtt underlag. Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid. • Vær årvåken og påpasselig med det du gjør. • Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. • Skal kun brukes på tørre steder. Må ikke utsettes for regn eller vann. • Bruk i godt opplyst arbeidsområde.

! WARNING

	BATTERIFARE Batteriet kan lekke, eksplodere, etse eller forårsake eksplosjon dersom det blir feilbehandlet. Innhold av åpnet batteri kan gi alvorlig hudskade og/eller kjemisk etsing. Dersom hudkontakt, vask med såpe og vann. Dersom øyekontakt, skyll med vann i minst 15 minutter og oppsøk umiddelbart lege. • Ikke kortslutt batteripoler. • Hold batteri unna brann. • Lades kun med Graco godkjent lader som oppført i denne manualen. • Ikke utsett for temperatur over 80° C (170°F). • Ikke utsett batteriet for vann eller regn. • Ikke ta fra hverandre, knus eller stikk noe inn i batteriet. • Følg lokale anvisninger og/eller regler for avfallshåndtering.
	LADEREN KAN GI ELEKTRISKE STØT, BRANN ELLER EKSPLOSJON Feil oppsett eller bruk kan forårsake elektriske støt, brann eller eksplosjon. • Lad kun Graco 18V litiumionbatterier; andre batterier kan eksplodere. • Skal kun brukes på tørre steder. Må ikke utsettes for regn eller vann. • Dersom tilførselsslangen er skadet, må den skaffes via produsenten for å unngå fare. • Se til at de ytre flatene på batteriet er rene og tørre før det kobles til laderen. • Ikke forsøk å lade ikke-oppladbare batterier. • Sett laderen på jevne ikke-brennbare overflater og hold den unna brennbare materialer eller avgasser ved opplading av batteri.
	FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret kan sprekke. Unnlattelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller eiendomsskader. • Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. • Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet.
	FARE FORÅRSAKET AV BEVEGELIGE DELER Bevegelige deler kan klemme eller amputere fingre eller andre lemsdeler. • Hold deg unna bevegelige deler. • Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet. • Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. Følg Trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken før utstyret kontrolleres, flyttes, eller vedlikeholdes. Koble fra strøm.
	FARE I FORBINDELSE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER GASSER Giftige væsker eller gasser kan forårsake alvorlige eller dødelige skader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn. • Les HMS-databladene for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene knyttet til væsken som benyttes. • Farlige væsker må oppbevares i godkjente beholdere, og det må sørges for deponering eller destruksjon i henhold til gjeldende retningslinjer.
	PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyeskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: • Vernebriller og hørselvern. • Åndedrettsvern, verneklær og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler.

Identifikasjon av komponenter

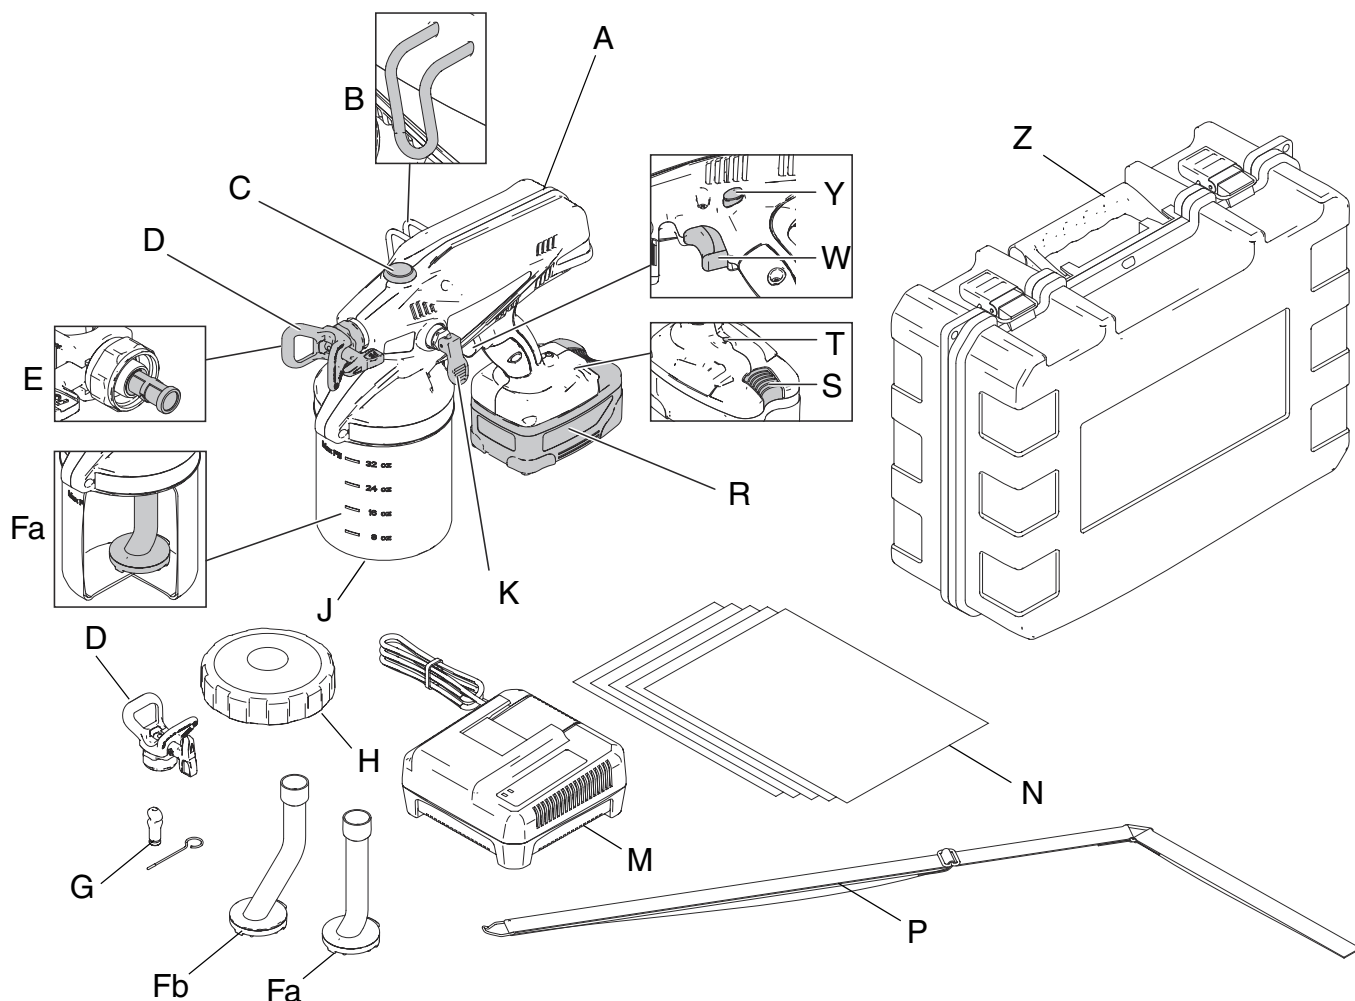

A	Bærbar malersprøyte
B	Sprøytemaler krok
C	Tilgang til utløppspjeld ved reparasjon
D	Dysespiss/beskyttelse (411, 515 inkludert)
E	Dysefilter (*omvendte gjenger)
Fa	Standard sugeslange (sprøyter vegger og tak)
Fb	Spesialsugeslange (sprøyter gulv)
G	Fin-finish optimalisering med lagre/rende verkøy
H	Materialkoppdeksel og pakning
J	Materialkopp (1 l)

K	Fylle-/tømmesjeld
M	Lader for Premium Litiumionbatteri.
N	Materialkopp foringer (5 vedlagt)
P	Skulderstropp
R	Premium Litiumionbatteri (2 medfølger)
S	Batteri frigjøringsknapp
T	Indikatorlys for batteristatus
W	Avtrekker for sprøytepistol
Y	Avtrekkerlås for sprøytepistol
Z	Hus


***MERK:** Filtermontering er motsatt gjenget. Drei til venstre (eller mot urviseren) for å stramme, drei til høyre (eller med urviseren) for å løsne.

Vanlige prosedyrer


Trykkavlastningsprosedyre

			
Ikke betjen eller sprøyte nær barn. Sikt ikke sprøytepistolen mot, eller spray på noe dyr eller personer. Hold hender og andre kroppsdeler borte fra fronten av sprøytepistolen. For eksempel, ikke prøv å stanse malingsflyten med noen del av kroppen. Sprøytepistolen bygger opp et innvendig trykk på 2000 psi ved bruk. Følg denne trykkavlastningsprosedyren hver gang du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker, utfører service på eller transporterer utstyret for å hindre alvorlig skade.			

1. Sett på avtrekkersikringen.

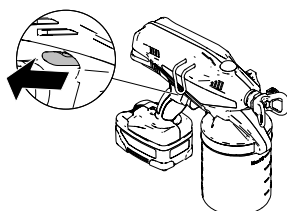


2. Sett kontrollventilen OPP for å slippe ut trykk.

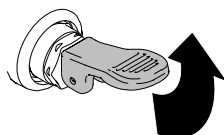


Avtrekkersikring

			
Aktiver alltid avtrekkersikringen når du stopper å sprøyte for å forhindre at pistolen tilfeldigvis trekkes av for hånd eller hvis den faller eller skumpes borti.			


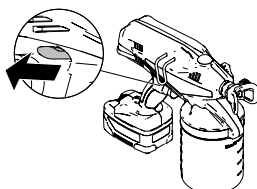


Avtrekker sikret

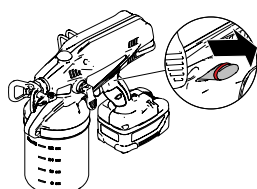Avtrekker usikret
(rød ring synlig)



Dysespissposisjon

			
Utfør alltid trykkavlastningsprosedyre før justering av dyseposisjon.			

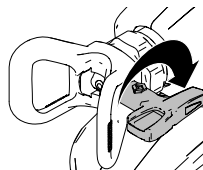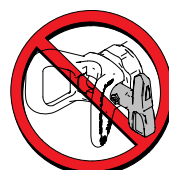
Spiss fremover
(SPRØYTE-stilling)Spiss bakover
(RENSE-stilling)

Kontrollspjeldstilling

			
--	--	--	--

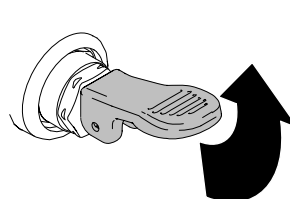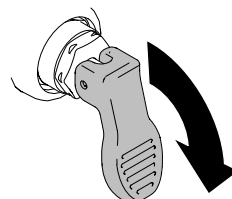
Opp stilling
(Frigjør pumpetrykk)NED stilling
(Klar til å sprøytemale)

Lading av batteri

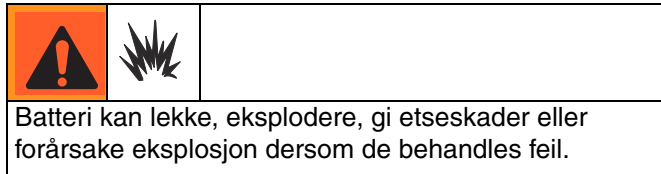


Batterier er opprinnelig 50 % ladet for å gi maksimalt batteriliv og krever lading før første bruk. Det tar omtrent 45 minutter å lade opp et flatt batteri til 80 % hvor det kan brukes. Det vil ta omtrent 75 minutter å lade et flatt batteri fullstendig.

1. Før batteriet inn i laderen som vist (lys vil tennes innen 5 sekunder).

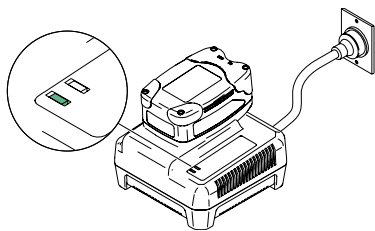

MERK: Batterier skal fortsette å sitte i laderen som automatisk skifter til vedlikeholdsmodus. Det anbefales ikke å la batteriene stå i laderen lengre enn én uke.

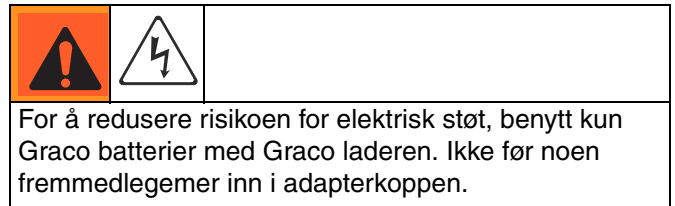

MERK: Mengden sprøytet med hvert batteri varierer avhengig av materiale, dysespisstørrelse, batterilading og batteritemperatur. Et helt oppladet batteri vil sprøyte omtrent 3,8 liter når 515-dysespissen brukes med lateksmaling. Du vil få mindre når du bruker en mindre dysespiss eller tynnere materiale.

MERKNAD

Ikke plasser et vått batteri i laderen. Skade på utstyret vil inntreffe.

Statusindikatorlys for lader

Merke	Utseende	Beskrivelse
	Jevnt grønt lys	Indikerer fulladet. Ta batteriet i bruk eller la det stå i laderen. Automatisk vedlikeholdsmodus holder batteriene fulladet.
	Blinkende grønt lys	Batteriet lades, indikasjon på 80 % oppladning. Batteriet kan tas i bruk.
	Blinkende rødt lys	Batteriet lades, indikerer mindre enn 80 % opplading. IKKE bruk batteriet.
	Jevnt rødt lys	Batteriet er for varmt eller for kaldt til å ta lading og må kjøles ned/varmes opp. La batteriet stå i laderen.

Statusindikator for sprøytemaler

Lys	Utseende	Beskrivelse
	Ingen lys	Normal drift.
	Jevnt rødt	Batteriet har for liten kapasitet og må lades, eller batteriet er for kaldt og må varmes opp før sprøyting.
	Blinkende rødt	Batteritemperatur er for høyt, eller dysen er tett. Se feilsøking , side 21.

MERK: Indikatorlys er kun synlig når sprøyteavtrekker er på. Du må **klemme inn og holde avtrekkeren** for å se statusindikatoren for sprøytemaling.

Forberedelser

		
Bruk kun vannbaserte materialer. Ikke bruk materialer som er merket med "BRANNFARLIG" på pakningen. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra importør eller forhandler. Sprøytemaling av visse materialer kan føre til oppladning av statisk elektrisitet i sprøytepistolen som kan gi støt til brukeren. Om dette skulle inntreffe, kontroller først at stoffet har et tennpunkt over 38 ° C (100 ° F) og at det ikke står "BRANNFARLIG" noe sted på pakken. Dersom det fortsatt kjennes elektrostatisk støt, inneholder sannsynligvis stoffet en væske som, men ikke begrenset til, xylen, toluen eller nafta, som kan bygge opp statisk elektrisitet. Skift til et annet materiale. Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med friskluftsgjennomstrømning i området.		


MERKNAD

Sprøyten er **IKKE** kompatibel med sterke rengjøringsmidler slik som klor. Bruk av disse rengjøringsmidlene vil skade sprøytepistolen.


Valg av sugeslange

Denne sprøytepistolen kommer med to ulike sugeslanger.

Standard sugeslange (for sprøytemaling av vegger og tak): Når vegger sprøytemales, bør inntaket til sugeslangen rettes mot fronten på materialkoppen.

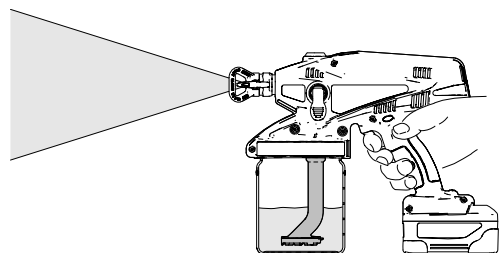


Når tak sprøytemales, bør inntaket på sugeslangen siktes mot baksiden av materialkoppen (mot avtrekkeren).

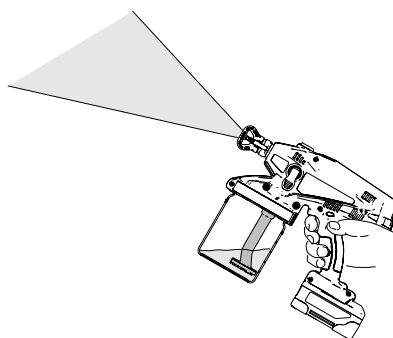

Spesialsugeslange (for sprøytemaling av gulv):

Når gulv sprøytemales, bør inntaket til sugeslangen siktes mot fronten av materialkoppen (mot dysen/beskyttelsesmontasjen).

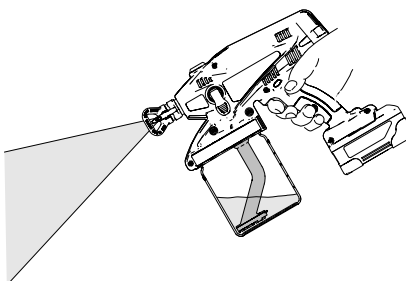

MERK: Dersom sprøytepistolen vinkles eller tippes for langt over, vil sugeslangen miste kontakt med materialet og sprøytepistolen vil slutte å sprøyte.




Sprøyting av beis eller ferniss (fin-finish optimalisering)


Fin-finish optimalisering bør installeres og brukes når tynt materiale som beis eller klart belegg sprøytemales. Fin-finish optimalisering begrenser materialflyten og resulterer i en finere kvalitet på finishen.

Installasjon

1. Fjern væsketanken og sugeslangen.

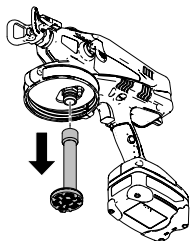


2. Skyv fin-finish optimalisering inn i pumpeinntaket til det sitter fullstendig på plass og reinstaller sugeslangen.

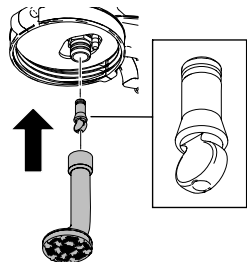

Rengjøring/lagring

Sørg for at fin-finish optimalisering tas ut og rengjøres umiddelbart etter bruk. Lagre fin-finish optimalisering på lagrings-/rengjøringsverktøyet som følger med for å holde åpningen fri for tørket materiale.




Oppsett av sprøytepistol

Denne sprøyten kommer fra fabrikk med en liten mengde testmateriale i systemet. **Det er viktig at du skyller dette materialet ut av sprøytepistolen før første gangs bruk:**

1. Fyll materialkoppen med vann og tre på sprøytemaleren.




2. Sett fylle-/tømmespjeld i posisjon OPP, hold deretter inne avtrekkeren i 10 sekunder.

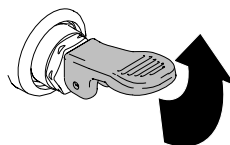

3. Sett fylle-/tømmespjeld NED til sprøyteposisjon.



4. Vend dysen til posisjon RENSE og trekk av sprøymaleren mot et avfallsområde.

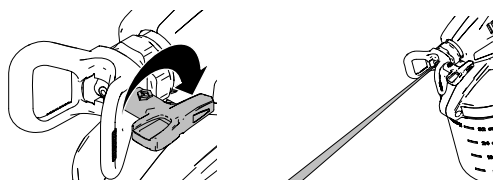


5. Sett på avtrekkerlås og sett fylle-/tømmespjeld OPP for å slippe ut trykk.



6. Skru av og fjern væsketanken.

7. Frigjør avtrekkerlås, sett fylle-/tømmespjeld NED, hold sprøytemaler litt over materialkoppen og hold inne avtrekkeren for å tømme væske fra pumpen.

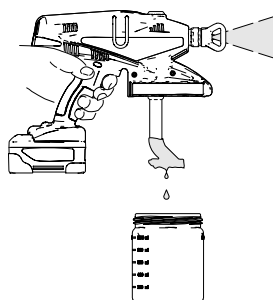

8. Kast restmateriale som er i væsketanken.


Materialer

Bruk kun vannbaserte materialer. Ikke bruk materialer som er merket med "BRANNFARLIG" på pakningen. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra importør eller forhandler.		
Sprøytemaling av visse materialer kan føre til oppladning av statisk elektrisitet i sprøytepistolen som kan gi støt til brukeren. Om dette skulle inntreffe, kontroller først at stoffet har et tennpunkt over 38 ° C (100 ° F) og at det ikke står "BRANNFARLIG" noe sted på pakken. Dersom det fortsatt kjennes elektrostatisk støt, inneholder sannsynligvis stoffet en væske som, men ikke begrenset til, xylen, toluen eller nafta, som kan bygge opp statisk elektrisitet. Skift til et annet materiale.		
Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med friskluftsgjennomstrømning i området.		


MERK: Når det sprøytemales med **vann-baserte** materialer, skyll sprøytemaleren grundig med vann.

Starte en ny jobb (eller fylling av kopp på nytt)


1. Sett på avtrekkerlås og sett fyll-/tømmesjeld spjeld **OPP** for å slippe ut trykk.

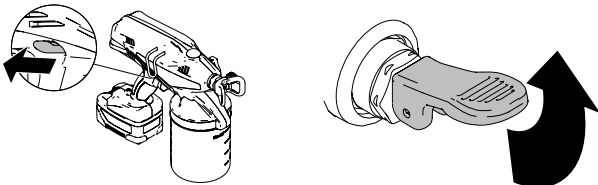


2. Bruk rengjøringsverktøyet til fin-finish optimalisering for å lett skyve på inntaksspjeldet for å se at det beveger seg fritt opp og ned.

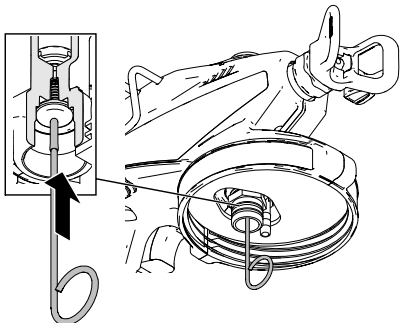


3. Sett inn foringen i væsketanken, fyll med væske og skru på sprøytemaleren.

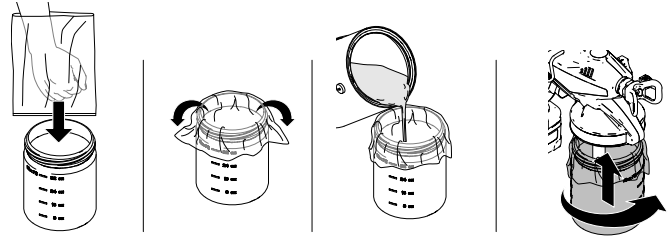

4. For å fylle pumpen, frigjør avtrekkerlås og trekk av malesprøyten i 10 sekunder. Slipp så avtrekkeren og sett fyllings-/trykkavlastningsventil **NED** til sprøyteposisjon.

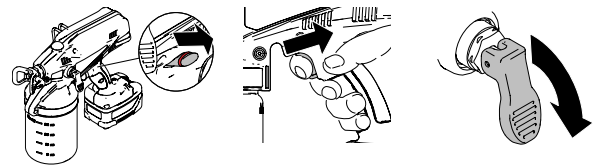

5. Vend dysen til **RENSE**-posisjon og trekk av spraymaleren mot et avfallsområde i 5 sekunder. Roter spissen deretter tilbake til **SPRØYTE**posisjon. **MERK:** Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til dårlig sprøytemønster.

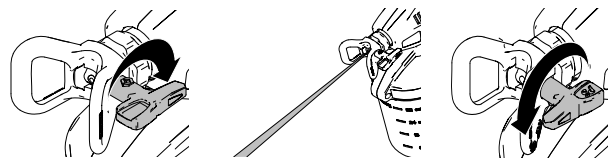


MERK: Hvis sprøyten ikke lar seg fylle, følg **Alternativ fyllingsmetode** (side 19) og/eller **Rengjøring av inntaksspjeld** (side 20).

Installer dyse/beskyttelsesenhetsenhet, (hvis ikke installert)


Diagram over valg av vendbar spiss

MATERIALER		
*Tynn	Middels	Tykk
Tynne flekker, halvgjennomsiktige flekker	Emalje, heldekkende beiser, tynn latex	Tykk latex
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*Installer **fin-finish optimalisering** se side 9.



1. Sett på avtrekkerlås og sett fylle-/tømmespjeld **OPP** for å slippe ut trykk. Fjern så dyse/beskyttelsesenhetsen.

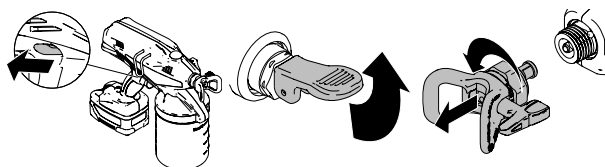


2. Installer filter til sprøtedyse/beskyttelsesenhetsen (pass på at filteret er helt på plass i sprøyten). **MERK:** Filtermonteringen er motsatt gjenget. **Skrut mot venstre** (eller mot urviseren) for å installere. **Skrut mot høyre** (eller med urviseren) for å fjerne.

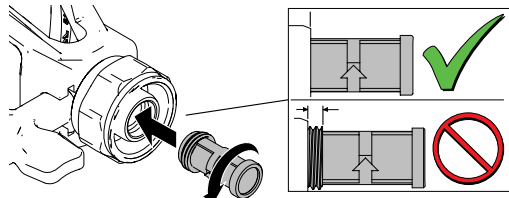

MERKNAD

Pass på at filteret er fullstendig skrudd inn i dyse/beskyttelsesenhetsen for å unngå skade på filteret.

3. Skru dyse/beskyttelsesenhetsen på sprøytemalaren. Stram låsemutteren til den er fullstendig fast mot sprøytemalaren.

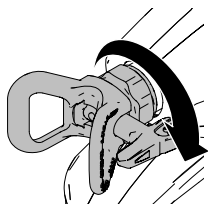


MERKNAD


Spissen er permanent festet til dysen/beskyttelsesenhetsen. Fjerning vil føre til skade.

Montering av skulderstropp



1. Fest metalløyet til baksiden av sprøytemalaren.

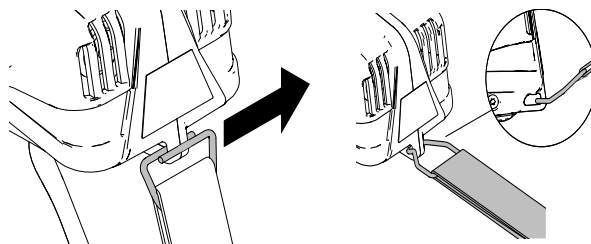

2. Åpne enden av stroppen med borrelås, før den deretter gjennom slissen under spissen på sprøytepipstolen.

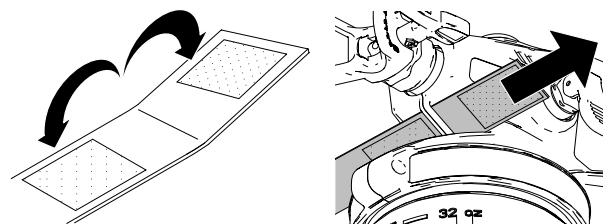


3. Før borrelåsen **opp** gjennom metalltrekanten, fold den deretter **ned** og fest borrelåsen til stroppen.

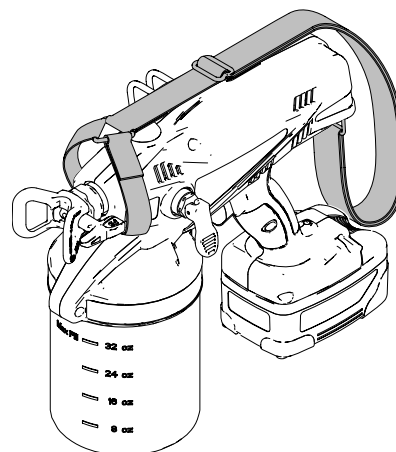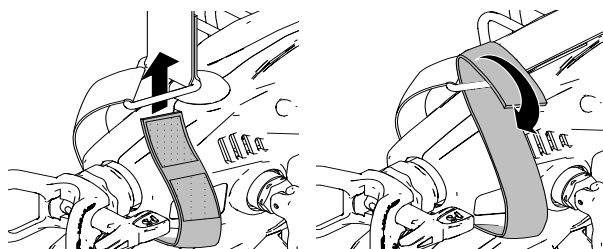


Grunnleggende sprøyteteknikker

MERK: Bruk et stykke restkartong for å øve på disse grunnteknikkene med sprøytetipstol før du begynner å sprøytemale flaten. **Alt det du ikke vil male i det området som sprøytes, må dekkes eller fjernes.**

Hold sprøytetipstolen minst 25 cm (10 tommer) borte fra overflaten og juster den for å oppnå de ønskede resultater. Sikt sprøytetipstolen rett mot overflaten. Om sprøytetipstolen helles for å styre sprøytemalingsvinkelen blir det ujevn finish.

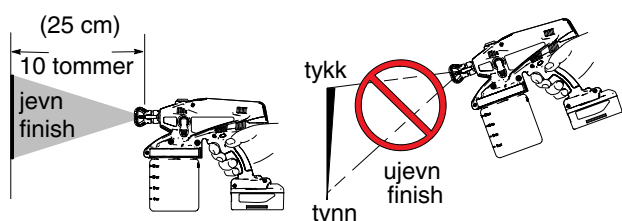


Bøy i håndleddet for å holde sprøytetipstolen siktet rett. Vifting med malesprøyten for å rette strålen i vinkel gir ujevn finish.

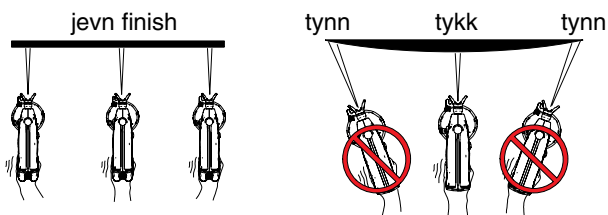

MERK: Hvor raskt du beveger sprøytetipstolen vil påvirke malingspåføringen. Dersom materialet gir bobler, beveger du deg for raskt. Dersom materialet drypper, beveger du deg for sakte. Se **feilsøking**, side 21.


Starte sprøytetipstolen

For å oppnå jevn påføring, trykk på avtrekkeren etter at strøket er påbegynt. Slipp avtrekkeren før slutten av strøket. Sprøytetipstolen må være i bevegelse når avtrekkeren åpnes og stenges.

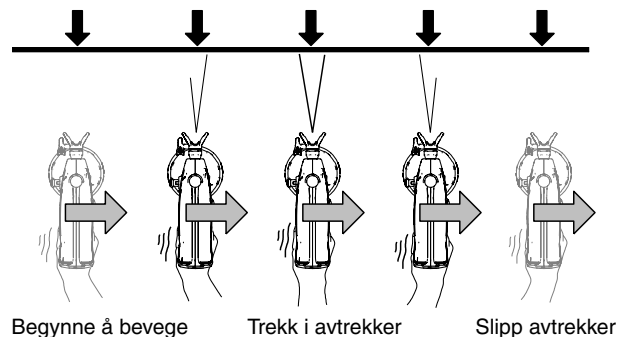

Sikting med sprøytetipstolen

Sikt spissen av sprøytetipstolen mot nedre ende av forrige strøk, overlapp halv foregående strøk.

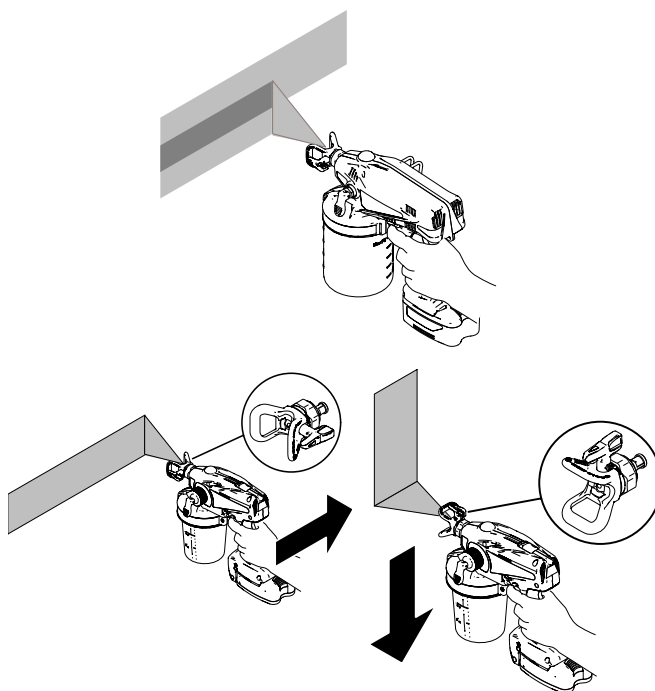


Rense tett dyse/spiss/ beskyttelsesenhet




Ikke betjen eller sprøyte nær barn. Sikt ikke sprøytepistolen mot, eller spray på noe dyr eller personer. Hold hender og andre kroppsdeler vekk fra det som kommer ut av pistolen. For eksempel, ikke prøv å stanse lekkasjer med noen del av kroppen.

Avfall fra materiale kan til tider samle seg opp og tilstoppe dyse/spissen til sprøytepistolen. Utfør følgende trinn for å rense opp dyse/spissen.


1. For å åpne en tett dyse, sett på avtrekkerlås og trekk avlastningsspjeld **OPP** for å utligne trykk.

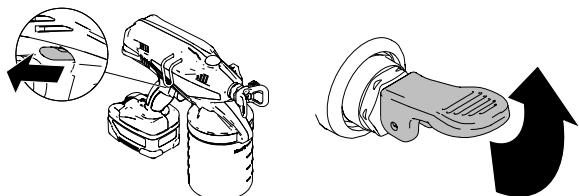


2. Vend dyse/spiss til **RENSE**-posisjon.

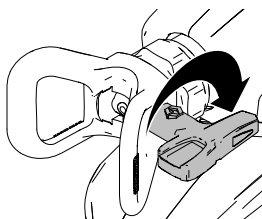


3. Sikt sprøytepistol på avfallsområde, ta av avtrekkerlås og sett fyll-/tømmespjeld **NED** til sprøyteposisjon. Trykk på avtrekker for å rense tett dyse.

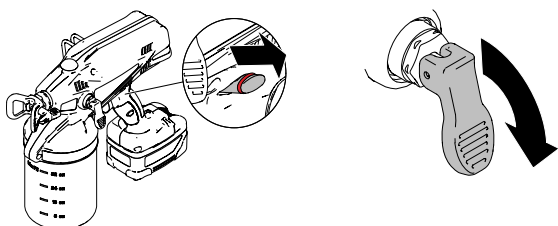


4. Sett på avtrekkersikringen. Sett fyll-/tømmespjeld **OPP** for å slippe ut trykk og rotere dysen tilbake til **SPRØYTE**-posisjon.

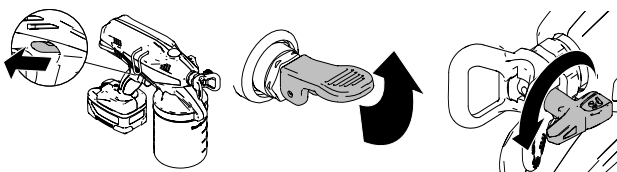

5. Frigjør avtrekkerlås, set fyll-/tømmespjeld **NED** til sprøyteposisjon, og fortsett med sprøytemaling.

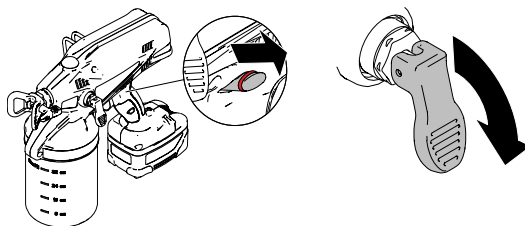


6. Hvis dyse/spissen fremdeles er tilstoppet, må du gjenta trinn 1 - 5 og dreie spissen fra **SPRØYTE** til **RENSE** flere ganger. Gjenta trinn 1 for å slippe ut trykk, fjerne og rense filter eller erstatte med ny dyseenhet.

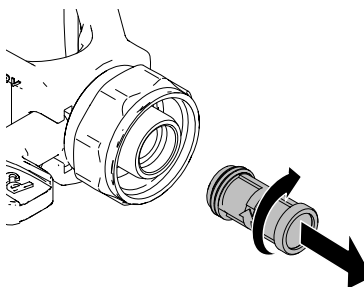

MERK: Filterenheten er venstregjenget:
Vri mot venstre (mot urviseren) for å installere.
Vri til høyre (eller med urviseren) for å demontere.

7. Dersom obstruksjon er fjernet, sett på avtrekkerlås og roter pilformet håndtak tilbake til **SPRØYTE**-posisjon.

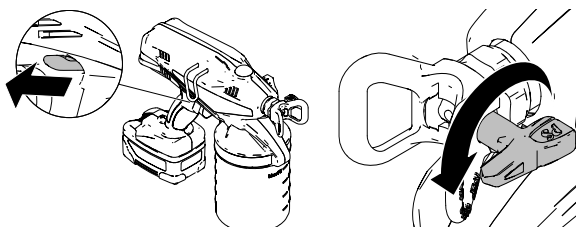

Avstengning og rengjøring

MERKNAD

Hvis ikke sprøytepipstolen blir riktig rengjort etter hver bruk, vil det resultere i at materialer blir harde, sprøytepipstolen skades og garantien vil ikke lenger være gyldig.

Gjennomskylling av sprøytepipstol



Bruk kun vannbaserte materialer. Ikke bruk materialer som er merket med "BRANNFARLIG" på pakningen. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra importør eller forhandler.


Sprøytemaling av visse materialer kan føre til oppladning av statisk elektrisitet i sprøytepipstolen som kan gi støt til brukeren. Om dette skulle inntreffe, kontroller først at stoffet har et tennpunkt over 38° C (100 ° F) og at det ikke står "BRANNFARLIG" noe sted på pakken. Dersom det fortsatt kjennes elektrostatisk støt, inneholder sannsynligvis stoffet en væske som, men ikke begrenset til, xylen, toluen eller nafta, som kan bygge opp statisk elektrisitet. Skift til et annet materiale.

Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med friskluftgjennomstrømning i området.


MERKNAD

Beskytt indre deler av denne sprøyten fra vann. Ikke legg sprøytepipstolen ned i rengjøringsvæske. Åpninger i dekslet lar mekaniske deler og elektronikk inni kjøles ned. Dersom vann kommer inn i disse åpningene, kan sprøytepipstolen få feilfunksjon eller bli varig skadet.


1. Sett på avtrekkerlåsen og sett avlastningsspjeld OPP for å slippe ut trykk.

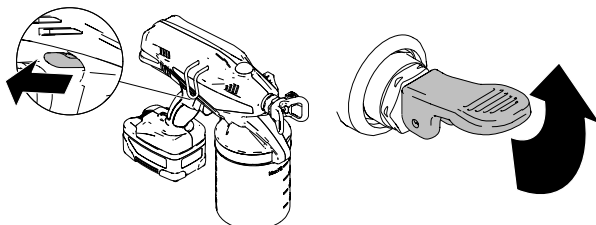


2. Fjern materialkopp og kast koppforing eller overflødig materiale på ordentlig måte.

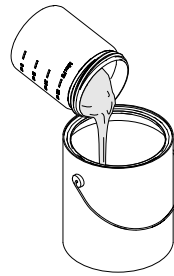


3. Fjern og rens sprøytes inntaksslange og skjerm med vann (eller skyllevæske) og en kost hver gang du skyller sprøytepipstolen. Sett inntaksslangen på igjen.

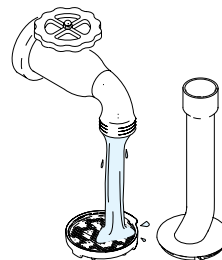


4. Rens tanken dersom du ikke bruker en foring, og fyll med vann eller egnet skyllevæske.

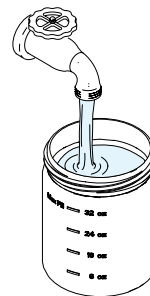


5. Skru i materialkopp på nytt og rist sprøytemaleren for å skylle rent vann rundt og rense alle områder inni koppen og på undersiden av sprøytepipstolen.

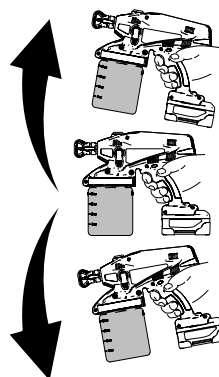


6. Løsne avtrekkerlås og start sprøyten i ca 15 sekunder. Sett på avtrekkersikringen.

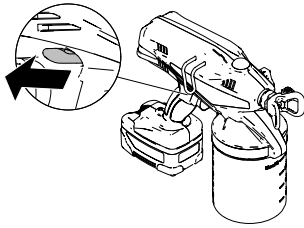


7. Kast forurenset væske og fyll på nytt med egnet skyllevæske.
8. Løsne avtrekkerlås, snu spiss til RENSE-posisjon og trykk på avtrekker i 5 sekunder for å fylle sprøyten.

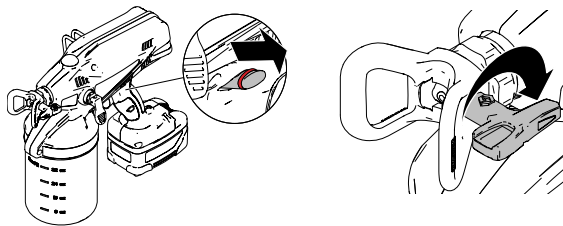


9. Sett fylle-/tømmespjeld NED til sprøyteposisjon. Start sprøytemaleren mot et avfallsområde til ingen maling vises i vann eller skyllevæske.

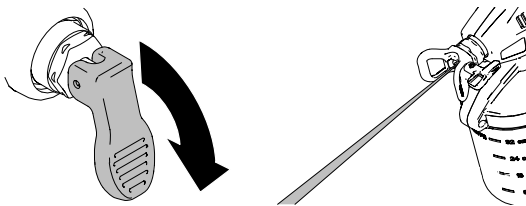


10. Sett på avtrekkerlås og sett fylle-/tømmespjeld OPP for å slippe ut trykk.

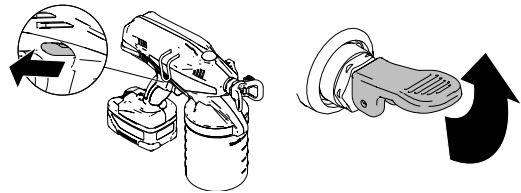

11. Fjern væsketanken og kast brukt væske.
12. Bruk en myk børste for å rengjøre inntakspakningen av svart gummi. Hvis luftehullene går tette, bruk rengjøringsverktøyet for fin-finish optimalisering eller en binders for å åpne hullene.

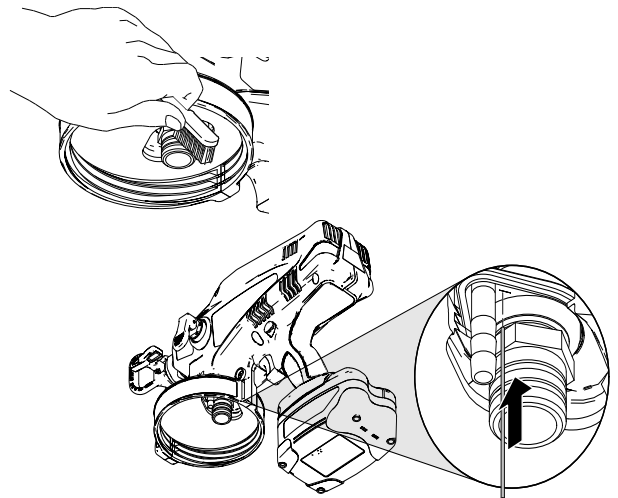


13. Fjern dyse/beskyttelsesenhets og rens disse med vann eller skyllevæske. En myk kost kan brukes til å løsne og fjerne tørket materiale om nødvendig.

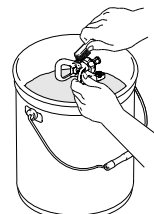



For å unngå alvorlig skade eller utstyrsskade, ikke utsett sprøyteelektronikk for løsemidler ved skylling. Hold sprøytemaleren **minst 25 cm** over kanten på beholderen ved gjennomskylling.

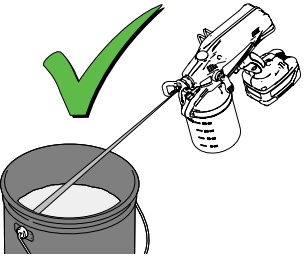


Hold sprøyteområdet godt ventilert. Ha rikelig med friskluftsgjennomstrømning i området.

MERKNAD

Dysespissen er permanent festet til beskyttelsen. Å fjerne spissen fra beskyttelsen kan resultere i skade på dysepassmontasjen.

14. Erstatt dysemontasjen.
15. Hvis du bruker fin-finish optimalisering, fjern og rengjør optimalisering med vann (eller skyllevæske) og kost. Sett inntaksslangen på igjen.



Rengjøring av utsiden av sprøytepistol

- Tørk maling av utsiden av sprøytepistol med en myk kost fuktet med vann eller skyllevæske. IKKE senk sprøytepistolen ned i væske.



Dyser

- Dyser må skiftes ut avhengig av slitegenskapene til malingen.
- Ikke sprøytemal med slitt dyse. Se **feilsøking**, side 21.


Lagring




MERKNAD

Hvis sprøytepistolen ikke blir lagret med pumpebeskyttelsesvæske, vil det resultere i driftsproblemer neste gang du sprøytemaler. Sirkuler alltid pumpebeskyttelsesvæske gjennom sprøytepistolen etter rengjøring. Vann som er igjen i sprøytepistolen vir korrodere og skade pumpen.

- Fortynn 113 ml (4 oz) pumpebeskyttelsesvæske med 113 ml (4 oz) vann i materialkoppen.

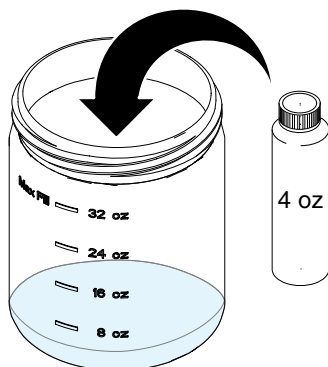


- Tre koppen inn i sprøytemaleren, sett fylle-/tømmespjeld i OPP posisjon og klem inn sprøytemaleravtrekkeren i ca 10 sekunder.

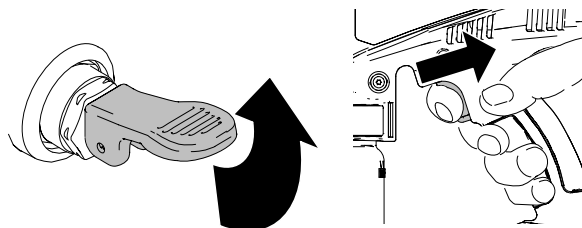



- Snu dysespissen til åpne tett dyse posisjon, sett fylle-/tømmespjeld NED til SPRØYTE-posisjon og sikt sprøytemaler mot avfallsområde. Hold inne avtrekkeren i 1-2 sekunder.



- Sørg for at brukt pumpebeskyttelsesvæskeblanding fra væsketanken blir kastet på riktig måte og rens tanken med vann.

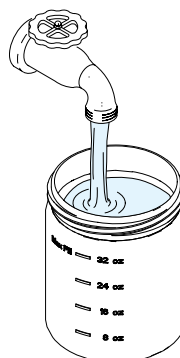


- Oppbevar sprøyten innendørs på et kjølig, tørt sted. Oppbevares kun stående i **oppreist stilling**.

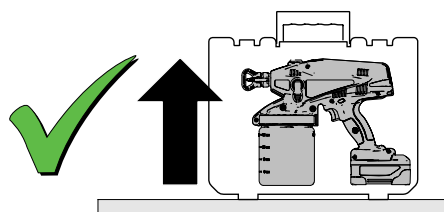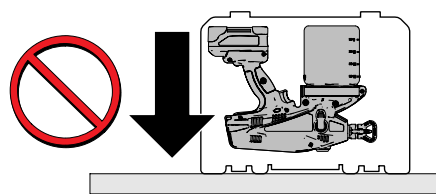

MERK: For lengste batterilevetid, bør litumbatteriene lagres halvveis oppladet i et miljø under 32 °C (90 °F).

Reservedeler og sett

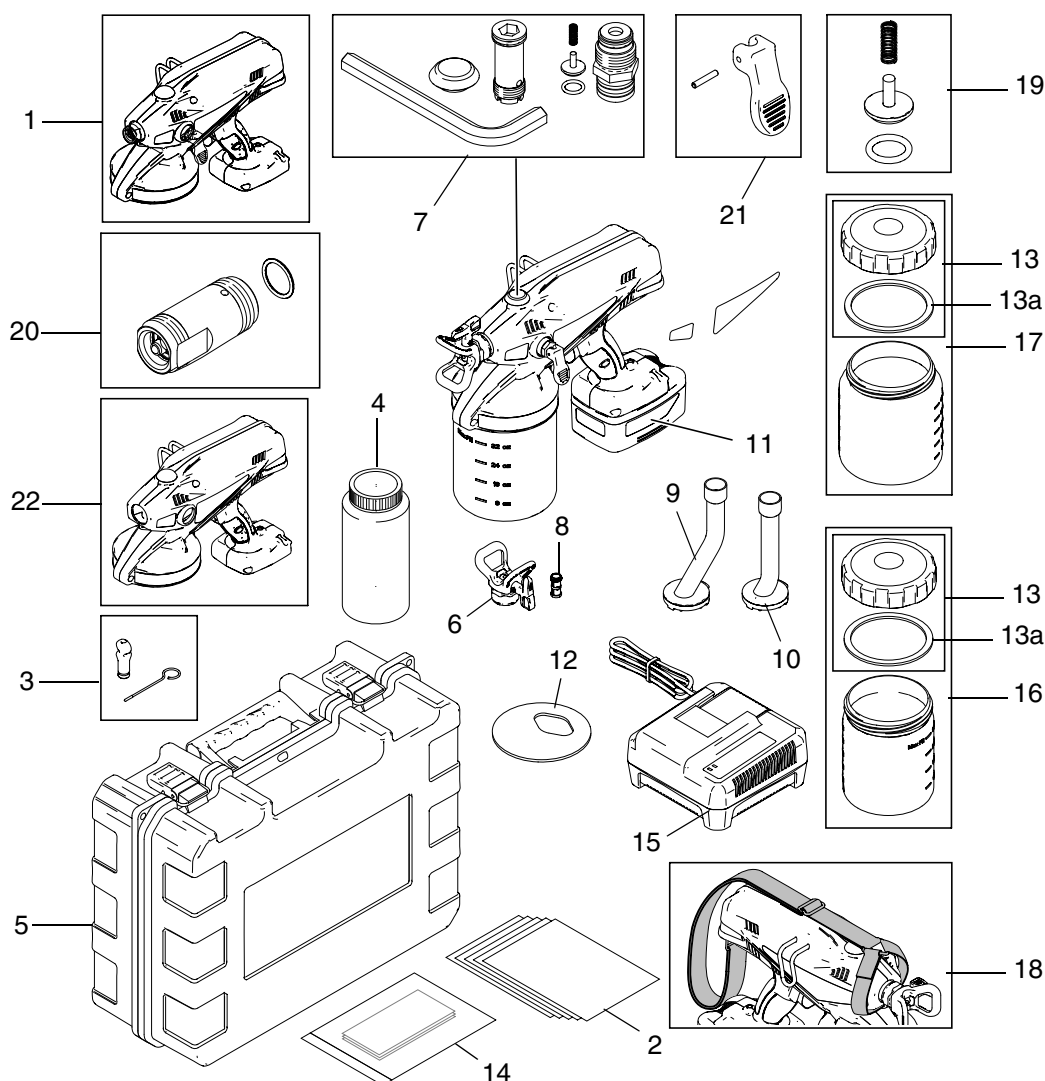


Ref.	Del	Beskrivelse
1	262583	Sprøytetipst, erstatning (ingen spiss, batteri, sugeslange eller materialkopp)
2	16D562	Foring, erstatning (10 pakning)
3	24F045	Fin-finish optimalisering (med renseverktøy) 2-pakning
4	253574	Pumpe beskyttvæske (1 liter)
5	24F077	Oppbevaringskasse
6		Dyse/beskyttelsesenh
	PST211	211
	PST213	213
	PST315	315
	PST411	411 (inkludert med sprøytetipst)
	PST413	413
	PST515	515 (fabrikk-installert på sprøytetipst)
	PST517	517
7	16D563	Reparasjonssett (inkluderer inntak/utløpsventil skiftenøkkel)
8		Dysefilter
	24E376	Sett, enkeltpakning
	24F039	Sett, 3-pakning
9	24F044	Spesialsugeslange med skjerm og O-ringer (for å sprøytemale gulv)

Ref.	Del	Beskrivelse
10	24F043	Standard sugeslange med skjerm og O-ringer (for vegger og tak)
11	16D558	Premium Power litiumionbatteri
12	16E403	Sprøtekopp pakning
13	24D425	Dekk med forsegling (inkludert i 16 og 17)
13a	16C650	Materiale Cup Cover Seal (inkludert i 16 og 17)
14	▲24E609	Varselmerke sett (ENG/FRA/SPA)
	▲24E552	Batterimerke (europeiske språk)
	▲24E553	Ladermerke (europeiske språk)
	▲24E554	Sprøytetipst merke (europeiske språk)
15	16D799	Litiumion batterilader
16	16D560	Materialkopp (1 liter) deksel og pakning
17	16D561	Materialkopp (1,5 liter) deksel og pakning
18	24E377	Skulderstropp
	106555	Sugeslange O-ring (ikke vist)
19	262602	Sett for inntaksventil
20	262437	Monteringssett for nål
21	262601	Håndtak for fylleventil
22	262679	Skall, reservedel (produktmerkingen følger ikke med)

▲ Etiketter, merkelapper og kort som angir "Fare" og "Advarsel" leveres gratis.

Reparasjonssett




Utløpsspjeldtilkobling


MERK: Før pumpen repareres på noen måte, utfør prosedyren **Gjennomskylling av sprøytetipistol** side 14.

Demontering


1. Sett på avtrekkerlåsen og sett avlastningsspjeld **OPP** for å slippe ut trykk.

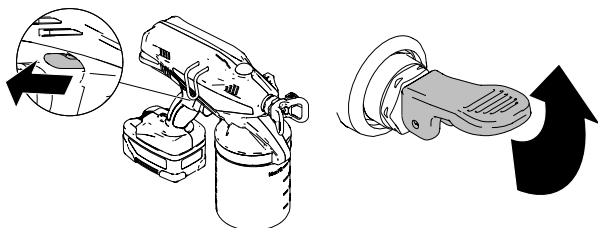


2. Ta ut batteriet.

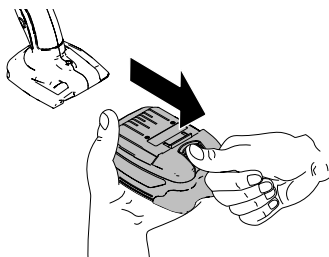

3. Ta av pumpens utløpshette.

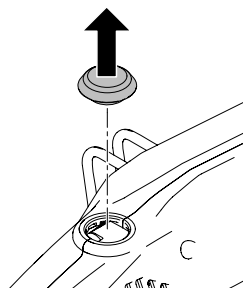


4. Bruk (vedlagte) verktøy for å løsne og fjerne utløpsspjeldtilkobling.

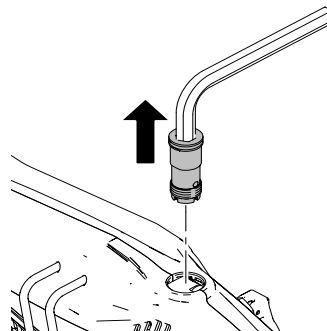


Installasjon

1. Skru utløpsspjeldtilkobling inn i gjengene. Benytt (vedlagte) verktøy og stram til 8 ft-lb (11 N•m).

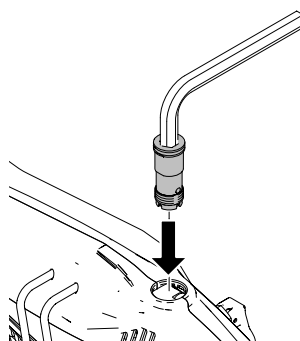


2. Press ny pumpeutførselshette på plass.

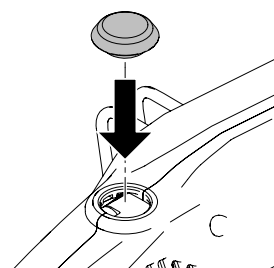


Alternativ påfyllingsmetode




1. Sett på avtrekkerlås og sett fyll-/tømmespjeld OPP for å slippe ut trykk.

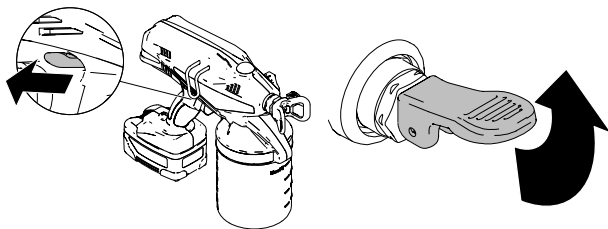


2. Ta av væsketanken og fyll med skyllevæske.

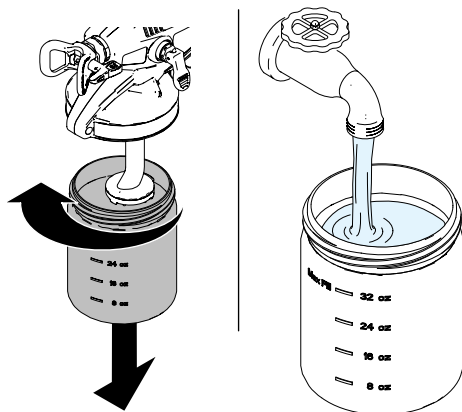

3. Sett sprøyten i påfyllingsmodus og snu sprøyten opp ned. Fjern silen og tøm sakte skyllevæske inn i inntaksslangen til den er full.

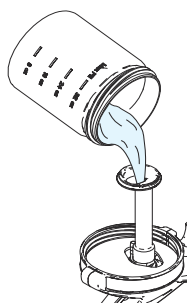


4. Hold sprøyten over vasken eller avfallsområde, løsne avtrekkerlåsen og aktiver sprøyten kjapt til det kommer materiale ut av avløpsrøret.

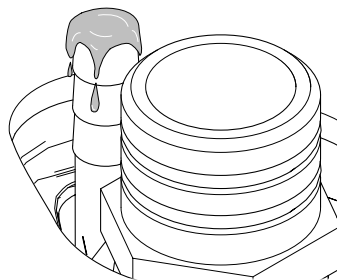


MERK: Det kan sprute ut av avløpsrøret når du utfører denne prosedyren. Sørg for å ha på deg passende verneutstyr og snu utløpsrøret bort fra deg når du trekker i avtrekkeren.


5. Skru væsketanken tilbake på sprøyten.

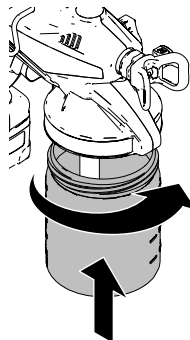

6. Aktiver sprøyten i 10 sekunder, slipp så avtrekkeren og sett fyll-/tømmespjeld NED for sprøyteposisjon.

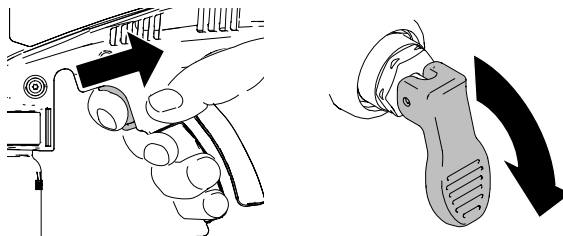

7. Drei dysespissen til RENSE-posisjon og sprøyt på et avfallsområde i fem sekunder for å være sikker på at sprøyten er fylt.

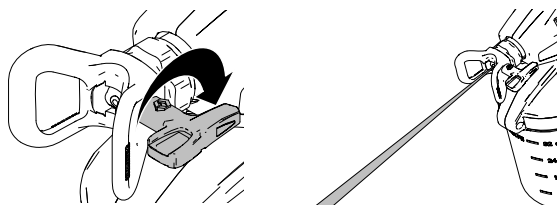


8. Sprøyten er nå klar for sprøyting. Følg anvisingene for **Starte en ny jobb** på side 10.


Rengjøring av inntaksspjeld

Demontering


1. Sett på avtrekkerlåsen og sett avlastningsspjeld OPP for å slippe ut trykk.

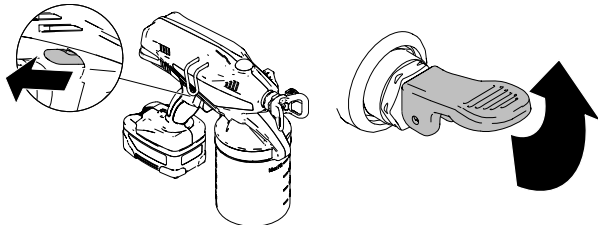


2. Fjern væsketanken og sugeslangen.

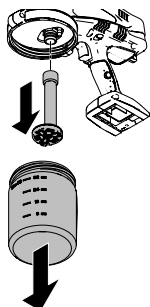

3. Hold sprøytepipstol opp-ned og bruk skiftenøkkel eller fastnøkkel til å løsne og ta ut inntakstilkobling, inntaksventil og fjær.

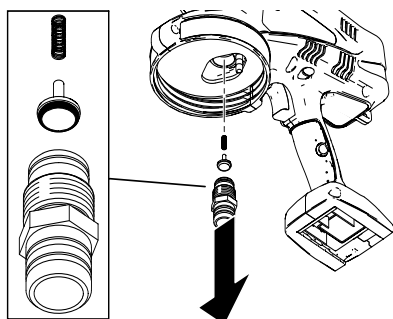

MERK: Pass på at fjæren også kommer ut. Bruk spisstang for å fjerne om nødvendig. Inntaksåpningen bør være helt tømt (som vist nedenfor).

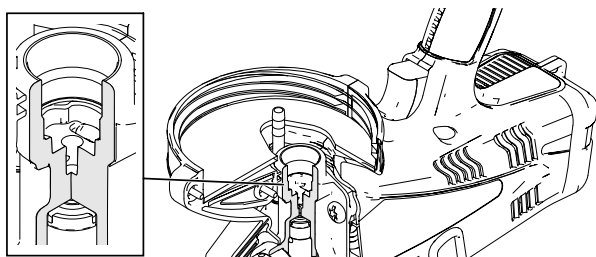


4. Rens så mye overskuddsmateriale fra pumpehuset som mulig. Vær sikker på at du også rengjør fjær (a), o-ring (c) og toppen av inntakskobling (d).


Installasjon

MERK: Før installering, pass på at o-ring (c) er installert på inntaksspjeld (b).

1. Plasser inntaksventil (b) med fjær (a) på toppen av inntakskoblingen (d). Skyv inntakskoblingen opp inn i pumpehuset.

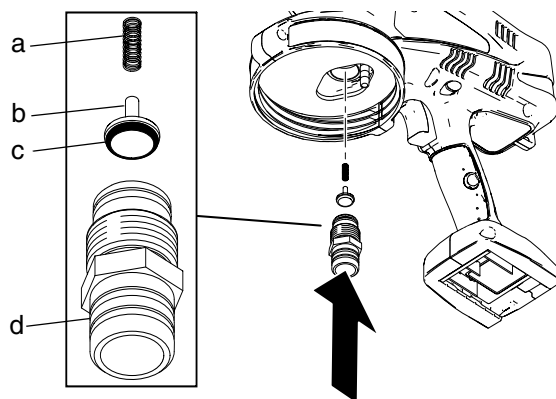

2. Hold inntak på plass og snu sprøytepipstol opp-ned. Hold inntakstilkobling og sjekk visuelt for å se at inntaksventil er korrekt på plass.

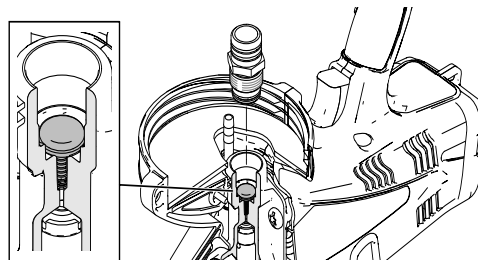


3. Erstatt inntakstilkobling og bruk skiftenøkkel til å stramme til 10 ft-lb, (13,5 N•m).

MERKNAD

IKKE overstram inntakstilkobling. Skade på utstyret vil inntreffe.

4. Bruk rengjøringsverktøyet til fin-finish optimalisering for å lett skyve på inntaksspjeldet for å se at det beveger seg fritt opp og ned.

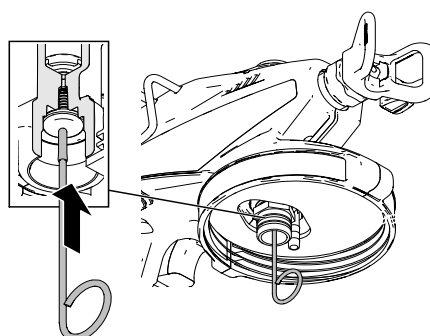

Feilsøking




Sjekk alt i denne feilsøkingstabellen før du tar sprøytepipstolen til et autorisert servicesenter.

Problem	Årsak	Løsning
Sprøytepipstolen lager ikke lyd når avtrekkeren blir trukket av	Avtrekker er låst.	Frigjør avtrekkersikringen. Se side 6.
	Statusindikatorlys er jevnt RØDT når avtrekkeren holdes inne, og indikerer at batteriladingen er lav eller at batteriet er for kaldt.	Skift ut med et oppladet batteri og plasser det gamle batteriet i laderen, eller la batteriet varme seg opp.
	Statusindikatorlys blinker RØDT når avtrekker holdes inne, og indikerer at batteriet er for varmt til å virke.	La batteriet kjøles ned.
	Statusindikatorlys tenner ikke når sprøytepipstolen starter.	Batteriet er ikke installert eller er skadet.
Sprøytepipstol lager lyd men ikke noe væske kommer ut når avtrekker holdes inne	Sprøytepipstol er ikke fylt opp.	Fylling av pumpen. Se starte en ny jobb (eller gjenoppfylling av tanken) , side 10. Hvis sprøyten ikke lar seg fylle, følg Alternativ ventilrensemetode , side 20 og/eller Alternativ fyllingsmetode , side 19.
	Påfyllings-/trykkavlastningsventilen er i OPP stilling.	Sett spjeld NED til sprøytestilling.
	Sugeslange mangler eller er ikke riktig installert.	Påse at sugeslangen er skikkelig installert.
	Inntaksventilen sitter fast i material rester som er igjen i sprøytepipstolen.	Bruk en blyant eller tynn stav for å lett skyve på inntaksventil for å se at det beveger seg fritt opp og ned. Se Inntaksspjeldrengjøring , side 20.
	Dyse er ikke i SPRØYTE-posisjon.	Drei dyse til SPRØYTE-posisjon.
	Dyse er tett.	Se rense tett dyse/beskyttelsesenhets , side 13.
	Sugeslangens sil er tilstoppet eller ventilhullene i innløpspakningen av svart gummi, er tilstoppet.	Se avstengning og rengjøring , side 14.
	Sprøytepipstol er blitt tippet for langt og sugeslange har mistet kontakt med væsken.	Påse at tanken er fylt med væske. Ikke tipp tanken for mye. Fylling av pumpen. Se starte en ny jobb (eller gjenoppfylling av tanken) , side 10.
	Ikke noe eller lite væske i tanken.	Fyll koppen med materiale på nytt.
	Dysefilter er tett.	Fjern og rens dysefilter. Se rense tett dyse/beskyttelsesenhets , side 13.
	Fin finish optimalisering er installert mens et inkompatibelt materiale er brukt.	Påse at kompatibelt materiale brukes. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11.
	Sugeslange O-ringer er skadet eller borte.	Erstatt sugeslange og O-ringer.
	Pumpe er tett, frossen eller har rusk inni.	Se reparasjonssett , side 18.
	Sprøytepipstol er ved maksimal brukstid.	Skift sprøytepipstol.
	Materiale lekker fra hull foran på sprøytepipstolen.	Skift sprøytepipstol.

Problem	Årsak	Løsning
Sprøytemaler med dårlige resultater	Dysen er delvis tilstoppet	Se rensse tett dyse/beskyttelsesesenhet , side 13.
	Dyse er ikke i riktig stilling	Roter dyse til SPRØYTE-stilling.
	Ikke korrekt dyse for applikasjon av materiale.	Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11.
	Dysefilter er delvist tilstoppet	Rens eller bytt ut filter. Se side 13.
	Sugeslangeskjerm er delvis tett.	Rens eller bytt ut sugeslange. Se side 14.
	Fin finish optimalisering er delvis tilstoppet.	Rens eller bytt ut fin finish optimalisering. Se side 9.
	Fin finish optimalisering er installert mens et inkompatibelt materiale er brukt.	Påse at kompatibelt materiale brukes. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11.
	Dysen er slitt eller skadet.	Skift ut dysen. Se Installer dyse/beskyttelsesesenhet , side 11.
	Inntaks- eller utløpsventil er slitte.	Se reparasjonssett , side 18.
Det lekker maling fra avtrekkerområdet på sprøytepipstolen.	Sprøytepipstol har nådd sin maksimale brukstid.	Skift sprøytepipstol.
Batteriet er flatt, men laderen viser fremdeles grønt lys når batteriet settes inn.	Skadet batteri.	Skift batteri.

Sprøytemønster diagnostikk

Problem	Årsak	Løsning
Sprøytemønster har bobler: 	Fin finish optimalisering er installert mens et inkompatibelt materiale er brukt. Operatøren beveger sprøyten for raskt ved sprøyting.	Påse at materiale er kompatibelt. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11. Sett ned hastigheten på bevegelsen.
Spraymønster har haler: 	Fin finish optimalisering er installert mens et inkompatibelt materiale er brukt. Fin finish optimalisering er delvis tilstoppet. Materiale ikke kompatibelt med sprøytepipstol. Inntaks- eller utløpsventil er slitte.	Påse at kompatibelt materiale brukes. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11. Rens eller bytt ut fin finish optimalisering. Se side 9. Bytt materiale. Se reparasjonssett , side 18.
Sprøytemønster drypper: 	Sprøytepipstol beveger seg for sakte for materialet. Sprøytepipstol er for nær måloverflaten. Holder avtrekkeren inne mens sprøytepipstol skifter retning. Ikke korrekt dyse for applikasjon av materiale. Dysen er slitt eller skadet.	Beveg sprøytepipstolen raskere ved sprøytemaling. Beveg sprøytepipstolen bort fra overflaten (10 tommer). Frigjør avtrekkeren ved skifte av retning. Se vendbar dyse utvalgstabell , side 11. Skift ut dysen. Se Installer dyse/beskyttelsesesenhet , side 11.

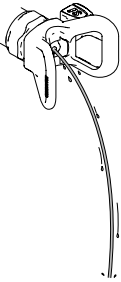Problem	Årsak	Løsning
Sprøytemønster er for smalt: 	Sprøytepistol er for nær måloverflaten. Ikke korrekt dyse for applikasjon av materiale. Dysen er slitt eller skadet.	Beveg sprøytepistolen bort fra overflaten (10 tommer). Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11. Skift ut dysen. Se Installer dyse/beskyttelsesenhets , side 11.
Sprøytemønster er for bredt: 	Sprøytepistol er for langt unna måloverflaten. Ikke korrekt dyse for applikasjon av materiale.	Beveg sprøytepistolen nærmere overflaten. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11.
Sprøytemønster "spytter" på slutten: 	Overflødig materiale har samlet seg på dyse/beskyttelsesenhets. Dysefilter er delvist tilstoppet. Dyse/beskyttelsesenhets er ikke skikkelig skrudd til på sprøytepistolen. Dysesetet er slitt.	Se avstengning og rengjøring , side 14. Rens eller bytt ut filter. Se side 13. Se Installer dyse/beskyttelsesenhets , side 11. Skift ut sprøyte-dysen.
Dysen fortsetter å dryppe eller sive materiale etter avtrekkeren er sluppet: 	Sprøyten er utslitt.	Skift sprøytepistol.
Sprøytemønster gir utilstrekkelig dekning på måloverflaten.	Fin finish optimalisering er installert mens et inkompatibelt materiale er brukt. Sprøyten er utslitt.	Påse at kompatibelt materiale brukes. Se tabell for valg av vendbar dyse , side 11. Skift sprøytepistol.

Tekniske data

Sprøytepistol:	
Maksimalt arbeidstrykk	2000 psi (137,8 bar, 13,7 MPa)
Vekt	2,87 kg (6,32 lb)
Mål:	
Lengde	33,6 cm (13,25 tommer)
Bredde	12,7 cm (5,0 tommer)
Høyde	26,4 cm (10,375 tommer)
Lagringstemperaturområde ♦❖	32° til 50°C (0° til 122°F)
Driftstemperaturområde ✓	40° til 32 °C (4° til 90 °F)
Fuktighetsområde for lagring	0 % to 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Lydtrykk	79,5 dBa† (for lydstyrkenivå, legg til 11 dBa)
Vibrasjonsnivå akselerasjon	Mindre enn 2,5 m/s ² 8,2 fot/s ² ††
Lader:	
Ladetid	45-75 minutter
Strømkilde	240 V vekselstrøm
Batteri:	
Spenning	18 V likestrøm, litiumion batteri
Kapasitet	2,4 Amperetimer, 43,2 wattimer

♦ Pumpeskade vil inntreffe dersom væske fryser i pumpen.

❖ Skade på utstyret kan bli resultat av støt eller slag ved lave temperaturforhold.

✓ Forandringer i malingviskositet ved svært lave eller svært høye temperaturer kan påvirke sprøytepestolytelse.

† i henhold til ISO 3744 målt ved 1m (3,1 fot)

†† i henhold til ISO 5349, uten belastning

Notater

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Notater

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Graco standardgaranti

Graco garanterer alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet, som er produsert av Graco og bærer dets navn, for å være fri for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av noen spesiell, utvidet eller begrenset garanti gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som avgjøres av Graco å være defekt. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, brukt og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for, generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av inkompatibilitet av Graco utstyr med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte tilbakeleveransen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert Graco-distributør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres for en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og transport.

DENNE GARANTIE ER EKSKLUSIV, OG ER ISTEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøpers eneste kompensasjon for brudd på garantien skal være som angitt ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO. Disse varene som er solgt, men ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt garantien, om noen, av varenes produsent. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav for brudd på disse garantiene.

I ingen tilfeller skal Graco være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr, herunder eller utstyret, ytelsen eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktsbrudd, brudd på garanti, uaktsomhet av Graco, eller på annen måte.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informasjon om Graco

Gå til www.graco.com for den nyeste informasjonen om Gracos produkter.

FOR Å BESTILLE, ta kontakt med Graco-leverandøren.

*All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert.
Graco reserverer rettigheten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.*

Oversettelse av originale instruksjoner. **This manual contains Norwegian. MM 3A1456**

Graco Hovedkontor: Minneapolis

Internasjonale Kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 11/2011