

Akumulátorová striekacia pištoľ

EasyMax™ WP

U.S. Patent 6,619,569; D630,708S and other patents pending
Community Design Registration No. 001228255; India Patent No. 230058
China Patent No. ZL201030238948.3; Taiwan Patent No. 142952

3A1477D
SK

- Iba na mobilné použitie na architektonické nátery na báze vody -
- Nepoužívajte v prostredí s výbušnou atmosférou -




DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny v tomto manuáli. Tieto pokyny si odložte.

Modely 258849, 262605

Maximálny pracovný tlak 2 000 psi (137 bar, 13,7 MPa)

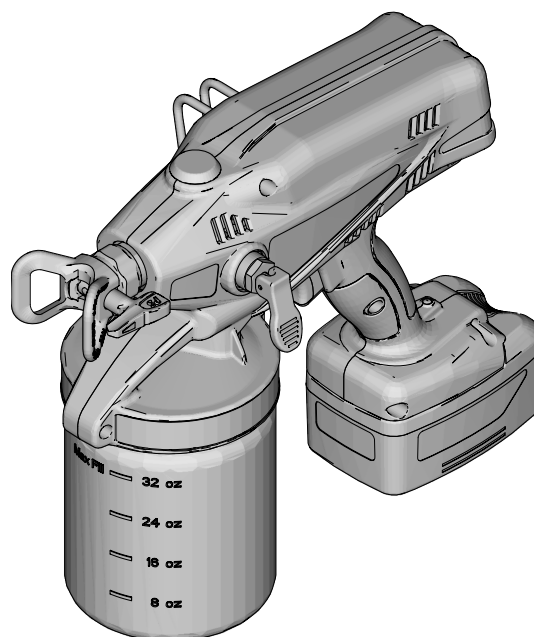

⚠ WARNING



Používajte iba materiály na báze vody. Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „HORĽAVÉ“. Viac informácií o materiáli nájdete na karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.

Striekanie určitých materiálov môže mať za následok vytvorenie statickej elektriny, ktorá môže používateľovi spôsobiť úraz. Ak k tomu dôjde, v prvom rade skontrolujte, či je bod vzplanutia vyšší než 100 °F (38 °C) a nikde na obale nie je nápis „HORĽAVÉ“. Ak stále cítite účinky statickej elektriny, materiál pravdepodobne obsahuje iný ako minerálny alkohol, napríklad xylén, toluén alebo naftu. Tieto materiály môžu vytvoriť statickú elektrinu. Použite alternatívny materiál.

Obsah

Upozornenia	3	Uvoľnenie trysky/chrániča	13
Identifikácia komponentu	5	Vypnutie a čistenie	14
Bežné postupy	6	Vyplachovanie pištole	14
Postup na vypustenie tlaku	6	Čistenie krytu pištole	16
Zámok spúšte	6	Trysky	16
Umiestnenie trysky	6	Uloženie	16
Poloha regulačného ventilu	6	Náhradné diely a súpravy	17
Nabíjanie akumulátora	7	Súprava na opravu	18
Indikátory stavu nabíjajúceho akumulátora	7	Upevnenie výstupného ventilu	18
Indikátor stavu pištole	7	Alternatívny spôsob plnenia	19
Inštalácia	8	Čistenie vstupného ventilu	20
Výber nasávacej trubice	8	Riešenie problémov	21
Striekanie moridiel alebo priesvitných náterov (diel na striekanie jemných náterov)	9	Technické parametre	24
Inštalácia striekacej pištole	9	Poznámky	25
Materiály	10	Štandardná záruka spoločnosti Graco	28
Inštalácia trysky/chrániča (ak nie je nainštalovaný)	11		
Upevnenie ramenného popruhu	11		
Základné techniky striekania	12		
Stláčanie spúšte	12		
Zameriavanie pištole	12		

Dôležité informácie pre používateľa

Pred použitím striekacej pištole si prečítajte tieto informácie. Všetky pokyny na správne používanie a bezpečnostné upozornenia si pozrite v návode na obsluhu dodaného s vašou striekacou pištoľou.

TÚTO STRIEKACIU PIŠTOĽ NEVRACAJTE DO OBCHODU!

Ak sa vyskytne problém, obráťte sa na zákaznícky servis Graco na internetovej stránke www.graco.eu.

Gratulujeme! Zakúpili ste si vysoko kvalitnú striekaciu pištoľ na farby vyrobenú spoločnosťou Graco Inc. Konštrukcia tejto striekacej pištole umožňuje najvyšší výkon pri striekaní architektonických farieb a ochranných náterov na báze vody. Tieto informácie pre používateľa vám pomôžu oboznámiť sa s druhmi materiálov, ktoré sa v tejto striekacej pištole môžu a nemôžu používať.

Skôr, než budete toto zariadenie používať, prečítajte si a dodržiavajte informácie na štítku na obale a vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov materiálu (MSDS). Na štítku obalu a v karte bezpečnostných údajov materiálu (MSDS) sa uvádza materiál a špecifické bezpečnostné opatrenia týkajúce sa tohto materiálu.

Farby, nátery a čistiace prostriedky obvykle spadajú do jednej z nasledovných **3 základných kategórií**:







NA BÁZE VODY: Na štítku na nádobky sa musí uvádzať, že tento materiál sa dá odstrániť mydlovou vodou. V tejto striekacej pištole sa môže používať tento druh materiálu. V tejto striekacej pištole sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru.



HORĽAVÝ: Tento materiál obsahuje horľavé rozpúšťadlá, ako je xylén, toluén, nafta, MEK, riedidlo na lak, acetón, denaturovaný lieh a terpentín. Na štítku obalu sa musí uvádzať, že tento materiál je HORĽAVÝ. Tento druh materiálu **NIE JE** určený pre túto striekaciu pištoľ, preto sa v nej **NESMIE** používať.

Upozornenia


Nasledujú upozornenia, ktoré sa vzťahujú na bezpečné nastavenie, používanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. V texte tohto návodu vás výkričník upozorňuje na varovanie a symbol nebezpečenstva na konkrétne riziká. Keď nájdete tieto symboly v texte príručky, prečítajte si tieto varovania. Symboly rizika a výstrahy špecifické pre produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tohto návodu všade tam, kde je to použiteľné.

 WARNING	
	<p>NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU</p> <p>Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Prechádzanie požiaru a výbuchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pištoľ vytvára iskry. Nestriekajte ani neoplachujte horľavými kvapalinami. • Používajte iba materiály na báze vody. • S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore. • Nestriekajte ani nevyplachujte pištoľ s horľavými materiálmi v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov možného vznietenia. • Farba alebo rozpúšťadlo, ktoré preteká cez zariadenie, môže vytvoriť statickú elektrinu. V prítomnosti farby alebo výparov rozpúšťadla spôsobuje statická elektrina nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Zariadenie používajte resp. vyplachujte vo vzdialenosti najmenej 10 cm od predmetov. • V pracovnom priestore nefajčite. • V pracovnom priestore nepoužívajte spínače osvetlenia, motory alebo podobné predmety, ktoré vytvárajú iskrenie. • Pracovný priestor udržiajte v čistote, bez farieb alebo obalov od rozpúšťadiel, handier a iných horľavých materiálov. • Oboznámte sa so zložením farieb a rozpúšťadiel, s ktorými pracujete. Prečítajte si všetky karty bezpečnostných údajov (MSDS) a štítky na obaloch farieb a rozpúšťadiel. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu farieb a rozpúšťadiel. • Na pracovisku musí byť pripravený funkčný hasiaci prístroj.
	<p>NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU</p> <p>Vysokotlaková pištoľ môže do tela vstreknuť toxíny a spôsobiť vážne zranenie. V prípade, že sa tak stane, okamžite navštívte lekára.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pištoľou nemierte ani nestriekajte na ľudí ani zvieratá. • Ruky ani iné časti tela nekladajte do prúdu farby vychádzajúcej z pištole. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť úniky farby žiadnou časťou tela. • Keď nestriekate, vždy zaisťte spúšť. Skontrolujte, či zámok spúšte funguje správne. • Vždy používajte ochranný kryt trysky. Nestriekajte, ak nemáte správne umiestnený ochranný kryt trysky. • Pri čistení a výmene trysiek buďte opatrný. V prípade, že sa tryska pri striekaní upcháva, postupujte podľa Postupu uvoľnenia tlaku a pred uvoľnením a očistením trysky vypnite zariadenie a uvoľnite tlak. • Ak zariadenie nepoužívate, nenechávajte ho zapnuté a pod tlakom. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a pri vypínaní postupujte podľa Postupu uvoľnenia tlaku. • Zariadenie pravidelne kontrolujte, či nie je poškodené. Vymeňte poškodené diely. • Zariadenie je schopné vytvoriť tlak 2 000 psi. Pri oprave používajte náhradné diely, ktoré sú vyrobené pre prácu s tlakom minimálne 2 000 psi. • Zariadenie neprenášajte s prstom na spúšti. • Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky spoje bezpečné. • Oboznámte sa, ako zariadenie vypnúť a rýchlo uvoľniť tlak. Dôkladne sa oboznámte s ovládaním zariadenia.
	<p>NEBEZPEČENSTVO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA</p> <p>Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pri maľovaní vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátor alebo masku. • Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. • Nenačahujte sa príliš vysoko a nestojte na nestabilnom podklade. Vždy stojte v stabilnej polohe. • Buďte pozorní a sledujte dianie okolo seba. • So zariadením nepracujte, ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. • Používajte len na suchých miestach. Zariadenie nevystavujte účinkom vody alebo dažďa. • Zariadenie používajte v dobre osvetlenom priestore.

! WARNING

	<p>UPOZORNENIE K POUŽÍVANIU AKUMULÁTOROV</p> <p>Pri nesprávnom používaní môže akumulátor vytiecť, explodovať, spôsobiť popáleniny alebo vybuchnúť. Obsah otvoreného akumulátora môže spôsobiť ťažké podráždenie a/alebo chemické popáleniny. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade zásahu očí ich vyplachujte aspoň 15 minút vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neskratujte póly akumulátora. • Akumulátor nevhadzujte do ohňa. • Akumulátor nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Graco, ktoré sú uvedené v tejto príručke. • Akumulátor nevystavujte teplotám nad 170 °F (80 °C). • Akumulátor nevystavujte účinkom vody alebo dažďa. • Akumulátor nerozoberajte, nestláčajte a neprerážajte. • Pri likvidácii akumulátora postupujte podľa miestnych nariadení a/alebo predpisov.
	<p>NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRÚDOM Z NABÍJAČKY, NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU</p> <p>Nesprávne nastavenie alebo požívanie môže spôsobiť úraz el. prúdom, požiar alebo výbuch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabíjačku používajte iba na nabíjanie 18 V lítium-iónových akumulátorov Graco. Akumulátory iného typu môžu vybuchnúť. • Používajte len na suchých miestach. Zariadenie nevystavujte účinkom vody alebo dažďa. • Ak je napájací kábel poškodený, zakúpte si od výrobcu nový, aby ste zabránili nebezpečenstvu. • Pred vložením akumulátora do nabíjačky skontrolujte, či je jeho povrch čistý a suchý. • Nepokúšajte sa nabíjať primárne články (napr. alkalické akumulátory). • Pri nabíjaní akumulátora nabíjačku umiestnite na rovný, nehorľavý povrch, vo vzdialenosti od horľavých materiálov alebo výparov.
	<p>NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM</p> <p>Ak v zariadení použijete kvapalinu, ktorá v tlakových zariadeniach reaguje s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Ak nedodržíte toto varovanie, môžete spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné riedidlá na základe halogénovaných uhľovodíkov, ani tekutiny, ktoré takéto riedidlá obsahujú. • Veľa iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie získate u predajcu materiálu.
	<p>NEBEZPEČENSTVO POHYBUJÚCICH SA DIELOV</p> <p>Pohybujúce sa diely vám môžu priškrpnúť alebo odseknúť prsty a iné časti tela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K pohyblivým častiam sa nepribližujte. • Zariadenie nepoužívajte bez chráničov alebo s odpojenými krytmi. • Zariadenie pod tlakom sa môže náhle spustiť. Pred vykonaním kontroly, presunu alebo servisu zariadenia postupujte podľa časti Postup pri znižovaní tlaku v tomto návode. Vypnite napájanie.
	<p>NEBEZPEČENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO VÝPAROV</p> <p>Pri vniknutí do očí alebo zasiahnutí pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo výpary spôsobiť vážne poranenia alebo smrť.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate. • Nebezpečné tekutiny uchovávajte v nádobách a zlikvidujte ich v súlade s príslušnými smernicami.
	<p>PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY</p> <p>Pri obsluhu, údržbe alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné osobné ochranné pomôcky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením, vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Tieto ochranné pomôcky zahŕňujú, okrem iného, nasledovné:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné okuliare a chrániče sluchu. • Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčaní výrobcu kvapalín a rozpúšťadiel.

Identifikácia komponentu

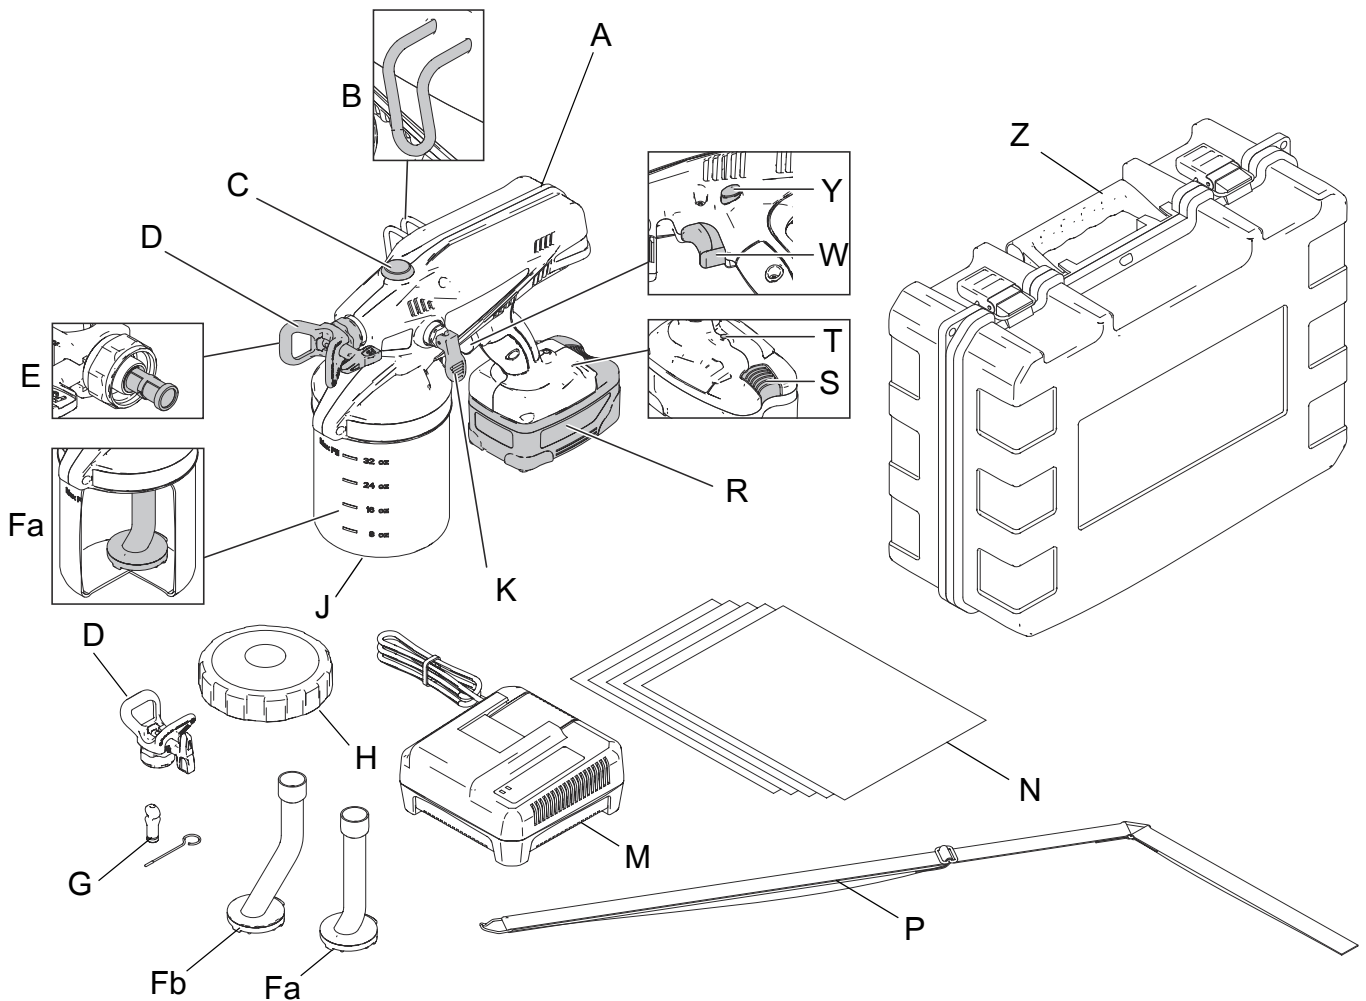

A	Akumulátorová striekacia pištoľ
B	Upevňovací háčik
C	Prístup k výstupnému ventilu
D	Striekacia tryska a chránič (411, 515 dodané)
E	Filter trysky (*s opačným závitom)
Fa	Štandardná nasávacía trubica (na striekanie stropov a stien)
Fb	Špeciálna nasávacía trubica (na striekanie dlážok)
G	Diel na striekanie jemných náterov s pomôckou na uloženie/čistenie
H	Vrchnák nádoby a tesnenie

J	Nádoba na materiál (1 l)
K	Plniaci/poistný ventil
M	Nabíjačka lítium-iónových akumulátorov Premium Power
N	Igelitové vrečko (5 ks je súčasťou balenia)
P	Ramenný popruh
R	Lítium-iónový akumulátor (2 ks sú súčasťou balenia)
S	Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
T	Indikátor stavu nabitia akumulátora
W	Spúšť pištole
Y	Zámok spúšte pištole
Z	Kufrík


* **POZNÁMKA:** Filter má opačný (ľavý) závit. Uzáver utiahnite otáčaním doľava (alebo proti hodinovým ručičkám) a otáčaním doprava (alebo v smere hodinových ručičiek) ho uvoľnite.

Bežné postupy


Postup na vypustenie tlaku

<p>Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Pištoľou nemierte ani nestriekajte na ľudí ani zvieratá. Pred striekaciu pištoľ si nekladte ruky ani žiadnu inú časť tela. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť prúd farby žiadnou časťou tela.</p> <p>Pri používaní sa v tejto striekacej pištoľi vytvára tlak 2 000 psi. Dodržujte tento Postup uvoľnenia tlaku vždy, keď prestanete rozstrekať látku a pred čistením, kontrolou, údržbou alebo prepravou zariadenia. Predídete tak prípadnému vážnemu zraneniu.</p>		

1. Zapnite uzamykanie spúšte.

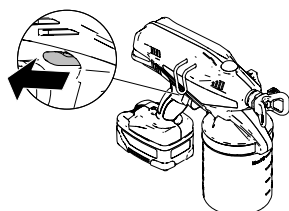


2. Ak chcete uvoľniť tlak, dajte ovládací ventil HORE.

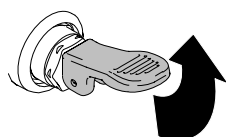


Zámok spúšte

<p>Ak zastavíte striekanie, vždy zaistíte zámok spúšte, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu pištoľe rukou alebo pri jej páde alebo náraze.</p>		

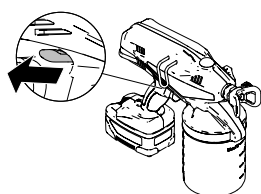


Spúšť zaistená

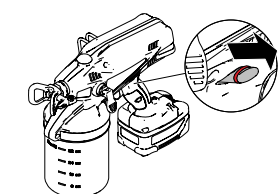

Spúšť odistená
(vidno červený krúžok)

Umiestnenie trysky

<p>Pred nastavovaním trysky postupujte vždy podľa Postupu uvoľnenia tlaku.</p>		

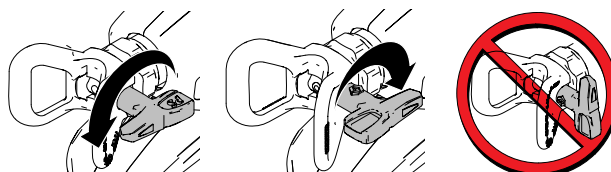


Tryska smerujúca dopredu
(Pozícia na STRIEKANIE)


Tryska smerujúca dozadu
(Pozícia na ČISTENIE)

Poloha regulačného ventilu

--	--	--

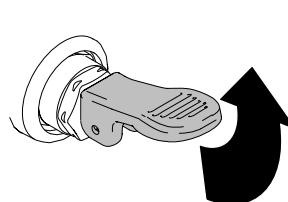

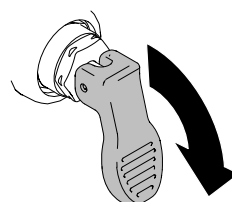

HORE
(Uvoľnenie tlaku)




DOLE
(Pripravený na striekanie)

Nabíjanie akumulátora



		
Pri nesprávnom používaní môže akumulátor vytiecť, explodovať, spôsobiť popáleniny alebo vybuchnúť.		

Akumulátory sú z výroby nabité na 50 %, aby sa udržala ich optimálna životnosť a pred prvým použitím sa musia nabiť. Aby sa vybitý akumulátor mohol používať, musí sa nabiť na 80 %, čo trvá približne 45 minút. Úplné nabitie vybitého akumulátora trvá približne 75 minút.

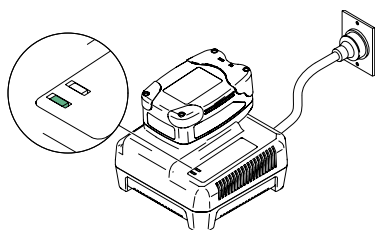1. Akumulátor vložte do nabíjačky podľa obrázka (indikátor sa rozsvieti v priebehu 5 sekúnd).






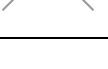
POZNÁMKA: Akumulátory môžu zostať v nabíjačke, ktorá sa automaticky prepne do režimu údržby. Akumulátor neodporúčame ponechať v nabíjačke dlhšie ako jeden týždeň.

		
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, používajte iba akumulátory a nabíjačky od spoločnosti Graco. Do konektora pre akumulátor na nabíjačke nekladajte žiadne predmety.		


POZNÁMKA: Množstvo nastriekaného materiálu je pri každom akumulátore rôzne v závislosti od materiálu, veľkosti trysky, nabitia akumulátora a jeho teploty. S jedným úplne nabitým akumulátorom sa dá vystriekať približne 1 galón (3,78 l) latexovej farby s tryskou č. 515. Pri používaní menšej trysky alebo zriedenej farby nastriekate menšie množstvo farby.

POZNÁMKA
Mokrý akumulátor nedávajte do nabíjačky. Poškodí sa zariadenie.

Indikátory stavu nabíjačky akumulátora

Štítok	Stav	Popis
	Neprerušované zelené svetlo	Indikuje plné nabitie akumulátora. Akumulátor je pripravený na použitie. Môžete ho nechať aj v nabíjačke. Funkcia udržiavacieho režimu udrží akumulátor v stave plného nabitia.
	Blikajúce zelené svetlo	Nabíjanie akumulátora, akumulátor je nabitý približne na 80 %. Akumulátor je pripravený na použitie.
	Blikajúce červené svetlo	Nabíjanie akumulátora, akumulátor je nabitý na menej ako 80 %. Akumulátor NIE JE pripravený na použitie.
	Neprerušované červené svetlo	Akumulátor je na nabíjanie príliš teplý alebo studený a pred nabíjaním sa musí ochladiť alebo zahriať. Akumulátor nechajte v nabíjačke.

Indikátor stavu pištole

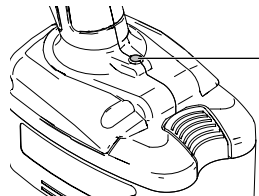Indikátor	Stav	Popis
	Zhasnutý	Normálna prevádzka.
	Neprerušované červené svetlo	Akumulátor má málo energie a musí sa nabiť alebo je veľmi chladný a pred striekaním sa musí zahriať.
	Blikajúce červené svetlo	Teplota akumulátora je príliš vysoká alebo je upchaná tryska. Pozrite časť Riešenie problémov , strana 21.

POZNÁMKA: Indikátor je viditeľný, iba keď je spúšť stlačená. Ak chcete skontrolovať indikátor stavu pištole, musíte stlačiť a držať spúšť.

Inštalácia

<p>Používajte iba materiály na báze vody. Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „HORĽAVÉ“. Viac informácií o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžadajte od distribútora alebo predajcu.</p>		
<p>Striekanie určitých materiálov môže mať za následok vytvorenie statickej elektriny, ktorá môže používateľovi spôsobiť úraz. Ak k tomu dôjde, v prvom rade skontrolujte, či je bod vzplanutia vyšší než 100 °F (38 °C) a nikde na obale nie je nápis „HORĽAVÉ“. Ak stále cítite účinky statickej elektriny, materiál pravdepodobne obsahuje iný ako minerálny alkohol, napríklad xylén, toluén alebo naftu. Tieto materiály môžu vytvoriť statickú elektrinu. Použite alternatívny materiál.</p>		
<p>S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.</p>		


POZNÁMKA

V tejto striekacej pištoľi sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru. Používanie týchto čistiacich prostriedkov môže poškodiť striekaciu pištoľ.


Výber nasávacej trubice

Súčasťou balenia sú dve rôzne nasávacie trubice.


Štandardná nasávacia trubica (na striekanie stropov a stien): Pri striekaní stien by ste mali otvor nasávacej trubice umiestniť tak, aby smeroval do prednej časti nádoby na materiál.

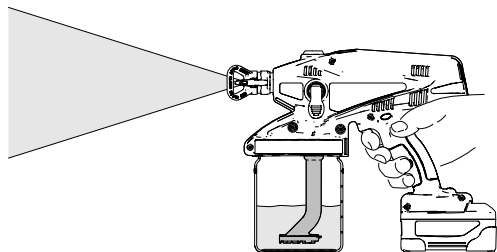

Pri striekaní stropov by ste mali otvor nasávacej trubice umiestniť tak, aby smeroval do zadnej časti nádoby na materiál (smerom k spúšti).

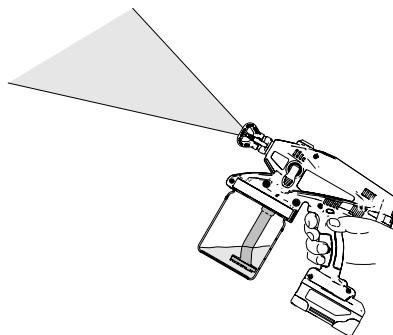

Špeciálna nasávacia trubica (na striekanie dlážok): Pri striekaní dlážok by ste mali otvor nasávacej trubice umiestniť tak, aby smeroval do prednej časti nádoby na materiál (smerom k tryske/chrániču).

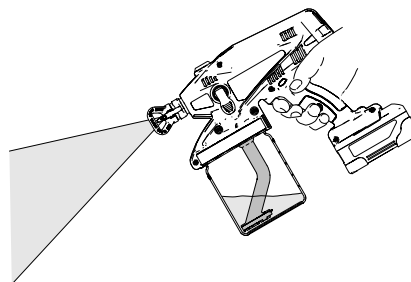

POZNÁMKA: Ak pištoľ pri striekaní príliš nahnete, nasávacia trubica sa dostane mimo materiálu a pištoľ prestane striekať.




Striekacie moridiel alebo priesvitných náterov (diel na striekanie jemných náterov)


Pri striekaní jemných náterov, napr. moridiel alebo priesvitných náterov, nasadíte na zariadenie diel na striekanie jemných náterov. Diel na striekanie jemných náterov obmedzí množstvo materiálu, čo má za následok vytvorenie jemnejšej povrchovej úpravy.

Inštalácia

1. Odmontujte nádobu na materiál a nasávaciu trubicu.

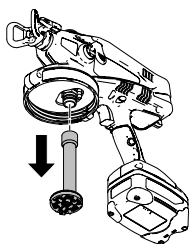


2. Diel na striekanie jemných náterov zasuňte do nasávania. Skontrolujte, či je úplne zasunutý a namontujte nasávaciu trubicu.

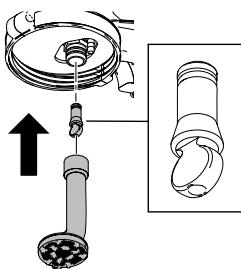

Čistenie/uloženie


Diel na striekanie jemných náterov odmontujte ihneď po dokončení práce a vyčistite. Uložte ho pomocou pribalenej pomôcky na čistenie/uloženie. Otvor tak udržíte čistý a bez zaschnutého materiálu.




Inštalácia striekacej pištole

Zariadenie môže po kúpe obsahovať malé množstvo testovacieho materiálu z výroby. **Pred prvým použitím zariadenia vypláchnite tieto zvyšky zo zariadenia:**


1. Naplňte nádobu na materiál vodou a nasadíte na zariadenie.

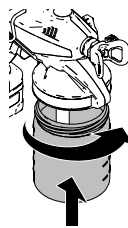


2. Ventil pumpy potiahnite smerom HORE a potom stlačte spúšť na 10 sekúnd.

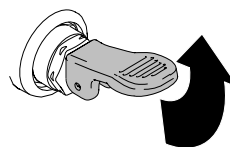



3. Ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.

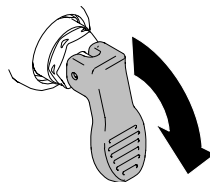


4. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a spustíte zariadenie, aby striekalo do oblasti na odpad.

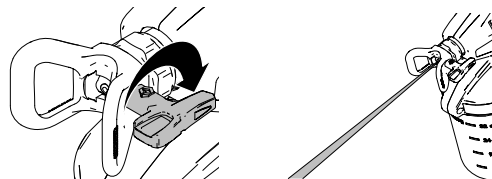

5. Zaučítate spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

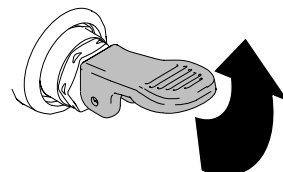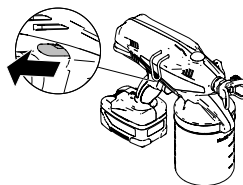

6. Odmontujte nádobu na materiál.
7. Odčítate spúšť, ventil pumpy potiahnite smerom DOLE, pištoľ držte kúsok nad nádobou na materiál a stlačte spúšť, aby ste vypustili kvapalinu z pumpy.

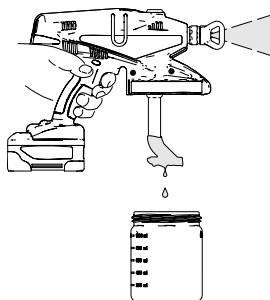

8. Materiál v nádobe zlikvidujte.

Materiály

<p>Používajte iba materiály na báze vody. Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „HORĽAVÉ“. Viac informácií o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.</p>		
<p>Striekanie určitých materiálov môže mať za následok vytvorenie statickej elektriny, ktorá môže používateľovi spôsobiť úraz. Ak k tomu dôjde, v prvom rade skontrolujte, či je bod vzplanutia vyšší než 100 °F (38 °C) a nikde na obale nie je nápis „HORĽAVÉ“. Ak stále cítite účinky statickej elektriny, materiál pravdepodobne obsahuje iný ako minerálny alkohol, napríklad xylén, toluén alebo naftu. Tieto materiály môžu vytvoriť statickú elektrinu. Použite alternatívny materiál.</p>		
<p>S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaistíte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.</p>		


POZNÁMKA: Ak používate materiály riediteľné vodou, pištoľ dôkladne vypláchnite vodou.

Začíname (alebo napĺňanie nádoby)


1. Zaistíte spúšť a potiahnete ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.




2. Pomocou dielu na striekanie jemných náterov ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne.

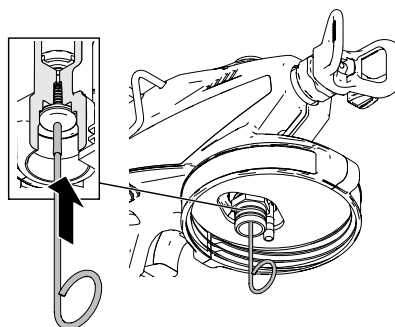


3. Do nádoby vložte igelitové vrecko, naplňte ju materiálom a naskrutkujte ju na pištoľ.

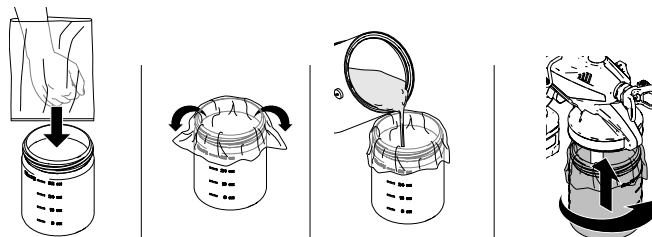

4. Odistite spúšť a stlačte ju na 10 sekúnd. Naplníte tak pumpu. Následne uvoľnite spúšť a ventil pumpy potiahnete smerom DOLE do pozície na striekanie.

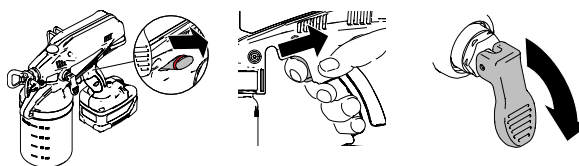

5. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a spustite zariadenie, aby striekalo do oblasti na odpad asi 5 sekúnd. Potom trysku otočte späť do pozície na STRIEKANIE. **POZNÁMKA:** Ak nedodržíte tento postup, výsledky práce môžu byť nedostatočné.

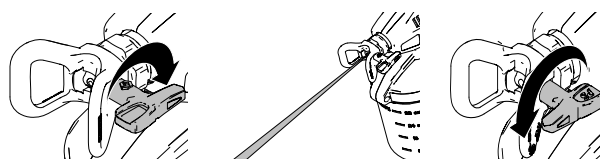


POZNÁMKA: Ak sa pištoľ nenaplní, postupujte podľa časti **Alternatívny spôsob plnenia** (strana 19) alebo **Čistenie vstupného ventilu** (strana 20).

Inštalácia trysky/chrániča (ak nie je nainštalovaný)


Tabuľka na výber obojstranných trysiek

Materiály		
*Tenká	Stredná	Hrubá
Jemné moridlá, polopriehľadné moridlá	Smalt, tuhé moridlá, tenký latex	Hrubý latex
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*Použite **Diel** na striekanie jemných náterov, pozrite str. 9.



1. Zaistíte spúšť a potiahnete ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak. Potom vyberte trysku/chránič.

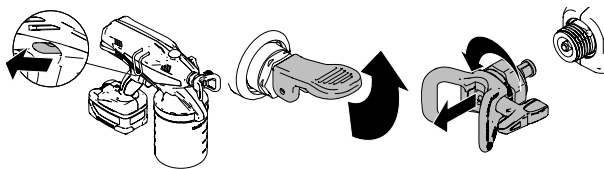


2. Namontuje filter na trysku/chránič (skontrolujte, či je filter úplne zasunutý do pištole). **POZNÁMKA:** Filter má opačný (ľavý) závit. Ak ho chcete namontovať, **otáčajte doľava** (alebo proti smeru hodinových ručičiek). Ak ho chcete odmontovať, **otáčajte doprava** (alebo v smere hodinových ručičiek).

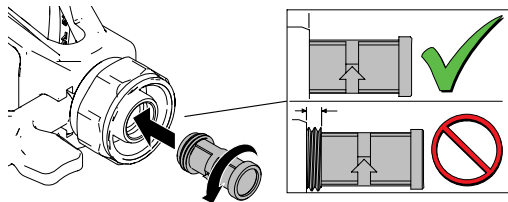

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je filter úplne zaskrutkovaný do trysky/chrániča. Zabráňte tak jeho zničeniu.

3. Naskrutkujte trysku/chránič na pištoľ. Maticu utiahnite tak, aby bola do zariadenia pevne utiahnutá.

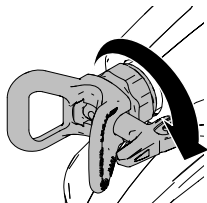


POZNÁMKA


Tryska je súčasťou dielu, ktorý tvorí tryska/chránič. Ak ju odstránite, zničíte ju.

Upevnenie ramenného popruhu



1. Kovové očko pripevnite na zadnú časť zariadenia.

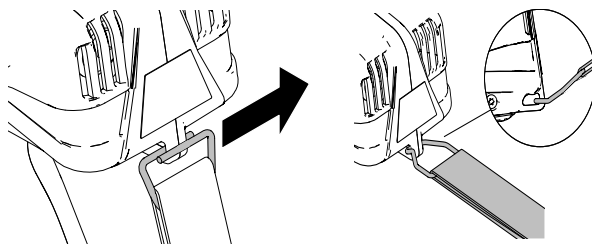

2. Na popruhu rozopnite koniec suchého zipsu a potom ho prevlečte cez otvor pod tryskou striekacej pištole.

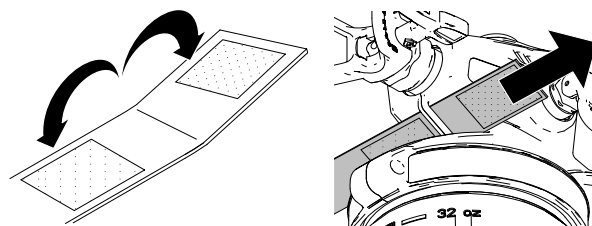


3. Suchý zips prevlečte hore cez kovový trojuholník a potom ho **zahnite dolu** a upevnite na popruh.

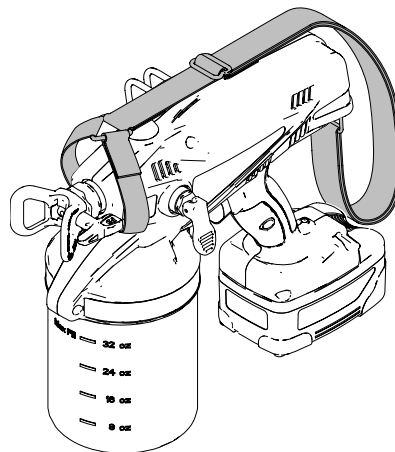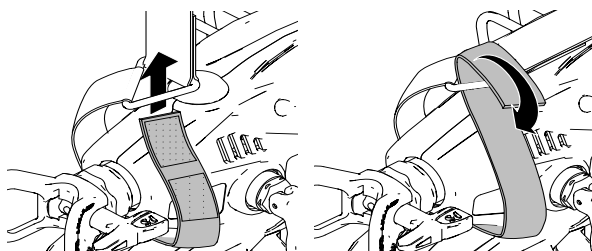


Základné techniky striekania

POZNÁMKA: Predtým, ako začnete striekať povrch, vyskúšajte si tieto základné techniky na kúsok kartónu. **Všetko, čo nechcete nafarbiť a čo sa nachádza v oblasti striekania, by sa malo zakryť alebo odstrániť.**

Striekaciu pištoľ držte minimálne 25 cm (10 palcov) od povrchu a primerane ju nastavte na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Pištoľ namierte priamo na striekajúci povrch. Ak pištoľ nakloníte, vytvoríte nerovnomerný náter.

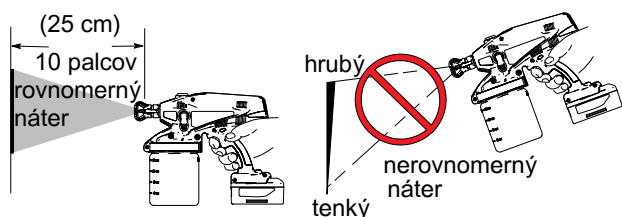


Pištoľ udržiavajte namierenú priamo dopredu. Ak pištoľ nakloníte do strán, vytvoríte nerovnomerný náter.

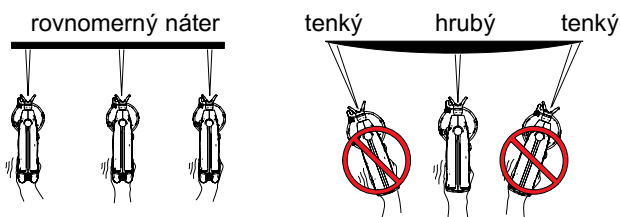

POZNÁMKA: Výsledok závisí od toho, ako rýchlo pohybujete pištoľou. Ak materiál pulzuje, pištoľou pohybujete príliš rýchlo. Ak materiál kvapká, pištoľou pohybujete príliš pomaly. Pozrite časť **Riešenie problémov**, strana 21.

Stláčanie spúšte


Rovnomerné striekanie dosiahnete tak, že spúšť stlačíte po začatí ťahu. Pred koncom ťahu uvoľnite spúšť. Pištoľ musí byť počas stlačenia spúšte v pohybe.

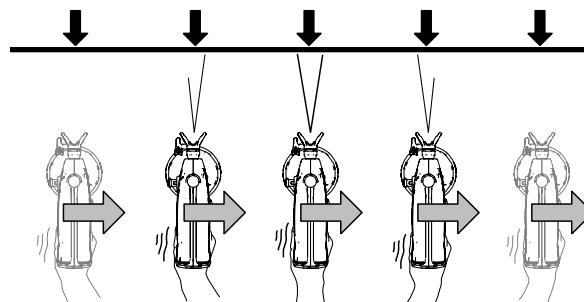



Začnite pohybovať Potiahnite spúšť pištole Uvoľnite spúšť pištole

Zameriavanie pištole

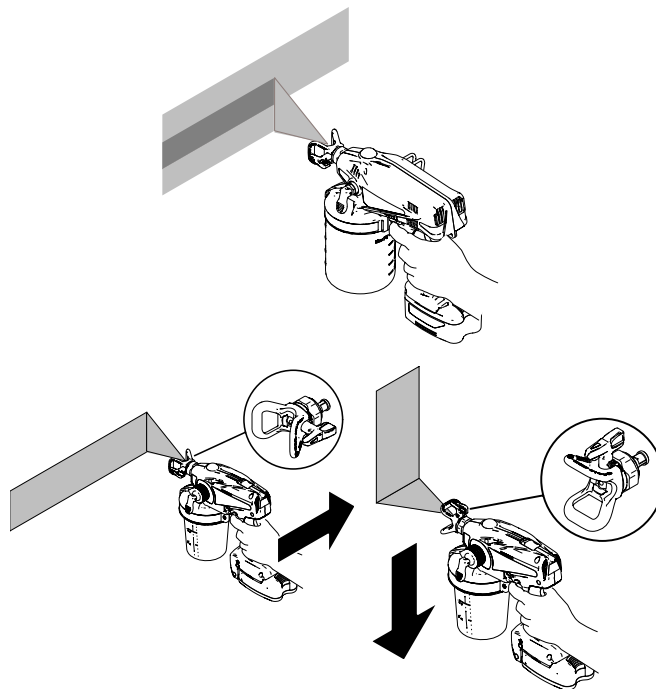Trysku pištole namierte na spodnú hranu predošlého ťahu tak, aby každý ťah bol napoly prekrytý nasledujúcim.




Uvoľnenie trysky/chrániča


		
<p>Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Pištoľou nemierte ani nestriekajte na ľudí ani zvieratá. Ruky ani iné časti tela nekladajte do prúdu farby vychádzajúcej z pištole. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť úniky farby žiadnou časťou tela.</p>		

Tryska pištole sa občas môže upchať nahromadenými zvyškami materiálu. Trysku uvoľnite podľa nasledovných krokov.


1. Ak chcete uvoľniť upchanú trysku, zaistíte spúšť a ventil pumpy potiahnete smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

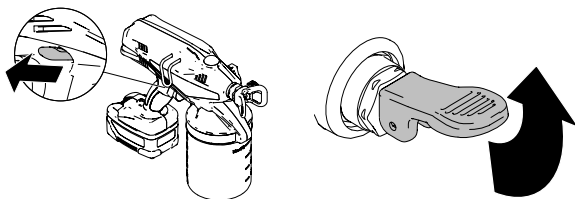


2. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE.

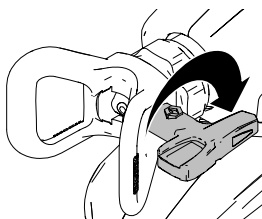


3. Pištoľ namierte do oblasti na odpad, uvoľnite spúšť a ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie. Stlačte spúšť a vyčistíte trysku.

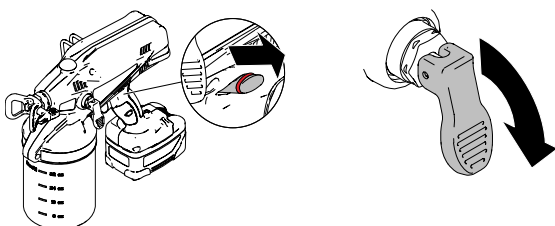


4. Zapnite uzamykanie spúšte. Ventil pumpy potiahnite smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak a trysku otočte späť do pozície na STRIEKANIE.

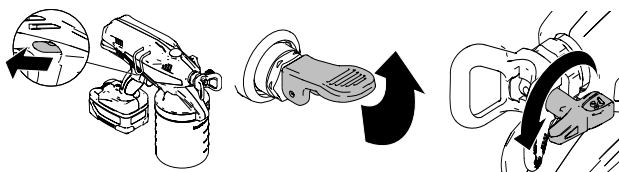

5. Odistite spúšť, ventil pumpy potiahnite smerom DOLE a začnite striekať.

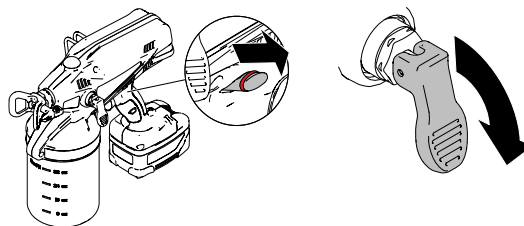


6. Keď je tryska stále upchaná, môžete zopakovať kroky 1 - 5 a trysku niekoľkokrát otočte z polohy STRIEKANIE do polohy ČISTENIE. Ak chcete uvoľniť tlak, odstrániť a vyčistiť filter alebo vymeniť trysku, zopakujte krok 1.

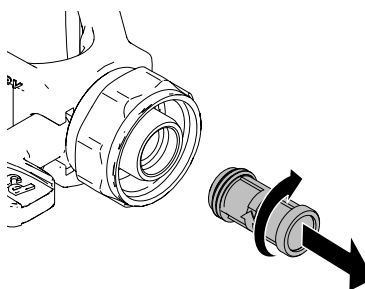

POZNÁMKA: Filter má opačný závit:
Nainštalujte ho otáčaním doľava (alebo proti smeru hodinových ručičiek).
Vyberte ho otáčaním doprava (alebo v smere hodinových ručičiek).

7. Ak je tryska čistá, zaistíte spúšť a otočte rukoväť v tvare šípky späť do pozície na STRIEKANIE.

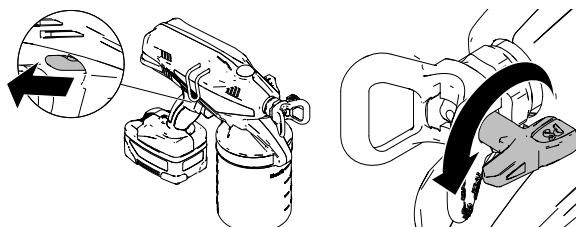

Vypnutie a čistenie

POZNÁMKA

Keď sa striekacia pištoľ po každom použití správne nevyčistí, môže v nej stvrdnúť farba, môže sa poškodiť samotná pištoľ a zruší sa tým záruka.

Vyplachovanie pištole



Používajte iba materiály na báze vody. Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „HORĽAVÉ“. Viac informácií o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.


Striekacie určité materiály môžu mať za následok vytvorenie statickej elektriny, ktorá môže používateľovi spôsobiť úraz. Ak k tomu dôjde, v prvom rade skontrolujte, či je bod vzplanutia vyšší než 100 °F (38 °C) a nikde na obale nie je nápis „HORĽAVÉ“. Ak stále cítite účinky statickej elektriny, materiál pravdepodobne obsahuje iný ako minerálny alkohol, napríklad xylén, toluén alebo naftu. Tieto materiály môžu vytvoriť statickú elektrinu. Použite alternatívny materiál.

S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.


POZNÁMKA

Chráňte vnútorné časti striekačky pred vodou. Pištoľ neponárajte do čistiacej kvapaliny. Otvory v kryte umožňujú chladenie vnútorných mechanických častí a elektroniky. Ak sa voda dostane do týchto otvorov, môže dôjsť k poruchám striekačky alebo jej trvalému poškodeniu.


1. Zaisťte spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

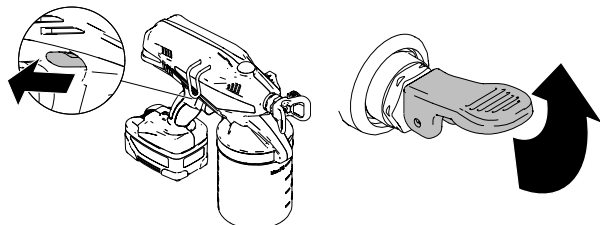

2. Odmontujte nádobu na materiál a odstráňte igelitové vrečko alebo prebytočný materiál.

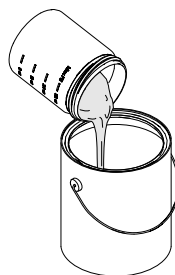


3. Odmontujte a vyčistite nasávaciu trubicu, prepláchnite ju vodou (alebo preplachovacou kvapalinou). Vyčistite ju vždy, keď čistíte pištoľ. Nasávaciu trubicu znova nasadte.

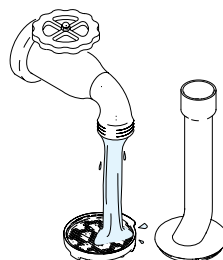


4. Ak nepoužívate igelitové vrečko, očistite nádobu a naplňte ju vodou alebo vhodnou preplachovacou kvapalinou.



5. Nádobu na materiál znova nasadte na pištoľ a pištoľou potraďte, aby ste čistou vodou očistili celý vnútrojšok nádoby a spodok pištole.

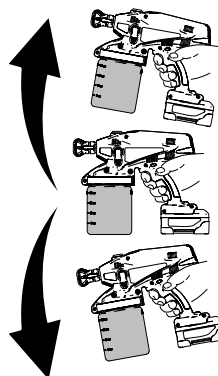


6. Odistite spúšť a striekajte asi 15 sekúnd. Zapnite uzamykanie spúšte.


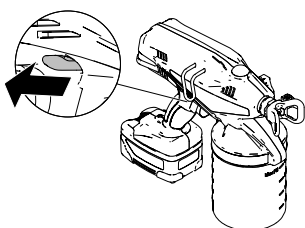


7. Kontaminovanú kvapalinu zlikvidujte a nádobu znova naplňte vhodnou preplachovacou kvapalinou.

8. Odistite spúšť, trysku otočte do pozície na ČISTENIE a stlačte spúšť na 5 sekúnd, aby ste naplnili pištoľ.


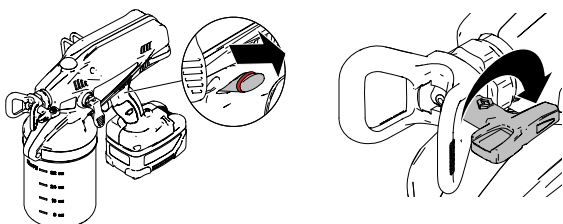


9. Ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie. Spustíte zariadenie, aby striekalo do oblasti na odpad, až kým sa vo vode alebo preplachovacej kvapaline prestane objavovať farba.

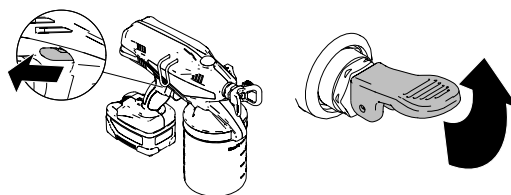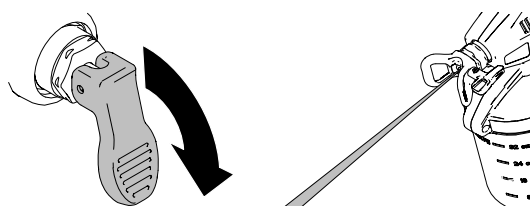

11. Odmontujte nádobu na materiál a použitú kvapalinu zlikvidujte.


12. Na čistenie čiernej gumeny tesnenia vstupu použite mäkkú kefu. Ak sa odvodušňovacie otvory upchajú, na ich vyčistenie použite čistiacu pomôcku dielu na striekanie jemných náterov alebo spinku na papier.

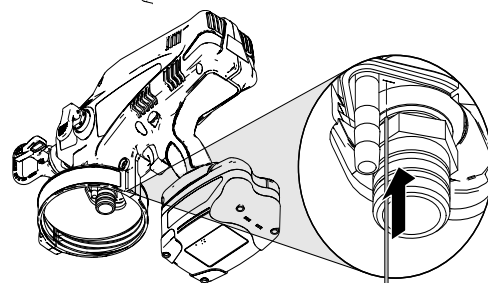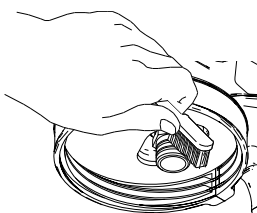

13. Odmontujte trysku/chránič a očistite ju čistou vodou alebo preplachovacou kvapalinou. Ak je to potrebné, na uvoľnenie a odstránenie zaschnutého materiálu môžete použiť jemnú kefku.



Aby ste zabránili vážnemu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia, nevystavujte elektroniku zariadenia preplachovacím rozpúšťadlám. Pri vyplachovaní držte pištoľ **najmenej 25 cm** od okraja nádoby

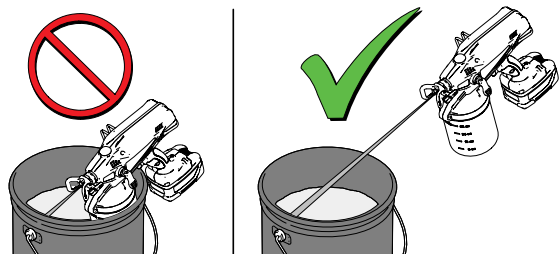

S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.


10. Zaisťte spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

POZNÁMKA

Tryska je trvalo pripojená na chránič. Ak sa tryska vyberie z ochranného krytu, môže sa poškodiť zostava trysky.

14. Trysku znova nasadte.

15. Keď ste používali diel na striekanie jemných náterov, tento diel vyberte a opláchnite ho vo vode (alebo v preplachovacej kvapaline) a očistite kefkou. Nasávaciu trubicu znova nasadte.



Čistenie krytu pištole

- Mäkkou handričkou navlhčenou vo vode alebo v preplachovacej kvapaline utrite kryt zariadenia. Striekaciu pištoľ **NEPONÁRAJTE** do kvapalín.



Trysky

- Výmena trysiek závisí od abrazívnosti používaných farieb.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je tryska opotrebovaná. Pozrite časť **Riešenie problémov**, strana 21.


Uloženie




POZNÁMKA

Keď sa striekacia pištoľ pri uskladnení neošetrí s ochranným prostriedkom na pumpy, pri jej ďalšom používaní nemusí správne fungovať. Striekaciu pištoľ vždy po čistení prepláchnite ochranným prostriedkom na pumpy. Zvyšky vody v striekacej pištole môžu spôsobiť skorodovanie a poškodenie pumpy.

- V nádobe na materiál rozpustíte 120 ml ochranného prostriedku v 120 ml vody.

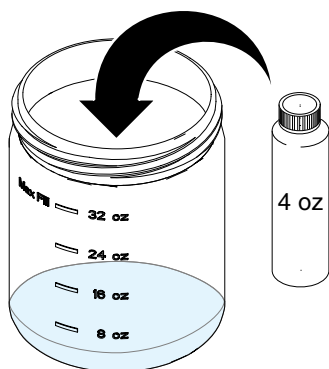


- Nádobu naskrutkujte na pištoľ, ventil pumpy potiahnite smerom HORE a stlačte spúšť asi na 10 sekúnd.

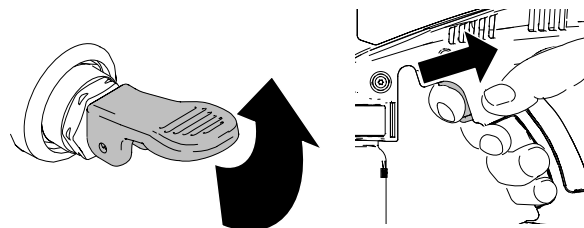


- Trysku otočte do pozície na ČISTENIE, ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie a pištoľ namierte do oblasti na odpad. Stlačte spúšť na 1 – 2 sekundy.



- Použitú ochrannú zmes na pumpy zlikvidujte a nádobu na materiál opláchnite vodou.

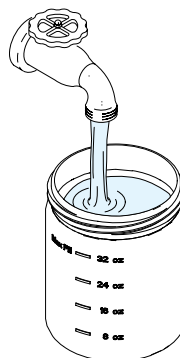


- Zariadenie uložte vo vnútri na chladnom a suchom mieste. Zariadenie skladujte **iba vo vzpriamenej polohe**.

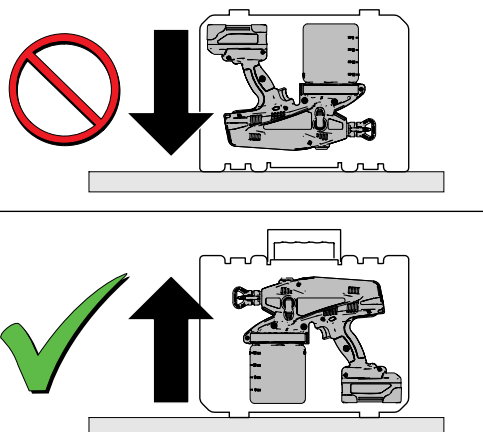

POZNÁMKA: Aby sa predĺžila životnosť akumulátora, lítiové akumulátory by sa mali skladovať dopoly nabité pri teplote pod 90 °F (32 °C).

Náhradné diely a súpravy

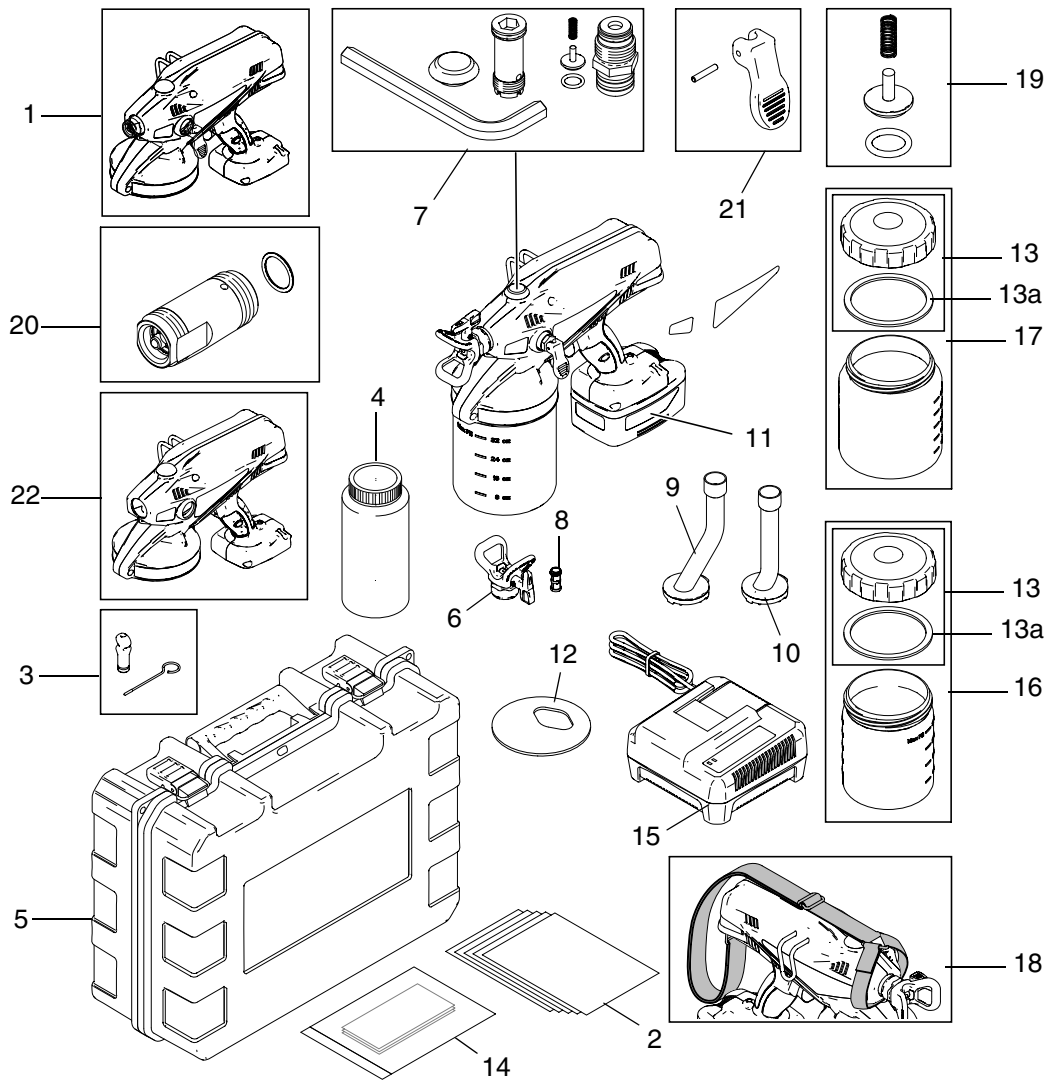


Položka	Diel	Popis
1	262583	Náhradná pištoľ (bez trysky, akumulátora, nasávacej trubice a nádoby na materiál)
2	16D562	Náhradné igelitové vrečko (10 ks)
3	24F045	Diel na striekanie jemných náterov (s pomôckou na čistenie) 2-súprava
4	253574	Ochranný prostriedok na pumpy (1 L)
5	24F077	Kufřík
6	PST211	211
	PST213	213
	PST315	315
	PST411	411 (súčasť balenia)
	PST413	413
	PST515	515 (namontovaná na zariadení vo výrobe)
	PST517	517
7	16D563	Súprava na opravy (súčasťou balenia je kľúč na vstupný/výstupný ventil)
8		Filter trysky
	24E376	Súprava, 1-pack
	24F039	Súprava, 3 ks
9	24F044	Špeciálna nasávacia trubica so sítkom a o-krúžkami (na sprejovanie dlážok)
10	24F043	Štandardná nasávacia trubica so sítkom a o-krúžkami (na striekanie stien a stropov)
11	16D558	Lítium-iónový akumulátor Premium Power

Položka	Diel	Popis
12	16E403	Tesnenie na pištoľ
13	24D425	Kryt s tesnením (zaradené pod číslami 16 a 17)
13a	16C650	Materiál tesnenia veka pohára (V 16 a 17)
14	▲24E609	Súprava výstražných nálepiek (ANG/FRA/ŠPA)
	▲24E552	Nálepka na akumulátor (európske jazyky)
	▲24E553	Nálepka na nabíjačku (európske jazyky)
	▲24E554	Nálepka na pištoľ (európske jazyky)
15	16D799	Nabíjačka lítium-iónových akumulátorov
16	16D560	Nádoba na materiál (1 l) s uzáverom a tesnením
17	16D561	Nádoba na materiál (1,5 l) s uzáverom a tesnením
18	24E377	Ramenný popruh
	106555	O-krúžok na nasávaciu trubicu (nie je zobrazený)
19	262602	Súprava vstupného ventilu
20	262437	Súprava zostavy ihly
21	262601	Rukoväť plniaceho ventilu
22	262679	Náhradný drapák (bez štítkov produktu)

▲ Náhradné štítky nebezpečenstva a varovania, prívesky a karty sú k dispozícii bezplatne.

Súprava na opravu




Upevnenie výstupného ventila


POZNÁMKA: Pred vykonaním akejkoľvek opravy vykonajte postup **Vyplachovanie pištole**, strana 14.

Demontáž


1. Zastavte spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

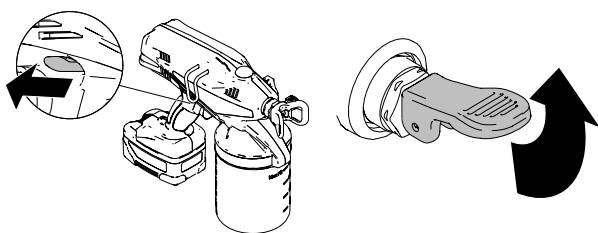


2. Vyberte akumulátor.

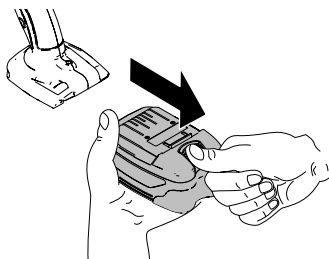

3. Odstráňte výstupný uzáver pumpy.

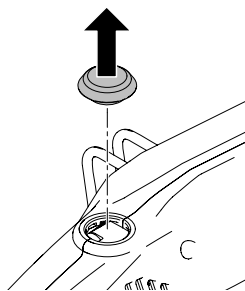


4. Použite priložený nástroj na uvoľnenie a vybratie upevnenia výstupného ventila.

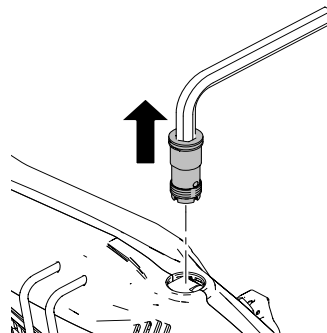


Inštalácia

1. Naskrutkujte upevnenie výstupného ventila do závit. Použite priložený nástroj a utiahnite ho na moment 11 Nm.

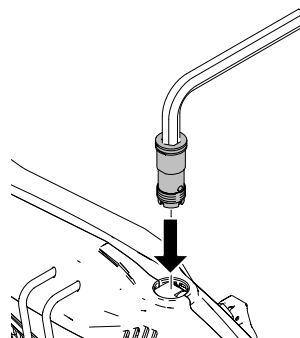


2. Nový výstupný uzáver pumpy vložte na miesto.

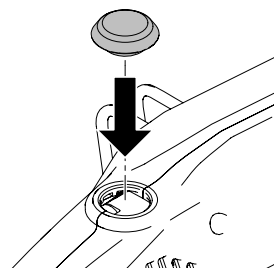


Alternatívny spôsob plnenia




1. Zaisťte spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

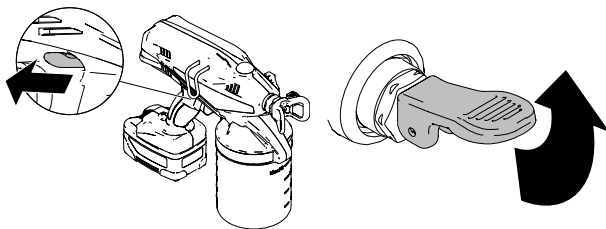


2. Vyberte nádobu na materiál a naplňte ju vyplachovacím materiálom.

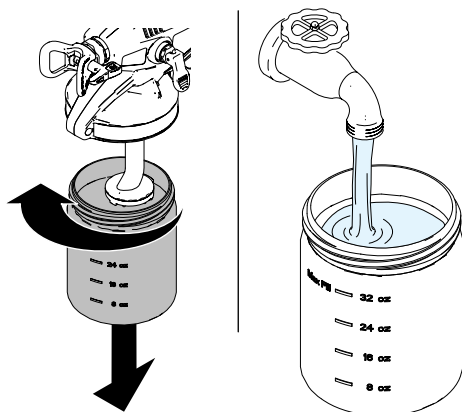

3. Dajte pištoľ do režimu plnenia, otočte ju dolu hlavou, vyberte sitko a pomaly nalejte vyplachovací materiál do nasávacej trubice, kým nebude plná.

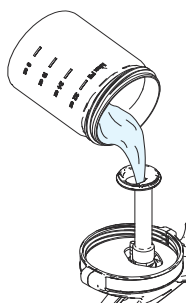


4. Pištoľ držte nad odtokom alebo priestorom na odpad, odistite spúšť a rýchlo striekajte, kým materiál nevytečie z vypúšťacej trubice.

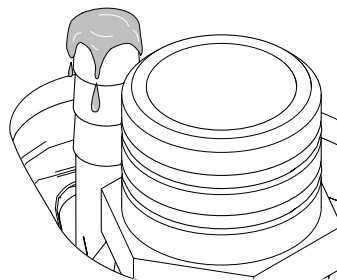

POZNÁMKA: Pri vykonávaní tohto postupu môže materiál vystreliť z vypúšťacej trubice. Používajte vhodné bezpečnostné príslušenstvo a keď stlačíte spúšť, vypúšťaciu trubicu namierte smerom od seba.


5. Nádobu na materiál naskrutkujte späť na pištoľ.

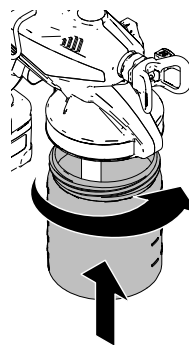

6. Stlačte spúšť na 10 sekúnd a potom ju uvoľnite a plniaci/pretlakový ventil dajte DOLE do pozície na striekanie.



7. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a spustite pištoľ, aby 5 sekúnd striekala do oblasti na odpad, aby ste sa presvedčili, či sa pištoľ naplnila.

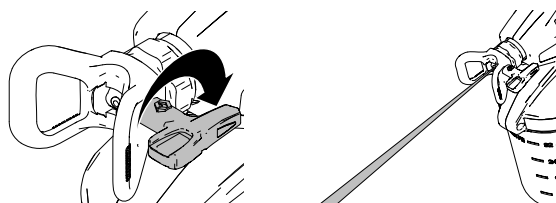


8. Pištoľ je teraz pripravená na striekanie. Postupujte podľa pokynov v časti **Začatie práce** na strane 10.


Čistenie vstupného ventilu

Demontáž


1. Zaisťte spúšť a potiahnite ventil pumpy smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

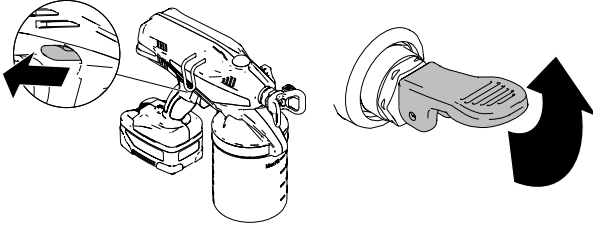


2. Odmontujte nádobu na materiál a nasávaciu trubicu.

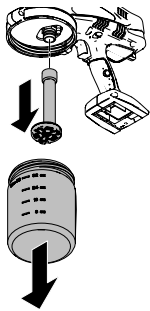

3. Zariadenie držte dole hlavou a pomocou kľúča alebo nátrubku odmontujte vstupné upevnenie, vstupný ventil a pružinu.

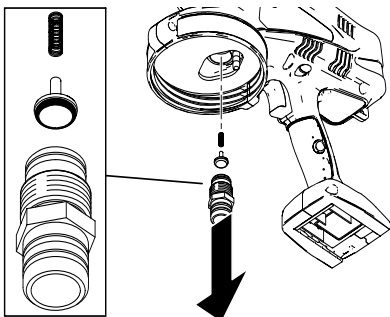

POZNÁMKA: Skontrolujte, či ste vybrali aj pružinu. V prípade potreby použite na vybratie tenké kliešte. Vstupná dutina by mala byť úplne prázdna (zobrazené na obrázku nižšie).

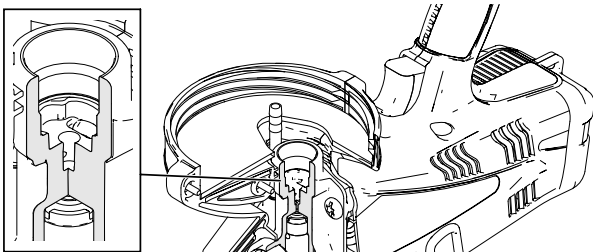


4. Z dutiny odstráňte toľko prebytočného materiálu, ako je len možné. Vyčistite aj pružinu (a), o-kružok (c) a vrch vstupného upevnenia (d).


Inštalácia

POZNÁMKA: Pred montážou skontrolujte, či je o-kružok (c) nasadený na vstupnom ventilu (b).

1. Na vrch vstupného upevnenia (d) umiestnite vstupný ventil (b) s pružinou (a). Vstupné upevnenie zasuňte smerom hore do dutiny pumpy.

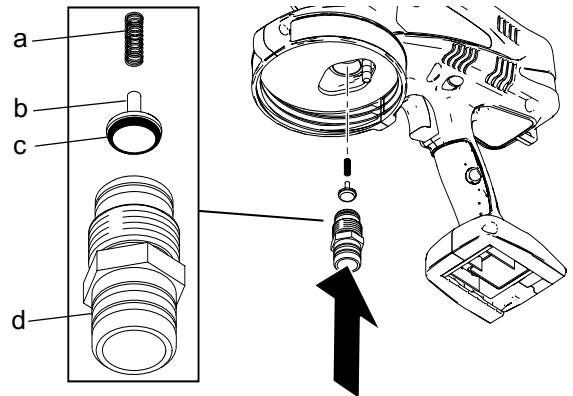

2. Držte ho na mieste a otočte pištoľ naspäť. Vstupné upevnenie teraz vyberte a vizuálne sa presvedčte, či bolo usadené správne.

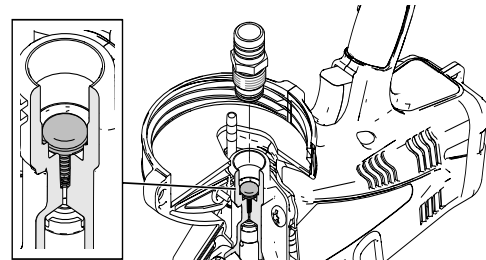


3. Znova nasadíte vstupné upevnenie a pomocou nástroja a nátrubku ho utiahnite na moment 13,5 Nm.

POZNÁMKA

V žiadnom prípade ho **NEDOŤAHUJTE** príliš silno. Mohli by ste spôsobiť poškodenie zariadenia.

4. Pomocou dielu na striekanie jemných náterov ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne.

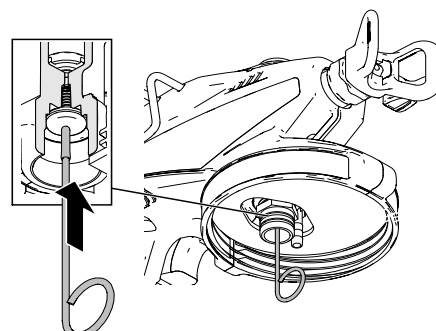

Riešenie problémov









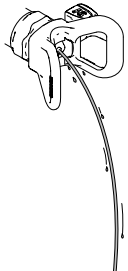
Predtým, než zariadenie prinesiete do autorizovaného servisného strediska, skontrolujte všetky položky v tejto tabuľke na riešenie problémov.

Problém	Príčina	Riešenie
Pri potiahnutí spúšte striekacia pištoľ nevydáva žiadny zvuk.	Spúšť je zaistená.	Vypnite uzamykanie spúšte. Pozrite stranu 6.
	Indikátor stavu pri stláčaní spúšte svieti neprerušovaným ČERVENÝM svetlom. Znamená to, že akumulátor je vybitý alebo je studený.	Vymeňte za nabitý akumulátor a starý akumulátor dajte do nabíjačky alebo počkajte, kým sa akumulátor zahreje.
	Indikátor stavu pri stláčaní spúšte bliká ČERVENÝM svetlom. Znamená to, že akumulátor je príliš horúci.	Akumulátor nechajte vychladnúť.
	Indikátor stavu sa pri stláčaní spúšte vôbec nerozsvieti.	Akumulátor nie je vložený v zariadení alebo je poškodený.
Zariadenie síce vydáva zvuk, ale pri stlačení spúšte nevychádza z trysky žiadny materiál.	Pištoľ nie je naplnená.	Naplňte pumpu. Pozrite časť Začíname (alebo napĺňanie nádoby) , strana 10. Ak sa pištoľ nenaplní, postupujte podľa postupu Čistenie vstupného ventilu , strana 20 alebo Alternatívny spôsob plnenia , strana 19.
	Ventil pumpy je v pozícii HORE.	Ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.
	Nie je nasadená nasávací trubica alebo je nasadená nesprávne.	Skontrolujte, či je nasávací trubica nasadená správne.
	Napúšťací ventil je upchaný zvyškami materiálu v striekacej pištole.	Pomocou ceruzky alebo tenkého drôtu ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne. Pozri časť Čistenie vstupného ventilu , strana 20.
	Tryska nie je v pozícii na STRIEKANIE.	Otočte trysku do pozície na STRIEKANIE.
	Tryska je upchaná.	Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča , strana 13.
	Sítka nasávacej trubice je upchaté alebo sú upchaté odvetrávacie otvory v čiernom gumenom tesnení vstupu.	Pozrite časť Vypnutie a čistenie , strana 14.
	Pištoľ ste príliš naklonili a nasávací trubica nedočiahne na materiál.	Skontrolujte, či je v nádobe materiál. Pištoľ príliš nenakláňajte. Naplňte pumpu. Pozrite časť Začíname (alebo napĺňanie nádoby) , strana 10.
	V nádobe nie je materiál alebo je ho tam málo.	Nádobu naplňte materiálom.
	Filter trysky je upchaný.	Odmontujte a vyčistite filter trysky. Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča , strana 13.
	V zariadení je vložený diel na striekanie jemných náterov a používate nevhodný materiál.	Skontrolujte, či používate vhodný materiál. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 11.
	O-krúžok na nasávaciu trubicu je poškodený alebo chýba.	Vymeňte nasávaciu trubicu a o-krúžky.
	Pumpa je upchaná, zmrzla alebo sú v nej úlomky.	Pozrite časť Súprava na opravu , strana 18.
	Životnosť zariadenia bola presiahnutá.	Vymeňte pištoľ.
V prednej časti zariadenia vyteká materiál.	Vymeňte pištoľ.	

Problém	Príčina	Riešenie
Výsledok striekania nie je dostatočný	Tryska je čiastočne upchaná.	Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča , strana 13.
	Tryska nie je v správnej pozícii	Otočte trysku do pozície na STRIEKANIE.
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 11.
	Filter trysky je čiastočne upchaný	Vyčistite alebo vymeňte filter. Pozri stranu 13.
	Sitko nasávacej trubice je čiastočne zanesené.	Vyčistite alebo vymeňte nasávaciu trubicu. Pozri stranu 14.
	Diel na striekanie jemných náterov je čiastočne zanesený.	Vyčistite alebo vymeňte diel na striekanie jemných náterov. Pozri stranu 9.
	V zariadení je vložený diel na striekanie jemných náterov a používate nevhodný materiál.	Skontrolujte, či používate vhodný materiál. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 11.
	Tryska je opotrebovaná alebo poškodená	Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 11.
Vstupný alebo výstupný ventil je opotrebovaný.	Pozrite časť Súprava na opravu , strana 18.	
Okolo spúšte pištole presakuje farba.	Pištoľ dosiahla svoju životnosť.	Vymeňte pištoľ.
Akumulátor je vybitý alebo po vložení akumulátora na nabíjačke stále svieti zelený kontrolný indikátor.	Poškodený akumulátor.	Vymeňte akumulátor.

Kontrola vzorov pri sprejovaní

Problém	Príčina	Riešenie
Vzor po sprejovaní pulzuje: 	V zariadení je vložený diel na striekanie jemných náterov a používate nevhodný materiál. Pri striekaní sa pohybujete príliš rýchlo.	Skontrolujte, či používate vhodný materiál. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 11. Striekajte pomalšie.
Vzor po striekaní má chvost: 	V zariadení je vložený diel na striekanie jemných náterov a používate nevhodný materiál. Diel na striekanie jemných náterov je čiastočne zanesený. Používate nevhodný materiál. Vstupný alebo výstupný ventil je opotrebovaný.	Skontrolujte, či používate vhodný materiál. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 11. Vyčistite alebo vymeňte diel na striekanie jemných náterov. Pozrite stranu 9. Zmeňte materiál. Pozrite časť Súprava na opravu , strana 18.

Problém	Príčina	Riešenie
<p>Vzor po striekaní kvapká:</p> 	<p>Pri striekaní sa pohybujete príliš pomaly. Pištoľ je príliš blízko k povrchu. Držíte spúšť pri zmene smeru striekania. Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu. Tryska je opotrebovaná alebo poškodená.</p>	<p>Pri striekaní pohybujte pištoľou rýchlejšie. Posuňte pištoľ ďalej od povrchu (10 palcov (25 cm)). Pri zmene smeru striekania uvoľnite spúšť. Pozri časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek, strana 11. Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča, strana 11.</p>
<p>Vzor po striekaní je príliš úzky:</p> 	<p>Pištoľ je príliš blízko k povrchu. Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu. Tryska je opotrebovaná alebo poškodená.</p>	<p>Posuňte pištoľ ďalej od povrchu (10 palcov (25 cm)). Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek, strana 11. Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča, strana 11.</p>
<p>Vzor po striekaní je príliš široký:</p> 	<p>Pištoľ je príliš ďaleko od povrchu. Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.</p>	<p>Posuňte pištoľ bližšie k povrchu. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek, strana 11.</p>
<p>Vzor po striekaní je na konci „oprskaný“:</p> 	<p>Na tryske/chrániči sa usadil prebytočný materiál. Filter trysky je čiastočne upchaný. Tryska/chránič nie je dostatočne naskrutkovaná na pištoľi. Sedlo je opotrebované.</p>	<p>Pozrite časť Vypnutie a čistenie, strana 14. Vyčistite alebo vymeňte filter. Pozri stranu 13. Pozri časť Montáž trysky/chrániča, strana 11. Vymeňte trysku.</p>
<p>Materiál stále kvapká alebo pomaly vyteká z trysky aj po uvoľnení spúšte:</p> 	<p>Pištoľ je opotrebovaná.</p>	<p>Vymeňte pištoľ.</p>
<p>Vzor pri striekaní nepokrýva dostatočne povrch</p>	<p>V zariadení je vložený diel na striekanie jemných náterov a používate nevhodný materiál. Pištoľ je opotrebovaná.</p>	<p>Skontrolujte, či používate vhodný materiál. Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek, strana 11. Vymeňte pištoľ.</p>

Technické parametre

Pistoľ:	
Maximálny pracovný tlak	2 000 psi (137,8 bar, 13,7 MPa)
Hmotnosť	6,32 libier (2,87 kg)
Rozmery:	
Dĺžka	13,25 palcov (33,6 cm)
Šírka	5,0 palcov (12,7 cm)
Výška	10,375 palcov (26,4 cm)
Rozsah teplôt pri skladovaní ♦❖	32 až 122 °F (0 až 50 °C)
Rozsah teplôt pri práci ✓	40 až 90 °F (4 až 32 °C)
Rozsah vlhkosti pri skladovaní	Relatívna vlhkosť od 0 % do 95 %, nekondenzujúca
Hladina akustického tlaku	79,5 dBa† (pre hladinu akustického výkonu pridajte 11 dBa)
Úroveň zrýchlenia vibrácií	Menej než 8,2 stopy/s ² 2,5 m/s ² ††
Nabíjačka:	
Čas nabíjania	45 – 75 minút
Napájací zdroj	240 V str.
Akumulátor:	
Napätie	18 V js, lítium-iónový
Kapacita	2,4 Ah, 43,2 Wh

- ♦ Ak kvapalina zmrzne v pumpe, čerpadlo sa poškodí.
- ❖ Pri nízkych teplotách sa v prípade úderu môžu poškodiť plastové časti.
- ✓ Výkon zariadenia môže byť ovplyvnený zmenami viskozity farby pri veľmi nízkych alebo vysokých teplotách.
- † podľa ISO 3744; merané pri 3,1 stop (1 m)
- †† podľa normy ISO 5349, bez záťaže

Štandardná záruka spoločnosti Graco

Spoločnosť Graco ručí za všetky zariadenia, ktoré vyrába a sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov, že v čase dodania pôvodnému odberateľovi nemajú žiadne materiálové ani výrobné závady. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za vadnú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebenie alebo akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, haváriou, nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčiastok za také, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia alebo opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, prevádzkou a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, pre ktoré sa reklamuje závada, autorizovanému distribútorovi produktov značky Graco na overenie tejto závady. Po overení reklamovanej závady spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky vadné súčasti. Zariadenie sa vráti koncovému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne závady materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČIASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrobené spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobcu. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody spôsobené tým, že dodala zariadenia na základe tejto dohody, alebo výbavou, prevádzkou a používaním akýchkoľvek produktov alebo ostatného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbanlivosti spoločnosti Graco, alebo inak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informácie o spoločnosti Graco

Ak chcete získať najnovšie informácie o produktoch Graco, navštívte stránku www.graco.com.

AK CHCETE SPRAVIŤ OBJEDNÁVKU, kontaktujte dodávateľa produktov spoločnosti Graco.

Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklad pôvodných pokynov. **This manual contains Slovakian. MM 3A1456**

Hlavné sídlo spoločnosti Graco: Minneapolis

Medzinárodné pobočky: Belgicko, Čína, Japonsko, Kórea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised 11/2011