

Ručná striekacia pištoľ na jemnú povrchovú úpravu

3A1728H SK

- Iba na prenosné použitie na architektonické nátery a povrchové úpravy -
- Neschválené na používanie v prostredí s výbušnou atmosférou ani v nebezpečných oblastiach -
- Určené len na profesionálne použitie -






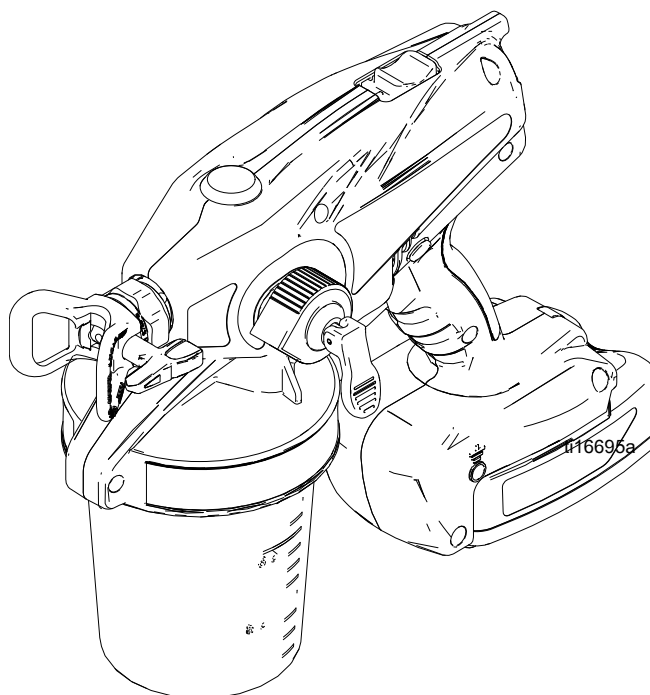
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si všetky výstrahy a pokyny uvádzané v tejto príručke a v súvisiacich príručkách. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Tieto pokyny si odložte.

Všetky modely:

Maximálny pracovný tlak 1700 psi (117 bar, 11,7 MPa)

Model			
16F887	✓		
16H240	✓		
16H241		✓	✓
16H242		✓	
16H243		✓	
262612		✓	
16H245		✓	
16H829		✓	



Obsah

Obsah	2	Začatie práce (alebo opätovné naplnenie nádoby) .	14
Dôležité informácie pre používateľa	2	Tabuľka na výber obojstranných trysiek	14
Upozornenia	3	Montáž trysky/chrániča (ak nie je namontovaná)	15
POKYNY NA UZEMNENIE	3	Začíname so základnými technikami	15
Oprava uzemňujúceho kábla	3	Stláčanie spúšte	15
Identifikácia komponentu	7	Zameriavanie pištole	15
Batéria a nabíjačka	8	Uvoľnenie trysky/chrániča	16
Nabíjanie akumulátora	8	Vypnutie a čistenie	17
Indikátory stavu nabíjačky akumulátora	9	Vyplachovanie pištole	17
Indikátor stavu pištole	9	Čistenie krytu pištole	19
Bežné postupy	10	Opotrebenie hrotu na jemnú povrchovú úpravu ..	19
Zámok spúšte	10	Uloženie	19
Umiestnenie plniaceho/ pretlakového ventilu pumpy .	10	Náhradné diely a sady	20
10	10	Zoznam dielcov	21
Postup pri znižovaní tlaku	10	Alternatívny spôsob plnenia	24
Umiestnenie trysky	10	Odstránenie vstupného ventilu/servis	25
Nastavenie prepínača vysokej/ nízkej úrovne (Rýchlosť motora)	11	Oprava výstupného ventilu	26
Nastavenie tlaku	11	Riešenie problémov	27
Inštalácia	12	Technické parametre	30
Ohybná nasávacía trubica	12	Záznamník nastavení preferovaných materiálov ..	31
Inštalácia striekacej pištole	13	Štandardná záruka spoločnosti Graco	32

Dôležité informácie pre používateľa

Pred použitím pištole si v tejto prevádzkovej príručke prečítajte všetky pokyny týkajúce sa správneho používania a bezpečnostné výstrahy.

TÚTO STRIEKACIU PIŠTOĽ NEVRACAJTE DO OBCHODU!
Ak sa vyskytne problém, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Graco na internetovej lokalite www.graco.eu.

Gratulujeme! Zakúpili ste si vysoko kvalitnú striekaciu pištoľ na farby od spoločnosti Graco Inc. Konštrukcia tejto striekacej pištole umožňuje najvyšší výkon pri striekaní architektonických farieb a ochranných náterov. Tieto dôležité informácie pre používateľa vám pomôžu oboznámiť sa s druhmi materiálov, ktoré sa v tejto striekacej pištole môžu používať.

Skôr než budete toto zariadenie používať, prečítajte si a dodržiavajte informácie na štítku na obale a od vášho dodávateľa si vyžiadajte kartu bezpečnostných údajov. Na štítku na obale a v karte

Farby, nátery a čistiace prostriedky obvykle spadajú do jednej z nasledovných **3 základných kategórií**:



NA BÁZE VODY: Na štítku na nádobky sa musí uvádzať, že tento materiál sa dá odstrániť mydlovou vodou. V tejto striekacej pištole sa môže používať tento druh materiálu. V tejto striekacej pištole sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru.



NA BÁZE OLEJA: Na štítku obalu sa musí uvádzať, že je tento materiál horľavý a že sa dá odstrániť buď pomocou lakového benzínu, alebo riedidlom. V karte bezpečnostných údajov sa musí uvádzať, že bod vzplanutia materiálu je vyšší než 38 °C (100 °F). Vaše striekacie zariadenie je kompatibilné s týmto typom materiálu. Materiály na báze oleja používajte vo vonkajších priestoroch alebo v dobre vetraných vnútorných priestoroch s prívodom čerstvého vzduchu. Pozrite si bezpečnostné výstrahy v tejto príručke.



HORĽAVÝ: Tento materiál obsahuje horľavé rozpúšťadlá, ako je xylén, toluén, nafta, MEK, riedidlo na lak, acetón, denaturovaný lieh a terpentín. Na štítku obalu sa musí uvádzať, že tento materiál je HORĽAVÝ. V tejto striekacej pištole sa môže používať tento druh materiálu. Horľavé materiály používajte vo vonkajších priestoroch alebo v dobre vetraných vnútorných priestoroch s prívodom čerstvého vzduchu. Pozrite si bezpečnostné výstrahy v tejto príručke.

Upozornenia

Nasledujú upozornenia, ktoré sa vzťahujú na bezpečné nastavenie, používanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. V texte tohto návodu vás výkričník upozorňuje na varovanie a symbol nebezpečenstva na konkrétne riziká. Keď nájdete tieto symboly v texte príručky alebo na výstražných štítkoch, prečítajte si tieto varovania. Symboly rizika a výstrahy špecifické pre produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tohto návodu všade tam, kde je to použiteľné.

⚠ UPOZORNENIE




NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU (UZEMNENIE)

Niektoré horľavé materiály a materiály na báze oleja vytvárajú pri sprejovaní statickú elektrinu. Statická elektrina vytvára nebezpečenstvo výbuchu a požiaru. Pištoľ má uzemňovací kábel, ktorý odvedie statickú elektrinu do uzemnenej elektrickej zástrčky. Pištoľ a všetky predmety v pracovnej oblasti by mali byť riadne uzemnené, aby bola zabezpečená ochrana pred statickým výbojom, iskrami a úrazmi.

- Keď striekate horľavé materiály alebo materiály na báze oleja, zapojte uzemňovací kábel.
- Ak sa vyskytuje iskrenie statickej elektriny alebo cítite elektrický výboj, okamžite prestaňte striekať a pištoľ zapojte do riadne uzemnenej elektrickej zástrčky pomocou dodaného uzemňujúceho kábla.


POKYNY NA UZEMNENIE

Pištoľ premiestnite z oblasti striekania na bezpečné miesto. Do pištole zapojte uzemňujúci kábel.

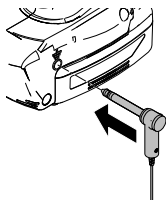

Z cievky odviňte uzemňujúci kábel a zapojte ho riadne uzemnenej elektrickej zástrčky.


Ak nie je uzemňujúci kábel dosť dlhý a nedočiahne do uzemnenej elektrickej zástrčky, je možné použiť uzemnený predlžovací kábel s tromi vodičmi.

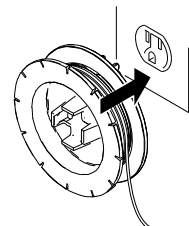

Oprava uzemňujúceho kábla


Ak sa uzemňujúci kábel poruší pri **cievke**, spravte nasledujúce kroky:

1. Odviňte kábel z uzemňovacej cievky a pomocou plochého skrutkovača ju otvorte.

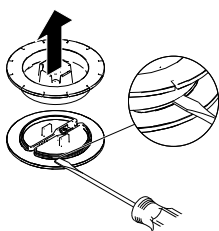

ti17082a

2. Povoľte skrutku na svorkovnici a odstráňte poškodený kábel. Z uzemňovacieho kábla odstráňte izoláciu, vložte do svorkovnice a utiahnite skrutku.

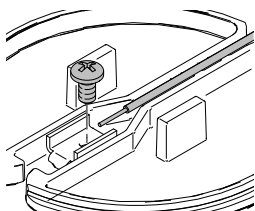


ti17080a

3. Spojte uzemňovaciu cievku.

Ak sa uzemňujúci kábel poruší pri **uzemňujúcej zástrčke**, spravte nasledujúce kroky:

1. Pri zástrčke stiahnite gumenú manžetu z kábla pretiahnite ju cez uzemňujúci kábel.

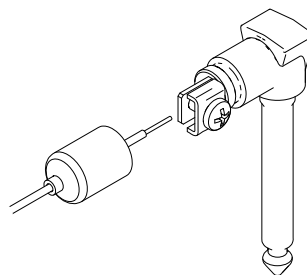

ti17081a

2. Uvoľnite skrutku a odstráňte poškodený kábel. Vložte odizolovaný uzemňujúci kábel a utiahnite skrutku.
3. Gumenú manžetu nasadte späť na uzemňujúcu zástrčku.

! WARNING



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Ako pomáhať pri predchádzaní požiaru a výbuchu:

- V uzavretých priestoroch nestríekajte zápalné alebo horľavé kvapaliny.
- S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.
- Farba alebo rozpúšťadlo, ktoré preteká cez zariadenie, môže vytvoriť statickú elektrinu. V prítomnosti farby alebo výparov rozpúšťadla spôsobuje statická elektrina nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Pištoľ a všetky predmety v pracovnej oblasti by mali byť riadne uzemnené, aby bola zabezpečená ochrana pred statickým výbojom, iskrami a úrazmi.
- Keď striekate horľavé materiály alebo materiály na báze oleja, vždy zapojte dodaný uzemňovací kábel. Pozrite si **Pokyny na uzemnenie**, strana 3.
- Ak sa vyskytuje iskrenie statickej elektriny alebo cítite elektrický výboj, okamžite ukončíte prácu a pištoľ zapojte do riadne uzemnenej elektrickej zástrčky pomocou dodaného uzemňujúceho kábla.
- Horľavé alebo zápalné materiály nestríekajte blízko otvoreného ohňa alebo zápalných zdrojov ako cigarety, vonkajšie motory a elektrické zariadenia.
- V pracovnom priestore nepoužívajte spínače osvetlenia, motory alebo podobné predmety, ktoré vytvárajú iskrenie.
- V oblasti striekania nefajčite ani striekacie zariadenie nepoužívajte v oblasti s prítomnosťou plameňa.
- Pracovný priestor udržiavajte v čistote, bez obalov od rozpúšťadiel alebo farieb, handier a iných horľavých materiálov.
- Oboznáňte sa so zložením farieb a rozpúšťadiel, s ktorými pracujete. Prečítajte si všetky karty bezpečnostných údajov a štítky na obaloch farieb a rozpúšťadiel. Dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu farieb a rozpúšťadiel.
- Na pracovisku musí byť pripravený funkčný hasiaci prístroj.



NEBEZPEČENSTVO PODKOŽNÉHO VSTREKNUTIA

Vysokotlaková pištoľ je schopná vstreknúť do tela toxíny a spôsobiť vážne zranenie. V prípade, že sa tak stane, **okamžite navštívte lekára**.

- Pištoľou nemierte ani nestríekajte na ľudí ani zvieratá.
- Ruky ani iné časti tela nekladajte do prúdu farby vychádzajúcej z pištole. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť úniky farby žiadnou časťou tela.
- Keď nestríekate, vždy zaisťte spúšť. Skontrolujte, či zámok spúšte funguje správne.
- Vždy používajte ochranný kryt trysky. Nestríekajte, ak nemáte správne umiestnený ochranný kryt trysky.
- Pri čistení a výmene trysiek buďte opatrní. V prípade, že sa trysky upchajú počas striekania, pred otočením alebo vybratím a vyčistením trysky postupujte podľa **pokynov na vypustenie tlaku**.
- Ak zariadenie nepoužívate, nenechávajte ho zapnuté a pod tlakom. Ak zariadenie nepoužívate, postupujte podľa **pokynov na vypustenie tlaku** a uzamknite spúšť.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte, či nie je poškodené. Všetky poškodené diely nahraďte originálnymi dielami spoločnosti Graco.
- Zariadenie je schopné vytvoriť tlak 1700 psi. Pri oprave používajte náhradné diely, ktoré sú vyrobené pre prácu s tlakom minimálne 1700 psi.
- Keď nestríekate, vždy zaisťte zámok spúšte. Skontrolujte, či zámok spúšte funguje správne. Zariadenie neprenášajte s prstom na spúšti.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky spoje bezpečné.
- Oboznáňte sa, ako zariadenie vypnúť a rýchlo uvoľniť tlak. Dôkladne sa oboznáňte s ovládaním zariadenia.











RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.

- Pri striekaní vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátor alebo masku.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nie ste mentálne a fyzicky schopní dodržiavať pokyny na používanie zariadenia.
- Nenačahujte sa do diaľky a nestojte na nestabilnom podklade. Vždy stojte v stabilnej polohe.
- Buďte pozorní a sledujte svoje činnosti.
- So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.
- Vždy okamžite vymeňte prasknuté, pokazené alebo chýbajúce diely za originálne diely spoločnosti Graco. Pozrite si zoznam dielov na strane 21.
- Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť platnosť schválení príslušných inštitúcií a vytvoriť bezpečnostné riziká.
- Skontrolujte, či majú všetky zariadenia dostatočné parametre a či sú schválené pre prostredie, v ktorom ich používate.

! WARNING

	<p>UPOZORNENIE K POUŽÍVANIU AKUMULÁTOROV</p> <p>Pri nesprávnom používaní môže akumulátor vytiecť, explodovať, spôsobiť popáleniny alebo vybuchnúť. Obsah otvoreného akumulátora môže spôsobiť ťažké podráždenie a/alebo chemické popáleniny. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade zásahu očí ich vyplachujte aspoň 15 minút vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batériu vymieňajte len v dobre vetraných priestoroch bez horľavých alebo vznetlivých materiálov, vrátane farieb alebo rozpúšťadiel. • Keď sa batéria nepoužíva, zabráňte jej styku s kovovými predmetmi, napríklad kľúčmi, klincami, skrutkami alebo inými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť skrat pólou batérie. • Pri striekaní zápalných materiálov používajte iba akumulátor Graco SlimLine 16G610. Pri striekaní zápalných materiálov nepoužívajte akumulátor Graco premium 16D558. • Neodhadzujte do ohňa. • Akumulátor nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Graco, ktoré sú uvedené v tejto príručke. • Neskladujte pri teplotách pod 0 °C alebo nad 45 °C (32 °F alebo 113 °F). • Nepoužívajte pri teplotách pod 4 °C alebo nad 32 °C (40 °F alebo 90 °F). • Akumulátor nevystavujte účinkom vody alebo dažďa. • Akumulátor nerozoberajte, nestláčajte a neprerážajte. • Pri likvidácii akumulátora postupujte podľa miestnych nariadení a/alebo predpisov.
    	<p>NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A VÝBUCHU Z NABÍJAČKY</p> <p>Pri nesprávnom nastavení alebo použití nabíjačky môže nastať úraz elektrickým prúdom, požiar a explózia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch bez horľavých alebo vznetlivých materiálov, vrátane farieb alebo rozpúšťadiel. • Nenabíjajte na vznetlivom alebo horľavom povrchu. • Počas nabíjania batériu nenechávajte bez dozoru. • Po dokončení nabíjania ihneď odpojte nabíjačku a vyberte batériu. • Nabíjajte len batérie schválené spoločnosťou Graco uvedené v tomto návode. Iné batérie môžu vybuchnúť. • Používajte len na suchých miestach. Nevystavujte účinkom vody alebo dažďa. • Nabíjačku nepoužívajte, ak je prasknutá alebo poškodená. • Ak je poškodený napájací kábel, vymeňte nabíjačku alebo napájací kábel (v závislosti od modelu). • Batériu do nabíjačky nikdy netlačte nasilu. • Keď nabíjačku používate v exteriéri, vždy zabezpečte suché miesto a použite predĺžovací kábel vhodný na používanie v exteriéri. • Pred čistením odpojte nabíjačku od zásuvky. • Pred vložením batérie do nabíjačky skontrolujte, či je jej povrch čistý a suchý. • Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjacie. • Nerozoberajte nabíjačku. Ak je potrebujete servis alebo opravu, prineste nabíjačku do autorizovaného servisného strediska.
	<p>NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM</p> <p>Ak v zariadení použijete kvapalinu, ktorá v tlakových zariadeniach reaguje s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Ak nedodržíte toto varovanie, môžete spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné riedidlá na základe halogénovaných uhľovodíkov, ani tekutiny, ktoré takéto riedidlá obsahujú. • Nepoužívajte bieliaci prostriedok na báze chlóru. • Veľa iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie získate u predajcu materiálu.
	<p>NEBEZPEČENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO VÝPAROV</p> <p>Pri vniknutí do očí alebo zasiahnutí pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo výpary spôsobiť vážne poranenia alebo smrť.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prečítajte si karty bezpečnostných údajov, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami kvapalín, ktoré používate. • Uchovávajte nebezpečné tekutiny v nádobách a zneškodnite ich v súlade s príslušnými pokynmi.

 **WARNING****PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY**


Pri obsluhu, údržbe alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné osobné ochranné pomôcky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením, vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Tieto ochranné pomôcky zahrňujú, okrem iného, nasledovné:

- Ochranné okuliare a chrániče sluchu.
- Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčani výrobcu kvapaliny a rozpúšťadla.

KALIFORSKÝ NÁVRH 65

Tento produkt obsahuje chemickú látku, ktorá sa v štáte Kalifornia považuje za látku spôsobujúcu rakovinu, vrodené poruchy alebo iné poškodenia reprodukčného zdravia. Po manipulácii si umyte ruky.

Identifikácia komponentu

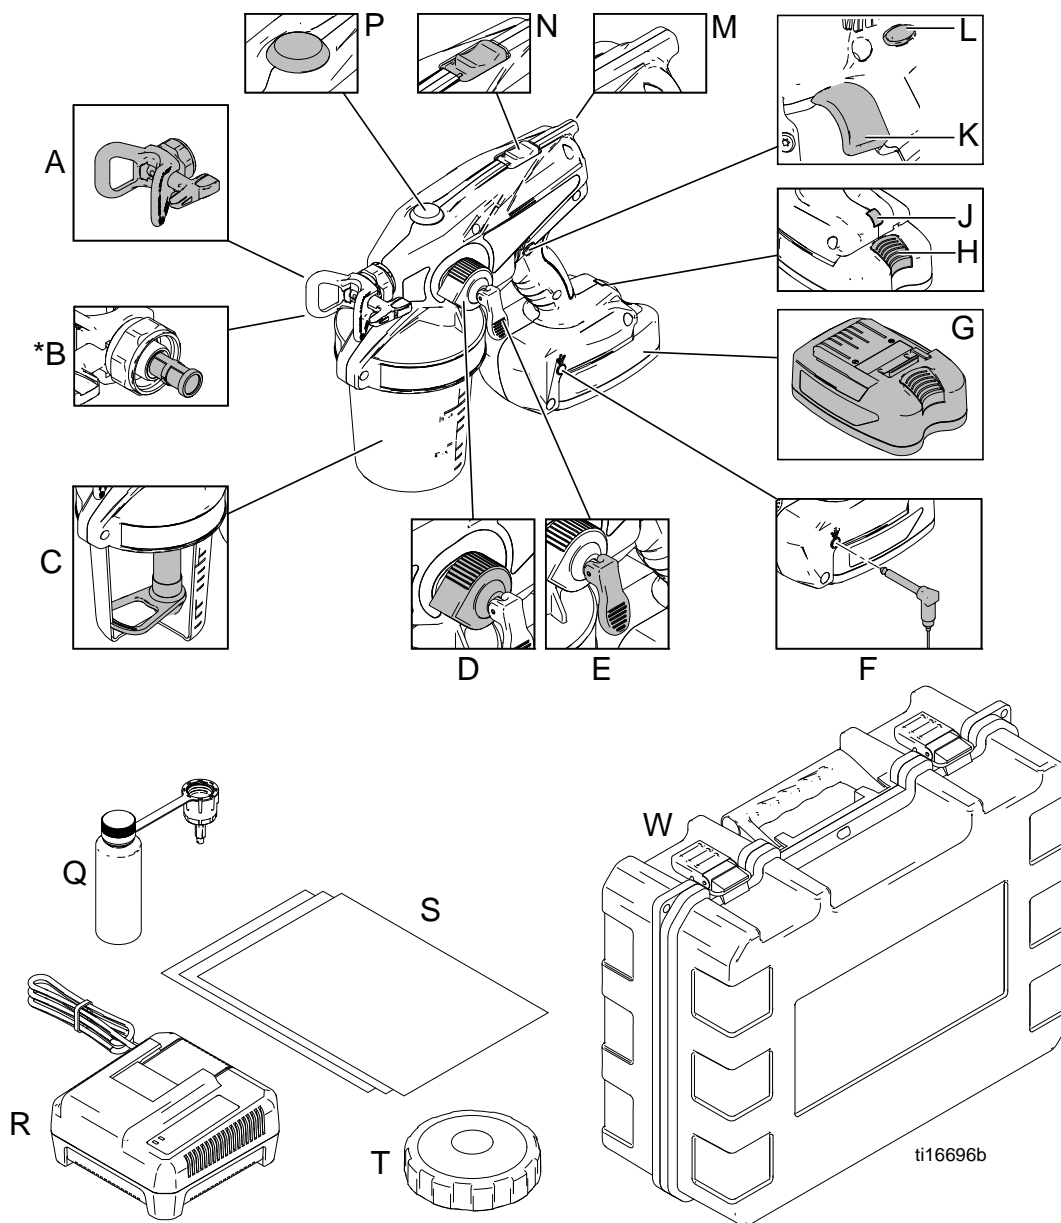

A	Tryska na jemnú povrchovú úpravu/chránič
*B	Filter trysky (*s opačným závitom)
C	Ohybná nasávacía trubica
D	Regulátor tlaku
E	Plniaci/bezpečnostný tlakový ventil
F	Uzemňujúca zástrčka
G	Akumulátor SlimLine
H	Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
J	Indikátor stavu
K	Spúšťač

L	Zámok spúšte
M	Statický drôt
N	Prepínač vysokej/nízkej úrovne (rýchlosť motora)
P	Zátka prístupu výstupného ventilu
Q	Uvedenie do Prevádzky / Storage Kit
R	Lithium Ion Nabíjačka Batérií
S	Cup Liner Výmena (10 kusov)
T	Pohár Veko
W	Skladovanie Case



***POZNÁMKA:** Filter trysky má opačný závit. Uzáver utiahnite otáčaním doľava (alebo proti hodinovým ručičkám) a otáčaním doprava (alebo v smere hodinových ručičiek) ho uvoľnite.

Batéria a nabíjačka

- **Lítiové akumulátory:** Batérie si vyžadujú len minimálnu údržbu. Môžu sa používať pri akejkoľvek úrovni nabitia bez vytvorenia pamäťového efektu.
- **Funkcie na ochranu batérií:** Batérie obsahujú ochranné funkcie na maximalizovanie životnosti. Ak sa striekacie zariadenie zastaví počas používania, pozrite si svetelné indikátory striekacieho zariadenia a batérie a určte potrebnú činnosť.
- **Výdrž batérie:** Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, striekajte pri nižšom tlaku, s väčšími tryskami, s hustejšími materiálmi a pri nižších teplotách.
- **Nabíjanie horúcej alebo studenej batérie:** Batériu môžete ihneď vložiť do nabíjačky. Nabíjanie sa nespustí, kým teplota batérie nedosiahne povolený rozsah. Keď batéria dosiahne povolený teplotný rozsah, nabíjanie sa spustí automaticky.
- **Používanie batérie pri nízkej teplote:** Batérie možno používať pri nízkych teplotách. Ak však svetelný indikátor na striekacom zariadení ukazuje, že je batéria príliš studená, môžete batériu zohriať prevádzkou striekacieho zariadenia v režime plnenia s použitím vody po dobu jednej minúty. Po zahriatí batérie na prevádzkovú teplotu bude striekacie zariadenie fungovať správne.
- **Skladovanie batérie:** Na maximalizáciu životnosti batérií medzi jednotlivými použitiami skladujte batérie úplne nabité pri teplote 0 — 22 °C (32 — 70 °F) v prostredí s nízkou úrovňou vlhkosti. Batérie skladujte úplne nabité.
- **Výmena batérie:** Ak je batéria úplne nabitá, ale nedokáže fungovať dlhšie ako po dobu zodpovedajúcu vystriekaniu jednej nádoby materiálu alebo sa striekacie zariadenie vôbec nespustí, batériu je potrebné vymeniť.



Likvidácia batérie

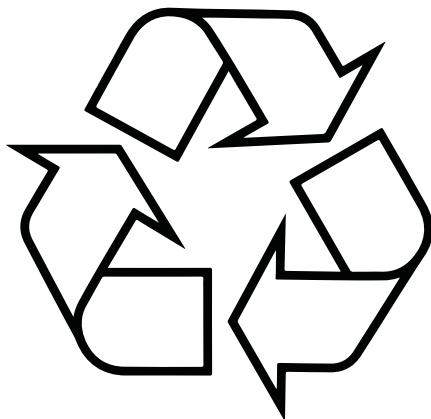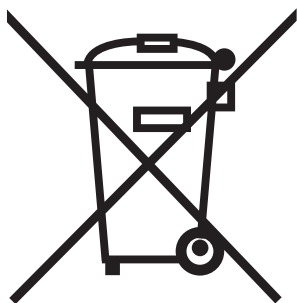Batérie nevyhadzujte do odpadu. Ak chcete nájsť recyklačné stredisko v USA alebo v Kanade, zavolajte na číslo 1 800 822 8837 alebo navštívte lokalitu www.call2recycle.org.



ti25930a


Nabíjanie akumulátora

		
Batériu vymieňajte a nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch bez horľavých alebo vznetlivých materiálov, vrátane farieb alebo rozpúšťadiel.		

Batérie sú z výroby čiastočne nabité, aby sa udržala ich optimálna životnosť, a pred prvým použitím sa musia nabiť. Nabitie vybitej batérie na 80 % trvá približne 45 minút a potom sa môže používať. Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne 75 minút.

1. Nabíjačku umiestnite na suché a dobre vetrané miesto bez horľavých alebo vznetlivých materiálov, vrátane farieb alebo rozpúšťadiel.

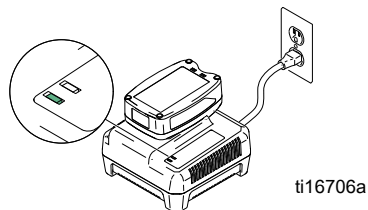


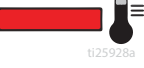

2. Nabíjačku zapojte do elektrickej zástrčky a akumulátor vložte podľa nákresu (kontrolka sa rozsvieti za 5 sekúnd).




3. Keď sa batéria úplne nabije, ihneď odpojte nabíjačku od zdroja napájania a vyberte batériu z nabíjačky.

Indikátory stavu nabíjačky akumulátora

POZNÁMKA: Keď nabíjačku pripojíte do siete, svetelné indikátory stavu nabíjačky budú niekoľkokrát striedavo blikať nazeleno a načerveno a potom zhasnú. Znamená to, že nabíjačka je pripravená nabíjať batériu.

Štítok	Stav	Popis
 ti25925a	Svieti zelená kontrolka	Indikuje plné nabitie batérie. Batériu možno používať.
 ti25926a	Bliká zelená kontrolka	Nabíjanie batérie, indikuje nabitie na 80 %. Batériu možno používať.
 ti25927a	Bliká červená kontrolka	Nabíjanie batérie, indikuje nabitie na menej ako 80 %. Batériu NEPOUŽÍVAJTE.
 ti25928a	Svieti červená kontrolka	Batéria je príliš horúca alebo studená na nabíjanie. Vyberte batériu a pred nabíjaním ju nechajte vychladnúť alebo zohriať.
 ti25929a	Striedavo blika zelená/červená kontrolka	Ak indikátor po vybratí batérie prestane blikať, znamená to, že batériu treba vymeniť. Ak blikanie pokračuje aj po vybratí batérie, vymeňte nabíjačku.

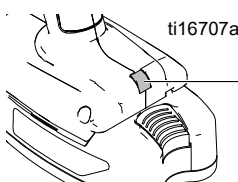


Indikátor stavu pištole

Indikátor	Stav	Popis
 ti16707a	Zhasnutý	Normálna prevádzka.
	Neprerušované červené svetlo	Akumulátor má málo energie a musí sa nabiť alebo je veľmi chladný a pred striekaním sa musí zahriať.
	Blikajúce červené svetlo	Teplota akumulátora je príliš vysoká alebo je upchaná tryska. Pozrite časť Riešenie problémov , strana 27.

*POZNÁMKA: Indikátor stavu pištole je viditeľný 10 sekúnd po uvoľnení spúšte.


Bežné postupy

Zámok spúšte

			
<p>Ak zastavíte striekanie, vždy zaistíte zámok spúšte, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu pištole rukou alebo pri jej páde alebo náraze.</p>			



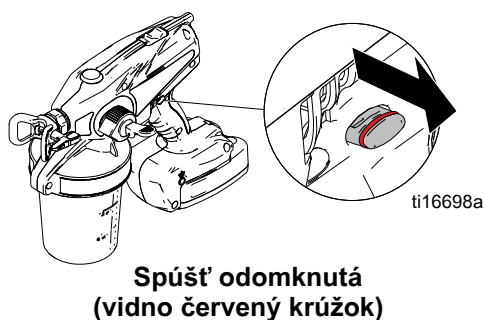


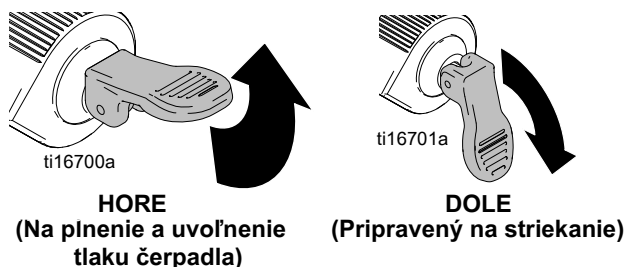
Spúšť zamknutá







Spúšť odomknutá
(vidno červený krúžok)

Umiestnenie plniaceho/ pretlakového ventilu pumpy


			
--	---	---	--




Postup pri znižovaní tlaku

			
<p>Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Pištoľou nemierte ani nestriekajte na ľudí ani zvieratá. Pred striekaciu pištoľ si nekladte ruky ani žiadnu inú časť tela. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť prúd farby žiadnou časťou tela.</p> <p>Pri používaní sa v tomto striekacom zariadení vytvára tlak 1700 psi. Vyberte batériu a vykonajte tento Postup pri vypúšťaní tlaku vždy, keď prestanete rozstrekať materiál, a pred čistením, kontrolou, údržbou alebo prepravou zariadenia. Predídete tak prípadnému vážnemu zraneniu.</p>			

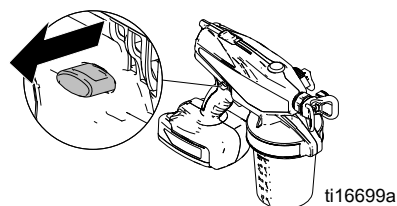


4. Zapnite uzamykanie spúšte.

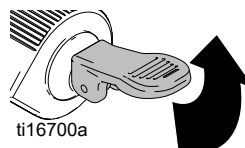


5. Ak chcete uvoľniť tlak, potiahnite plniaci/pretlakový ventil pumpy smerom HORE.



Umiestnenie trysky


			
<p>Pred nastavovaním trysky postupujte vždy podľa Postupu uvoľnenia tlaku.</p>			

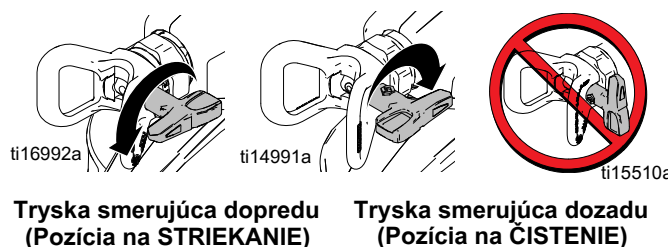

Nastavenie prepínača vysokej/ nízkej úrovne (Rýchlosť motora)




Nízka rýchlosť' Vysoká rýchlosť'

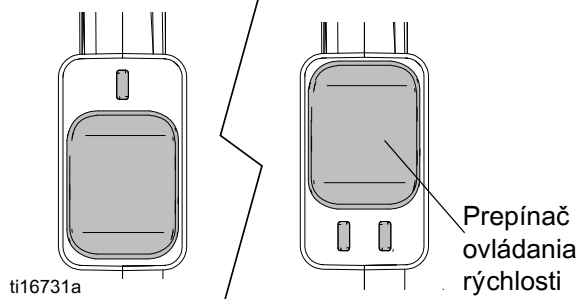


1. Ak chcete predĺžiť trvanie akumulátora, skúste striekať pri nízkej rýchlosti motora, aby ste získali prijateľný vzor po striekaní.
2. Aj je to potrebné na získanie prijateľného vzoru, prepnite na vyššiu rýchlosť.

Nastavenie tlaku

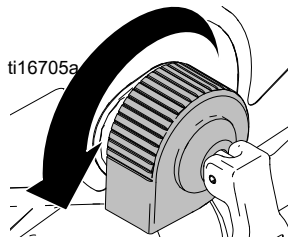

Nastavenie minimálneho tlaku

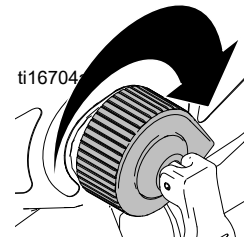

Nastavenie maximálneho tlaku

1. Aby sa predišlo nadmernému striekaniu, vždy striekajte na najnižšom tlaku, pri ktorom získate prijateľný vzor po striekaní.
2. Nastriekajte skúšobný vzor a nastavte tlak, aby ste získali požadované pokrytie.
3. Keď je pri niektorých materiáloch tlak nastavený príliš nízko, nemusí z pištole striekať žiaden materiál. Zvýšte tlak pomocou ovládača.

Inštalácia

--	--	--	--	--	--	--

Horľavé výpary (ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby) sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať.

Pozrite si **pokyny na uzemnenie**, strana 3.

V uzavretých priestoroch nestriekajte horľavé alebo zápalné kvapaliny.

S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.

POZNÁMKA

V tejto striekacej pištoľi sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru. Používanie týchto čistiacich prostriedkov môže poškodiť striekaciu pištoľ.

POZNÁMKA


NETREPTE materiálmi, ktoré sa majú použiť v tejto pištoľi. V niektorých lakoch a glazúrach na jemnú povrchovú úpravu vznikajú bubliny, čo môže ovplyvniť výkonnosť pištole. Materiál premiešajte alebo si pozrite odporúčania výrobcu pre materiál, ktorý budete používať.

Ohybná nasávacia trubica

Táto pištoľ sa dodáva s nasávacou trubicou, ktorú je možné nastaviť na striekanie do viacerých smerov.


Striekacie stropov, stien a rohových ornamentov

Pri striekaní stien alebo múrov otočte manžetu nasávacej trubice pred nádobu na materiál.

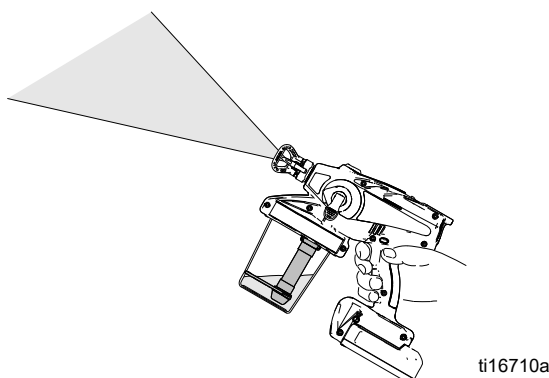


Striekacie dlažiek a podlažných líšt

Pri striekaní dlažiek otočte manžetu nasávacej trubice za nádobu na materiál.

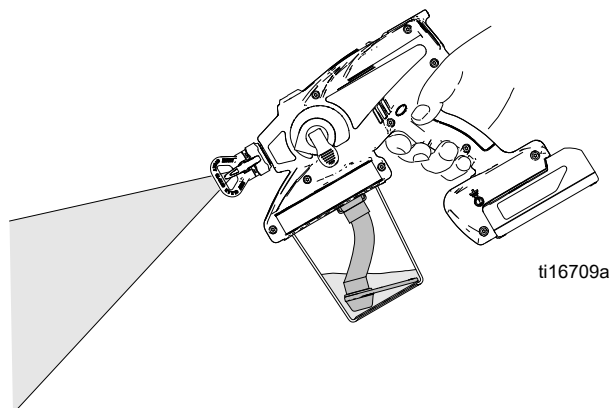


POZNÁMKA: Ak pištoľ pri striekaní príliš nahnete, nasávacia trubica sa dostane mimo materiálu a zariadenie prestane striekať.

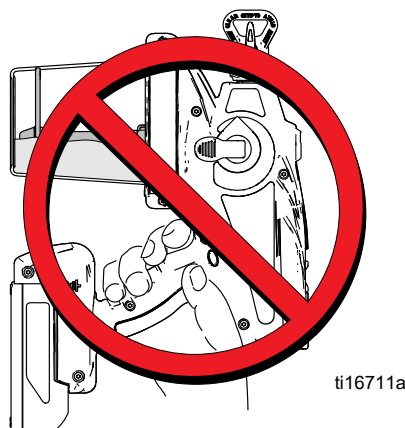

Inštalácia striekacej pištole


Zariadenie môže po kúpe obsahovať malé množstvo testovacieho materiálu z výroby. **Pred prvým použitím zariadenia vypláchnite tieto zvyšky zo zariadenia:**

1. Nádobu na materiál naplňte vodou alebo kompatibilným rozpúšťadlom, založte na pištoľ a utiahnite rukou.

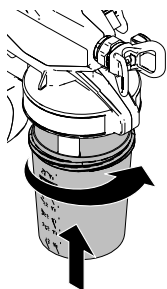


ti16712a

2. Ventil pumpy potiahnite smerom HORE a potom stlačte spúšť na 10 sekúnd.

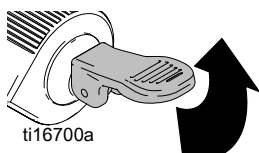


ti16700a

3. Plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.

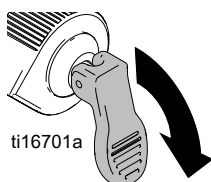


ti16701a

4. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a 10 sekúnd striekajte do oblasti na odpad.

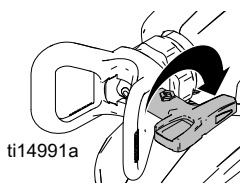


ti14991a

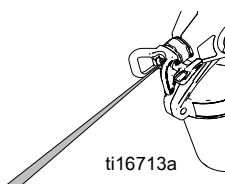


ti16713a

5. Zaisťte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

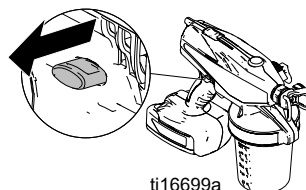


ti16699a

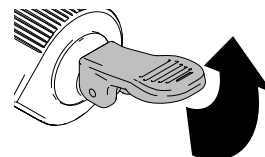

ti16700a

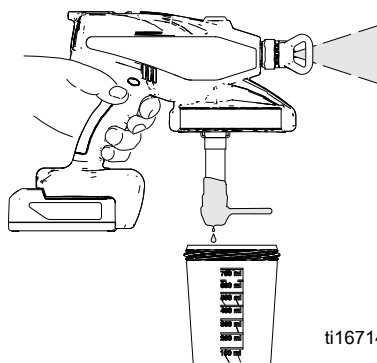


6. Odmontujte nádobu na materiál.
7. Odistite spúšť, plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE, pištoľ držte kúsok nad nádobou na materiál a stlačte spúšť, aby ste vypustili kvapalinu z pumpy.



ti16714a

8. Plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom HORE a stlačením spúšte dokončíte prepláchnutie.
9. Materiál v nádobe zlikvidujte.


Začatie práce (alebo opätovné naplnenie nádoby)


Pri striekaní zápalných alebo horľavých materiálov:

- Pri opätovnom plnení preneste celú pištoľ z nebezpečnej oblasti.
- Pri opätovnom plnení vždy uzemnite nádobu na materiál.
- Po naplnení nádoby plechovku s materiálom prikryte.


1. Zastavte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

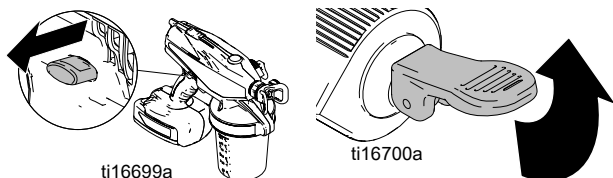


2. Do nádoby vložte igelitové vrečko, naplňte ju materiálom a nasrutkujte ju na pištoľ.

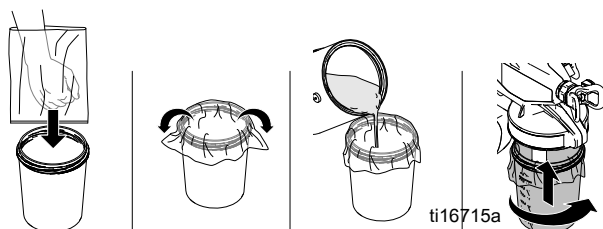

3. Odistite spúšť a stlačte ju na 10 sekúnd. Naplňte tak pumpu. Následne uvoľnite spúšť a ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.

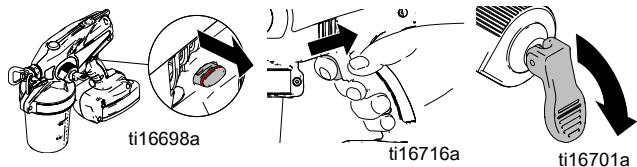


4. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a spustite zariadenie, aby striekalo do oblasti na odpad asi 5 sekúnd.

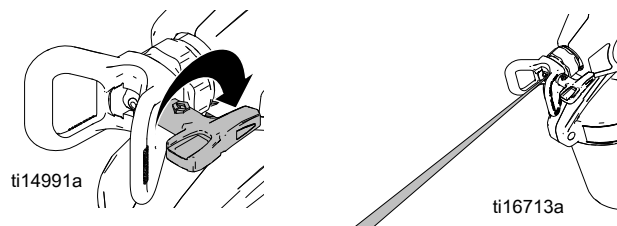

5. Ak chcete uvoľniť tlak, potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE. Potom trysku otočte späť do pozície na striekanie.

POZNÁMKA: Ak nedodržíte tento postup, výsledky práce môžu byť nedostatočné.

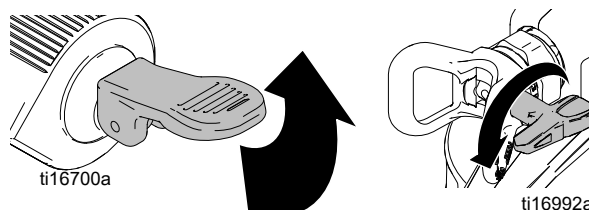

POZNÁMKA: Ak sa pištoľ nenaplní, postupujte podľa časti **Alternatívny spôsob plnenia** (strana 24).

Tabuľka na výber obojstranných trysiek

Materiály na jemnú povrchovú úpravu a veľkosti trysiek			
Ventilátor Šírka	TENKÝ Škrvy	STREDNÝ Laky, čističlá	ŤAŽKÝ Smalty
4 palce (10 cm)	208	210	
6 palcov (15 cm)	308	310	312
8 palcov (20 cm)		410	412


Používajte so všetkými materiálmi na jemnú povrchovú úpravu, vrátane „teplých“ rozpúšťadiel.

Montáž trysky/chrániča (ak nie je namontovaná)


POZNÁMKA: Používajte iba trysku/chrániča na jemnú povrchovú úpravu od spoločnosti Graco.



1. Zastavte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

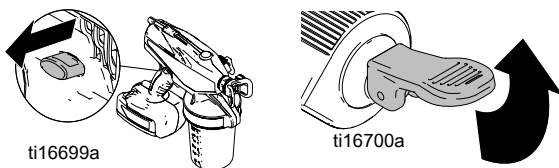


2. Nainštalujte filter na striekaciu pištoľ/chránič. **POZNÁMKA:** Filter má opačný (ľavý) závit. Ak ho chcete namontovať, **otáčajte doľava** (alebo proti smeru hodinových ručičiek). Ak ho chcete odmontovať, **otáčajte doprava** (alebo v smere hodinových ručičiek).

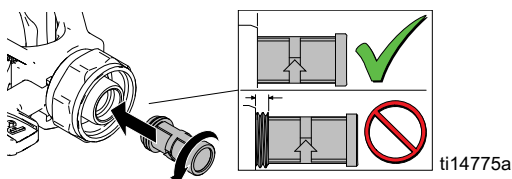

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je filter úplne zaskrutkovaný do trysky/chrániča. Zabráňte tak jeho zničeniu. Nepoužívajte poškodený filter, pretože to môže spôsobiť slabý výkon pištole.

3. Naskrutkujte trysku/chránič na pištoľ. Maticu utiahnite tak, aby bola do zariadenia pevne utiahnutá. Maticu neuťahujte príliš silno.

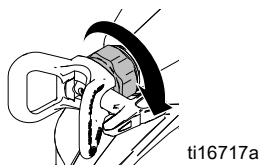


POZNÁMKA

Tryska je súčasťou dielu, ktorý tvorí tryska/chránič. Ak ju odstránite, zničíte ju.


Začínáme so základnými technikami

Predtým, ako začnete striekať povrch, vyskúšajte si tieto základné techniky na kúsku kartónu.

- Pištoľ držte vo vzdialenosti 10 palcov (25 cm) od povrchu a mierte priamo na povrch. Ak pištoľ nakloníte, vytvoríte nerovnomerný povrch.

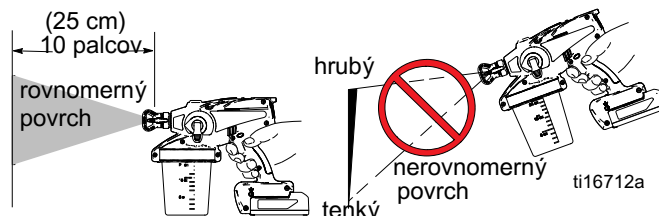


- Pištoľ udržiajte namierenú priamo dopredu. Ak pištoľ nakloníte do strán, vytvoríte nerovnomerný povrch.

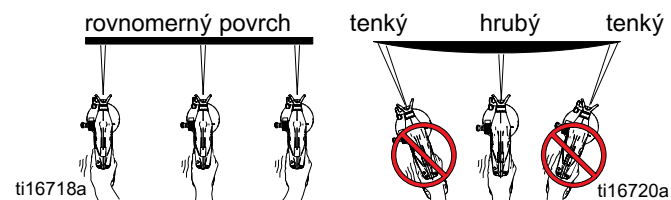

POZNÁMKA: Výsledok závisí aj od toho, ako rýchlo pohybujete pištoľou. Ak materiál pulzuje, pištoľou pohybujete príliš rýchlo. Ak materiál kvapká, pištoľou pohybujete príliš pomaly. Pozrite časť **Riešenie problémov**, strana 27.


Stláčanie spúšte

Spúšť stlačte až potom, ako začnete ťah. Na konci ťahu uvoľnite spúšť. Pištoľ musí byť počas stlačenia spúšte v pohybe.

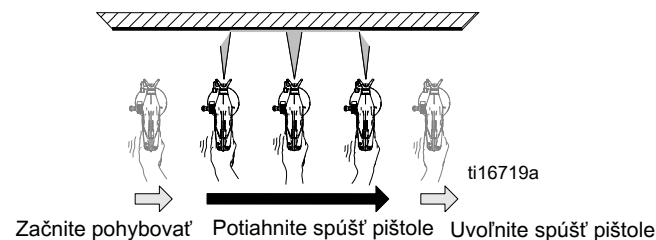

Zameriavanie pištole

Trysku pištole namierte na spodnú hranu predošlého ťahu tak, aby každý ťah bol napoly prekrytý nasledujúcim.

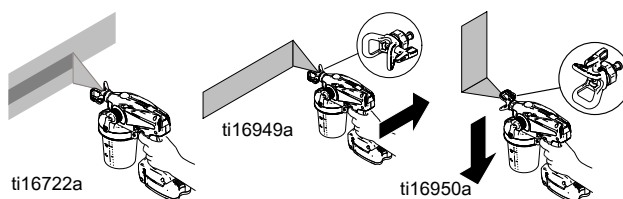


Uvoľnenie trysky/chrániča




Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Pištoľou nemierte ani nestriekajte na ľudí ani zvieratá. Ruky ani iné časti tela nekladajte do prúdu farby vychádzajúcej z pištole. Napríklad, nepokúšajte sa zastaviť úniky farby žiadnou časťou tela.


1. Ak chcete uvoľniť upchanú trysku, zaistíte spúšť a plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

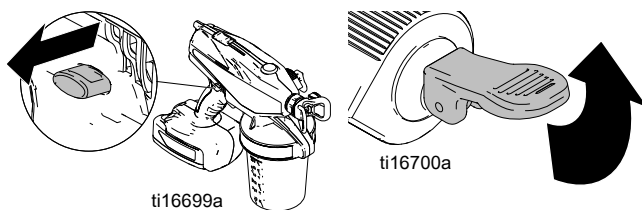


2. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE.

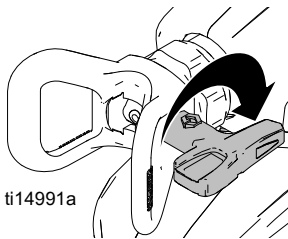


3. Pištoľ namierte do oblasti na odpad, uvoľnite spúšť a plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie. Stlačte spúšť a vyčistíte trysku.

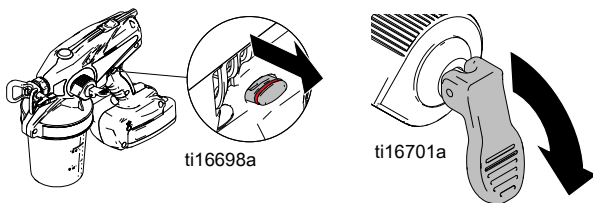


4. Zapnite uzamykanie spúšte. Plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak a trysku otočte späť do pozície na STRIEKANIE.

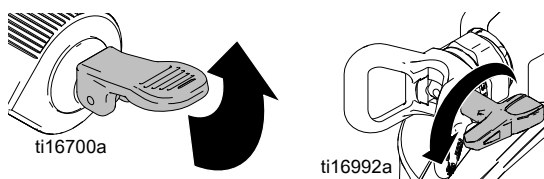

5. Odistite spúšť, plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE a začnite striekať.

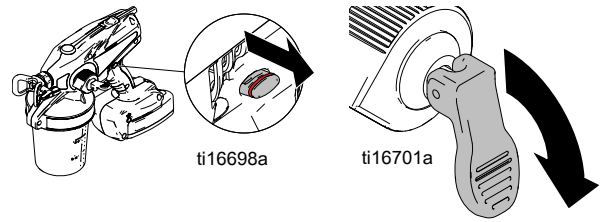

6. Ak je tryska stále upchatá, opakujte kroky 1 - 5 a trysku niekoľkokrát prepnite medzi pozíciami na STRIEKANIE a ČISTENIE. Ak chcete uvoľniť tlak, odstrániť a vyčistiť filter alebo vymeniť trysku, zopakujte krok 1.

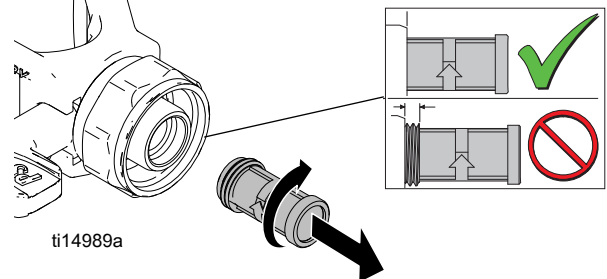


POZNÁMKA: Filter má opačný (ľavý) závit: Ak ho chcete namontovať, **otáčajte doľava** (alebo proti smeru hodinových ručičiek). Ak ho chcete odmontovať, **otáčajte doprava** (alebo v smere hodinových ručičiek).

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je filter úplne zaskrutkovaný do trysky/chrániča. Zabráňte tak jeho zničeniu. Nepoužívajte poškodený filter, pretože to môže spôsobiť slabý výkon pištole.

7. Po vyčistení zaistíte spúšť a otočte rukoväť v tvare šípky späť do pozície na STRIEKANIE.

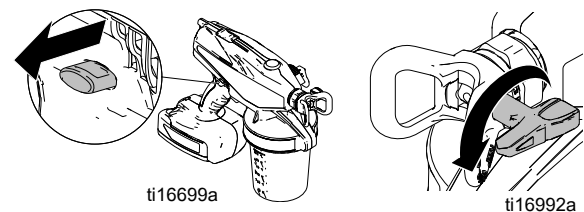




Vypnutie a čistenie

POZNÁMKA

Keď sa striekacia pištoľ po každom použití správne nevyčistí, môže v nej stvrdnúť farba, môže sa poškodiť samotná pištoľ a zruší sa tým záruka. V pištoli neskladujte žiadne rozpúšťadlá okrem lakového benzínu. Pred skladovaním vždy vypláchnite s čerpadlom Graco.


Vyplachovanie pištole

		
<p>Cez trysku nestriekajte rozpúšťadlá. Trysku vyčistite vo vedre s kompatibilným rozpúšťadlom.</p> <p>S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.</p>		


POZNÁMKA

Chráňte vnútorné časti striekačky pred vodou. Pištoľ neponárajte do čistiacej kvapaliny. Otvory v kryte umožňujú chladenie vnútorných mechanických častí a elektroniky. Ak sa voda alebo čistiaca kvapalina dostane do týchto otvorov, môže dôjsť k poruchám pištole alebo jej trvalému poškodeniu.


1. Zaisťte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

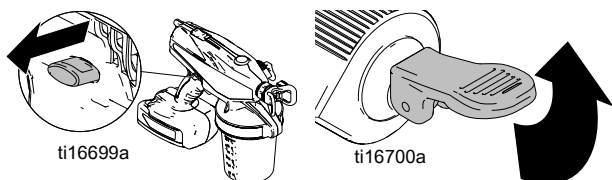


2. Vyberte nádobu na materiál a zvyšný materiál vráťte do príslušnej plechovky. Igelitové vrecko po použití zlikvidujte.

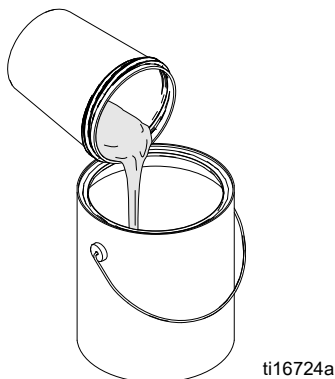


3. Odmontujte a vyčistite nasávaciu trubicu, prepláchnite ju vodou (alebo preplachovacou kvapalinou). Vyčistite ju vždy, keď čistíte pištoľ. Nasávaciu trubicu znova nasadte.

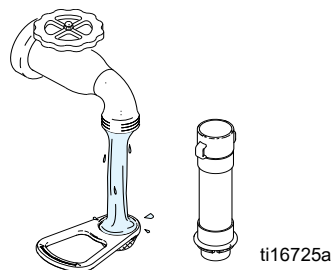

4. Ak nepoužívate igelitové vrecko, očistite nádobu a naplňte ju vodou alebo vhodnou preplachovacou kvapalinou.

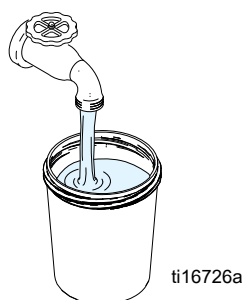

5. Nádobu na materiál znova nasadte na pištoľ a pištoľou potraďte, aby ste čistou vodou očistili celý vnútrošok nádoby.

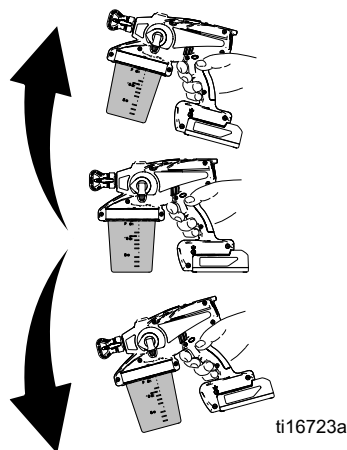


6. Odistite spúšť a striekajte asi 15 sekúnd. Zapnite uzamykanie spúšte.




7. Kontaminovanú kvapalinu zlikvidujte a nádobu znova naplňte vhodnou preplachovacou kvapalinou.

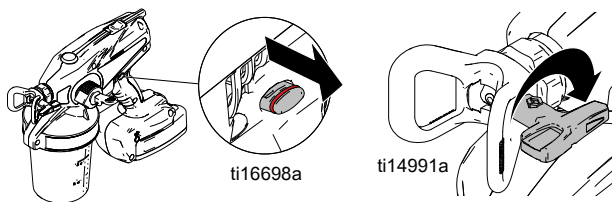


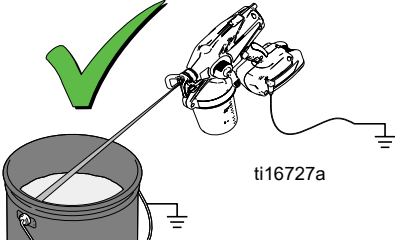
8. Odistite spúšť, trysku otočte do pozície na ČISTENIE a stlačte spúšť na 5 sekúnd, aby ste naplnili pištoľ.

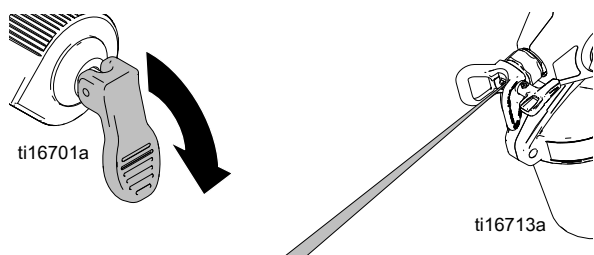


9. Plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie. Spustíte zariadenie, aby striekalo do oblasti na odpad, až kým sa vo vode alebo preplachovacej kvapaline prestane objavovať farba.



10. Ak pištoľ nie je celkom čistá, opakujte kroky 4 až 9.


 	
<p>Aby ste zabránili vážnemu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia, nevystavujte elektroniku zariadenia preplachovacím rozpúšťadlám. Pri vyplachovaní držte pištoľ najmenej 25 cm nad okrajom nádoby.</p>	
	 <p>ti16727a</p>
<p>S týmto zariadením pracujte iba v dobre vetraných priestoroch. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore. Pri preplachovaní rozpúšťadlami pištoľ a odpadovú nádobu vždy uzemnite.</p>	

11. Zaisťte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

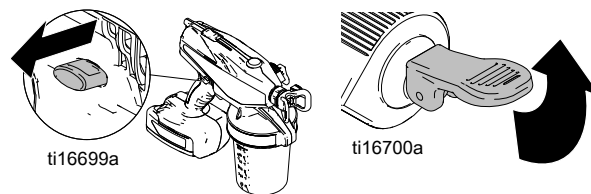


12. Odmontujte nádobu na materiál a použitú kvapalinu zlikvidujte.

13. Pevným drôtom, ako je napríklad spinka na papier, vyskúšajte, či je odzdušňovací otvor otvorený.

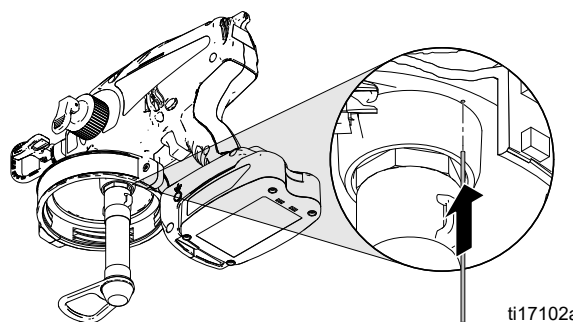

14. Odmontujte trysku/chránič a očistite ju čistou vodou alebo preplachovacou kvapalinou. Ak je to potrebné, na uvoľnenie a odstránenie zaschnutého materiálu môžete použiť jemnú kefku.

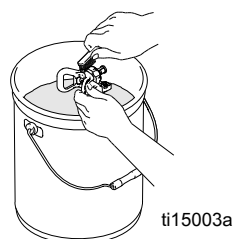

POZNÁMKA

Tryska je trvalo pripojená na chránič. Ak sa tryska vyberie z ochranného krytu, môže sa poškodiť zostava trysky.

Trysku/kryt alebo saciu trubicu neskladujte v žiadnych rozpúšťadlách okrem lakových benzínov. Poškodenie častí môže dôjsť.

Čistenie krytu pištole

- Mäkkou handričkou navlhčenou vo vode alebo v preplachovacej kvapaline utrite kryt zariadenia. Striekaciu pištoľ **NEPONÁRAJTE** do kvapalín.



ti16728a

<p>Táto pištoľ je vybavená statickým drôtom, ktorý znižuje vytváranie statického náboja, čím znižuje riziko požiaru a výbuchu. DAJTE POZOR, ABY TENTO POVRCH NEBOL NADMERNE NASTRIEKANÝ.</p>		
		<p>ti16951a</p>

Opotrebenie hrotu na jemnú povrchovú úpravu

- V závislosti od abrazivnosti farby môže byť potrebná výmena hrotu na jemnú povrchovú úpravu/chrániča.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je tryska opotrebovaná. Pozrite časť **Riešenie problémov**, strana 27.


Uloženie

--	--	--

POZNÁMKA


Keď sa striekacia pištoľ pri uskladnení neošetrí s ochranným prostriedkom na pumpy, pri jej ďalšom používaní nemusí správne fungovať. Striekaciu pištoľ vždy po čistení prepláchnite ochranným prostriedkom na pumpy. **Voda a rozpúšťadlá iné ako lakový benzín, ktoré zostanú v pištoľi, zapríčinia koróziu a poškodenie čerpadla.**

- V nádobe na materiál rozpustíte 4 unce (113 g) ochranného prostriedku na čerpadlo v 4 unciach (113 g) vody.

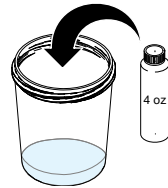

ti16729a

- Nádobu naskrutkujte na pištoľ, plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom HORE a stlačte spúšť asi na 10 sekúnd.

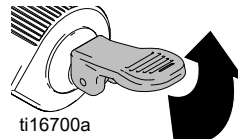


ti16700a




ti16716a


- Trysku otočte do pozície na ČISTENIE, plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie a pištoľ namierte do oblasti na odpad. Stlačte spúšť na 1 - 2 sekundy.

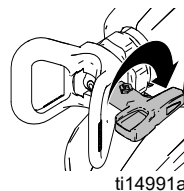

ti14991a

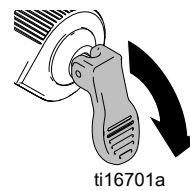

ti16701a

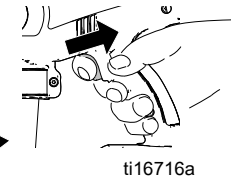


ti16716a

- Použitú ochrannú zmes na pumpy zlikvidujte a nádobu na materiál opláchnite vodou.




ti16726a

- Pred uskladnením akumulátor plne nabite. Pozrite si časť **Nabíjanie akumulátora**, strana 8.
- Zariadenie uložte vo vnútri na chladnom a suchom mieste. Zariadenie skladujte **iba vo vzpriamenej polohe**. Pištoľ nikdy neskladujte s materiálom v nádobe.

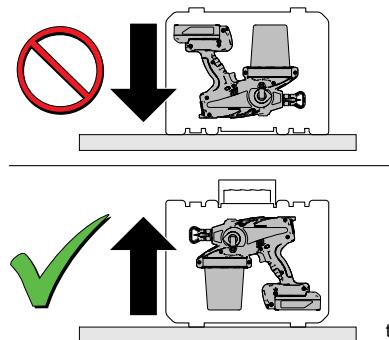

ti16730a

Náhradné diely a sady

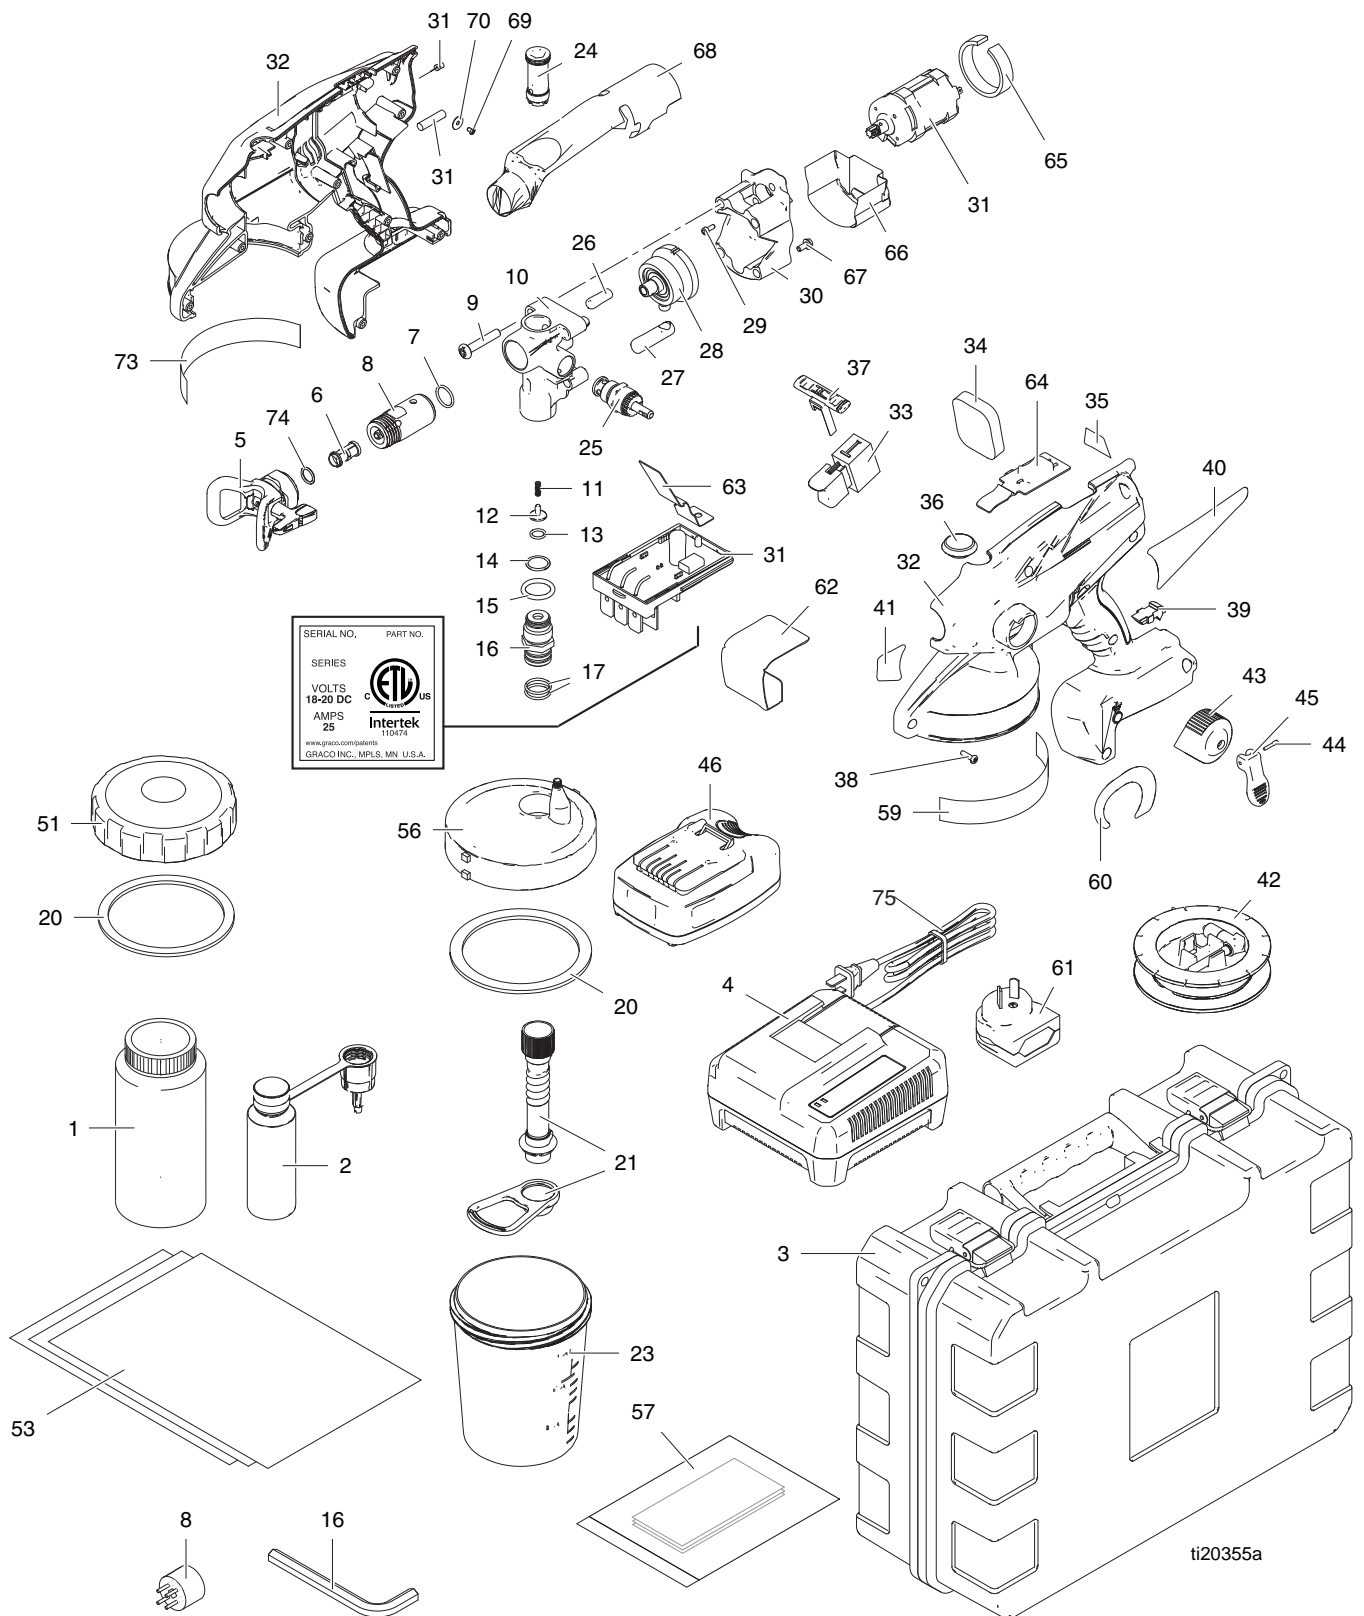

Zoznam dielcov

Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
	Models 16F887, 16H829	24J421	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Model 16H240	24J435	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Models 16H243, 262612	24J555	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
	Models 16H241, 16H242	24J581	Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
1	All Models	243103	Pump Armor (32oz)
2	Non-Euro Models 16F887, 16H240, 16H242	16M816	Startup/Storage Kit
	Euro Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245	16P358	Startup/Storage Kit
3	All Models	24J422	Storage Case
4	100-120V Models 16F887, 16H240, 16H242	16D559	Lithium Ion Battery Charger
	230V Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245	16G615	Lithium Ion Battery Charger
5	All Models	FNS208	208 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS308	308 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS210	210 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS310	310 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS410	410 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS312	312 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
	All Models	FNS412	412 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
6	All Models	24E376	Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh
	All Models	24F039	Tip Filter Kit, 3-pack, 60 mesh
	All Models	24F640	Tip Filter Kit, 1-pack, 100 mesh
	All Models	24F641	Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh
7	All Models	16H933	Packing, O-Ring (included in 8)
8	All Models	24J433	Kit, repair, needle assembly (includes 7 and wrench)
9	All Models	115478	Screw (included in 30)
10	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
11	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
12	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
13	All Models	24J424	Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
14	All Models	124582	O-Ring (included in 16)
15	All Models	119790	O-Ring (included in 16)
16	All Models	16H641	Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
17	All Models	16H934	O-Ring (included in 16, 21)
20	All Models	16J731	Seal, Reservoir (included in 23, 51)
21	All Models	24J423	Tube, suction with strainer inlet (includes 17)
23	All Models	16H618	Material Cup with cover and seal (includes 51)
24	All Models	16H641	Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
25	All Models	16H119	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
26	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
27	All Models	16U235	Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
	All Models	16U237	Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
28	All Models	16U236	Kit, reciprocator (includes 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
29	All Models	16G740	Screw (included in 30)
30	All Models	16U239	Kit, repair, drive housing (includes 9, 29, 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65-70)
31	All Models	16U234	Kit, repair, motor, control board (includes 29, 34, 38 (qty 10) 44, 62, 63, 65-70)

Table continues on the following page.

Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
32	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
33	All Models	16U238	Kit, repair, switch (included in 31)
34	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
35	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829, 16H240	16E859	Label, Made in USA
	Models 16H243, 16H245, 262612	16F636	Label, Made in USA
36	All Models	16C936	Plug, Service Hole
37	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
38	All Models	119236	Screw
39	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
40	Models 16F887, 16H829	16G644	Label, brand
	Model 16H240	16G645	Label, brand
	Model 16H241, 16H242	16H831	Label, brand
	Model 16H243, 262612	16H816	Label, brand
41	All Models	16G643	Label
42	All Models	16H256	Reel, Ground
43	All Models	16H119	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
44	All Models	16H842	Pin
45	All Models	17C932	Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
46	All Models	16G610	Battery
51	All Models	24D425	Kit, lid
53	All Models	16D562	Cup Liner Replacement (10 pack)
56	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
57▲	Models 16F887, 16H240	*24J425	Warning Labels Kit ENG/FRE/SPA
	Models 16H829	*24J518	Warning Labels Kit SPA/POR/ITA Model 16H829
	Models 16H241, 16H242	*24J554	Warning Labels Kit ASIA/ANZ Models 16H241, 16H242
			<i>* Contains all warning labels for the models listed</i>
	Models 16H243, 262612	17C996	Label Charger (side)
	Models 16H243, 262612	16T125	Label Charger (top)
	Models 16H243, 262612	17C995	Label safety, Battery
59▲	All Models		Warning Label (included in 24J425)

Table continues on the following page.

Ref.	If you have this model sprayer (model number is the same as the part number, which is below the handle)	Order Part Number:	Description
60	All Models	16G646	Control Label
61	Model 16H241 only	124783	Plug Adapter
62-70	Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829	16U240	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Model 16H240	16U241	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
	Models 16H243, 16H245, 262612	16U242	Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70)
73▲	All Models		Warning Label (included in 24J425)
74	All Models	16H137	O-Ring (included in 5)
75			Power cord
	All Models	16Y541	U.S.
	All Models	16Y542	Europe
	All Models	16Y543	Australia
	All Models	16Y544	U.K


▲ Replacement Danger and Warning Labels, Tags and Cards are available at no cost.

Alternatívny spôsob plnenia




Ak sa pištoľ neplní, vstupný ventil môže byť zaseknutý kvôli zvyškovej farbe. Vykonajte nižšie uvedené kroky.


1. Zaisťte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

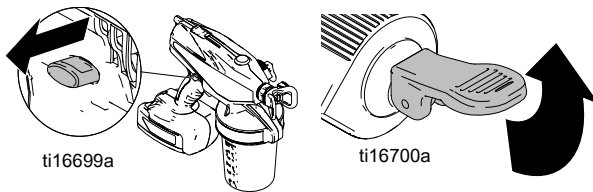


2. Odmontujte nádobu na materiál a nasávaciu trubicu.

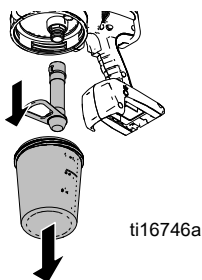


3. Pomocou ceruzky alebo tenkého drôtu ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne.

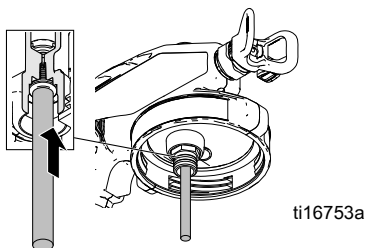


4. Ak sa sací ventil nepohybuje voľne, vykonajte postup **Vybratie sacieho ventila**, strana 25. Ak sa sací ventil pohybuje voľne, nainštalujte saciu trubicu bez sitka, otočte pištoľ dolu hlavou a do sacej trubice pomaly nalievajte preplachovací materiál, kým nebude plná.

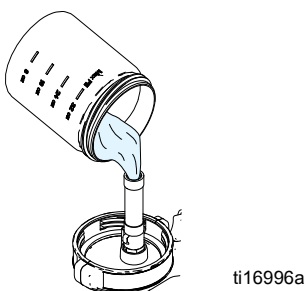


5. Pištoľ nechajte otočenú dolu hlavou, odistite spúšť a rýchlo a striekajte, kým materiál nevytečie z otvoru odtoku.

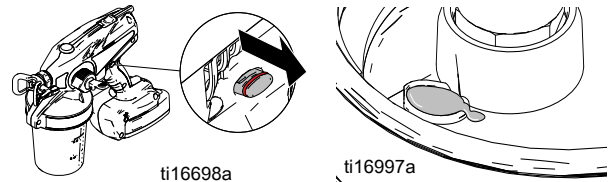


6. Nainštalujte sitko na saciu trubicu a pohár na materiál naskrutkujte späť na pištoľ.

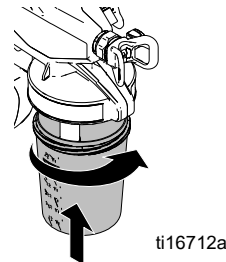

7. Stlačte spúšť na 10 sekúnd a potom ju uvoľnite a plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.

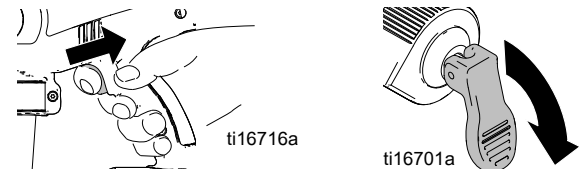

8. Trysku otočte do pozície na ČISTENIE a spustíte pištoľ, aby 5 sekúnd striekala do oblasti na odpad, aby ste sa presvedčili, či sa pištoľ naplnila.

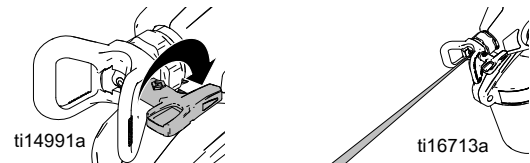


9. Plniaci/pretlakový ventil potiahnite smerom hore, aby sa uvoľnil tlak a trysku otočte späť do pozície na STRIEKANIE a ventil pumpy potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie. Pištoľ je teraz pripravená na striekanie. Vykonajte postup **Začíname**, strana 14.




Odstránenie vstupného ventilu/servis




1. Zaisťte spúšť a potiahnite plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

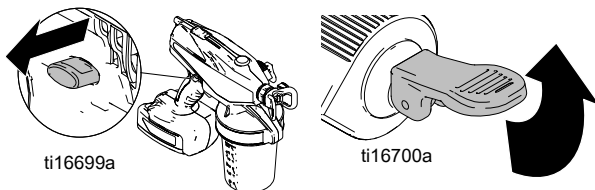

2. Vyberte nádobu na pohár, saciu trubicu a akumulátor.

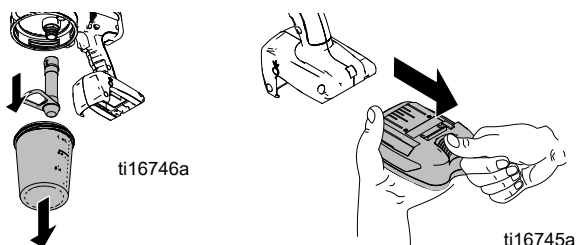


3. Zariadenie držte dole hlavou a pomocou kľúča alebo nátrubku odmontujte vstupné upevnenie, vstupný ventil a pružinu.

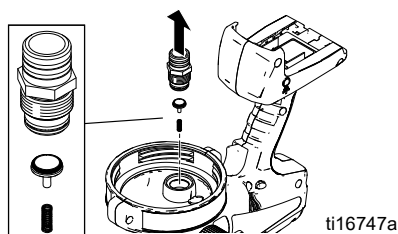

POZNÁMKA: Skontrolujte, či ste vybrali aj pružinu. V prípade potreby použite na vybratie tenké kliešte. Vstupná dutina by mala byť úplne prázdna (zobrazené na obrázku nižšie).

4. Zo vstupnej dutiny odstráňte toľko prebytočného materiálu, ako je len možné. Vyčistite aj pružinu (a), vstupný ventil (b), krúžok (c) a vrch vstupného upevnenia (d).

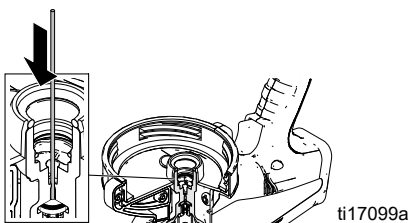


5. Pomocou tenkého drôtu skontrolujte, či sa výstupný ventil voľne pohybuje. Ak sa ventil nepohybuje voľne, vykonajte **opravu výstupného ventilu**, strana 26.


Inštalácia

POZNÁMKA: Pred montážou skontrolujte, či je o-krúžok (c) nasadený na vstupnom ventilu (b).

1. Na vrch vstupného upevnenia (d) umiestnite vstupný ventil (b) s pružinou (a). Vstupné upevnenie zasuňte smerom hore do dutiny pumpy.

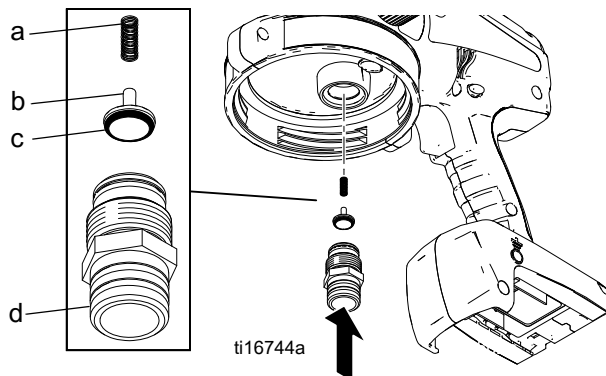

2. Držte ho na mieste a otočte pištoľ naspäť. Vstupné upevnenie teraz vyberte a vizuálne sa presvedčte, či bolo usadené správne.

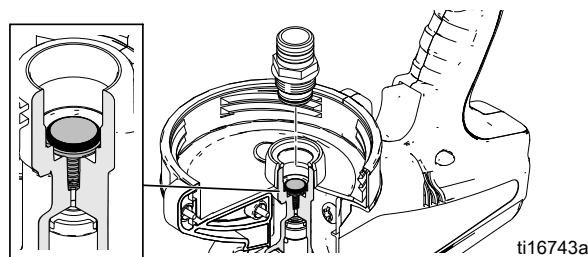


3. Znova nasadte vstupné upevnenie a pomocou nástroja a nátrubku ho utiahnite na moment 13,5 Nm.

POZNÁMKA

V žiadnom prípade ho **NEDOŤAHUJTE** príliš silno. Mohli by ste spôsobiť poškodenie zariadenia.

4. Pomocou ceruzky alebo tenkého drôtu ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne. Vykonajte postup **Začíname**, strana 14.

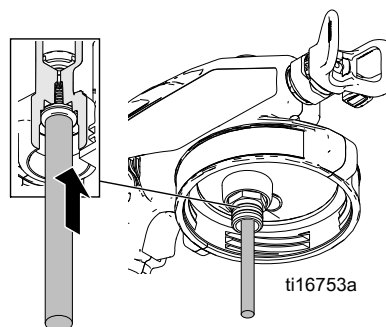


Oprava výstupného ventilu

Pred vykonaním opravy preneste pištoľ na bezpečné miesto.				


POZNÁMKA: Predtým, ako pristúpite k oprave pumpy, vykonajte postup **Vyplachovania pištole**, strana 17.

Demontáž


1. Zaistíte spúšť a potiahnete plniaci/pretlakový ventil smerom HORE, aby ste uvoľnili tlak.

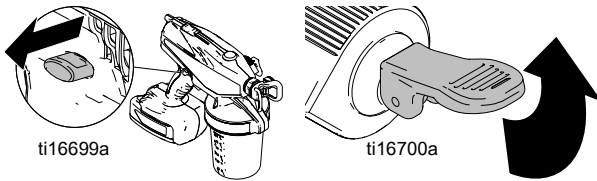


2. Vyberte akumulátor.

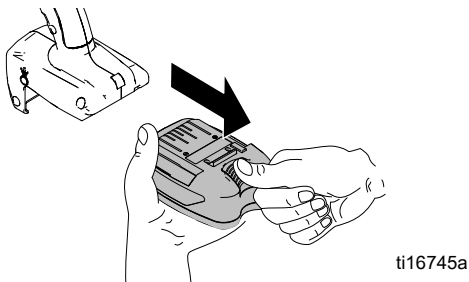

3. Odstráňte výstupný uzáver pumpy.

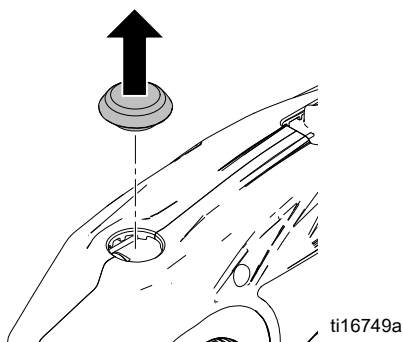


4. Použite priložený nástroj na uvoľnenie a vybratie upevnenia výstupného ventilu. Presvedčte sa, či starý krúžok, tesnenie a pružina nie je vo výstupnej dutine čerpadla.

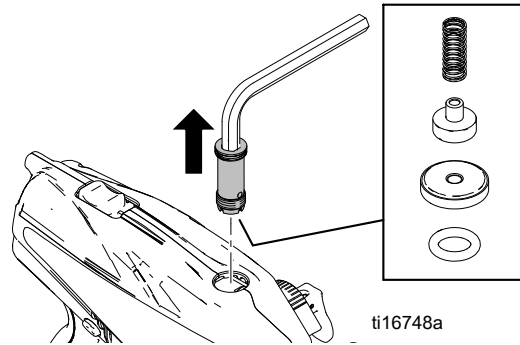


Inštalácia

1. Naskrutkujte upevnenie výstupného ventilu do závitú. Použite priložený nástroj a utiahnite ho na moment 11 Nm.

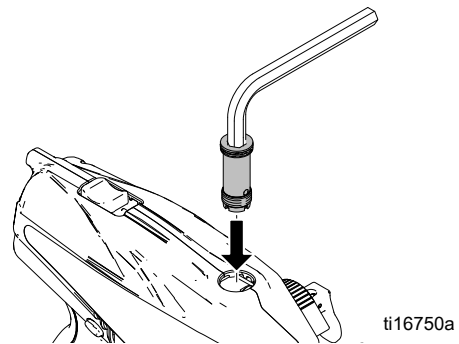

2. Nový výstupný uzáver pumpy vložte na miesto.

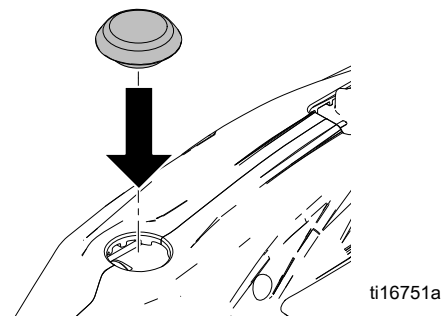

Uzáver pumpy zabraňuje výboju statického prúdu. Po inštalácii výstupného ventilu vždy nasadíte uzáver pumpy.		

Riešenie problémov





Predtým, než zariadenie prinesiete do autorizovaného servisného strediska, skontrolujte všetky položky v tejto tabuľke na riešenie problémov.





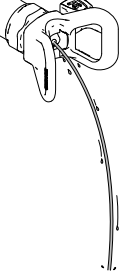
PRÍKLAD

Problém	Príčina	Riešenie
Pri potiahnutí spúšte striekacia pištoľ nevydáva žiadny zvuk.	Spúšť je zaistená.	Vypnite uzamykanie spúšte. Pozrite stranu 10.
	Indikátor stavu pri stláčaní spúšte svieti neprerušovaným ČERVENÝM svetlom. Znamená to, že akumulátor je vybitý alebo je studený.	Vymeňte za nabitý akumulátor a starý akumulátor dajte do nabíjačky alebo počkajte, kým sa akumulátor zahreje.
	Indikátor stavu pri stláčaní spúšte bliká ČERVENÝM svetlom. Znamená to, že akumulátor je príliš horúci.	Akumulátor nechajte vychladnúť.
	Indikátor stavu sa pri stláčaní spúšte vôbec nerozsvieti. Akumulátor nie je vložený v zariadení alebo je poškodený.	Nainštalujte alebo vymeňte akumulátor.
Zariadenie síce vydáva zvuk, ale pri stlačení spúšte nevychádza z trysky žiadny materiál.	Pištoľ nie je naplnená.	Naplňte pumpu. Pozrite časť Začíname (alebo napĺňanie nádoby) , strana 14. Ak sa pištoľ nenaplní, postupujte podľa časti Alternatívny spôsob plnenia (strana 24).
	Ventil pumpy je v pozícii HORE.	Ventil potiahnite smerom DOLE do pozície na striekanie.
	Nie je nasadená nasávací trubica alebo je nasadená nesprávne.	Skontrolujte, či je nasávací trubica nasadená správne.
	Je upchatá nasávací trubica alebo odzdušňovací otvor.	Pozrite časť Vypnutie a čistenie , strana 17.
	O-krúžok na nasávacíu trubicu je poškodený alebo chýba.	Vymeňte krúžky nasávacej trubice.
	Tryska nie je v pozícii na STRIEKANIE.	Otočte trysku do pozície na STRIEKANIE.
	Tryska je upchaná.	Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča Zostava , strana 16.
	Filter trysky je upchaný.	Odmontujte a vyčistite filter trysky. Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča , strana 16.
	Tlakový ovládač je nastavený na veľmi nízku hodnotu alebo prepínač vysokej/nízkej úrovne je v rozsahu nízkej úrovne.	Na tlakovom ovládači pridajte tlak alebo prepnite prepínač vysokej/nízkej úrovne na vysokú úroveň.
	Pištoľ ste príliš naklonili a nasávací trubica nedočiahne na materiál.	Skontrolujte, či je v nádobe materiál. Otočte sacíu trubicu, strana 12. Pištoľ príliš nenakláňajte. Naplňte pumpu. Pozrite časť Začíname (alebo napĺňanie nádoby) , strana 14.
	V nádobe nie je materiál alebo je ho tam málo.	Naplňte nádobu na materiál a naplňte čerpadlo.
	Napúšťací ventil je upchaný zvyškami materiálu v striekacej pištole.	Pomocou ceruzky alebo tenkého drôtu ľahko zatlačte na vstupný ventil a skontrolujte, či sa pohybuje voľne. Pozrite si časť Odstránenie vstupného ventilu/servis , strana 25.
	Pumpa je upchaná, zmrzla alebo sú v nej úlomky.	Pozrite si časť Oprava výstupného ventilu/servis , strana 26 a Odstránenie vstupného ventilu/servis , strana 25.
V prednej časti zariadenia vyteká materiál.	Životnosť zariadenia bola presiahnutá. Vymeňte zariadenie.	

Problém	Príčina	Riešenie
Výsledok striekania nie je dostatočný.	Tryska je čiastočne upchaná.	Pozrite časť Uvoľnenie trysky/chrániča , strana 16.
	Tryska nie je v správnej pozícii	Otočte trysku do pozície na STRIEKANIE.
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 14.
	Filter trysky je čiastočne upchatý alebo poškodený.	Vyčistite alebo vymeňte filter. Pozri stranu 16.
	Sitko nasávacej trubice je čiastočne zanesené.	Vyčistite alebo vymeňte nasávaciu trubicu. Pozri stranu 17.
	Tryska je opotrebovaná alebo poškodená	Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 15.
	Materiál, ktorým sa strieka je zavzdušnený, pretože sa s ním trepalo.	Materiálom NETREPTE . Materiál premiešajte alebo si pozrite odporúčania výrobcu pre používaný materiál.
	Tlakový ovládač je nastavený na veľmi nízku hodnotu alebo prepínač vysokej/nízkej úrovne je v rozsahu nízkej úrovne	Na tlakovom ovládači pridajte tlak alebo prepnite prepínač vysokej/nízkej úrovne na vysokú úroveň.
	Materiál je na striekanie veľmi studený.	Materiál zahrejte.
Vstupný alebo výstupný ventil je opotrebovaný.	Pozrite si časť Oprava výstupného ventilu , strana 26 a Odstránenie vstupného ventilu/servis , strana 25.	
Okolo spúšte pištole presakuje farba.	Pištoľ dosiahla svoju životnosť.	Vymeňte pištoľ.
Akumulátor je vybitý alebo po vložení akumulátora na nabíjačke stále svieti zelený kontrolný indikátor.	Poškodený akumulátor.	Vymeňte akumulátor.
Akumulátor sa rýchlo vybije.	Výdrž akumulátora sa mení podľa materiálu, veľkosti trysky, tlaku a nastavenia rýchlosti.	Pozrite si časť Nabitie akumulátora , strana 12.

Kontrola vzorov pri sprejovaní

Problém	Príčina	Riešenie
Vzor po sprejovaní pulzuje: 	Pri striekaní sa pohybujete príliš rýchlo.	Striekajte pomalšie.
	Prepínača vysokej/nízkej úrovne je prepnutý na nízky rozsah.	Prepínač vysokej/nízkej úrovne prepnite na vysoký rozsah.
	Nástavec alebo filter nástavca je upchatý.	Vyčistite trysku alebo filter trysky, strana 16.
Vzor po striekaní má chvost:  ti15526a	Nastavenie tlaku je príliš nízke.	Zvýšte tlak na ovládači.
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 15.
	Používate nevhodný materiál.	Zmeňte materiál.
	Vstupný alebo výstupný ventil je opotrebovaný.	Pozrite si časť Oprava výstupného ventilu , strana 26 a Odstránenie vstupného ventilu/servis , strana 25.

Problém	Príčina	Riešenie
<p>Vzor po striekaní kvapká:</p> 	Pri striekaní sa pohybujete príliš pomaly.	Pri striekaní pohybujte pištoľou rýchlejšie.
	Nachádzate sa príliš blízko k povrchu.	Posuňte pištoľ o 10 palcov (25 cm) ďalej od povrchu.
	Držíte spúšť pri zmene smeru striekania.	Pri zmene smeru striekania uvoľnite spúšť.
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 14.
	Ovládač tlaku je nastavený na vysoký tlak, alebo je prepínač nízkej/vysokej úrovne nastavený na vysoký rozsah.	Znížte tlak na ovládači alebo prepnite prepínač nízkej/vysokej úrovne na nízky rozsah.
	Tryska je opotrebovaná alebo poškodená.	Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 15.
<p>Vzor po striekaní je príliš úzky:</p>  <p>ti15523a</p>	Nachádzate sa príliš blízko k povrchu.	Posuňte pištoľ 10 palcov (25 cm) od povrchu
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 14.
	Tryska je opotrebovaná alebo poškodená.	Vymeňte trysku. Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 15.
<p>Vzor po striekaní je príliš široký:</p>  <p>ti15527a</p>	Nachádzate sa príliš ďaleko od povrchu.	Posuňte pištoľ bližšie k povrchu.
	Používate nesprávnu trysku na daný druh materiálu.	Pozrite časť Tabuľka na výber obojstranných trysiek , strana 14.
<p>Vzor po striekaní je na konci alebo na začiatku „oprskaný“:</p>  <p>ti15525a</p>	Na tryske/chrániči sa usadil prebytočný materiál.	Pozrite časť Vypnutie a čistenie , strana 17.
	Filter trysky je čiastočne upchatý alebo poškodený.	Vyčistite alebo vymeňte filter. Pozri stranu 16.
	Tryska/chránič nie je dostatočne naskrutkovaná na pištoľi.	Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 15.
	Sedlo je opotrebované.	Vymeňte trysku.
<p>Materiál stále kvapká alebo pomaly vyteká z trysky aj po uvoľnení spúšte:</p>  <p>ti15528a</p>	Pištoľ je opotrebovaná.	Vymeňte zariadenie.
	Filter trysky je čiastočne upchatý alebo poškodený.	Vyčistite alebo vymeňte filter. Pozri stranu 16.
	Tryska/chránič nie je dostatočne naskrutkovaná na pištoľi.	Pozri časť Montáž trysky/chrániča , strana 15.
	Sedlo je opotrebované.	Vymeňte trysku.
	Ihlový ventil je poškodený alebo opotrebovaný.	Vymeňte ihlový ventil.



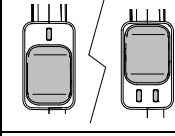

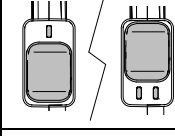

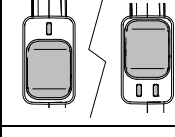

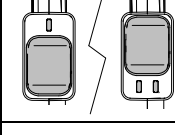

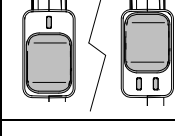

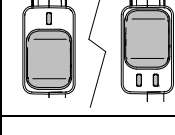

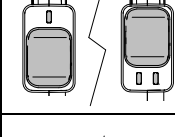

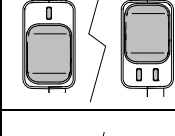

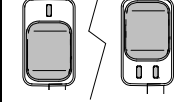

Technické parametre

Pišťol:	
Nastaviteľný rozsah tlaku	500 až 1500 psi (34 až 103 bar, 0,34 až 10,3 MPa)
Maximálny pracovný tlak	1700 psi (117 bar, 11,7 MPa)
Hmotnosť	5,06 lb (2,51 kg)
Rozmery:	
Dĺžka	13,75 palcov (34,9 cm)
Šírka	5,5 palcov (14,0 cm)
Výška	9,7 palcov (24,6 cm)
Rozsah teplôt pri skladovaní ♦♦	32° až 122 °F (0° až 50 °C)
Rozsah teplôt pri práci ✓	40° až 90 °F (4° až 32 °C)
Rozsah vlhkosti pri skladovaní	Relatívna vlhkosť od 0 % do 95 %, nekondenzujúca
Hladina akustického tlaku	79,5 dBa† (pre hladinu akustického výkonu pridajte 11 dBa)
Úroveň zrýchlenia vibrácií	Menej než 8,2 stopy/s ² 2,5 m/s ² ††
Nabíjačka:	
Čas nabíjania	45 minút na 80 %, 75 minút na 100 %
Napájací zdroj	100 – 240 VAC / 50 – 60 Ø
Akumulátor:	
Napätie	Maximálne 20 V †††
Kapacita	2,05 Ah, 36 Wh

- ♦ Ak kvapalina zmrzne v pumpe, čerpadlo sa poškodí.
- ❖ Pri nízkych teplotách sa v prípade úderu môžu poškodiť plastové časti.
- ✓ Výkon zariadenia môže byť ovplyvnený zmenami viskozity farby pri veľmi nízkych alebo vysokých teplotách.
- † podľa ISO 3744; merané pri 3,1 stop (1 m)
- †† podľa normy ISO 5349, bez záťaže
- ††† Maximálna nameraná napätie batérie je 20V . Priemerná beh napätie je 18V .

Záznamník nastavení preferovaných materiálů

PŘÍKLAD

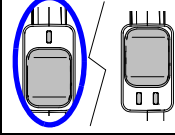Dátum	Striekaná položka	Striekaný materiál	Tryska	Rýchlost' motora (Kruh jedna)	Nastavenie tlaku (Značkový číselník)
03/24/2011	Rohové ornamente	Uretánový lak	FF308		
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Štandardná záruka spoločnosti Graco

Spoločnosť Graco ručí za všetky zariadenia, ktoré vyrába a sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov, že v čase dodania pôvodnému odberateľovi nemajú žiadne materiálové ani výrobné závady. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za vadnú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebenie alebo akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, haváriou, nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčiastok za také, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia alebo opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, prevádzkou a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, pre ktoré sa reklamuje závada, autorizovanému distribútorovi produktov značky Graco na overenie tejto závady. Po overení reklamovanej závady spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky vadné súčasti. Zariadenie sa vráti koncovému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne závady materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČIASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrobené spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobcu. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody spôsobené tým, že dodala zariadenia na základe tejto dohody, alebo výbavou, prevádzkou a používaním akýchkoľvek produktov alebo ostatného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbanlivosti spoločnosti Graco, alebo inak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informácie o spoločnosti Graco

Ak chcete získať najnovšie informácie o produktoch Graco, navštívte stránku www.graco.com.

PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY kontaktujte svojho obchodného zástupcu Graco alebo zatelefonujte najbližšiemu obchodnému zástupcovi.

Tel.: 612 623 6926 **alebo bezplatne:** 1 800 690 2894 **Fax:** 612 623 6893 **Bezplatný fax:** 1 800 334 6955

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Informácie o patente si pozrite na www.graco.com/patents.

Preklad pôvodných pokynov. This manual contains Slovakian. MM 3A1698

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised H, March 2016