

Pištolji za bezvazdušno raspršivanje Silver i Flex Plus

3A2183K

SR

-Za nanošenje arhitektonskih boja i premaza-

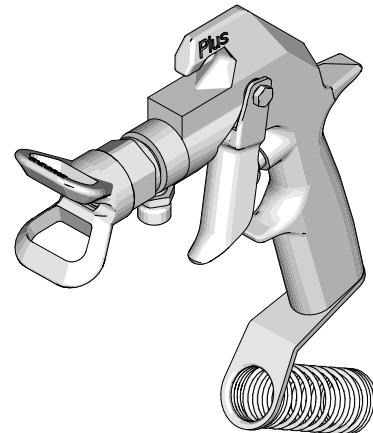
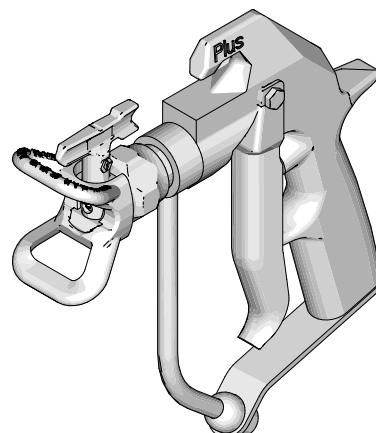
Modeli: str. 3



Važna bezbednosna uputstva

Procitajte sva upozorenja i uputstva u ovom priručniku. Sačuvajte ova uputstva.

Upozorenje	2
Identifikacija komponenti	4
Uzemljenje	5
Postupak ispuštanja pritiska	6
Podešavanje	7
Uputstva za raspršivanje	9
Čišćenje začepljenja	11
Servisiranje	12
Delovi	15
Tehnički podaci	17
Standardna garancija kompanije Graco	20



ti28979a

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Upozorenje

Dalje u tekstu su data opšta upozorenja u vezi sa podešavanjem, korišćenjem, uzemljenjem, održavanjem i servisiranjem ove opreme. Dodatna, određenija upozorenja se mogu naći u tekstu ovog priručnika, tamo gde su primenljiva. Simboli koji se pojavljuju u tekstu priručnika odnose se na ova opšta upozorenja. Kada u priručniku nađete na ove simbole, vratite se na ove strane i potražite opis konkretne opasnosti.

 UPOZORENJE	
  	<p>OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE</p> <p>Zapaljiva isparenja, poput isparenja rastvarača i farbe, u području u kojem se radi mogu da se zapale ili da eksplodiraju. Da biste pomogli u sprečavanju požara ili eksplozije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opremu koristite samo u područjima sa dobrom ventilacijom. Uklonite sve izvore paljenja kao što su plamenovi za paljenje, cigarete, prenosive električne lampe i plastične zaštitne prostirke (potencijalno staticko pražnjenje). Redovno uklanjajte otpad, uključujući rastvarač, krpe i benzin iz područja u kojem radite. Nemojte priključivati ili isključivati kablove za napajanje ili uključivati ili isključivati prekidače svetla u prisustvu zapaljivih isparenja. Uzemljite opremu i provodne predmete u području u kojem radite. Pogledajte uputstva za uzemljenje. Koristite samo uzemljena creva. čvrsto držite pištolj uz uzemljenu kantu kada okidate u kantu. Ako se pojavi staticko varničenje ili osetite udar, odmah prekinite sa radom. Nemojte koristiti opremu dok ne identifikujete i ne otklonite problem. Držite aparat za gašenje požara u području u kojem radite.
 	<p>OPASNOST OD UBRIZGAVANJA U KOŽU</p> <p>Tečnost pod visokim pritiskom iz pištolja, creva koje propušta ili probušenih komponenti može da probije kožu. To može da izgleda kao samo posekotina, ali se radi o ozbiljnoj povredi koja za posledicu može da ima amputaciju. Odmah potražite hiruršku pomoć.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemojte usmeravati pištolj prema drugim licima ili prema nekom delu tela. Ne stavljajte ruku preko vrha za raspršivanje. Nemojte zaustavljati ili skretati tečnost koja curi rukom, telom, rukavicom ili krpom. Nemojte raspršivati boju bez postavljenog štitnika vrha i štitnika okidača. Kada ne raspršujete boju, aktivirajte bravu okidača. Po završetku raspršivanja i pre čišćenja, provere ili servisiranja opreme obavite postupak ispuštanja pritiska opisan u ovom priručniku.
	<p>OPASNOST OD POGREŠNE UPOTREBE OPREME</p> <p>Pogrešna upotreba može da prouzrokuje smrt ili ozbiljnu povredu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemojte premašivati maksimalni radni pritisak ili temperaturu komponente sistema sa najnižim radnim pritiskom ili temperaturom. Pogledajte tehničke podatke u priručnicima za svu opremu. Koristite tečnosti i rastvarače koji su kompatibilni sa delovima opreme sa kojima dolaze u kontakt. Pogledajte tehničke podatke u priručnicima za svu opremu. Pročitajte upozorenja proizvođača tečnosti i rastvarača. Da biste imali kompletne podatke o materijalu, zatražite listu podataka o bezbednosti materijala (MSDS) od distributera ili prodavca. Svakodnevno kontrolišite opremu. Odmah popravite ili zamenite pohabane ili oštećene delove isključivo originalnim Graco rezervnim delovima. Nemojte menjati ili modifikovati opremu. Koristite opremu samo u svrhu za koju je namenjena. Pozovite svog distributera Graco proizvoda za više informacija. Creva i kablove provlačite dalje od prometnih područja, oštih ivica, pokretnih delova i vrućih površina. Nemojte uvrtati ili preterano savijati creva ili ih koristiti za vučenje opreme. Postarajte se da deca i životinje ostanu van područja rada. Nemojte rukovati uređajem kada ste umorni ili pod uticajem narkotika ili alkohola. Poštujte sve važeće bezbednosne propise.

⚠️ UPOZORENJE



OPASNOST OD ALUMINIJUMSKIH DELOVA POD PRITISKOM

Nemojte koristiti 1,1,1-trihloroetan, metilen hlorid, druge rastvarače sa halogenisanim ugljovodonikom ili tečnosti koje sadrže takve rastvarače u aluminijumskoj opremi pod pritiskom. Njihova upotreba može da prouzrokuje hemijsku reakciju i lomljenje opreme i da za posledicu ima smrt, ozbiljnu povredu i štetu na imovini.



OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU


Neophodno je da prilikom rukovanja, servisiranja ili kada se nalazite u području u kojem se rukuje opremom nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kako biste se zaštitali od ozbiljnih povreda, udisanja toksičnih isparenja, opekotina i gubitka sluha. Ova oprema obuhvata ali se ne ograničava na:

- Zaštitne naočare
- Odeću i masku za disanje prema preporuci proizvođača tečnosti i rastvarača
- Rukavice
- Zaštitu za uši

Modeli

Tip, br. modela, serija	MWP	Okidač	Štitnik vrha	Vrh
Silver 234237, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	4-prsni okidač	HandTite štitnik vrha	517 RAC V skretni vrh
Silver 235460, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	Standardni (nepovratni) Štitnik vrha bez kapanja	Bez vrha za raspršivanje. Odvojeno se naručuje
Silver, 235461, B	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	4-prsni okidač	Standardni (nepovratni) Štitnik vrha bez kapanja	Bez vrha za raspršivanje. Odvojeno se naručuje
Silver, 235462, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-prsni okidač	Standardni (nepovratni) Štitnik vrha bez kapanja	Bez vrha za raspršivanje. Odvojeno se naručuje za fini završni sloj
Silver, 235464, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-prsni okidač	RAC štitnik vrha za teške uslove rada	XHD617 skretni vrh
Silver, 238591, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	4-prsni okidač	RAC štitnik vrha za teške uslove rada	XHD619 skretni vrh
Silver, 243283, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	HandTite štitnik vrha	517 RAC V skretni vrh
Silver, 246240, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	HandTite štitnik vrha	517 RAC X skretni vrh
Silver, 249941, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	HandTite štitnik vrha	210 RAC X vrh za fini završni sloj
Flex Basic, 235457, C	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	Bez štitnika vrha. Odvojeno se naručuje.	Bez vrha za raspršivanje. Odvojeno se naručuje.
Flex, 235458, C	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	Standardni (nepovratni) Štitnik vrha bez kapanja	Bez vrha za raspršivanje. Odvojeno se naručuje
Flex, 246468, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	HandTite štitnik vrha	517 RAC X skretni vrh
Sliver, 257093, A	34,5 MPa (345 bar, 5000 psi)	2-prsni okidač	RAC štitnik vrha za teške uslove rada	XHD665 skretni vrh

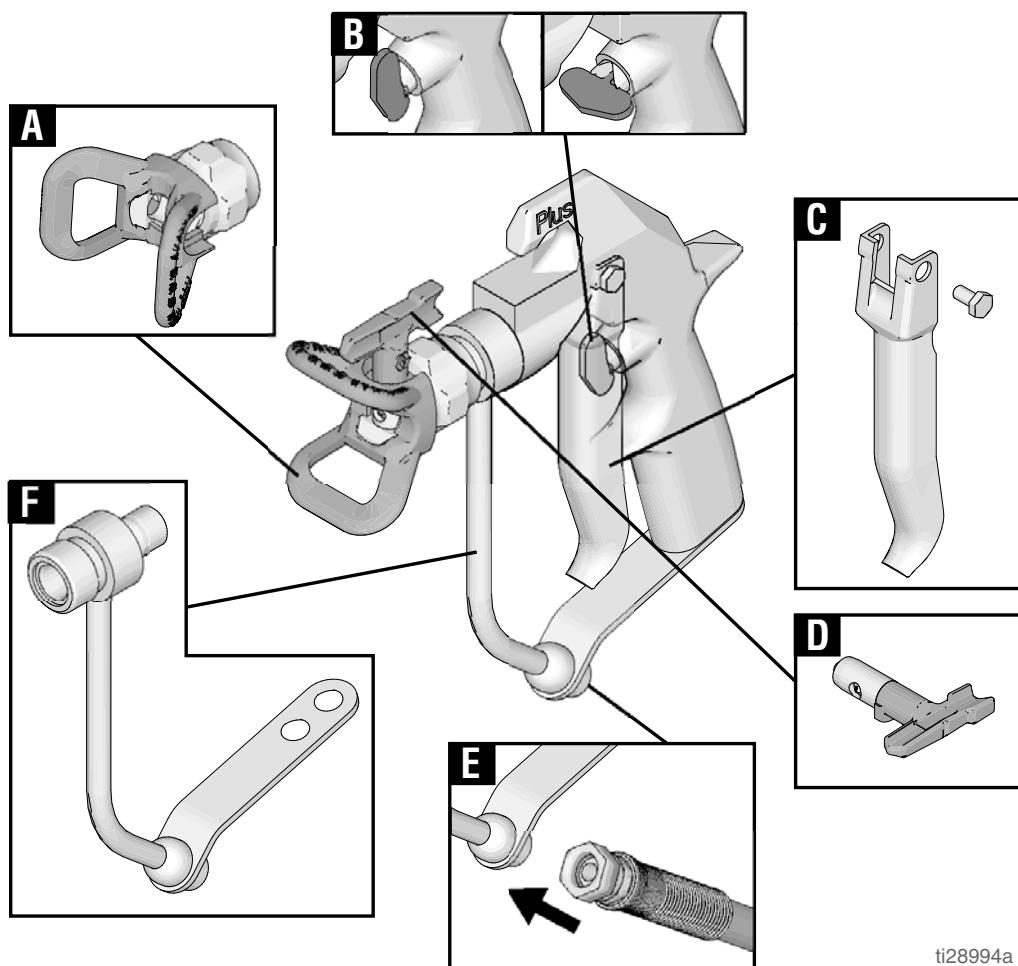
Identifikacija komponenti



ti28994a


	Srpski
A	Štitnik vrha
B	Brava okidača
C	Okidač
D	Vrh
E	Ulaz tečnosti
F	Štitnik okidača / cev za tečnost

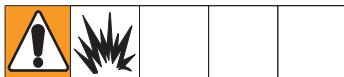Uzemljenje




Srpski

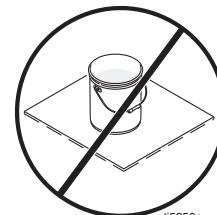Raspršivač mora da bude uzemljen. Uzemljenjem se smanjuje rizik od statičkog i električnog udara tako što se obezbeđuje žica za odvođenje električne struje nastale usled nagomilavanja statičkog elektriciteta ili usled kratkog spoja.



t5850a

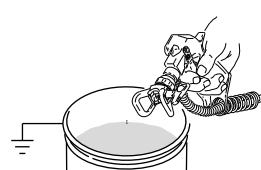- Uzemljite pištolj za raspršivanje** preko veze sa pravilno uzemljenim crevom za tečnost i pumpom.
- Uzemljite posudu iz koje uzimate tečnost.** Pridržavajte se lokalnih standarda.
- Uzemljite kante sa rastvaračem koje koristite prilikom ispiranja.** Pridržavajte se lokalnih standarda. Koristite samo provodne, metalne kante postavljene na uzemljenu površinu kao što je beton. Nemojte stavljati kantu na neprovodnu površinu poput papira ili kartona koji prekidaju kontinuitet uzemljenja.



- Uzemljite metalnu kantu** tako što ćete žicu uzemljenja povezati tako da jedan njen kraj pričvrstite na kantu a drugi na tlo, na primer na vodovodnu cev.

- Prilikom ispiranja ili ispuštanja pritiska održavajte kontinuitet uzemljenja** tako što ćete metalni deo pištolja za raspršivanje držati čvrsto uz uzemljenu metalnu kantu, a zatim povući okidač pištolja.

Postupak ispuštanja pritiska

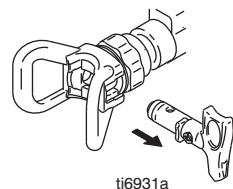
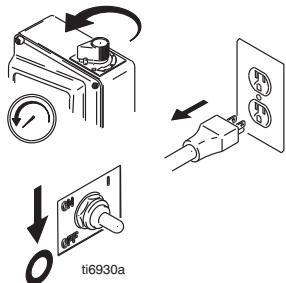


Srpski


VAŽNO

Da biste smanjili rizik od povrede, obavite ovaj **postupak ispuštanja pritiska** uvek kad:

- Dobijete uputstvo da ispuštite pritisak
- Prekinete raspršivanje
- Servisirate opremu
- Postavljate / čistite vrh za raspršivanje
- Odvajate / priključujete crevo.






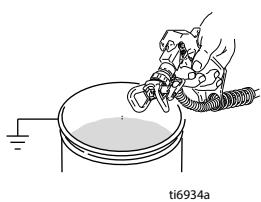
1. Prebacite postavku pritiska na najnižu vrednost. ISKLJUČITE raspršivač. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Aktivirajte bravu okidača.
3. Skinite vrh.
4. Deaktivirajte bravu okidača.




5. Povucite okidač sa pištoljem usmerenim u uzemljenu metalnu kofu.
6. Aktivirajte bravu okidača.

Podešavanje

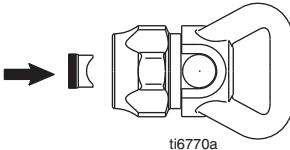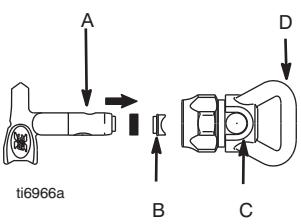
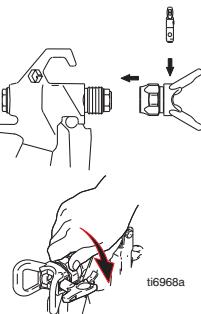
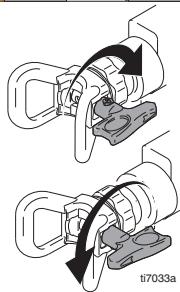
Postavljanje vrha i štitnika

			
UPOZORENJE			
<ul style="list-style-type: none"> Nemojte premašivati maksimalni radni pritisak od 34,5 MPa (345 bar, 5000 psi). 	<ul style="list-style-type: none"> Ukoliko se ne postavi i ne koristi sklop RAC™ štitnika vrha, može da dođe do neusmerenog raspršivanja tečnosti u oči ili na kožu rukovaoca. 	<ol style="list-style-type: none"> Aktivirajte bravu okidača. 	<ol style="list-style-type: none"> Ako ste koristili raspršivač i pištolj, ispustite pritisak. Str. 6.
			 
			UPOZORENJE
<p>3. Uvek zamenite OneSeal™ kada menjate pohabani skretni vrh.</p>	<p>4. Koristite kraj skretnog vrha (A) da u štitnik vrha (D) gurnete OneSeal™ (B) sa krivinom koja odgovara otvoru vrha (C).</p>	<p>5. Ubacite skretni vrh u otvor vrha. Čvrsto navrnite sklop na pištolj. Pritegnite rukom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da ste skretni vrh (A) ubacili do kraja u otvor vrha (C) u štitniku. Nemojte aktivirati okidač pištolja dok se ručka skretnog vrha nalazi između položaja Spray (Raspršivanje) i Clear (Čišćenje).


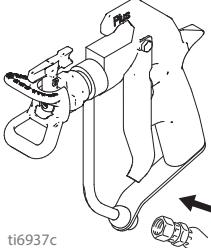
			
6. Povežite crevo na pištolj. Proverite čvrstinu svih veza.			
	7. Potražite u uputstvu za rukovanje raspršivačem kako se raspršivač pokreće i stavlja u pogon.	<ul style="list-style-type: none">• Za aktiviranje okidača pištolja pod pritiskom od 20,68 MPa (207 bar, 3.000 psi) kod 2-prsnog modela, sila okidača je manja od 10 Lbs (4,5 Kg). Sila aktiviranja kod 4-prsnog modela će biti znatno manja.	



Uputstva za raspršivanje

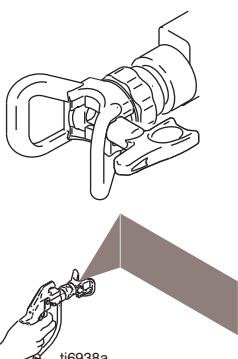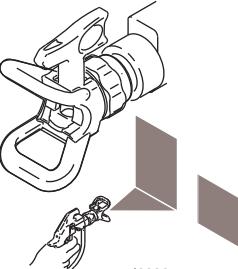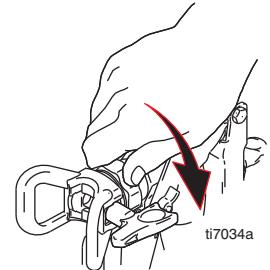Poravnajte raspršivač

	 ti6938a	 ti6939a	 ti7034a
1. Ispustite pritisak , strani 6.	<ul style="list-style-type: none"> Da biste raspršivanje obavljali u horizontalnom smeru, okrenite štitnik vrha u horizontalni položaj. 	<ul style="list-style-type: none"> Da biste raspršivanje obavljali u vertikalnom smeru, okrenite štitnik vrha u vertikalni položaj. 	2. Pre raspršivanja proverite da li je štitnik vrha čvrsto postavljen. Po potrebi ga pritegnite.

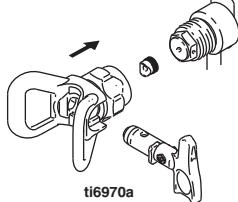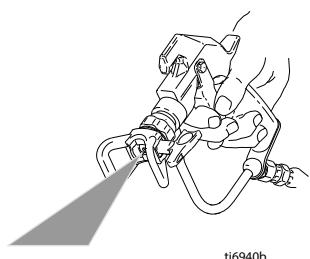Podesite raspršivanje

 ti6932a	 ti6970a	 ti6933a	 ti6940b
1. Aktivirajte bravu okidača.	2. Postavite vrh i štitnik ako nisu već postavljeni. Pogledati na str. 7.	3. Deaktivirajte bravu okidača.	4. Povucite okidač pištolja.

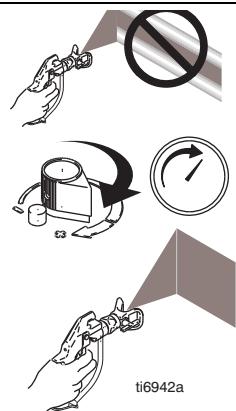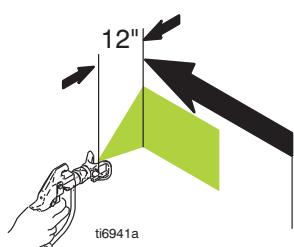


- | | |
|--|---|
| <p>5. Držite pištolj pod pravim uglom i na udaljenosti od oko 12 in. (304 mm) od površine. Najpre pokrenite pištolj, zatim povucite okidač pištolja radi raspršivanja.</p> | <p>6. Polako povećavajte pritisak pumpe dok ne postignete jednolično i ravnometerno pokrivanje.</p> |
|--|---|

Čišćenje začepljenja



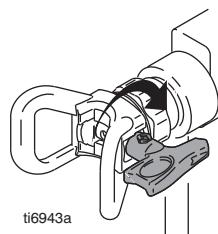
ti6932a



ti6943a



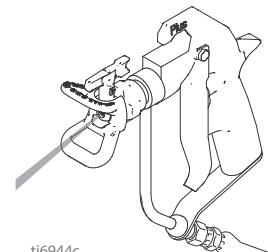ti6933a



ti6944c

1. Aktivirajte bravu okidača.


2. Okrenite vrh 180°.

3. Deaktivirajte bravu okidača.


4. Povucite okidač pištolja usmerenog u kofu ili u tlo da biste očistili začepljenje.



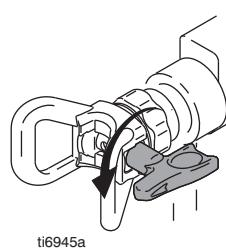ti6932a



ti6945a

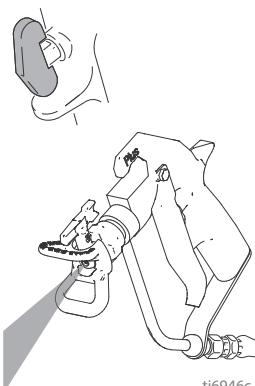

ti6946c

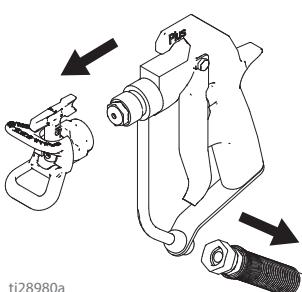
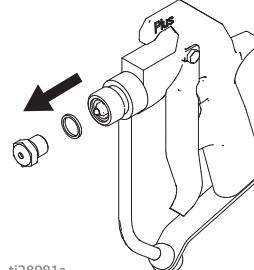
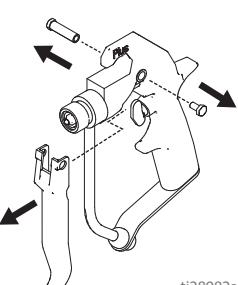
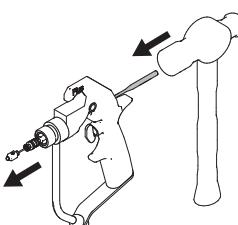
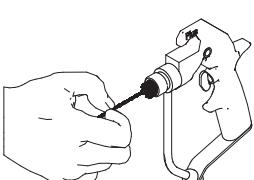
5. Aktivirajte bravu okidača.









6. Okrenite vrh 180°.

7. Deaktivirajte bravu okidača. Povucite okidač pištolja usmerenog u kofu ili u tlo da biste se uverili da je vrh čist.




Servisiranje

Zamena igle

     <p>ti6932a</p>	 <p>ti28980a</p>		 <p>ti28981a</p>
<p>1. Ispustite pritisak, strani 6.</p> <p>2. Aktivirajte bravu okidača.</p>	<p>3. Skinite vrh i štitnik i odvojite pištolj od creva za tečnost.</p>	<p>4. Isperite pištolj tečnošću za čišćenje. Postupak ispiranja potražite u uputstvu za raspršivač.</p>	<p>5. Odvrnute i uklonite difuzor/sedište.</p>
 <p>ti28982a</p>	 <p>ti28983a</p>	 <p>ti28984a</p>	 <p>ti6952a</p>
<p>6. Odvrnite okretnu osovinicu sa vijkom i uklonite okidač.</p>	<p>7. Uvucite probojac u zadnji deo pištolja. Izgurajte iglu.</p>	<p>8. Očistite unutrašnje prolaze pištolja.</p>	<p>9. Podmažite prstenaste zaptivke nove igle pomoću <i>nesilikonske</i> masti.</p>

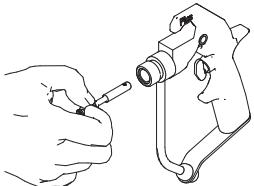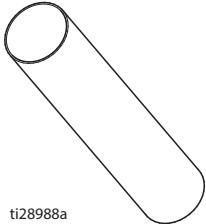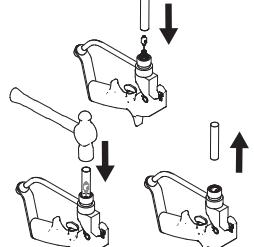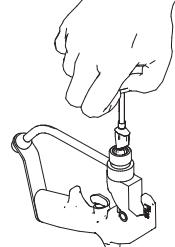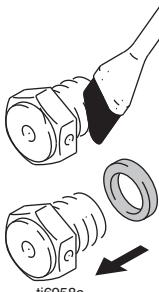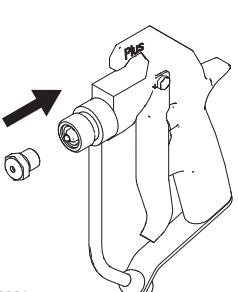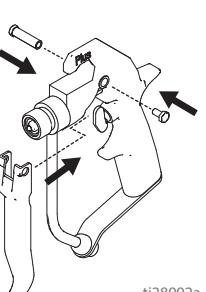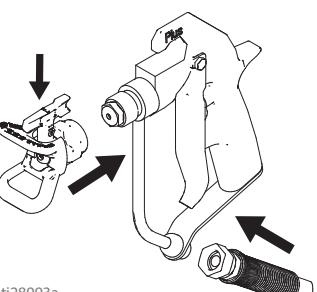
 ti28987a	 ti28988a	 ti28989a	 ti28990a
10. Uvedite novu iglu u pištolj.	U kompletu igle 235474 priložen je alat za uvlačenje. Upotrebom ovog alata sprečava se oštećivanje igle.	11. Postavite alat za uvlačenje iz kompleta preko kraja igle. Lako udarajte po kraju alata nevarničecim čekićem dok igla ne nalegne na mesto.	12. Podmažite vrh nove igle.
 ti6958a	 ti28991a	 ti28992a	 ti28993a
13. Podmažite navoje difuzora/sedišta. Postavite zaptivku na difuzor/sedište.	14. Navrnite difuzor/sedište na mlaznicu pištolja. Obrtni momenat do 20-25 ft-lb.	15. Navucite okidač na mesto i pričvrstite ga okretnom osovinicom i vijkom.	16. Pričvrstite vrh i štitnik i povežite pištolj sa crevom za tečnost.

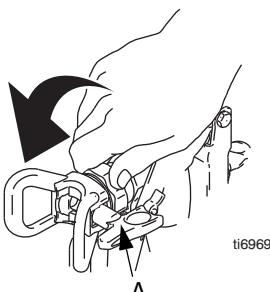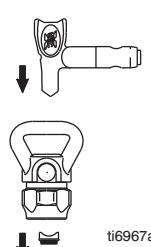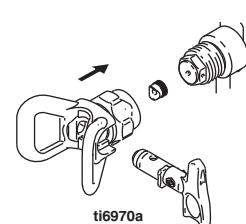Zamena vrha i štitnika


			
Demontaža	Montaža		
1. Ispustite pritisak, strani 6. 2. Odvrnite štitnik vrha (A).	3. Upotrebite skretni vrh da biste izvadili OneSeal iz štitnika vrha.	1. Pogledajte odeljak „Postavljanje vrha i štitnika“, strani 7.	

Delovi

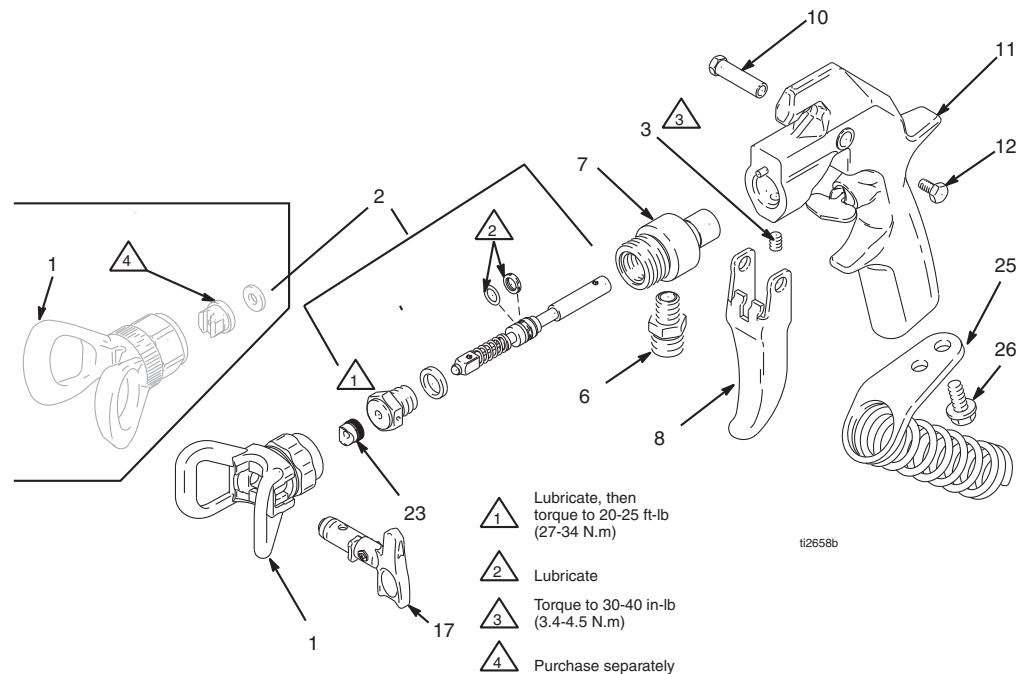Flex pištolji za raspršivanje



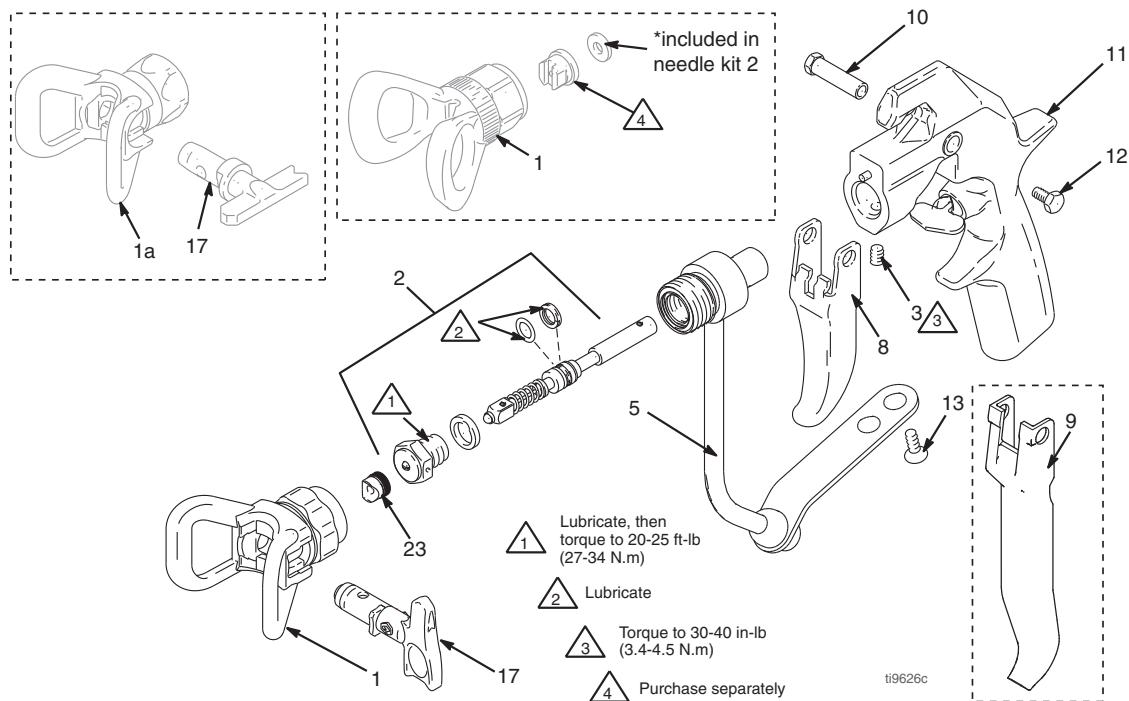Silver pištolji za bezvazdušno raspršivanje



Delovi

Ref.	Part No.	Description	Qty	Ref.	Part No.	Description	Qty
No.				No.			
1	220247	TIP GUARD, fine finish, <i>model 235462 only</i>	1	12	203953	SCREW, hex washer hd, 10-24	1
	220251	TIP GUARD, standard, <i>models 235458, 235460, and 235461</i>	1	13	107091	SCREW, 1/4-20	2
	246215	HANDTITE TIP GUARD, RAC X <i>models 246240 and 246468</i>	1	15	222385	WARNING CARD <i>not shown</i>	1
	243161	HANDTITE TIP GUARD, RAC V <i>models 243283 and 234237</i>	1	17	LTX517	RAC X SwitchTip, size 517, <i>models 246240 and 246468</i>	1
1a	XHD001	HEAVY DUTY RAC tip assembly, <i>models 235464, 238591, and 257093</i>	1	XHD617	HEAVY DUTY SwitchTip, size 617, <i>model 235464 only</i>	1	
2	235474	NEEDLE KIT, <i>all models except 235462</i>	1	XHD619	HEAVY DUTY SwitchTip, size 619, <i>model 238591 only</i>	1	
	235475	NEEDLE KIT, <i>model 235462 only</i>	1	XHD665	HEAVY DUTY SWITCH TIP, size 665, <i>model 257093 only</i>	1	
3	102207	SETSCREW, 1/4-20	1	286517	RAC V Switch Tip, size 517, <i>models 243283 and 234237</i>	1	
5	235483	FLUID HOUSING	1	FFT210	RAC X Fine Finish Tip, <i>model 249941 only</i>	1	
6	191872	ADAPTER, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1	246453	OneSeal, RAC X, (5 pack), <i>models 246240 and 246468</i>	1	
7	187972	FLUID HOUSING, <i>models 235458 and 246467 only</i>	1	243281	OneSeal, RAC X, (5 pack), <i>models 243283 and 234237</i>	1	
8*	187985	TRIGGER, two finger	1	25	218139	HOSE HOLDER, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1
9*	188127	TRIGGER, four finger	1	26	107257	CAPSCREW, 1/4-20 x 1/2, <i>models 235458 and 246468 only</i>	1
10	187965	PIVOT PIN	1				
11	235471	GUN HANDLE	1				
						See strani 3 for models.	

Tehnički podaci

Maksimalni pritisak	Modeli, strani 3
Delovi koji dolaze u kontakt sa tečnošću	Nerđajući čelik, polietilen, poliuretan, najlon, PTFE
Težina	18 oz (510 g)
Ulaz	1/4 nspm(m) navoj
Maksimalna temperatura materijala	120 F (50 C)
*Jačina zvuka	87 dB(A)
*Pritisak zvuka	78 dB(A)

*Mereno tokom raspršivanja boje na vodenoj bazi, specifične težine 1,36, vrhom br. 517 na 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi) prema standardu ISO-3744.

Napomene





Standardna garancija kompanije Graco

Graco garantuje da je sva oprema koja se spominje u ovom dokumentu čiji je proizvođač kompanija Graco i koja nosi njeno ime bez neispravnosti u materijalu i izradi na dan prodaje originalnom kupcu radi korišćenja. Uz izuzimanje svih specijalnih, proširenih ili ograničenih garancija koje je kompanija Graco objavila, Graco će, u periodu od dvanaest meseci od datuma prodaje, popraviti ili zameniti sve delove opreme za koje Graco utvrdi da su neispravni. Ova garancija važi samo kada je oprema instalirana, korišćena i održavana u skladu sa pisanim preporukama kompanije Graco.

Ova garancija ne pokriva, i kompanija Graco neće biti odgovorna za opšte habanje i trošenje ili za loše funkcionisanje, oštećenje ili habanje prouzrokovano nepravilnom instalacijom, pogrešnom primenom, abrazijom, korozijom, neodgovarajućim ili nepravilnim održavanjem, zanemarivanjem, nezgodom, izmenama ili zamenom komponenti delovima koje nije proizvela kompanija Graco. Kompanija Graco takođe neće biti odgovorna za loše funkcionisanje, oštećenje ili habanje prouzrokovano nekompatibilnošću opreme Graco sa konstrukcijama, priborom, opremom ili materijalima koje nije isporučila kompanija Graco ili lošim projektom, proizvodnjom, ugradnjom, rukovanjem i održavanjem konstrukcija, pribora, opreme ili materijala koje nije isporučila kompanija Graco.

Ova garancija je uslovljena unapred plaćenim vraćanjem opreme za koju se tvrdi da je neispravna ovlašćenom distributeru proizvoda Graco radi potvrde neispravnosti. Ako neispravnost bude potvrđena, Graco će besplatno popraviti ili zameniti sve neispravne delove. Oprema će biti vraćena originalnom kupcu uz plaćen transport. Ako se kontrolom opreme ne otkrije nikakva neispravnost u materijalu ili izradi, popravka će biti izvršena po razumnoj ceni koja može da obuhvati cenu delova, radne snage i transporta.

OWA GARANCIJA JE ISKLJUČIVA I ZAMENUJE SVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJU UTRŽIVOSTI ILI GARANCIJU SPREMNOŠTI ZA ODREĐENU NAMENU.

Jedina obaveza kompanije Graco i jedino rešenje kupca za svako kršenje garancije biće kao što je prethodno definisano. Kupac je saglasan da mu neće biti dostupna druga rešenja (uključujući ali ne ograničavajući se na slučajnu ili posledičnu štetu ili gubitak profita, gubitak prodaje, ličnu povredu ili oštećenje imovine ili sve druge slučajne ili posledične gubitke). Svi postupci zbog kršenja garancije moraju biti pokrenuti u roku od dve (2) godine od datuma prodaje.

GRACO NE GARANTUJE I PORIČE SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE UTRŽIVOSTI I SPREMNOŠTI ZA ODREĐENU NAMENU U VEZI SA PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALIMA ILI KOMPONENTAMA KOJE KOMPANIJA GRACO PRODAJE ALI IH NE PROIZVODI. Te stavke koje kompanija Graco prodaje ali ih ne proizvodi (kao što su elektromotori, prekidači, creva, itd.) podležu garanciji svojih proizvođača, ako postoji. Graco će kupcu pružiti razumnu pomoć u pogledu reklamacija za kršenje ovih garancija.

Kompanija Graco ni u kom slučaju neće biti odgovorna za indirektne, slučajne, specijalne ili posledične štete koje proisteknu iz isporuke opreme od strane kompanije Graco po ovoj garanciji, ili za isporuku, performanse ili korišćenje bilo kojih proizvoda ili druge robe koja se prodaje, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja garancije, nemara kompanije Graco ili na drugi način.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*Svi pisani i vizuelni podaci sadržani u ovom dokumentu predstavljaju najnovije informacije o proizvodima dostupne u vreme objavljivanja.
Graco zadržava pravo da u bilo kom trenutku unese izmene bez obaveštenja.*

Prevod originalnog uputstva. This manual contains Serbian. MM 311254

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2005, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised K, May 2016