


AA30 levegőrásegítéssel festékszóró pisztoly

Modellek: 257096, RAC szórófej; 257380, lapos szórófej

Maximális üzemi nyomás: 248 bar, 24,8 MPa
Maximális üzemi légnyomás: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

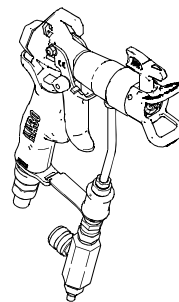

ti12849a



313357E
HU



Fontos biztonsági utasítások

A nyomásmentesítésre és a permetezésre vonatkozó utasítások a festékszóró kezelési útmutatójában találhatóak. Őrizze meg az útmutató.

- Építési festékek és bevonatok felhordásához -

A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és annak a javítására vonatkoznak. A felkiáltójel általános figyelmeztetést jelent, míg a veszjel folyamat-specifikus kockázatokra hívja fel a figyelmet. Tartsa szem előtt ezeket a figyelmeztetéseket. A megfelelő termékeknél további figyelmeztetéseket találhat.

FIGYELMEZTETÉSEK



FOLYADÉK BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE

A szórópisztolyból, a tömlő sérüléseiből vagy a repedt alkatrészekből a nagy nyomás alatt kilövellő folyadék belefűrödhet a bőrzebe. Habár a seb csak kisebb vágásnak tűnhet, valójában olyan súlyos sérülésről is szó lehet, amely amputációhoz vezethet. **Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.**

- A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei felé irányítani tilos.
- Tilos a kezét a szórófej elé tartani.
- Szívárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel, egyéb testrészrel, kesztyűvel vagy ronggyal elzárni vagy eltéríteni tilos.
- Ne permetezzen, ha a szórófej védő és a billentyűvédő nincs felszerelve.
- Ha nem végez szórást, akkor reteszelve a billentyűzárat.
- A permetezés befejezésekor, tisztítás, ellenőrzés, vagy javítás előtt hajtsa végre a **Nyomásmentesítés** részben leírtakat.



TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

A robbanásveszélyes gőzök – úgymint az oldószerből és festékekből eredő gőzök – gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő a **munkavégzés helyén**. A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni:

- A gépet kizárólag jól szellőző helyen használja.
- Távolítsa el minden tűzforrást, mint pl.: őrláng, cigaretta, hordozható elektromos lámpa és műszálas ruházat (elektrosztatikus kisülés veszélye).
- A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint.
- Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel vagy le világítást, ha gyúlékony gőzök vannak jelen.
- A munkavégzés helyén minden berendezést földeljen le. Lásd a **Földelésre** vonatkozó útmutatásokat.
- Csak földelt tömlőt használjon.
- Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt tartály oldalához a szórópisztolyt.
- Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést észlel, **azonnal állítsa le a berendezést**. A berendezést a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
- A munkavégzés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.



A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK

A nem rendeltetésszerű használat halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- Ne használja a készüléket, ha anyagkifáradásból eredő hiba lépett, fel, vagy ha Ön gyógyszer, illetve alkohol hatása alatt áll.
- Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. A részleteket lásd minden készülék kezelési útmutatójának **Műszaki adatok** című részében.
- Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek megfelelnek a készülék ezekkel érintkező részegységeinek. Lásd a **Műszaki adatokat** minden készülék kezelési útmutatójában. Olvassa el a folyadék és oldószer gyártók figyelmeztetéseit az alkalmazandó anyagról. Teljes információt kaphat, ha elkéri a forgalmazótól vagy kiskereskedőtől az anyagminőségi adatlapokat (MSDS).
- A berendezést naponta ellenőrizze. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le kizárólag eredeti Gyártói alkatrészekre.
- A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani.
- A berendezést használja rendeltetésének megfelelően. Ha kérdése van, forduljon Graco márkakereskedőjéhez.
- A tömlőket és kábeleket tartsa távol a közlekedési útvonalaktól, élektől, mozgó alkatrészekről és forró felületektől.
- Ne hurkolja, vagy hajtsa meg túlzottan a tömlőket, valamint ne húzza a készüléket a tömlőnél fogva.
- A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétől.
- Tartsa be az összes vonatkozó érvényes biztonsági előírást.



TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNÍUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLY

Ne használjon 1,1,1-triklór-etánt, metilén-kloridot, más halogénezett szénhidrogén oldószert vagy túlnyomás alatt lévő alumínium tartályban tartott ilyen oldószert tartalmazó folyadékot. Ezek használata heves vegyi reakciót válthat ki, így a berendezés megrepedhet, és ez halált, súlyos sérüléseket és jelentős vagyoni kárt okozhat.



SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS

A súlyos sérülések elkerülése érdekében a festékszóró gép működtetése, javítása közben, illetve ha a gép működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelés a:


- Szem- és hallásvédő eszköz

Az adott folyadék illetve oldószer gyártója által előírt védőkesztyű, védőöltözet.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Alkatrészek

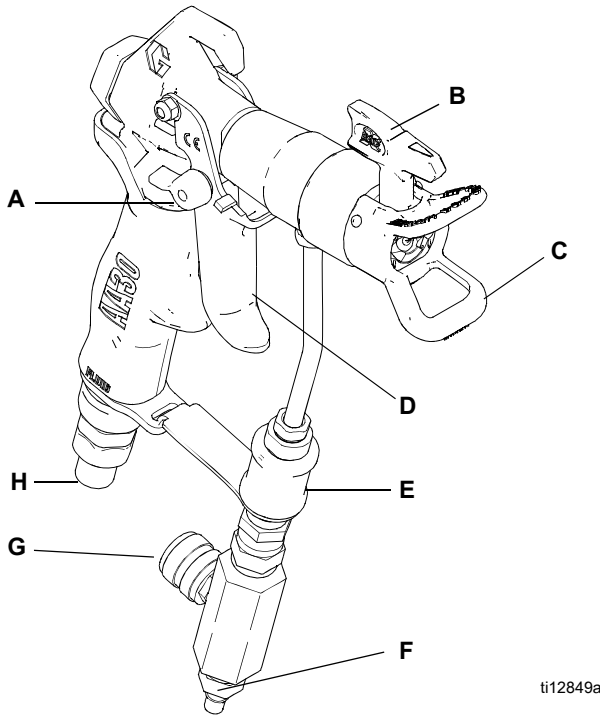

ti12849a

| Betűjel | Alkatrész | Betűjel | Alkatrész |
|---------|------------------------------|---------|---------------------------|
| A | Billentyűzár | E | Levegő be/ki szelep |
| B | Szórófej | F | Légtömlő csatlakozócsonk |
| C | Biztonsági RAC szórófej védő | G | Levegő beállítás szelep |
| D | Billentyű | H | Folyadéktömlő csatlakozás |

Nyomásmentesítés



FIGYELMEZTETÉS



Minden esetben a **Nyomásmentesítési folyamat** részben előírtak szerint járjon el, ha nyomásmentesítést kell végrehajtania,

abba kell hagynia a festékszórást, ellenőriznie vagy karbantartania, javítania kell a berendezést, szerelnie vagy tisztítania kell a szórófejet.

1. Kapcsolja ki a készüléket és állítsa a nyomást a minimumra.
2. Tartsa a pisztolyt a földelt fém öblítő vödör oldalához. A nyomásmentesítéshez a pisztolyt a vödörbe irányítva húzza meg a billentyűjét.

Ha feltételezhető, hogy a szórófej vagy a tömlő eltömődött, vagy a fenti lépések ellenére sem volt teljes a nyomásmentesítés, **NAGYON LASSAN** lazítsa meg a szórófej biztosító csavarját vagy a tömlő csatlakozóját a nyomás fokozatos csökkentéséhez, majd teljesen lazítsa meg a csavart, illetve a tömlőt. Tisztítsa meg a szórófejet vagy a tömlőt az akadálytól.


Billentyűzár




FIGYELMEZTETÉS



A sérülések elkerülésére, amikor a pisztoly nincs használatban mindig zárja a billentyűzárát (A), ha a festékszóró ki van kapcsolva vagy felügyelet nélkül van hagyva.

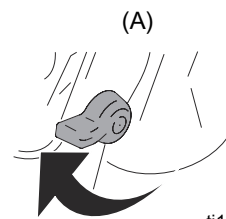

ti10352a

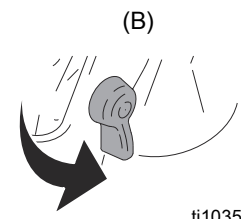

ti10353a

Összeszerelés




FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a festékszóró ki van kapcsolva és nincs bedugva az áramforrásba. A feltöltéssel és festékszórással kapcsolatos tudnivalókat a festékszóró kezelési útmutatójában találja.


A pisztoly rákapcsolása a festékszóróra

1. Csatlakoztatása a levegőtömlő.

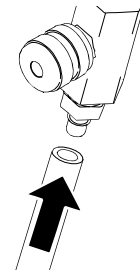

ti13317a

2. Csatlakoztassa a folyadéktömlőt.

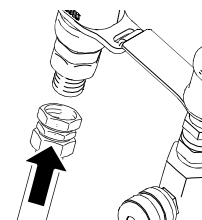

ti13318a


3. Lásd a szórópisztoly kezelési útmutatójában az Összeszerelési útmutatásokat (313316).

A szórófej és a védőburkolat felszerelése a pisztolyra



AA30 pisztoly RAC szórófejjel (257096)

1. Nyomásmentesítsen, 2. oldal.
2. Helyezze be a fészkebbeillesztést (27) a védőburkolatba (29).
3. Helyezze be a szórófej csapját (28).
4. Helyezze rá a tömítést (27b) az aljzatra (27a), majd helyezze be a fészkebbeillesztésbe (27). Vízbázisú anyagoknál használjon fekete tömítést, míg oldószerreknél és olaj alapú anyagoknál használjon narancssárga tömítést.

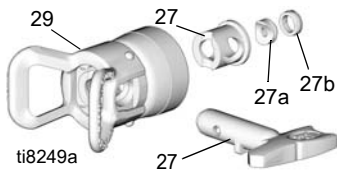


FIGYELMEZTETÉS

Ha a légkamra nincs megfelelően a pisztolyra szerelve, akkor a folyadéknyomás a levegővezetékbe préselheti a festéket és károsíthatja a festékszórót.

5. Tegye a szórófej védőt (6) a pisztoly végére. A jó tömítés érdekében kézzel ütközésig húzza meg.
6. Ha a pisztoly elején folyadékszivárgást észlel, cserélje ki a fészket (33a) és/vagy ismételten húzza meg a szórófej védő anyát.

AA30 pisztoly lapos szórófejjel (257380)

1. Nyomásmentesítsen, 2. oldal.
2. Helyezze a szórófejet a lapos végű légkamra szerelvénybe. Igazítsa a szórófej pozicionáló fület (A) a légkamra pozicionáló nyílásába (B).
3. Tegye a szórófej védőt a pisztoly végére. A jó tömítés érdekében kézzel ütközésig húzza meg.

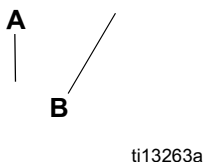


Működtetés


Megjegyzés: Az alábbi utasítások a Graco FinishPro festékszóró pisztolyaira vonatkoznak. Lásd a 313316 számú festékszóró kezelési útmutatót. Más típusú festékszórók használata esetén kövesse a berendezés útmutatójában leírtakat.

Összeszerelés


1. Indítsa be szórópisztolyt. Lásd a 313316 útmutató.
2. Tolja be állásba (felfelé) a levegő be/ki szelepet.

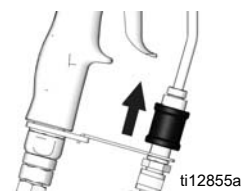


3. Zárja el a levegőbeállító szelepet a pisztolyon.

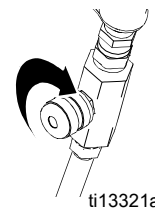


4. Növelje a folyadéknyomást a széleken jelentkező sávosság kiküszöbölésére.

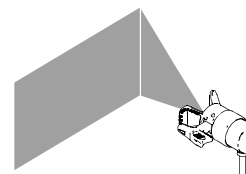

5. Addig csökkentse a nyomást, amíg a széleken meg nem kezdenek jelenni a sávok.

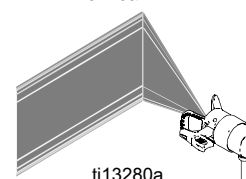


6. Növelje a levegő nyomást a levegőbeállító szeleppel a széleken jelentkező sávosság kiküszöbölésére.

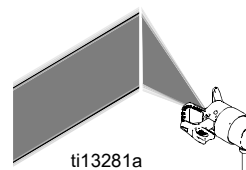

7. Tolja ki állásba (lefelé) a levegő be/ki szelepet, amikor befejezi a szórást, hogy megtartsa a megfelelő levegő nyomás beállítást.

Permetezzen

1. Nyissa ki a billentyűzárát.
2. Győződjön meg róla, hogy a nyíl alakú szórófej (B) előre mutat (permetez) (257096).
3. Tartsa a pisztolyt merőlegesen és körülbelül 12 hüvelyknyi (304 mm) távolságra a felülettől. Először a pisztoly mozgatása közben húzza meg a billentyűt (D), és kezdje meg a próbaminta szórását.
4. Ne végezze ívben a szórást. Ez egyenetlen folyadékbevonatot eredményez. A felülettel párhuzamos sávban végezze a szórást, 50%-os átfedéssel, hogy egyenetlen folyadékbevonatot érjen el.

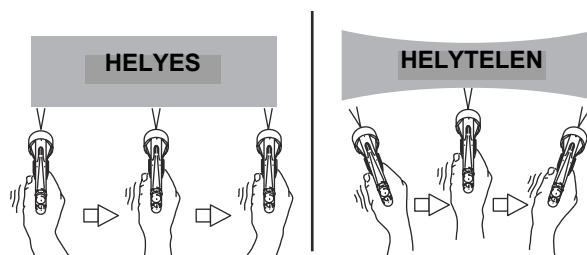

RAC szórófej eltömődésének megszüntetése (257096)

FIGYELMEZTETÉS

1. **Nyomásmentesítsen.** Zárja a billentyűzárát (A).
2. Forgassa el a szórófejet (B) 180°-kal, nyissa a billentyűzárát (A), majd az eltömődés eltávolításához egy vödörbe vagy a földre irányítva működtesse a pisztolyt.
3. Zárja a billentyűzárát (A). Forgassa vissza szóró helyzetbe a szórófejet (B) 180°-kal.

Karbantartás



Bármilyen pisztolykarbantartási művelet előtt olvassa el a használati utasítás címlapján található figyelmeztetéseket és végezze el a **nyomásmentesítést**, lásd 2. oldal.

Napi karbantartás

Mindegyik műszak végén öblítse ki a pisztolyt, majd tegye száraz helyre.

A pisztolyt vagy annak részeit soha ne öblítse vízzel vagy tisztítószerrel.

- Ne irányítsa felfele a pisztolyt takarításkor.
- Ne törölje a pisztolyt oldószerbe áztatott ruhával, a felesleget csavarja ki belőle.
- A pisztoly levegő járataiban maradt oldószer gyenge minőségű festékszórást okozhat. Ne használjon olyan tisztítási módszert, mely lehetővé teszi oldószer bejutását a pisztoly levegő járataiba.

Öblítés és tisztítás



- Színváltás, tárolás vagy javítás előtt öblítse ki a pisztolyt.
- Az öblítést a lehető legkisebb nyomás alatt végezze. Ellenőrizze le a kötőelemeket. Ha szivárgást észlel, szorítsa meg őket.
- Öblítéshez olyan folyadékot használjon, amely kompatibilis a kimosandó folyadékkal és a készülék vízzel érintkező részeivel.


1. **Vegye le a nyomást.** 2. oldal. A festékszóró gép vezetékét húzza ki a dugaszból.
2. Távolítsa el a szórófejet (28) és a védőburkolatot (29).
3. Távolítsa el a festékszóró szivornyacső-készletet a festékből és helyezze öblítőfolyadékba. Lásd a festékszóró tisztítási utasításait tartalmazó 313316. számú kezelési útmutató.
4. A festékszórót kapcsolja rá egy üritőnyílásba. A működési üzemmód kapcsolót kapcsolja az AIRLESS vagy ON (BE) állásba.

5. Fokozatosan növelje a nyomást. Irányítsa a pisztolyt egy földelt fémből készült tartályba. Húzza meg a billentyűt és az oldószerrel öblítse ki a pisztolyt, amíg a pisztoly csatornái folyadékmentesek nem lesznek.
6. Állítsa a működési üzemmód kapcsolóját OFF állapotba.
7. **Nyomásmentesítésről** szóló rész a 2. oldalon.
8. Vegye le a folyadékszívó-tömlőt a pisztolyról.
9. Szükség esetén a tisztításhoz szerelje le a porlasztót (5), és kövesse a **Festéktű cseréje Leszerelési** eljárás 1 - 6 lépéseit.
10. Merítse a puha kefét egy összeférhető oldószerbe. **BNe használjon drótkefét.**
11. Irányítsa lefelé a pisztolyt, puha kefével és oldószerrel tisztítsa meg a pisztoly elejét.
12. Tisztítsa meg a puha kefével a szórófejet (28) és a védőburkolatot (29). A légkamra furatának kitisztításához, a létfontosságú felületek megőrzése érdekében használjon fogpiszkálót. Fújjon levegőt a szórófejen keresztül, és győződjön meg a nyílás tisztaságáról.
13. Ha leszerelte a porlasztót (5), működtesse a pisztolyt, amíg visszaszereli a porlasztót. 26-32 láb-font (36-40 N·m) nyomatékkal húzza meg. Amikor megfelelően meghúzta, akkor a pereme felfekszik a pisztolyra.
14. Szerelje fel a légkamra csöcsonkot; kövesse a **Festéktű cseréje felszerelési** eljárás, 9 - 13 lépéseit.
15. Szerelje fel a szórófejet (28) és a védőburkolatot (29) a pisztolyra, 3.
16. Oldószerbe mártott puha kendő segítségével, törölje át a pisztoly külső részeit.

Szűrő (6) tisztítása / cseréje

1. Nyomásmentesítsen. Zárja a billentyűzárát (11a).
2. Távolítsa el a folyadéktömlőt a csatlakozójáról (5).
3. Bontsa a tartót (36) a rögzítőelemről (16), és fordítsa el az útból.
4. Tegye a fogót a nyél alatti sík felületekre és lazítsa ki a pisztolyról.
5. Csavarja le a nyelet (14) a pisztolyról (1).
6. Távolítsa el a szűrőt (6) a nyél tetején keresztül (14).
7. Tisztítsa meg a szűrőt (6). Puha kefével távolítsa el a szennyeződést.
8. Helyezzen tiszta szűrőt (6) a nyélbe (14).
9. Tegye vissza a nyelet (14) a pisztolyra (1), és rögzítse erősen.
10. Tegye a fogót a nyél alatti sík felületekre és ütközésig húzza meg.
11. Csatlakoztassa a tartót (36) a rögzítőelemhez (16).

Festéktű cseréje

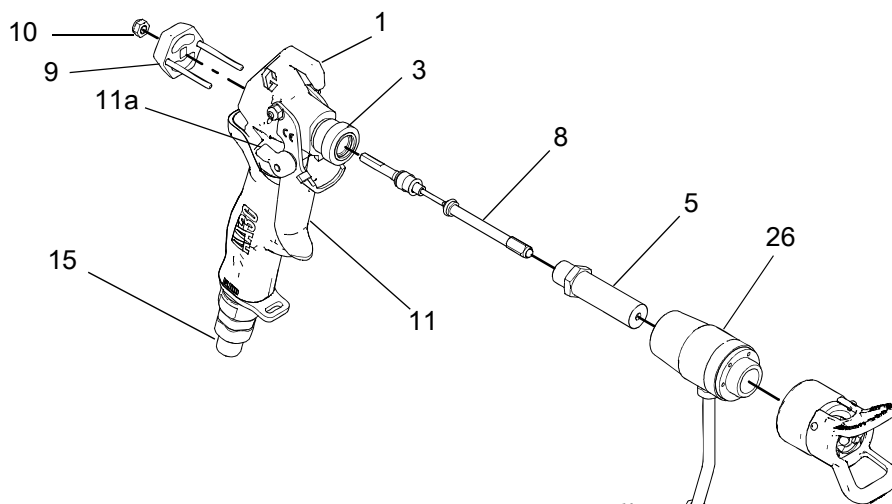

ti12852a

Eltávolítás

1. **Nyomásmentesítsen**, 2. oldal. Zárja a billentyűzárát (11a).
2. Bontsa a pisztolyról a levegőtömlő csatlakozását.
3. Bontsa a tartó és a rögzítőelem csatlakozását, és fordítsa el az útból a tartót.
4. Vegye le a szórófejet (28) és a szórófej védőt (29), **Alkatrészek**, 7. oldal, a légkamra csőcsonkról (26).
5. Oldja ki a billentyűzárát (11a). Húzza meg a billentyűt (11). Szerelje ki a légkamra csőcsonk alján lévő beállítócsavart. Csavarja le a légkamra csőcsonkot a pisztoly elejéről (26).
6. Húzza meg a billentyűt. Szerelje le a porlasztó burkolatát (3).
7. Távolítsa el a biztosítóanyát (10) és a zárósapkát (9).
8. Olyan módon ütögesse ki a túszerelvényt (8), **Alkatrészek**, 7. oldal, hogy a tű a pisztoly elején csússzon ki.
9. Puha kefével tisztítsa meg a pisztoly belső járatait.

3. Szerelje fel lazán a zárósapkát (9) és a biztosítóanyát (10).
4. Zsírozza meg a tűház meneteit (3).
5. Húzza meg a billentyűt (11), és szerelje fel a porlasztót (5). 26-32 láb-font (36-40 N·m) nyomatékkal húzza meg.
6. Fúvókával felfelé tartsa a pisztolyt.
7. Addig fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a biztosítóanyát (10), amíg látja és érzi, hogy a billentyű (11) kissé megemelkedik.
8. Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa 3/4 menetet a biztosítóanyát (10).

MEGJEGYZÉS: Akkor megfelelő a tű beállítása, ha az szabadon mozog.

FIGYELMEZTETÉS

A porlasztó burkolata végének egy vonalban kell lennie vagy túl kell nyúlnia a megfelelő tömítés biztosítására.

9. A légkamra csőcsonkot addig csavarozza, amíg a csőcsonk vége egy vonalban nem kerül a porlasztó burkolatával.



Üzembe helyezés

1. Az új tű O-gyűrűit nem szilikonos kenőanyaggal kenje meg.
2. A pisztoly eleje felől vezessen be egy új tűt (8), **Alkatrészek**, 7. oldal.

10. Ha a levegőcső nincs lefelé fordított helyzetben, akkor addig csavarja a csonkot, amíg abban a helyzetben nem lesz.
11. Csatlakoztassa a tartót a rögzítőelemhez.
12. Húzza meg a billentyűt és szerelje be az állítócsavart. 10 - 12 hüvelyk-font (1,1 - 1,4 N·m) nyomatékkal húzza meg a beállítócsavart.
13. Szerelje fel a szórófejet (28) és a szórófej védőt (29). Ütközésig húzza meg.
14. Csatlakoztassa a levegőtömlőt.

A beszerelt tű kipróbálása

1. Indítsa be a festékszórót. Lásd a festékszóró kezelési útmutatója.
2. Addig működtesse a pisztolyt egy vödörbe irányítva, amíg folyadék áramlik a pisztolyból.
3. Engedje el a billentyűt (11). Azonnal megszűnik a folyadékáramlás.
4. Zárja a billentyűzárat (11a).
5. Irányítsa a pisztolyt egy vödörben. Működtesse a pisztolyt. Nem látható folyadékáramlás.
6. Ha a 3. és/vagy 5. lépésben nem sikeres a pisztoly kipróbálása, akkor **nyomásmentesítse** és bontsa a tömlő csatlakozását. Ismét állítsa be a tűt. Ismételje meg a kipróbálást.

Műszaki adatok

Maximális belépő folyadéknyomás

3600 psi (24,8 MPa, 240 bar)

Maximális belépő levegőnyomás

100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Levegő beömlő nyílás

1/4 nps

Folyadék bemeneti nyílás

1/4 nps

ISO 3744 szerinti zajszint

Zajszint

kevesebb, mint 65,0 dB(A)

Hangnyomás-szint

kevesebb, mint 65,0 dB(A)

Folyadékkal érintkező alkatrészek


Csúsz szórópisztoly

Rozsdamentes acél, alumínium

Lefordított kezelési útmutatók

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bolgár – 313371 | Holland – 313351 | Német – 313355 | Lett – 313359 | Portugál – 313363 | Szlovén – 313367 |
| Horvát – 313348 | Észt – 313352 | Görög – 313356 | Litván – 313360 | Román – 313364 | Spanyol – 313368 |
| Cseh – 313349 | Finn – 313353 | Magyar – 313357 | Norvég – 313361 | Orosz – 313365 | Svéd – 313369 |
| Dán – 313350 | Francia – 313354 | Olasz – 313358 | Lengyel – 313362 | Szlovák – 313366 | Török – 313370 |

Alkatrészek

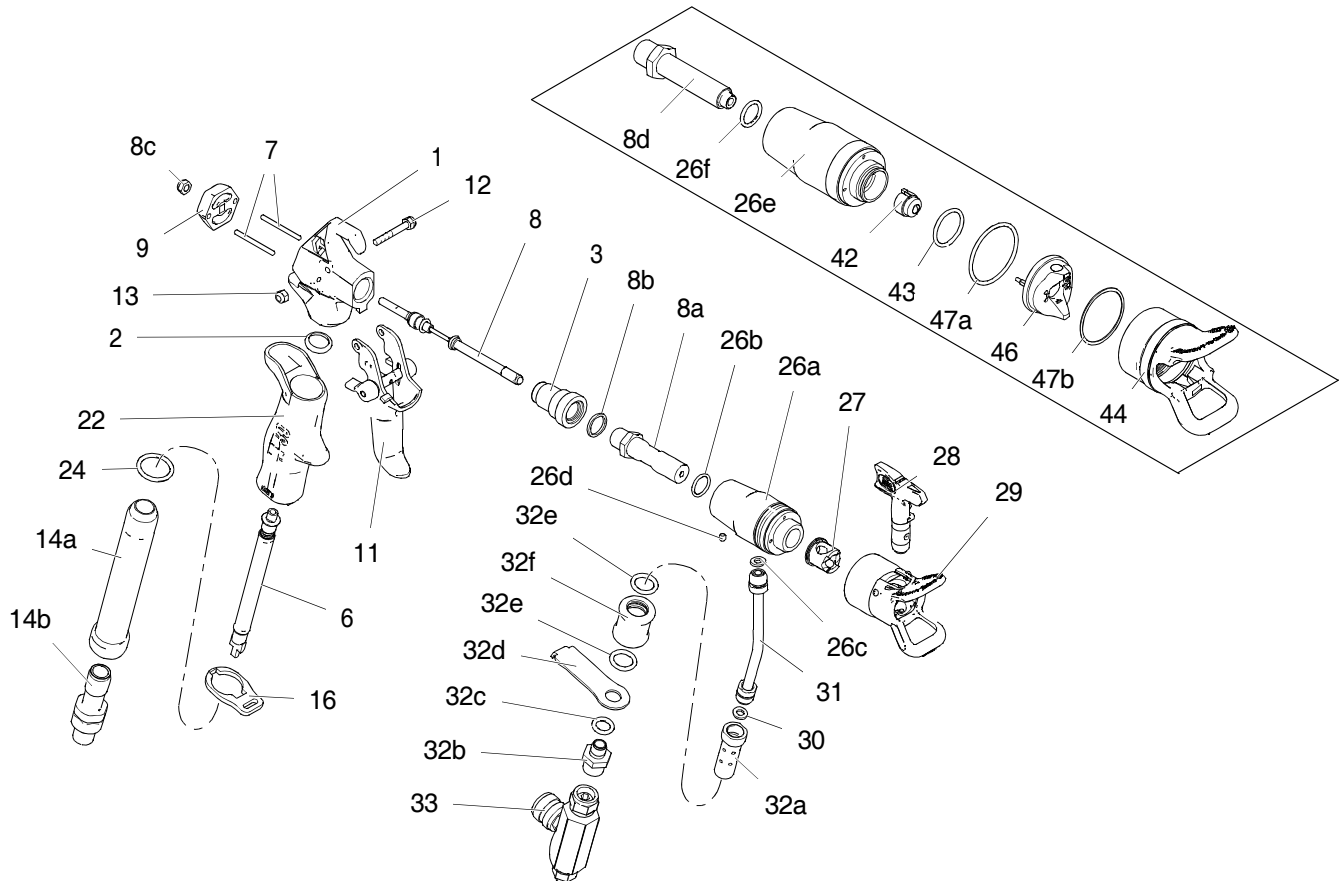

| Ref | Part | Description | Qty | Ref | Part | Description | Qty |
|-----|--------|--|-----|--------|--------|--|-----|
| 1 | 15W295 | HOUSING, fluid (plated) | 1 | 257784 | | GUN Model 257380 (includes 26c, 26d, 26e, 26f) | 1 |
| 2✓ | 179733 | SEAL, sleeve | 1 | 26a | 120775 | MANIFOLD, air cap, RAC | 1 |
| 3 | 195419 | HOUSING, needle | 1 | 26b | | O-RING | 1 |
| 6✓ | 288750 | FILTER, gun, latex, 100 mesh | 1 | 26c | 15W160 | GASKET, tube | 2 |
| | 288749 | FILTER, gun, latex, 50 mesh | 1 | 26d | 111102 | SCREW, set | 1 |
| | 256975 | FILTER, gun, latex, 150 mesh | 1 | 26e | | MANIFOLD, air cap, flat | 1 |
| 7 | 115484 | PIN, actuator | 2 | 26f | 122486 | O-RING | 1 |
| 8 | | KIT, needle | 1 | 27 | 15J770 | HOUSING, RAC | 1 |
| | 257526 | GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c) | 1 | 28✓ | FFT210 | TIP | 1 |
| | 257527 | GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d) | 1 | 29✓ | 288465 | GUARD, RAC, Alpha G40 | 1 |
| 8a | | HOUSING, diffuser, assembly | 1 | 31 | 257078 | TUBE, air, assembly | 1 |
| 8b | 156766 | GASKET | 1 | 32 | 257782 | KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f) | 1 |
| 8c | 115483 | NUT, lock | 1 | 32a | | BODY, valve | 1 |
| 8d | | HOUSING, diffuser, assembly, flat | 1 | 32b | | FITTING, adapter | 1 |
| 9 | 15W164 | CAP, end | 1 | 32c | | O-RING | 1 |
| 11 | 256963 | TRIGGER, gun, 2 finger, assembly | 1 | 32d | | BRACKET, air tube | 1 |
| 12 | 177538 | STUD, trigger | 1 | 32e | | O-RING | 2 |
| 13 | 105334 | NUT, lock, hex | 1 | 32f | | SLEEVE, valve | 1 |
| 14 | 257781 | KIT, repair, handle AA30 (includes 14a, 14b) | 1 | 33 | 288715 | VALVE, swivel, ASM | 1 |
| 14a | | HANDLE, gun | 1 | 42✓ | AAM411 | TIP, G15, G40 | 1 |
| 14b | | SWIVEL, gun | 1 | 43 | 111116 | O-RING, seat | 1 |
| 16 | 15W291 | RETAINER, guard | 1 | 44✓ | 249256 | TIP, guard | 1 |
| 22 | 278003 | HANDLE, gun | 1 | 46 | 249180 | AIR CAP | 1 |
| 24 | 122530 | O-RING | 1 | 47 | 253032 | AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b) | 1 |
| 26 | | KIT, repair, manifold | 1 | 47a | 109213 | PACKING, o-ring PTFE | 1 |
| | 257783 | GUN Model 257096 (includes 26a, 26b, 26c, 26d) | 1 | 47b | 15G320 | WASHER, PTFE | 1 |

▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at no cost.

✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.

Graco standard garancia

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Az eredeti utasítások fordítása. This manual contains Hungarian. MM 313347

For patent information, see www.graco.com/patents.

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001

www.graco.com

Revised May/2013