


AA30 Purkštuvas, purškiantis su oro pagalba

Modeliai: 257096, RAC antgalis; 257380, Plokščias antgalis

Didžiausias darbinis slėgis: 3600 psi (248 barų, 24,8 MPa)

Didžiausias oro darbinis slėgis: 100 psi (7 barai, 0,7 MPa)

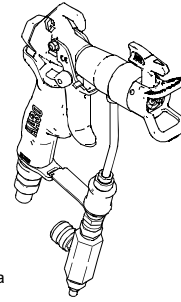

ti12849a



Svarbūs saugos nurodymai

Perskaitykite purkštuvo instrukcijoje kaip teisingai išleisti slėgį ir purkšti. Išsaugokite šią instrukciją.

313360E
LT

- Purkštuvas skirtas architektūriniam dažams ir dangoms -

Žemiau aprašyti įspėjimai yra susieti su šios įrangos reguliavimu, naudojimu, įžeminimu, aptarnavimu ir remontu. Šauktukas atkreipia Jūsų dėmesį o pavojaus ženklas nusako pavojaus būdą. Atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus. Šioje instrukcijoje tam tikrose vietose galite rasti naujų pavojaus ženklų.



ĮSPĖJIMAI



ĮPURŠKIMO PO ODA PAVOJUS

Iš pistoleto, prakiurusios žarnos ar kitų įrenginio dalių purškiamas aukšto slėgio skysčio srovė gali įpjauti jūsų odą. Nors toks sužeidimas gali atrodyti kaip paprasčiausias įpjovimas, tai rimta žaizda, dėl kurios net gali prireikti amputacijos. **Nedelsdami kreipkitės į chirurgą.**

- Nenukreipkite pistoleto į jokią kitą asmenį ar kūno dalį.
- Nelaikykite rankos virš purškimo antgalio.
- Nebandykite sustabdyti ar nukreipti purškiamos srovės ranka, kita kūno dalimi, pirštine ar skuduru.
- Nepurškite, jei nėra sumontuota antgalio apsauga bei gaiduko apsauga.
- Kai nepurškiate, gaiduko fiksatorių įjunkite.
- Baigę purkšti ir prieš valydami, tikrindami ar remontuodami įrenginį atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, aprašytą šioje instrukcijoje.



GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degūs tirpiklio ir dažų garai **darbo vietoje** gali užsidegti ar sprogti. Norėdami išvengti gaisro ar sprogimo laikykitės toliau išvardytų reikalavimų.

- Naudokite įrenginį tik gerai vėdinamoje vietoje.
- Pašalinkite visus galimo uždegimo šaltinius, pvz., dujų degiklius, cigaretes, nešiojamas elektros lempas ir sintetinius krentančius audinius (potencialus statinio elektros lanko pavojus).
- Darbo vietoje neturi būti nereikalingų daiktų, pvz., skudurų, tirpiklio ar benzino talpyklų.
- Ten, kur yra degių garų, neištraukite ar neįkiškite elektros kabelių kištukų į lizdus, nejunginėkite elektros ar šviesos jungiklių.
- Įžeminkite visą įrangą darbo vietoje. Žr. **Įžeminimo** instrukcijas.
- Naudokite tik įžemintas žarnas.
- Purkšdami į indą, purškimo pistoletą laikykite prispausta prie įžeminto indo šono.
- Pastebėję statinį kibirkščiavimą arba pajutę smūgį, **nedelsdami baikite darbą**. Nenaudokite įrenginio, kol nenustatysite ir nepašalinsite šių reiškinų priežasties.
- Darbo vietoje turi būti veikiantis gesintuvas.



PAVOJUS DĖL NETINKAMO NAUDOJIMO

Netinkamai naudodami galite žūti ar rimtai susižaloti.

- Nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių preparatų ar alkoholio.
- Užtikrinkite, kad sistemos dalies, atlaikančios žemiausią slėgį ar temperatūrą, didžiausias darbinis slėgis ar ribinis temperatūros lygis nebus viršytas. Perskaitykite **Techninius duomenis** visose įrangos instrukcijose.
- Naudokite skysčius ir tirpiklius, tinkančius įrenginio sušlampančioms dalims. Žr. **Techninius duomenis** visose įrenginio instrukcijose. Perskaitykite skysčio bei tirpiklio gamintojo įspėjimus. Norėdami gauti visą informaciją apie medžiagą, paprašykite platintojo arba pardavėjo pateikti MSDS (medžiagos saugos duomenų) lapus.
- Kasdien patikrinkite įrenginį. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis naudodami tik originalias gamintojo atsargines dalis.
- Nedarykite jokių įrenginio pakeitimų.
- Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį. Dėl informacijos kreipkitės į savo platintoją.
- Žarnas ir laidus išdėstykite toliau nuo eismo zonų, aštrių briaunų, judančių dalių ir įkaitusių paviršių.
- Žarnų nepersukite ir neperlenkite; netraukite jų tada, kai reikia perkelti įrenginį.
- Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nebūtų vaikų ar gyvūnų.
- Laikykitės visų galiojančių saugos taisyklių.



AUKŠTO SLĖGIO VEIKIAMŲ ALIUMINIO DALIŲ PAVOJUS

Nenaudokite 1,1,1-trichloreto, metileno chlorido, kitų halogenintų angliavandenilių tirpiklių ar skysčių, kurių sudėtyje yra tokių tirpiklių, aliuminio talpyklose su slėgiu. Nesilaikant šio reikalavimo gali kilti pavojinga cheminė reakcija, gali prakiurti įrenginio dalys, galite žūti, rimtai susižaloti ar sunaikinti turtą.



ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS


Darbo metu, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo priežiūros darbus naudokite apsaugos priemones, kad apsisaugotumėte nuo galimų sužeidimų. Kai kurios iš tokių apsaugos priemonių nurodytos toliau:

- Akių ir ausų apsaugos priemonės
- Pirštinės, specialūs drabužiai ir respiratorius, kaip rekomenduoja kystų dažų bei tirpiklių gamintojai

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Sudėtinių dalių identifikacija

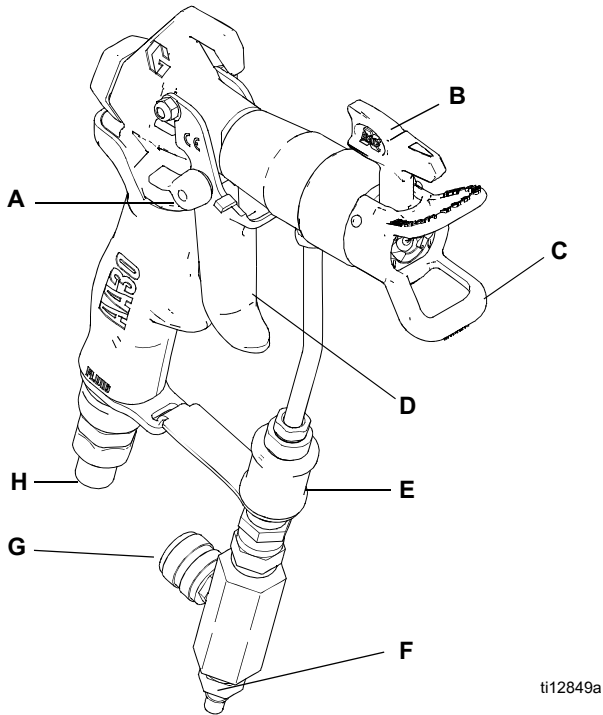

ti12849a

Raidė	Komponentas	Raidė	Komponentas
A	Gaiduko užraktas	E	Oro padavimo vožtuvas
B	Purškimo antgalis	F	Oro padavimo jungtis
C	RAC apsauga	G	Oro reguliavimo vožtuvas
D	Gaidukas	H	Skysčio padavimo jungtis

Slėgio išleidimo procedūra

⚠️ ĮSPĖJIMAS



Atlikite šią **slėgio išleidimo procedūrą** kiekvienąsyk, kai to reikia siekiant išleisti slėgį, liautis purkšti, patikrinti ar suremontuoti įrenginį, uždėti arba išvalyti purškimo antgalį.

1. Išjunkite maitinimą ir nustatykite mažiausią purškimo slėgį.
2. Nukreipkite pistoletą į žeminto metalinio indo su praplovimo skysčiu šoną. Nuspauskite purškimo pistoleto gaiduką, kad slėgis sumažėtų.


Jei įtariate, kad purškimo antgalis arba žarna užsikimšo arba kad atlikus aukščiau nurodytus veiksmus slėgis nebuvo visiškai išleistas, atleiskite antgalio apsaugos tvirtinimo veržlę arba žarnos galo movą, tik po to atleiskite visiškai. Išvalykite užsikimšusią žarną arba purškimo antgalį.

Gaiduko užraktas


⚠️ ĮSPĖJIMAS



Tam kad išvengti traumos, kai purkštuvus yra išjungtas arba nėra naudojamas, įjunkite gaiduko užraktą (A).

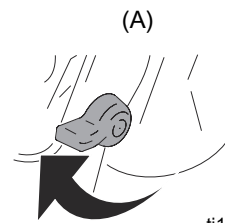

ti10352a

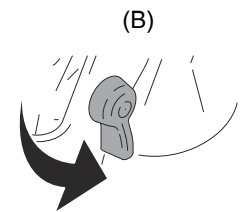

ti10353a

Montavimas


⚠️ ĮSPĖJIMAS

Įsitinkinkite kad purkštuvus yra išjungtas ir yra atjungtas jo maitinimas. Perskaitykite purkštuvo vartojimo instrukciją, prieš jo naudojimą.

Pistoletų prijungimas prie purkštuvo


1. Prijunkite oro žarną.

PASTABA: Pirmą kartą montuodami pistoletą, nupjaukite juodą oro padavimo žarną iki pageidaujamo ilgio.

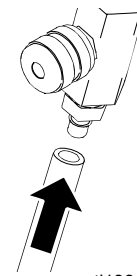

ti13317a

2. Prijunkite skysčio žarną.
3. Žiūrėkite Montavimo nurodymus purkštuvo naudojimo instrukcijoje (313316).

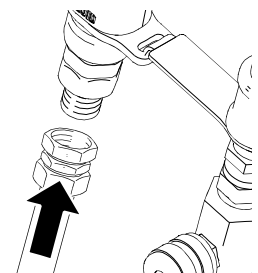

ti13318a


Antgalio ir oro reguliavimo gaubtelio montavimas



AA30 Pistoletas su RAC antgaliu (257096)

1. Išleiskite slėgį, psl. 2.

2. Įdėkite atraminės detalės lizdą (27) į oro reguliavimo gaubtelį (29).

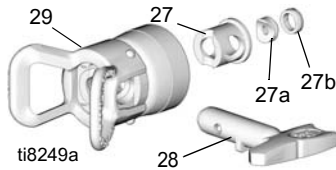

3. Įkiškite perjungimo antgalį (28).

4. Įdėkite sandariklį (27b) į atraminę detalę (27a) ir įdėkite juos į atraminės detalės lizdą (27). Naudokite juodą sandariklį vandens pagrindo skysčių sistemoje ir oranžinį sandariklį tirpiklių arba aliejinių skysčių sistemoje.

PASTABA

Jeigu oro reguliavimo gaubtelis nėra gerai pritvirtintas prie pistoleto, dažai veikiami spaudimo gali patekti į oro žarną ir sugadinti purkštuvą.


5. Uždėkite oro reguliavimo gaubtelį (6) ant pistoleto. Gerai jį užsukite, kad jis neleistų orą.

6. Jeigu pastebėsite nutekėjimus iš pistoleto priekio, pakeiskite atraminę detalę (33a) ir/arba užveržkite gaubtelio veržlę

AA30 Pistoletas su plokščiu antgaliu (257380)

1. Išleiskite slėgį, psl. 2.

2. Įdėkite purškimo antgalį į plokščią oro reguliavimo gaubtelį. Įdėkite purškimo antgalio atraminę detalę (A) į oro reguliavimo gaubtelio griovelį (B).

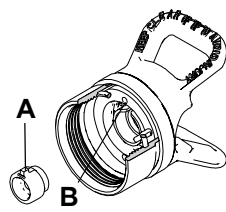

ti13263a

3. Sumontuokite oro reguliavimo gaubtelį ant pistoleto. Gerai jį užsukite, kad jis neleistų orą.


Naudojimas

Pastaba: Ši instrukcija yra skirta pistoletams, naudojamiems su Graco FinishPro Purkštuvais. Perskaitykite purkštuvo naudojimo instrukciją 313316. Jeigu Jūs naudojate kitą purkštuvą, perskaitykite Jūsų įrangos naudojimo instrukciją.


Montavimas

1. Užtaisykite purkštuvą. Žiūrėkite naudojimo instrukciją 313316.


2. Uždėkite oro padavimo vožtuvą.

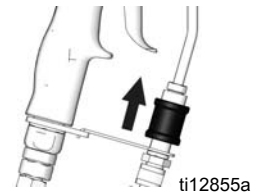


3. Užsukite oro reguliavimo vožtuvą, esantį ant pistoleto.

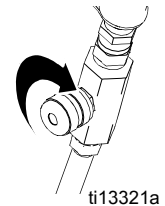


4. Padidinkite skysčio slėgį, tam kad srovė taptų tolygi.

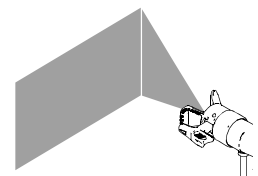

5. Palaipsniui mažinkite skysčio slėgį kol pasirodys srovės netolygumai.

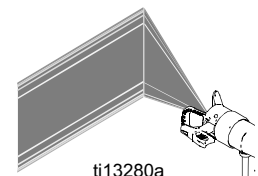

6. Oro reguliavimo vožtuvo pagalba padidinkite oro slėgį, kad srovė taptų tolygi.

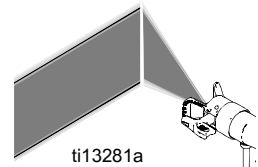

7. Baigę purškimą, nuleiskite oro padavimo vožtuvą, kad oras neišeitų iš sistemos.


Purškite

1. Atskleiskite gaiduko saugiklį.

2. Patikrinkite ar smailus perjungimo antgalio galas (B) yra nukreiptas į priekį (galima purkšti) (257096).

3. Laikykite pistoletą statmenai maždaug 12 colių (304 mm) atstumu nuo paviršiaus. Pirmą judinkite pistoletą, tada nuspauskite gaiduką (D), kad purkštumėte.

4. Nepurškite lanku. Tai sąlygos netolygų paviršiaus padengimą. Purškite lygiagrečiai paviršiumi, padengdami 50% anksčiau užpurkštos dažų juostos.

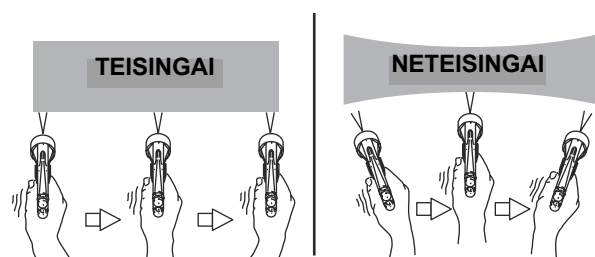

RAC antgalio užsikimšimų pašalinimas (257096)**⚠️ ĮSPĖJIMAS**

1. Išleiskite slėgį. Ijunkite gaiduko fiksatorių (A).
2. Pasukite antgalį (B) 180°. Atskleiskite gaiduko saugiklį (A). Nukreipkite pistoletą į indą arba į žemę ir nuspauskite gaiduką, kad antgalis išsivalytų.
3. Ijunkite gaiduko fiksatorių (A). Pasukite antgalį (B) 180° į purškimo padėtį.

Priežiūra

Prieš atlikdami pistoleto priežiūrą, perskaitykite visus įspėjimus pirmame šios instrukcijos puslapyje ir **slėgio išleidimas**, nurodymus puslapyje 2.

Kasdieninė priežiūra

Išplaukite pistoletą po darbo ir saugokite sausoje vietoje.

Nemirkykite pistoleto ir jo dalių vandenyje arba tirpikliuose.

- Valydami nenukreipkite pistoleto aukštyn.
- Nevalykite pistoleto tirpiklyje išmirkusiu audiniu; skysčio perteklių nusunkite.
- Pistoleto oro latakuose likęs tirpiklis gali pakenkti dažų dangos kokybei. Nevalykite taip, kad į pistoleto oro latakus galėtų patekti tirpiklio.

Praplovimas ir valymas

- Praplaukite pistoletą prieš keisdami dažų spalvas, prieš jo sandėliavimą ir remontą.
- Praplaukite pistoletą esant žemiausiam slėgiui. Patikrinkite jungtis, kad nebūtų nutekėjimų, ir užveržkite jas, jeigu reikia.
- Praplaukite pistoletą tuo skysčiu kuris atitinka purškiamų dažų sudėtį ir nepažeis įrangos sušlampačias dalis.


1. **Išleiskite slėgį**, 2 psl. Išjunkite purkštuvu elektros laidą.
2. Nuimkite antgalį (28) ir oro reguliavimo gaubtelį (29).
3. Ištraukite purkštuvu sifoną iš dažų rezervuaro ir padėkite jį į praplovimo skystį. Perskaitykite valymo nurodymus purkštuvu naudojimo instrukcijoje 313316.
4. Ijunkite purkštuvu elektros maitinimą. Nustatykite jo reguliatorių į AIRLESS (BEORIS) purškimas arba ON.
5. Lėtai padidinkite slėgį. Nukreipkite pistoletą į žemintą metalinį indą. Nuspauskite gaiduką ir praplaukite pistoletą tirpikliu, kad neliktų jokių skysčio pėdsakų.

6. Nustatykite purkštuvu jungiklį į OFF padėtį.
7. **Išleiskite slėgį**, 2 psl.
8. Atjunkite nuo pistoleto skysčio tiekimo žarną.
9. Norėdami išvalyti difuzorių (5), išimkite jį, atlikdami veiksmus nuo 1 iki 6 iš **Atsarginės adatos keitimo** procedūros.
10. Minkštų šerių šepetėlį panardinkite į tinkamą tirpiklį. **Nenaudokite vielinio šepetėlio.**
11. Nukreipkite pistoletą į apačią, išvalykite jo priekį minkštų šerių šepeteliu ir tirpikliu.
12. Nuvalykite antgalį (28) ir oro reguliavimo gaubtelį (29) minkštu šerių šepetėliu. Tam kad išvalyti oro angas, naudokite minkštus daiktus, tokius kaip krapštukas, nes galite pažeisti vidinius paviršius. Išvalykite purškimo antgalį oru.
13. Jeigu difuzorius (5) buvo nuimtas, nuspauskite gaiduką, keisdami jį. Priveržkite jį 26-32 pėdų svarų (36-40 N·m) momentu. Jeigu difuzorius yra gerai priveržtas, jungė pasieks pistoleto dugną.
14. Sumontuokite oro reguliavimo gaubtelio kolektorių; sekite **Atsarginės adatos montavimo** procedūrą, žingsniai 9 - 13.
15. Sumontuokite antgalį (28) ir oro reguliavimo gaubtelį (29) ant pistoleto, puslapis 3.
16. Švairiu, išmirkytu tirpiklyje, audeklu išvalykite pistoletą.

Filtro išvalymas ir (6) pakeitimas

1. Išleiskite slėgį. Ijunkite gaiduko fiksatorių (11a).
2. Atjunkite skysčio žarną nuo pistoleto lanksčiojo sujungimo (5).
3. Atjunkite apkabą (36) nuo laikiklio (16) ir nuimkite ją.
4. Padėkite veržliaraktį ant plokštumų po rankeną ir atsukite ją nuo pistoleto.
5. Atsukite rankeną (14) nuo pistoleto (1).
6. Nuimkite filtrą (6) per rankenos (14) viršų.
7. Išvalykite filtrą (6). Valymui naudokite minkštą šepetį.
8. Įdėkite išvalytą filtrą (6) į rankeną (14).
9. Prijunkite rankeną (14) prie pistoleto (1). Gerai ją užsukite.
10. Padėkite veržliaraktį ant plokštumų po rankena ir gerai priveržkite ją.
11. Prijunkite apkabą (36) prie laikiklio (16).

Adatos pakeitimas

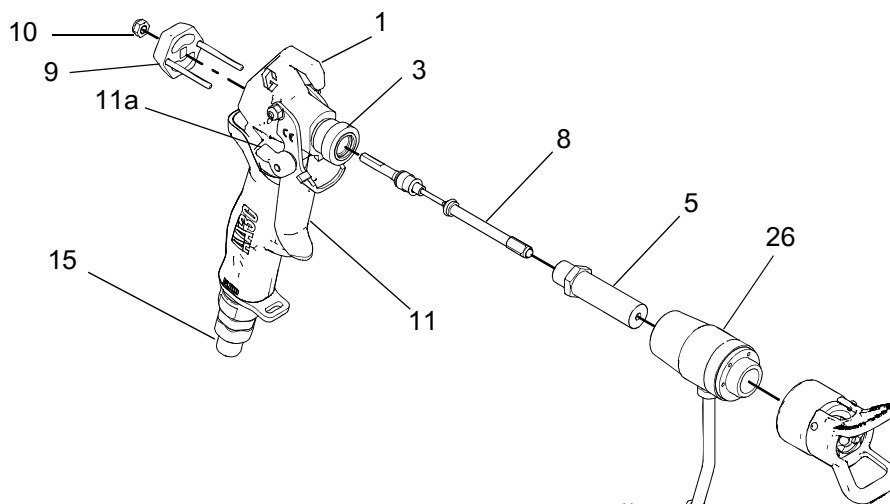

ti12852a

Išėmimas

1. Išleiskite slėgį, psl. 2. Įjunkite gaiduko fiksatorių (11a).
2. Atjunkite oro žarną nuo pistoleto.
3. Atjunkite apkabą nuo laikiklio ir nuimkite ją.
4. Nuimkite antgalį (28) ir apsaugą (29), **Dalys**, puslapis 7, nuo oro reguliavimo gaubtelio kolektoriaus (26).
5. Išjunkite gaiduko fiksatorių (11a). Nuspauskite gaiduką (11). Atsukite fiksuojantį varžtą iš oro reguliavimo gaubtelio kolektoriaus pagrindo. Nusukite oro reguliavimo gaubtelio kolektorių nuo pistoleto priekio (26).
6. Nuspauskite gaiduką. Nuimkite difuzoriaus korpusą (3).
7. Nuimkite antveržlę (10) ir galinį gaubtelį (9).
8. Išimkite adatos korpusą (8), **Dalys**, 7 puslapyje, per pistoleto priekį.
9. Minkštu šepetėliu išvalykite vidines pistoleto ertmes.

Montavimas

1. Sutepkite naujos adatos sandarinimo žiedus tepalu, kurio sudėtyje nėra silikono.
2. Įdėkite naują adatą (8), **Dalys**, 7 puslapyje, per pistoleto priekį.
3. Uždėkite galinį gaubtelį (9) ir užsukite antveržlę (10) ne iki galo.
4. Sutepkite adatos korpuso sriegį (3).
5. Nuspauskite gaiduką (11) ir uždėkite difuzorių (5). Priveržkite 26-32 pėdų-svarų (36-40 N·m) momentu.
6. Laikykite pistoletą purkštuku į viršų.
7. Pasukite antveržlę (10) pagal laikrodžio rodyklę kol pamatysite ir pajausite kaip gaidukas (11) nežymiai pakils.
8. Pasukite antveržlę (10) į apskimo prieš laikrodžio rodyklę.

PASTABA: Kai adata yra tisingai sumontuota, gaidukas judės laisvai.

PASTABA

Difuzoriaus korpuso galas turi būti išsikišęs iš kolektoriaus, kad užtikrinti sistemos sandarumą.

9. Užsukite oro reguliavimo gaubtelio kolektorių kol kolektoriaus galas sutaps su difuzoriaus korpuso galu.



10. Jeigu oro žarna nėra nukreipta į apačią, tęskite kolektoriaus užsikimą, kol ji bus nukreipta.
11. Prijunkite apkabą prie laikiklio.
12. Patraukite gaiduką ir užsukite fiksuojantį varžtą. Priveržkite jį 10 - 12 colių svarų (1,1 - 1,4 N•m) momentu.
13. Sumontuokite antgalį (28) ir apsaugą (29). Gerai juos priveržkite.
14. Prijunkite oro žarną.

Adatos montavimo patikrinimas

1. Užtaisykite purkštuvą. Perskaitykite purkštuvo naudojimo instrukciją.
2. Nukreipkite pistoletą į indą ir nuspauskite gaiduką, pradės tėti skystis.
3. Atleiskite gaiduką (11). Skystis turi nustoti tėti.
4. Ijunkite gaiduko fikساتorių (11a).
5. Nukreipkite pistoletą į indą. Nuspauskite gaiduką. Skystis neturi tėti.
6. Jeigu patikrinimo metu pistoletas neveikia kaip yra parašyta punktuose 3 ir 5, **išleiskite slėgį** ir atjunkite žarną. Sureguliuokite adatą iš naujo. Pakartokite patikrinimą.


Techniniai duomenys

Didžiausias įleidžiamo skysčio slėgis	3600 psi (24,8 MPa, 240 baro)
Didžiausias įleidžiamo oro slėgis	100 psi (0,7 MPa, 7 baro)
Oro įleidimo anga	1/4 nps
Skysčio įleidimo anga	1/4 nps
Triukšmo lygiai pagal ISO 3744	
Garso galios lygis	mažesnis nei 65,0 dB(A)
Garso slėgio lygis	mažesnis nei 65,0 dB(A)
Sušlampančios dalys	
Purkštuvo pistoletas	nerūdijantis plienas, aliuminis

Išverstos instrukcijos

Bulgarų - 313371	Olandų - 313351	Vokiečių - 313355	Latvių - 313359	Portugalų - 313363	Slovėnų - 313367
Kroatų - 313348	Estų - 313352	Graikų - 313356	Lietuvių - 313360	Rumunų - 313364	Ispanų - 313368
Čekų - 313349	Suomių - 313353	Vengrų - 313357	Norvegų - 313361	Rusų - 313365	Švedų - 313369
Danų - 313350	Prancūzų - 313354	Italų - 313358	Lenkų - 313362	Slovakų - 313366	Turkų - 313370

Dalys

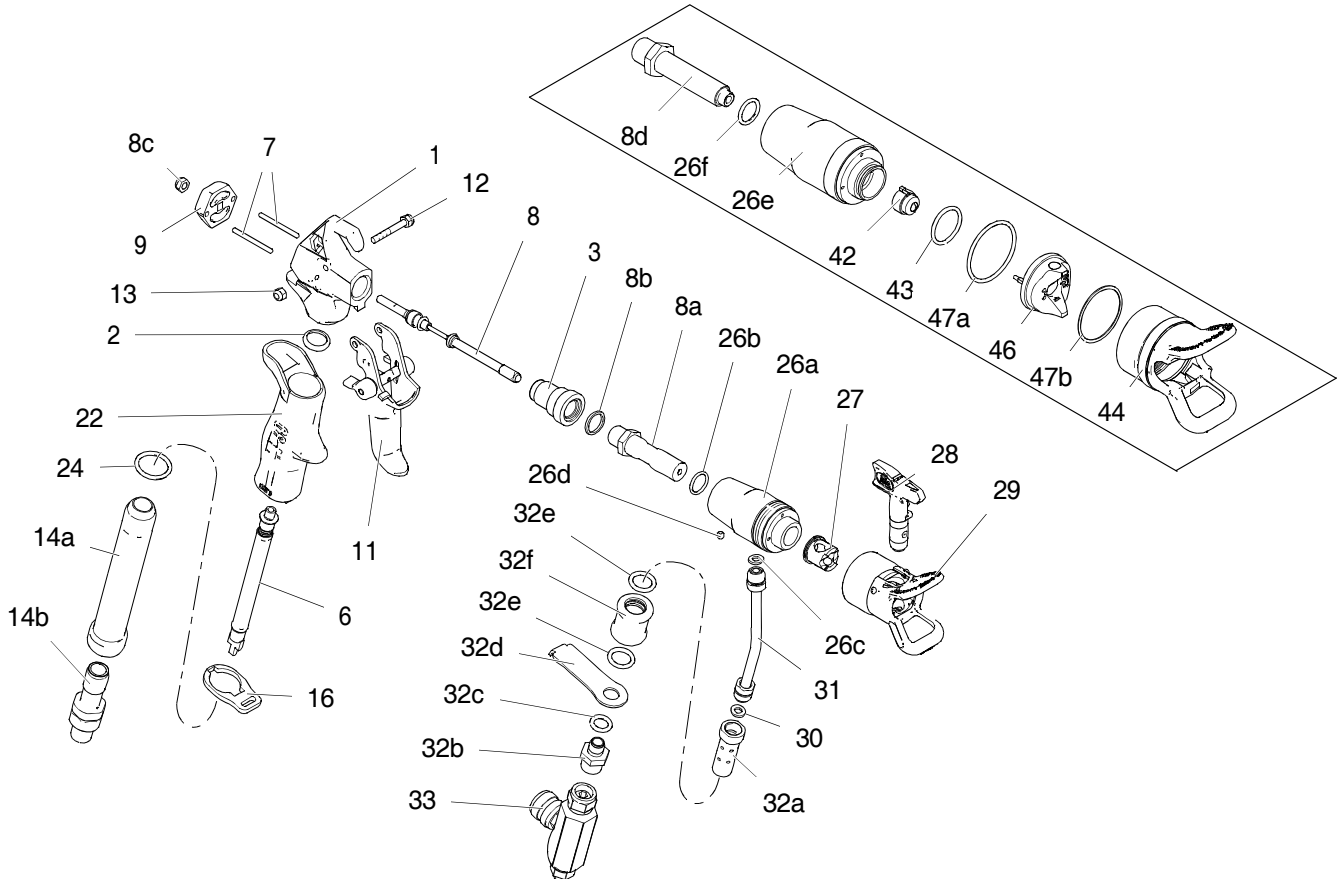

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
1	15W295	HOUSING, fluid (plated)	1	257784		GUN Model 257380 (includes 26c, 26d, 26e, 26f)	
1	15W295	HOUSING, fluid (plated)	1	26a		MANIFOLD, air cap, RAC	1
2✓	179733	SEAL, sleeve	1	26b	120775	O-RING	1
3	195419	HOUSING, needle	1	26c	15W160	GASKET, tube	2
6✓	288750	FILTER, gun, latex, 100 mesh	1	26d	111102	SCREW, set	1
	288749	FILTER, gun, latex, 50 mesh	1	26e		MANIFOLD, air cap, flat	1
	256975	FILTER, gun, latex, 150 mesh	1	26f	122486	O-RING	1
7	115484	PIN, actuator	2	27	15J770	HOUSING, RAC	1
8		KIT, needle	1	28✓	FFT210	TIP	1
	257526	GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)		29✓	288465	GUARD, RAC, Alpha G40	1
	257527	GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)		31	257078	TUBE, air, assembly	1
8a		HOUSING, diffuser, assembly	1	32	257782	KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)	
8b	156766	GASKET	1	32a		BODY, valve	1
8c	115483	NUT, lock	1	32b		FITTING, adapter	1
8d		HOUSING, diffuser, assembly, flat	1	32c		O-RING	1
9	15W164	CAP, end	1	32d		BRACKET, air tube	1
11	256963	TRIGGER, gun, 2 finger, assembly	1	32e		O-RING	2
12	177538	STUD, trigger	1	32f		SLEEVE, valve	1
13	105334	NUT, lock, hex	1	33	288715	VALVE, swivel, ASM	1
14	257781	KIT, repair, handle AA30 (includes 14a, 14b)	1	42✓	AAM411	TIP, G15, G40	1
14a		HANDLE, gun	1	43	111116	O-RING, seat	1
14b		SWIVEL, gun	1	44✓	249256	TIP, guard	1
16	15W291	RETAINER, guard	1	46	249180	AIR CAP	1
22	278003	HANDLE, gun	1	47	253032	AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)	
24	122530	O-RING	1	47a	109213	PACKING, o-ring PTFE	1
26		KIT, repair, manifold	1	47b	15G320	WASHER, PTFE	1
	257783	GUN Model 257096 (includes 26a, 26b, 26c, 26d)					

▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at no cost.

✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.

„Graco“ standartinė garantija

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 313347

For patent information, see www.graco.com/patents.

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001

www.graco.com

Revised May/2013