


# Vzduchová striekacia pištoľ AA30

Modely: 257096, nástavec RAC; 257380, plochý nástavec

Maximálny pracovný tlak: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

Maximálny pracovný tlak vzduchu: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

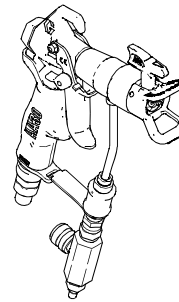

## Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Pokyny na uvoľňovanie pretlaku a striekanie nájdete v návode na používanie striekacej pištole. Tieto pokyny si uschovajte.


ti12849a

313366E  
SK


## - Pre aplikáciu architektonických farieb a náterov -

Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Symbol výkričníka upozorňuje na všeobecné varovania a symbol nebezpečenstva označuje riziká špecifické pre konkrétny postup. Tieto varovania si pozrite znova v prípade potreby. Ďalšie varovania špecifické pre daný produkt môžete nájsť v celom texte tejto príručky, kde sú uvádzané podľa vhodnosti.

## UPOZORNENIA

 **NEBEZPEČENSTVO PODKOŽNÉHO VSTREKNUTIA**  
Vysokotlaková kvapalina z pištole, ak tečie hadica alebo je prasknutý komponent, prerazí kožu. Môže to vyzeráť iba ako porenánie, ale je to vážne zranenie, ktoré môže mať za následok aj amputáciu. **Zoženite okamžité chirurgické ošetrovanie.**

- Pištoľou nemierť na nikoho ani na žiadnu časť svojho tela.
- Nedávajte ruku na nástavec.
- Neupchávajte ani neodchylujte tok unikajúcej kvapaliny rukou, telom, rukavicou alebo handrou.
- Nestriekajte bez namontovaného chrániča nástavca a spúšte.
- Keď nestriekate, vždy zaistite kohútik.
- Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa časti **Postup pri znižovaní tlaku** v tomto návode.

 **NEBEZPEČENSTVO OHŇA A VÝBUCHU**  
Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby sa môžu na **pracovisku** vznietiť alebo explodovať. Ako pomáhať pri predchádzaní požiaru a výbuchu:

- Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Odstráňte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky, cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko statickej elektriny).
- Udržujte pracovisko čisté, t.j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.
- Nezapájajte a neodpájajte sieťové šnúry ani nezapínajte a nevypínajte vypínače svetiel, keď sú prítomné horľavé výpary.
- Uzemnite všetky zariadenia v pracovnej oblasti. Pozrite si **Uzemňovacie** pokyny.
- Používajte len uzemnené hadice.
- Pri vypúšťaní do vedra držte pištoľ pevne pri boku uzemneného vedra.
- Ak sa vyskytne statický elektrický výboj alebo ucítite úder, **okamžite zastavte činnosť**. Zariadenie nepoužívajte, kým problém nezistíte a nenapravíte ho.
- Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.



## RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.

- Nepracujte so zariadením ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.
- Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani teplotu danú pre komponenty systému. Pozri **Technické údaje** vo všetkých návodoch zariadenia.
- Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú zlučiteľné s mokrymi dielmi zariadenia. Prečítajte si **Technické údaje** vo všetkých manuáloch zariadenia. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a rozpúšťadiel. Pre kompletné informácie ohľadne vášho materiálu si vyžiadajte MSDS (Záznamový list bezpečnosti materiálu) formuláre od distribútora alebo predajcu.
- Zariadenie denne kontrolujte. Opatrebované alebo poškodené diely okamžite opravte alebo nahradte len originálnymi náhradnými dielmi výrobcu.
- Zariadenie nemeňte ani neupravujte.
- Zariadenie používajte len na jeho určený účel. Ohľadne informácií kontaktujte svojho distribútora.
- Vedte hadice a káble mimo dopravných oblastí, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov.
- Neskrúcajte ani neohýbajte hadice a nepoužívajte hadice na ťahanie zariadenia.
- Udržujte deti a zvieratá mimo pracoviska.
- Dodržujte všetky platné bezpečnostné predpisy.



## NEBEZPEČENSTVO PRETLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ČASTÍ

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylén chlorid a iné halogénované uhľovodíkové rozpúšťadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšťadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiť prudkú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia a môže mať za následok smrť, vážne zranenie a poškodenie majetku.



## PROSTRIEDKY OSOBNEJ OCHRANY

Pri obsluhu, údržbe alebo počas zdržiavania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné prostriedky osobnej ochrany na ochranu pred vážnym zranením. Toto zariadenie obsahuje, nie však výhradne, nasledujúce položky:


- Ochrana očí a sluchu

Rukavice, oblečenie a respirátor podľa odporúčaní výrobcu kvapaliny a rozpúšťadla

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



## Identifikácia komponentu

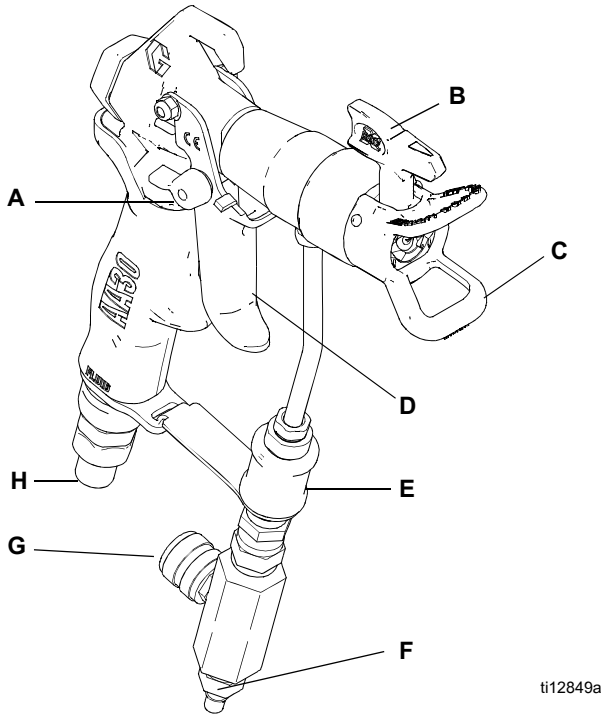

ti12849a

| ID | Komponent                | ID | Komponent                          |
|----|--------------------------|----|------------------------------------|
| A  | Zámok spúšťača           | E  | Vzduchový zapínací/vypínací ventil |
| B  | Striekací nástavec       | F  | Pripojenie vzduchovej hadice       |
| C  | Bezpečnostný chránič RAC | G  | Vzduchový regulačný ventil         |
| D  | Spúšťač                  | H  | Pripojenie kvapalinovej hadice     |

## Postup pri znižovaní tlaku

### VAROVANIE



Tento **postup pri uvoľňovaní tlaku** vykonávajte po každom obdržaní príkazu na uvoľnenie tlaku, po ukončení striekania, pri kontrole alebo údržbe zariadenia

a montáži alebo čistení striekacieho nástavca.

1. Vypnite napájanie a nastavte ovládač tlaku striekačky na najnižšiu hodnotu.
2. Podržte pištoľ u boku uzemneného kovového preplachovacieho vedra. Spustíte striekanie z pištole do vedra, aby sa uvoľnil tlak.

## Identifikácia komponentu

Ak máte podozrenie, že došlo k upchatiu nástavca alebo hadice, alebo že sa po vykonaní horeuvedeného postupu neuvoľnil všetok pretlak, **VEĽMI POMALY** uvoľňujte poistnú maticu chrániča nástavca alebo koncovú spojku hadice, aby sa postupne uvoľnil tlak, a potom ju úplne uvoľnite. Odstráňte nečistoty z hadice a nástavca.


## Zámok spúšťača




### VAROVANIE



Ak je striekačka vypnutá alebo ponechaná bez dozoru, vždy aktivujte zámok spúšťača pištole (A), aby sa zabránilo poraneniu, keď sa pištoľ nepoužíva.

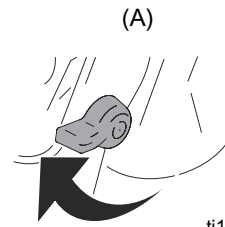

ti10352a

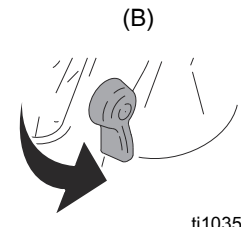

ti10353a

## Nastavenie




### VAROVANIE

Skontrolujte, či je striekačka vypnutá a odpojená od napájacieho zdroja. Pokyny na napĺňanie a striekanie nájdete v návode na používanie striekačky.

## Pripojte pištoľ k striekačke


1. Pripojte vzduchovú hadicu.

**POZNÁMKA:** Pri prvom nastavení pištole na striekanie musíte odrezať čiernu vzduchovú hadicu na požadovanú dĺžku.

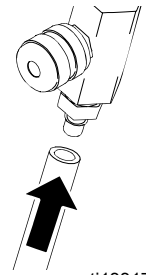

ti13317a

2. Pripojte kvapalinovú hadicu.
3. Pozrite si montážne pokyny v návode na používanie striekačky číslo 313316.

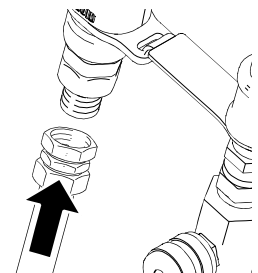


ti13318a

## Montáž nastavca a chrániča na pištoľ



### Pištoľ AA30 s nastavcom RAC (257096)

1. Uvoľnite tlak, strana 2.
2. Vložte kryt sedla (27) do chrániča (29).
3. Vložte nastavec spúšťača (28).
4. Vložte tesnenie (27b) na sedlo (27a) a celé sedlo vložte do krytu sedla (27). Použite čierne tesnenie pre materiály na báze vody a oranžové tesnenie pre riedidlá a materiály na báze oleja.

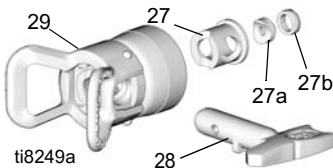


### UPOZORNENIE

Ak vzduchový uzáver nie je úplne namontovaný na pištoľi, tlak kvapaliny môže pretlačiť farbu do vzduchového potrubia a poškodiť striekačku.

5. Namontujte chránič (6) na koniec pištole. Pevne dotiahnite rukou, aby sa zaručilo dobré utesnenie.
6. Ak spozorujete únik kvapaliny z prednej časti pištole, vymeňte sedlo (33a) alebo znova dotiahnite maticu chrániča.

### Pištoľ AA30 s plochým nastavcom (257380)

1. Uvoľnite tlak, strana 2.
2. Vložte striekací nastavec do zostavy vzduchového uzáveru plochého nastavca. Vložte polohovací výstupok striekacieho nastavca (A) do polohovacieho zárezu na vzduchovom uzávere (B).
3. Namontujte chránič na koniec pištole. Pevne dotiahnite rukou, aby sa zaručilo dobré utesnenie.

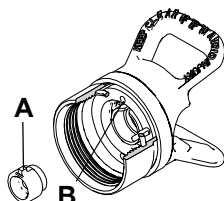


ti13263a

## Prevádzka


**Poznámka:** Nasledujúce pokyny platia pre pištole používané so striekačkami Graco FinishPro. Pozrite si návod na používanie striekačky číslo 313316. Ak používate inú striekačku, pozrite si návod na používanie zariadenia.

## Nastavenie


1. Naplňte striekačku. Pozrite si príručku 313316.
2. Posuňte vzduchový zapínací/vypínací ventil do zapnutej polohy (hore).
3. Otočte vzduchový regulačný ventil na pištoľi do vypnutej polohy.

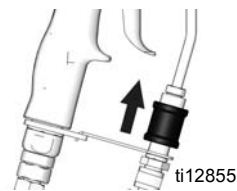


4. Zvýšte tlak kvapaliny, aby sa eliminoval nerovnomerný vzor striekania.

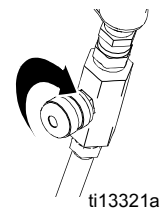


5. Znížte tlak kvapaliny tesne nad úroveň, kedy začína vznikať nerovnomerný vzor striekania.

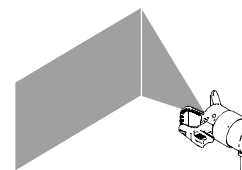

6. Zvýšte tlak vzduchu pomocou vzduchového regulačného ventilu, aby sa eliminoval nerovnomerný vzor striekania.

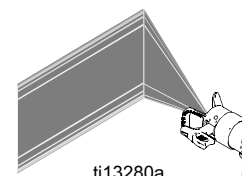


7. Po skončení striekania posuňte vzduchový zapínací/vypínací ventil do vypnutej polohy (dole), aby sa zachovalo správne nastavenie tlaku vzduchu.

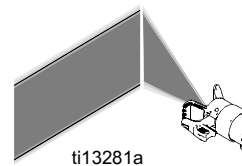

## Striekanie

1. Odomknite zámok spúšťača.
2. Dbajte na to, aby nastavec v tvare šípky (B) smeroval dopredu (striekanie) (257096).
3. Pištoľ držte kolmo a približne 304 mm od povrchu. Pištoľ najprv uveďte do pohybu a potom potiahnutím spúšťača pištole (D) nastriekajte testovací vzor.
4. Nestriekajte oblúkom. Spôsobí to nerovnomerné pokrytie kvapalinou. Striekajte v smere paralelnom s povrchom s 50 % prekryvaním, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie kvapalinou.

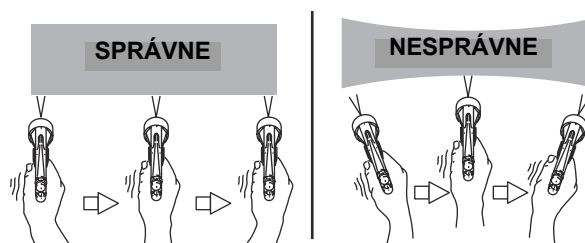

## Čistenie upchatí nastavca RAC (257096)

### VAROVANIE

1. **Uvoľnite tlak.** Aktivujte zámok spúšťača (A).
2. Otočte nastavec (B) o 180°. Odomknite zámok spúšťača (A). Spustíte striekanie z pištole do vedra alebo na zem, aby sa odstránilo upchatie.
3. Aktivujte zámok spúšťača (A). Otočte nastavec (B) späť o 180° do striekacej polohy.

## Údržba



Pred vykonávaním každej údržby pištole si prečítajte všetky výstrahy na prednej obálke tejto príručky a **uvoľnite tlak podľa pokynov** na strane 2.

### Denná údržba

Prepláchnite pištoľ po každej pracovnej zmene a skladujte ju na suchom mieste.

Neponárajte pištoľ ani žiadnu jej časť do vody ani čistiacich rozpúšťadiel.

- Pri čistení nemierte pištoľou smerom hore.
- Neutierajte pištoľ s tkaninou namočenou v rozpúšťadle; predtým ju vyžmýkajte.
- Rozpúšťadlo ponechané vo vzduchových kanálikoch pištole by mohlo viesť k horšej kvalite náteru. Nepoužívajte žiadnu metódu čistenia, pri ktorej by mohlo ostať rozpúšťadlo vo vzduchových kanálikoch pištole.

## Preplachovanie a čistenie



- Pištoľ prepláchnite pred výmenou farieb, pred skladovaním a pred opravou.
- Preplachovanie vykonávajte pri najnižšom možnom tlaku. Skontrolujte tesnosť konektorov a podľa potreby ich dotiahnite.
- Preplachovanie vykonávajte s kvapalinou, ktorá je kompatibilná s rozstrekovanou kvapalinou a dielmi zariadenia, ktoré sú v kontakte s kvapalinou.


1. **Uvoľnite tlak** podľa pokynov na strane 2. Odpojte striekačku.
2. Vyberte nastavec (28) a chránič (29).
3. Vyberte súpravu sífónových hadičiek striekačky z farby a vložte ich do preplachovacej kvapaliny. Pozrite si pokyny na čistenie v návode na používanie striekačky číslo 313316.
4. Zapojte striekačku do zásuvky. Nastavte prepínač funkcií striekačky do polohy AIRLESS (bez vzduchu) alebo ON (zapnuté).

5. Pomaly zvyšujte tlak. Nasmerujte pištoľ nadol do uzemnenej kovovej nádoby. Potiahnite spúšťač pištole a prepláchnite pištoľ rozpúšťadlom, aby sa odstránili všetky stopy kvapaliny z kanálov pištole.
6. Otočte prepínač funkcií striekačky do polohy OFF (vypnuté).
7. **Znížte tlak**, strana 2.
8. Odpojte prírodnú kvapalinovú hadicu od pištole.
9. V prípade potreby môžete pred čistením odstrániť difúzor (5) podľa pokynov v časti **Odstránenie a výmena ihly**, kroky 1 až 6.
10. Ponorte kefu s jemnými štetinami do kompatibilného rozpúšťadla. **Nepoužívajte drôtenú kefu.**
11. Pištoľ nasmerujte nadol a prednú časť pištole vyčistite kefou s jemnými štetinami a rozpúšťadlom.
12. Vydrhnite nastavec (28) a chránič (29) kefou s jemnými štetinami. Vyčistite otvory vo vzduchovom uzávere špáradlom, aby sa zabránilo poškodeniu presných povrchov. Prefúknite vzduchom striekací nastavec, aby sa zaručilo vyčistenie dýzy.
13. Ak ste odstránili difúzor (5), počas vkladania difúzora spustíte striekanie z pištole. Dotiahnite momentom 36 až 40 N·m (26 až 32 ft·lb). Po správnom dotiahnutí bude príruha vyčnievať z dolnej časti pištole.
14. Namontujte zberné potrubie vzduchového uzáveru podľa pokynov v časti **Inštalácia a výmena ihly**, kroky 9 až 13.
15. Nainštalujte nastavec (28) a chránič (29) na pištoľ podľa pokynov na strane 3.
16. Použitím jemnej tkaniny navlhčenej v rozpúšťadle utrite dočista vonkajšok pištole.

## Čistenie/výmena filtra (6)

1. Uvoľnite tlak. Aktivujte zámok spúšťača (11a).
2. Odpojte kvapalinovú hadicu z pištole v kĺbe (5).
3. Odpojte konzolu (36) z držiaka (16) a odkloňte ju nabok.
4. Nasadte kľúč na ploché skrutky pod rukoväťou a uvoľnite z pištole.
5. Odskrutkujte rukoväť (14) z pištole (1).
6. Odmontujte filter (6) cez hornú časť rukoväte (14).
7. Vyčistite filter (6). Pomocou jemnej kefy uvoľnite a odstráňte nadmerné znečistenie.
8. Vložte čistý filter (6) do rukoväte (14).
9. Znova nasadte rukoväť (14) na pištoľ (1). Dobře dotiahnite.
10. Nasadte kľúč na ploché skrutky pod rukoväťou a bezpečne dotiahnite.
11. Pripojte konzolu (36) k držiaku (16).

# Výmena ihly

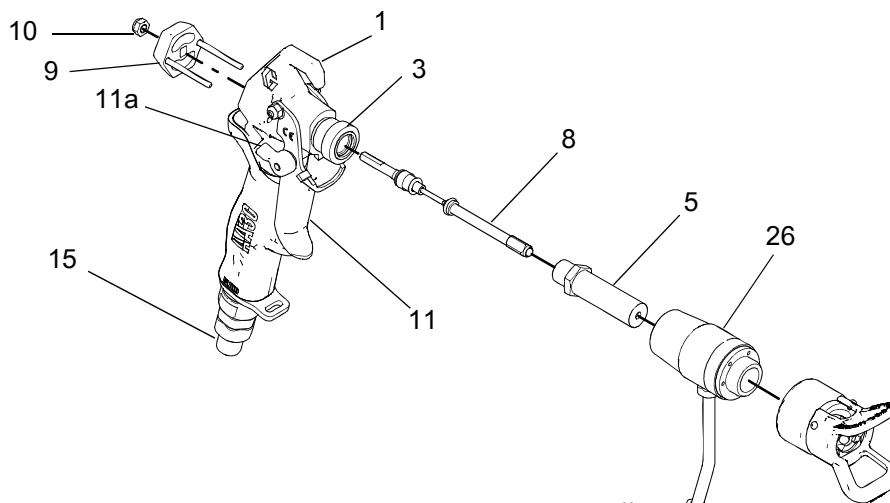

ti12852a

## Demontáž

1. **Uvoľnite tlak** podľa pokynov na strane 2. Aktivujte zámok spúšťača (11a).
2. Odpojte vzduchovú hadicu od pištole.
3. Odpojte konzolu z držiaka a odkloňte ju nabok.
4. Odstráňte nástavec (28) a chránič (29), **Diely**, strana 7, zo zberného potrubia vzduchového uzáveru (26).
5. Uvoľnite zámok spúšťača (11a). Stlačte spúšťač (11). Odstráňte nastavovaciu skrutku na základni zberného potrubia vzduchového uzáveru. Odskrutkujte zberné potrubie vzduchového uzáveru z prednej časti pištole (26).
6. Stlačte spúšťač. Odstráňte teleso difúzora (3).
7. Odstráňte poistnú maticu (10) a koncový uzáver (9).
8. Vyklepnite ihlovú zostavu (8), **Diely**, strana 7, aby ihla vyšla cez prednú časť pištole.
9. Pomocou jemnej kefy vyčistíte vnútorné kanály pištole.

## Inštalácia

1. Namažte tesniace krúžky novej ihly použitím maziva neobsahujúceho silikón.
2. Zaveďte novú ihlu (8), **Diely**, strana 7, cez prednú časť pištole.
3. Voľne namontujte koncový uzáver (9) a poistnú maticu (10).
4. Namažte závity ihlového telesa (3).
5. Stlačte spúšťač (11) a namontujte difúzor (5). Dotiahnite momentom 36 až 40 N·m (26 až 32 ft·lb).
6. Podržte pištoľ s dýzou smerom nahor.
7. Otáčajte poistnú maticu (10) v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým neuvidíte a nepocítite, že sa spúšťač (11) mierne zdvihne.
8. Otočte poistnú maticu (10) o 3/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek.

**POZNÁMKA:** Ihla je správne nastavená, keď sa spúšťač pohybuje voľne.

### UPOZORNENIE

Koniec telesa difúzora musí byť zarovno so zberným potrubím alebo vyčnievať zaň, aby sa zaručilo správne utesnenie.

9. Naskrutkujte zberné potrubie vzduchového uzáveru tak, aby koniec zberného potrubia bol zarovno s koncom telesa difúzora.



10. Ak vzduchová trubička nie je v polohe smerom nadol, pokračujte v naskrutkovaní zberného potrubia tak, aby bola.
11. Pripojte konzolu k držiaku.
12. Potiahnite spúšťač a namontujte nastavovaciu skrutku. Dotiahnite nastavovaciu skrutku momentom 1,1 až 1,4 N·m (10 až 12 in-lb).
13. Namontujte nástavec (28) a chránič (29). Riadne dotiahnite.
14. Pripojte vzduchovú hadicu.

## Odkúšanie namontovanej ihly

1. Naplňte striekačku. Pozrite si návod na používanie striekačky.
2. Spustíte striekanie z pištole do vedra, až kým nezačne vytekať z pištole kvapalina.
3. Uvoľníte spúšťač (11). Prietok kvapaliny sa ihneď zastaví.
4. Aktivujte zámok spúšťača (11a).
5. Nasmerujte pištoľ do vedra. Spustíte striekanie z pištole. Nemala by vytekať žiadna kvapalina.
6. Ak zlyhajú testy pištole v krokoch 3 alebo 5, **uvoľnite tlak** a odpojte hadicu. Znova nastavte ihlu. Zopakujte testy.


## Technické údaje

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Maximálny tlak vstupu tekutiny | 3600 psi (24,8 MPa, 240 bar) |
| Maximálny tlak vstupu vzduchu  | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)     |
| Prívod vzduchu                 | 1/4 nps                      |
| Prívod tekutiny                | 1/4 nps                      |
| Hladiny zvuku podľa ISO 3744   |                              |
| Hladina akustického výkonu     | menej než 65,0 dB(A)         |
| Hladina akustického tlaku      | menej než 65,0 dB(A)         |
| Diely v kontakte s kvapalinou  |                              |
| Vlastná striekacia pištoľ      | nehrdzavejúca oceľ, hliník   |

## Preložené príručky

|                      |                       |                     |                    |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Bulharčina - 313371  | Holandčina - 313351   | Nemčina - 313355    | Lotyščina - 313359 | Portugalčina - 313363 | Slovinčina - 313367  |
| Chorváččina - 313348 | Estónčina - 313352    | Gréččina - 313356   | Litovčina - 313360 | Rumunčina - 313364    | Španielčina - 313368 |
| Čeština - 313349     | Fínčina - 313353      | Maďarčina - 313357  | Nórčina - 313361   | Ruština - 313365      | Švédčina - 313369    |
| Dánčina - 313350     | Francúzština - 313354 | Taliančina - 313358 | Polština - 313362  | Slovenčina - 313366   | Turečtina - 313370   |

# Súčasťi

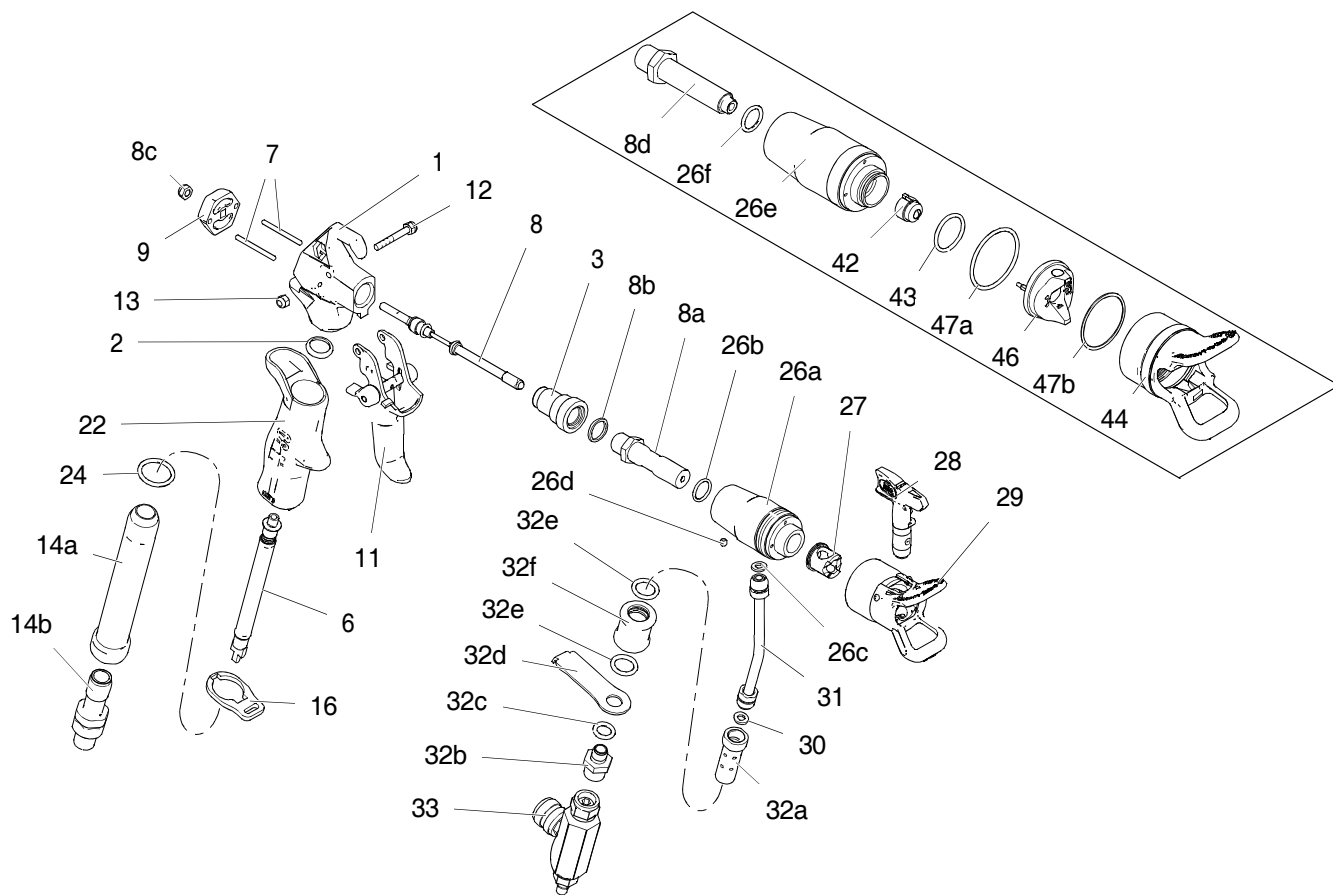

| Ref | Part   | Description                                    | Qty | Ref    | Part   | Description                                    | Qty |
|-----|--------|--|-----|--------|--------|--|-----|
| 1   | 15W295 | HOUSING, fluid (plated)                        | 1   | 257784 |        | GUN Model 257380 (includes 26c, 26d, 26e, 26f) |     |
| 2✓  | 179733 | SEAL, sleeve                                   | 1   | 26a    |        | MANIFOLD, air cap, RAC                         | 1   |
| 3   | 195419 | HOUSING, needle                                | 1   | 26b    | 120775 | O-RING   | 1   |
| 6✓  | 288750 | FILTER, gun, latex, 100 mesh                   | 1   | 26c    | 15W160 | GASKET, tube                                   | 2   |
|     | 288749 | FILTER, gun, latex, 50 mesh                    | 1   | 26d    | 111102 | SCREW, set                                     | 1   |
|     | 256975 | FILTER, gun, latex, 150 mesh                   | 1   | 26e    |        | MANIFOLD, air cap, flat                        | 1   |
| 7   | 115484 | PIN, actuator                                  | 2   | 26f    | 122486 | O-RING   | 1   |
| 8   |        | KIT, needle                                    | 1   | 27     | 15J770 | HOUSING, RAC                                   | 1   |
|     | 257526 | GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)         |     | 28✓    | FFT210 | TIP  | 1   |
|     | 257527 | GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)         |     | 29✓    | 288465 | GUARD, RAC, Alpha G40                          | 1   |
| 8a  |        | HOUSING, diffuser, assembly                    | 1   | 31     | 257078 | TUBE, air, assembly                            | 1   |
| 8b  | 156766 | GASKET   | 1   | 32     | 257782 | KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)   |     |
| 8c  | 115483 | NUT, lock                                      | 1   | 32a    |        | BODY, valve                                    | 1   |
| 8d  |        | HOUSING, diffuser, assembly, flat              | 1   | 32b    |        | FITTING, adapter                               | 1   |
| 9   | 15W164 | CAP, end                                       | 1   | 32c    |        | O-RING   | 1   |
| 11  | 256963 | TRIGGER, gun, 2 finger, assembly               | 1   | 32d    |        | BRACKET, air tube                              | 1   |
| 12  | 177538 | STUD, trigger                                  | 1   | 32e    |        | O-RING   | 2   |
| 13  | 105334 | NUT, lock, hex                                 | 1   | 32f    |        | SLEEVE, valve                                  | 1   |
| 14  | 257781 | KIT, repair, handle AA30 (includes 14a, 14b)   | 1   | 33     | 288715 | VALVE, swivel, ASM                             | 1   |
| 14a |        | HANDLE, gun                                    | 1   | 42✓    | AAM411 | TIP, G15, G40                                  | 1   |
| 14b |        | SWIVEL, gun                                    | 1   | 43     | 111116 | O-RING, seat                                   | 1   |
| 16  | 15W291 | RETAINER, guard                                | 1   | 44✓    | 249256 | TIP, guard                                     | 1   |
| 22  | 278003 | HANDLE, gun                                    | 1   | 46     | 249180 | AIR CAP  | 1   |
| 24  | 122530 | O-RING   | 1   | 47     | 253032 | AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)           |     |
| 26  |        | KIT, repair, manifold                          | 1   | 47a    | 109213 | PACKING, o-ring PTFE                           | 1   |
|     | 257783 | GUN Model 257096 (includes 26a, 26b, 26c, 26d) |     | 47b    | 15G320 | WASHER, PTFE                                   | 1   |

▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at no cost.

✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.

## Štandardná záruka Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

**THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

**GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.** These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

**ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE**

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit [www.graco.com](http://www.graco.com).

**TO PLACE AN ORDER**, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.  
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Preklad pôvodných pokynov. This manual contains Slovakian. MM 313347

For patent information, see [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents)

**Graco Headquarters:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

**Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001**

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Revised May/2013