


# AA30 brizgalna pištola na zrak

Modeli: 257096, šoba RAC; 257380, ploska šoba

Najvišji delovni tlak: 3600 psi (248 barov, 24,8 MPa)

Najvišji zračni delovni tlak: 100 psi (7 barov, 0,7 MPa)

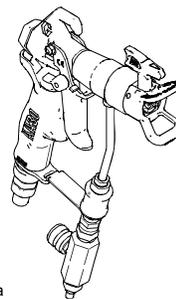

## Pomembna varnostna navodila

Navodila za sprostitev tlaka in razprševanje si oglejte v navodilih za uporabo razpršilnika. Navodila shranite.

ti12849a

313367E  
SL

## - Za nanašanje fasadnih barv in premazov -

V nadaljevanju navedena opozorila so namenjena pripravi, uporabi, ozemljitvi, vzdrževanju in popravilu opreme. Klikaj predstavlja splošna opozorila, simbol za nevarnost pa opozarja na nevarnost pri določenem postopku. Ponovno preglejte ta opozorila. Poleg tega so po potrebi v priložniku lahko navedena opozorila za določen izdelek.

## OPOZORILA

### NEVARNOST POŠKODBE KOŽE

Tekočina pod visokim tlakom iz pištrole, uhajanja iz cevi ali počene komponente lahko poškodujejo kožo. Morda bo izgledalo le kot vreznina, a gre za hudo poškodbo, ki lahko vodi do amputacije. **Takoj poiščite zdravniško pomoč.**

- Pištrole ne usmerjajte v nikogar in v noben del telesa.
- Roke ne postavljajte prek brizgalne šobe.
- Uhajanj ne zaustavljajte ali preusmerjajte z roko, telesom, rokavico ali krpo.
- Ne razpršujte brez nameščenega nosilca šobe in varovala sprožilca.
- Ko ne pršite, aktivirajte zaklep sprožilca.
- Ko prenehate s pršenjem in pred čiščenjem, pregledovanjem ali servisiranjem opreme, upoštevajte **Postopek za sprostitev tlaka** v tem priložniku.

### NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Vnetljivi hlapi, kot so hlapi topil in barve, na **delovnem območju** se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Za pomoč pri preprečevanju požara in eksplozije:

- Opremo uporabljajte le v dobro prezračenem prostoru.
- Odstranite vse vire vžiga; kot so signalne luči, cigarete, prenosne električne luči in plastične zaščitne folije (potencialno statična).
- V delovnem območju naj ne bo ostankov, vključno s topilom, krpami in bencinom.
- Ob prisotnosti vnetljivih hlapov ne priključujte ali izključujte napajalnih kablov in ne vklaplajte ali izklaplajte stikal za vklop ali stikal za luči.
- Ozemljite vso opremo v delovnem območju. Oglejte si Navodila za **ozemljitev**.
- Uporabljajte le ozemljene cevi.
- Pištolo držite trdno ob robu ozemljenega vedra, ko jo sprožite vanj.
- Če pride do iskrenja zaradi statične elektrike ali začitite električni sunek, **takoj prenehajte z delom**. Opreme ne uporabljajte, dokler ne odkrijete in odpravite težave.
- V delovnem območju imejte delujočo gasilni aparat.



## NEVARNOST ZARADI NEPRAVILNE UPORABE OPREME

Nepravilna uporaba lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Z enoto ne upravljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil ali alkohola.
- Ne presegajte najvišjega delovnega tlaka ali nazivne temperature najšibkejše komponente sistema. Oglejte si **Tehnični podatki** v vseh priložnikih opreme.
- Uporabljajte tekočine in topila, ki so združljiva z navlaženimi deli opreme. Oglejte si **Tehnični podatki** v vseh priložnikih opreme. Preberite opozorila proizvajalca tekočin in topil. Za popolne informacije o materialu pri zastopniku ali trgovcu zahtevajte obrazce MSDS.
- Vsak dan preglejte opremo. Obrabljene ali poškodovane dele takoj popravite ali zamenjajte le z originalnimi nadomestnimi deli proizvajalca.
- Opreme ne spreminjajte ali prilagajajte.
- Opremo uporabljajte le za njeno namembnost. Za informacije pokličite zastopnika.
- Cevi in kable speljite stran od prometnih območij, ostrih robov, premičnih delov in vročih površin.
- Cevi ne upogibajte ali krivite preveč in z njimi ne vlecite opreme.
- Otroci in živali naj ne hodijo v delovno območje.
- Ravnejte v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi.



## NEVARNOST ZARADI ALUMINIJASTIH DELOV POD TLAKOM

V aluminijasti opremi pod tlakom ne uporabljajte 1,1,1-trikloroetana, metilen klorida, drugih halogeniranih ogljikovodikovih topil ali tekočin, ki vsebujejo takšna topila. V nasprotnem primeru lahko pride do močne kemične reakcije, kar povzroči okvaro opreme, smrt, hude poškodbe in škodo na lastnini.



## OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Med uporabo in servisiranjem opreme ali v območju delovanja opreme morate nositi ustrezno zaščitno opremo, ki vas ščiti pred hudimi poškodbami.


Ta oprema vključuje, a ni omejena na:

- Zaščito za oči in zaščito sluha
- rokavice, oblačila in zaščitno masko po priporočilih proizvajalca tekočine in topila

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



## Identifikacija komponent

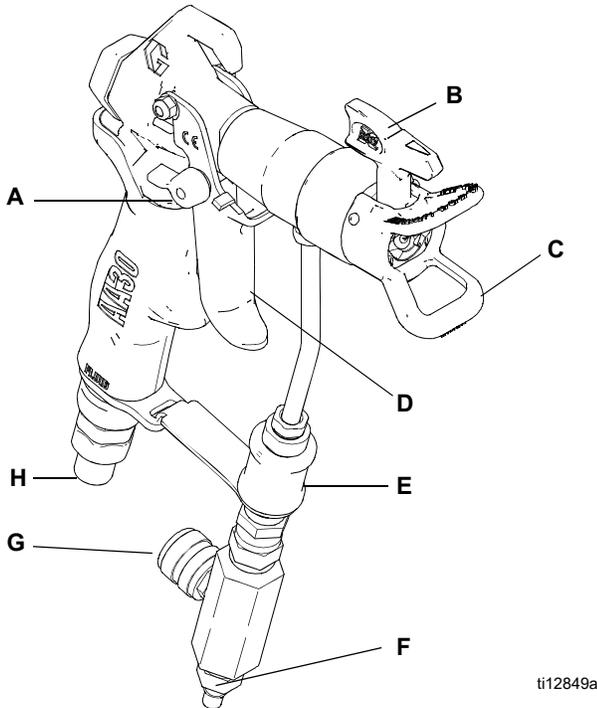

ti12849a

ID	Komponenta	ID	Komponenta
A	Zaklep sprožilca	E	Ventil za odpiranje/zapiranje dotoka zraka
B	Brizgalna šoba	F	Priključek za zračno cev
C	Varnostni nosilec RAC	G	Ventil za prilagajanje pretoka zraka
D	Sprožilec	H	Priključek za cev za tekočino

## Postopek sprostitve tlaka

### OPOZORILO



Ko morate sprostiti tlak, zaustaviti pršenje, preveriti opremo ali opraviti servis opreme ali namestiti ali očistiti brizgalno šobo, upoštevajte **Postopek za sprostitve tlaka**.

1. **IZKLOPITE** napajanje in obrnite regulator tlaka razpršilnika na najnižjo raven.
2. Pištolo držite ob strani ozemljenega kovinskega vedra za izpiranje. Pištolo sprožite v vedro, da sprostitite tlak.

### Identifikacija komponent


Če mislite, da je brizgalna šoba ali cev zamašena ali da tlak po upoštevanju zgornjih korakov ni v celoti sproščen, ZELO POČASI odvijte pritrdilno matico nosilca šobe ali končno spojko cevi, da postopno sprostite tlak, nato pa odvijte do konca. Očistite cev ali šobo.

## Zaklep sprožilca


### OPOZORILO



Za preprečitev poškodb, ko pištola ni v uporabi, vedno nastavite zaklep sprožilca pištole (A), če je razpršilnik izklopljen ali ga pustite brez nadzora.

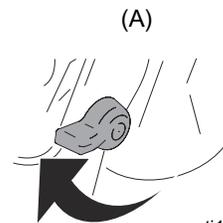

ti10352a

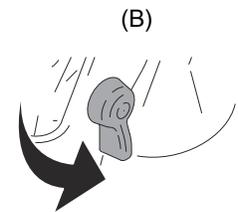

ti10353a

## Priprava


### OPOZORILO

Poskrbite, da bo razpršilnik izklopljen in izključen iz napajanja. Navodila za polnjenje in razprševanje si oglejte v navodilih za uporabo razpršilnika.

## Priključitev pištole na razpršilnik


1. Priključite zračno cev.

**OPOMBA:** Ko pištolo prvič nastavljate za pršenje, morate črno zračno cev skrajšati na zeleno dolžino.

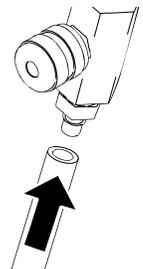

ti13317a

2. Priključite cev za tekočino.
3. Oglejte si navodila za pripravo v priložniku za razpršilnik 313316.

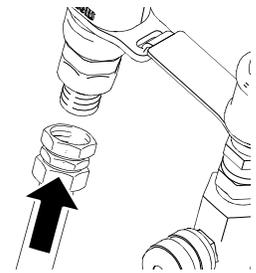

ti13318a

## Nameščanje šobe in nosilca na pištolo



### AA30 pištola s šobo RAC (257096)

1. Sprostite tlak, stran 2.

2. V nosilec (29) vstavite ohišje sedeža (27).

3. Vstavite obračalno šobo (28).

4. Prek sedeža (27a) namestite tesnilo (27b) in vstavite v ohišje sedeža (27). Črno tesnilo uporabite za materiale na vodni osnovi ter oranžnega za topila in materiale na oljnati osnovi.



### OPOMBA

Če zračni pokrovček ni povsem nameščen na pištolo, lahko tlak tekočine potisne barvo v zračni vod in poškoduje razpršilnik.

5. Na konec pištole namestite nosilec (6). Čvrsto privijte, da zagotovite dobro tesnjenje.


6. Če opazite, da na sprednjem delu pištole izteka tekočina, zamenjajte sedež (33a) in/ali ponovno privijte matico nosilca.

### AA30 pištola s plosko šobo (257380)

1. Sprostite tlak, stran 2.

2. V sestav zračnega pokrovčka ploske šobe vstavite brizgalno šobo. V centrini utor (B) zračnega pokrovčka vstavite centrini vložek (A) brizgalne šobe.

3. Na konec pištole namestite nosilec. Čvrsto privijte, da zagotovite dobro tesnjenje.

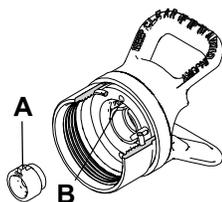

ti13263a


## Delovanje

**Opomba:** Naslednja navodila so za pištolo, ki se jih uporablja z razpršilniki Graco FinishPro. Oglejte si navodila za uporabo razpršilnika 313316. Če uporabljate drug razpršilnik, si oglejte navodila za uporabo opreme.


## Priprava

1. Napolnite razpršilnik. Oglejte si priročnik 313316.

2. Ventil za odpiranje/zapiranje dotoka zraka potisnite v položaj ON (navzgor).

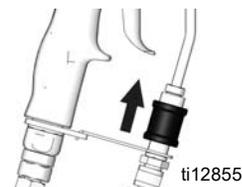


3. Izključite ventil za prilagajanje pretoka zraka na pištoli.

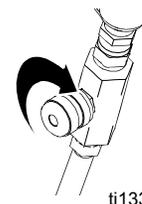


ti13321a

4. Zvišajte tlak tekočine, da preprečite črtaste sledi.

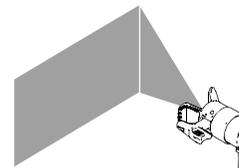


ti13279a

5. Tlak tekočine prenehajte zniževati, tik preden se začnejo pojavljati črtaste sledi.

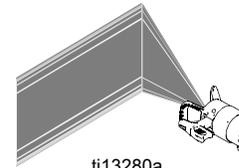

ti13280a

6. Zvišajte tlak tekočine z ventilom za prilagajanje pretoka zraka, da preprečite črtaste sledi.

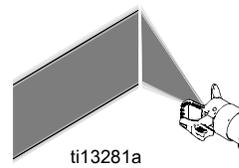

ti13281a

7. Po končanem pršenju potisnite ventil za odpiranje/zapiranje dotoka zraka v položaj OFF (navzdol), da shranite ustrezno nastavitev tlaka tekočine.


## Pršenje

1. Odklenite zaklep sprožilca.

2. Šoba v obliki puščice (B) mora gledati naprej (pršenje) (257096).

3. Pištolo držite navpično in približno 304 mm od površine. Najprej premaknite pištolo, nato pa pritisnite sprožilec pištole (D), da nanese testni vzorec.

4. Ne pršite v loku. To povzroči neenakomeren sloj tekočine. Za enakomeren nanos tekočine se pri pršenju pomikajte vzporedno s površino s 50 % prekrivanjem.

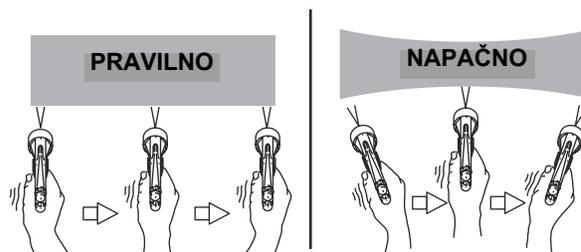

## Odpravljanje zamašitev šobe RAC (257096)

### OPOZORILO

1. **Sprostite tlak.** Nastavite zaklep sprožilca (A).
2. Obrnite šobo (B) za 180°. Odklenite zaklep sprožilca (A). Sprožite pištolo v vedro ali na tla, da odpravite zamašitev.
3. Nastavite zaklep sprožilca (A). Obrnite šobo (B) za 180° nazaj v položaj za pršenje.

## Vzdrževanje



Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli na pištoli preberite vsa opozorila na sprednji platnici tega priročnika in **sprostite tlak**, stran 2.

### Dnevno vzdrževanje

Pištolo sperite po vsaki uporabi in jo hranite v suhem prostoru.

Pištolo ali njenih delov ne potaplajte v vodo ali čistilna topila.

- Med čiščenjem pištole ne usmerjajte navzgor.
- Pištolo ne brišite s krpo, pomočeno v topilo; ožemite.
- Topilo, ki bi ostalo v zračnih kanalih pištole, lahko poslabša kakovost barvnega premaza. Ne uporabljajte načinov čiščenja, zaradi katerih bi topilo prišlo v zračne kanale pištole.

### Izpiranje in čiščenje



- Pištolo izperite pred zamenjavo barve, shranjevanjem in popravili.
- Izperite pri najnižjem možnem tlaku. Preverite priključke zaradi morebitnega iztekanja in po potrebi privijte.
- Izperite s tekočino, ki je združljiva s pršeno tekočino, in navlaženimi deli opreme.


1. **Sprostite tlak**, stran 2. Izključite razpršilnik.
2. Odstranite šobo (28) in nosilec (29).
3. Odstranite sifonsko cev razpršilnika iz barve in jo potopite v tekočino za izpiranje. Oglejte si navodila za čiščenje v priročniku za razpršilnik 313316.
4. Razpršilnik vključite v vtičnico. Stikalo za izbiro funkcije razpršilnika nastavite na AIRLESS (BREZZRAČNO) ali ON (VKLOP).

5. Počasi zvišajte tlak. Pištolo usmerite navzdol v ozemljeno kovinsko posodo. Pritisnite sprožilec in pištolo izpirajte s topilom, dokler iz kanalov pištole ne odstranite vseh sledi tekočine.
6. Stikalo za izbiro funkcije razpršilnika obrnite na OFF (IZKLOP).
7. **Sprostite tlak**, stran 2.
8. Ločite cev za dovod tekočine od pištole.
9. Če je za čiščenje treba odstraniti difuzor (5), upoštevajte postopek **Zamenjava igle, Odstranitev**, korake od ena do šest.
10. Mehko ščetinasto ščetko pomočite v ustrezno topilo.  
**Ne uporabljajte žične ščetke.**
11. Pištolo usmerite navzdol, njen sprednji del pa očistite z mehko ščetinasto ščetko in topilom.
12. Šobo (28) in nosilec (29) očistite z mehko ščetinasto ščetko. Z zoborebcem očistite odprtine zračnega pokrovčka, da ne poškodujete občutljivih površin. Skozi brizgalno šobo potisnite zrak, da zagotovite čistost odprtine.
13. Če ste odstranili difuzor (5), pištolo sprožajte, medtem ko ga ponovno nameščate. Privijte do zateznega momenta 36-40 N·m. Ko je pravilno privit, se prirobnica stika s pištolo.
14. Namestite zbiralnik zračnega pokrovčka; upoštevajte postopek **Zamenjava igle, Namestitev**, koraki 9 - 13.
15. Namestite šobo (28) in nosilec (29) na pištolo, stran 3.
16. Obrišite zunanost pištole z mehko krpo, navlaženo s topilom.

### Čiščenje/zamenjava filtra (6)

1. Sprostite tlak. Nastavite zaklep sprožilca (11a).
2. Ločite cev za tekočino od pištole pri vrtljivem priključku (5).
3. Snemite nosilec (36) z zadrževalnika (16) in ga obrnite navzven.
4. Ključ nastavite na oglat element pod ročajem in ga odvijte s pištolo.
5. Odvijte ročaj (14) s pištole (1).
6. Odstranite filter (6) skozi vrh ročaja (14).
7. Očistite filter (6). Z mehko ščetko zrahljajte in odstranite ostanke.
8. Vstavite čisti filter (6) v ročaj (14).
9. Ponovno namestite ročaj (14) na pištolo (1). Čvrsto privijte.
10. Ključ nastavite na oglat element pod ročajem in ga čvrsto privijte.
11. Namestite nosilec (36) na zadrževalnik (16).

## Zamenjava igle

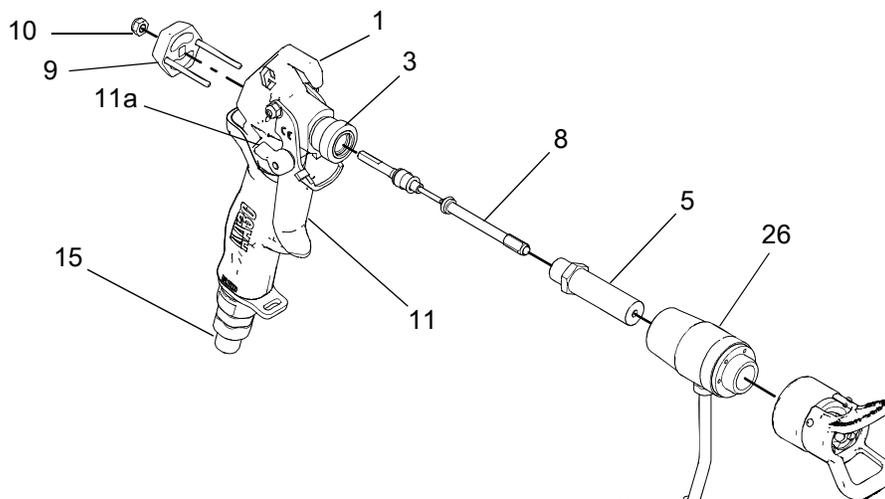

ti12852a

### Odstranitev

1. **Sprostite tlak**, stran 2. Nastavite zaklep sprožilca (11a).
2. Ločite zračno cev od pištole.
3. Snemite nosilec z zadrževalnika in nosilec obrnite navzven.
4. Odstranite šobo (28) in nosilec (29), **Deli**, stran 7, z zbiralnika zračnega pokrovčka (26).
5. Sprostite zaklep sprožilca (11a). Stisnite sprožilec (11). Odstranite nastavni vijak z osnovnega dela zbiralnika zračnega pokrovčka. Odvijte zbiralnik zračnega pokrovčka s sprednjega dela pištole (26).
6. Stisnite sprožilec. Odstranite ohišje difuzorja (3).
7. Odstranite varovalno matico (10) in pokrovček (9).
8. Z rahlim udarcem odstranite sestav igle (8), **Deli**, stran 7, tako, da bo igla prišla ven iz sprednjega dela pištole.
9. Z mehko ščetko očistite notranje vode pištole.

### Namestitev

1. Na tesnilne obročke nove igle nanesite nesilikonsko mast.
2. Novo iglo (8), **Deli**, stran 7, vstavite v sprednji del pištole.
3. Na rahlo namestite pokrovček (9) in varovalno matico (10).
4. Podmažite navoje ohišja igle (3).
5. Stisnite sprožilec (11) in namestite difuzor (5). Privijte do zateznega momenta 36-40 N·m.
6. Pištolo držite tako, da bo šoba obrnjena navzgor.
7. Varovalno matico (10) obračajte v smeri urinega kazalca, dokler ne vidite in začutite, da se sprožilec (11) rahlo dviguje.
8. Varovalno matico (10) obrnite za 3/4 obrata v obratno smer od urinega kazalca.

**OPOMBA:** Igla je pravilno nastavljena, ko se sprožilec prosto giba.

#### OPOMBA

Za dobro tesnjenje mora biti konec ohišja difuzorja poravnani z ali segati prek zbiralnika.

9. Zbiralnik zračnega pokrovčka privijajte, dokler ne bo konec zbiralnika poravnani s koncem ohišja difuzorja.
10. Če zračna cev ni obrnjena navzdol, zbiralnik še naprej privijajte, dokler ne bo.



11. Namestite nosilec na zadrževalnik.
12. Pritisnite sprožilec in namestite nastavni vijak. Nastavni vijak privijte do zateznega momenta 1,1 - 1,4 N·m.
13. Namestite šobo (28) in nosilec (29). Čvrsto privijte.
14. Priključite zračno cev.

### Preizkus namestitve igle

1. Napolnite razpršilnik. Oglejte si navodila za uporabo razpršilnika.
2. Pištolo sprožite v vedro, dokler iz nje ne priteče tekočina.
3. Sprostite sprožilec (11). Tekočina takoj preneha teči.
4. Nastavite zaklep sprožilca (11a).
5. Pištolo usmerite v vedro. Sprožite pištolo. Tekočina ne teče.
6. Če preizkus pištole v korakih 3 in/ali 5 ni uspel, **sprostite tlak** in snemite cev. Ponovno nastavite iglo. Ponovite preizkuse.


## Tehnični podatki

Najvišji tlak dovodne tekočine	3600 psi (24,8 MPa, 240 barov)
Najvišji tlak dovodnega zraka	100 psi (0,7 MPa, 7 barov)
Dovod zraka	1/4 nps
Dovod tekočine	1/4 nps
Ravni hrupa po ISO 3744	
Raven zvočne moči	manj kot 65,0 dB(A)
Raven zvočnega tlaka	manj kot 65,0 dB(A)
Navlaženi deli	
Sama brizgalna pištola	nerjavno jeklo, aluminij

### Prevedeni priročniki

Bolgarščina - 313371	Nizozemščina - 313351	Nemščina - 313355	Latvijščina - 313359	Portugalščina - 313363	Slovenščina - 313367
Hrvaščina - 313348	Estonščina - 313352	Grščina - 313356	Litovščina - 313360	Romunščina - 313364	Španščina - 313368
Češčina - 313349	Finščina - 313353	Madžarščina - 313357	Norveščina - 313361	Ruščina - 313365	Švedščina - 313369
Danščina - 313350	Francoščina - 313354	Italijanščina - 313358	Poljščina - 313362	Slovaščina - 313366	Turščina - 313370

# Deli

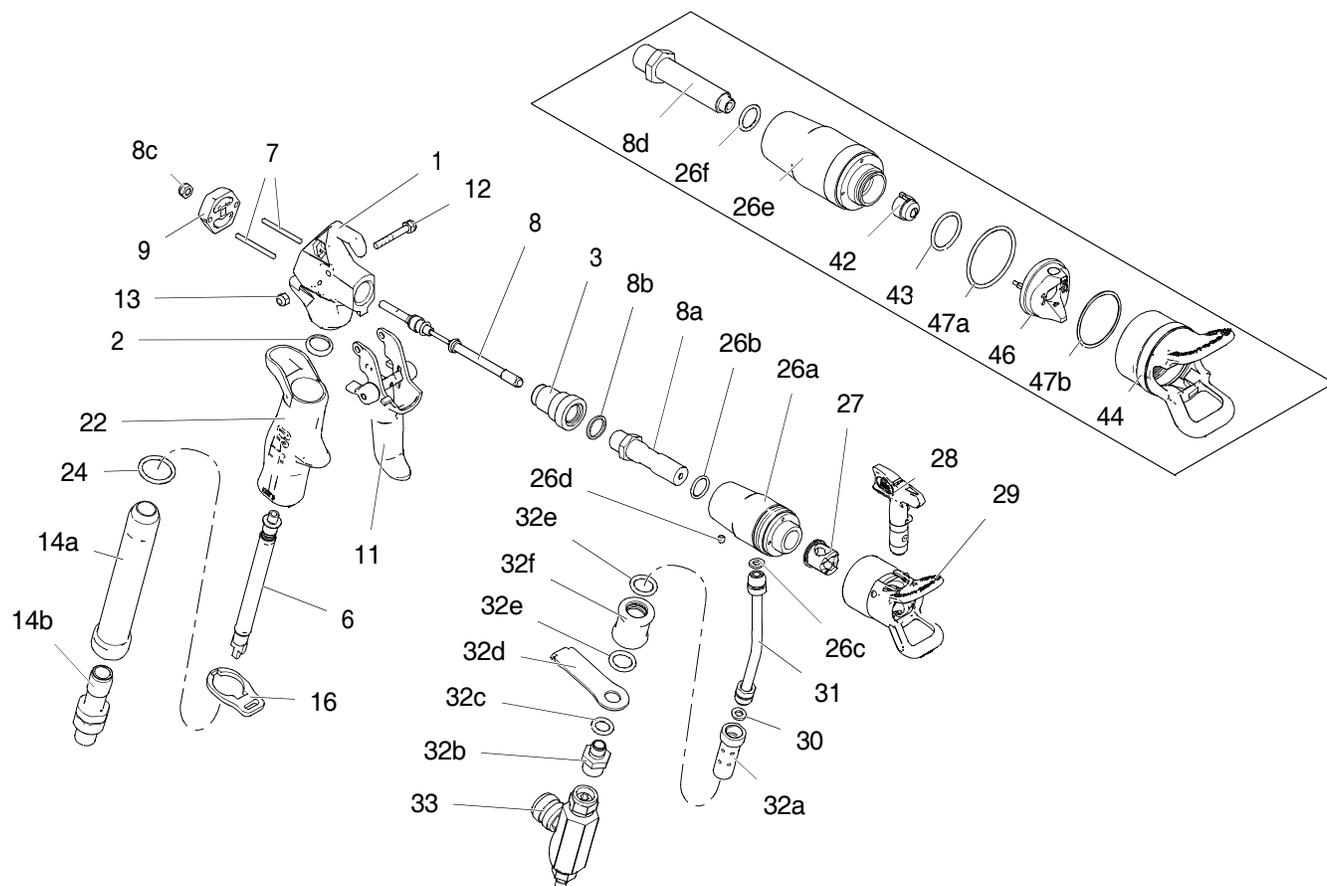

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
1	15W295	HOUSING, fluid (plated)	1	257784	GUN Model 257380 (includes 26c, 26d, 26e, 26f)		
2✓	179733	SEAL, sleeve	1	26a	MANIFOLD, air cap, RAC		1
3	195419	HOUSING, needle	1	26b	O-RING		1
6✓	288750	FILTER, gun, latex, 100 mesh	1	26c	GASKET, tube		2
	288749	FILTER, gun, latex, 50 mesh	1	26d	SCREW, set		1
	256975	FILTER, gun, latex, 150 mesh	1	26e	MANIFOLD, air cap, flat		1
7	115484	PIN, actuator	2	26f	O-RING		1
8		KIT, needle	1	27	HOUSING, RAC		1
	257526	GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)		28✓	FFT210	TIP	1
	257527	GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)		29✓	288465	GUARD, RAC, Alpha G40	1
8a		HOUSING, diffuser, assembly	1	31	TUBE, air, assembly		1
8b	156766	GASKET	1	32	KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)		
8c	115483	NUT, lock	1	32a	BODY, valve		1
8d		HOUSING, diffuser, assembly, flat	1	32b	FITTING, adapter		1
9	15W164	CAP, end	1	32c	O-RING		1
11	256963	TRIGGER, gun, 2 finger, assembly	1	32d	BRACKET, air tube		1
12	177538	STUD, trigger	1	32e	O-RING		2
13	105334	NUT, lock, hex	1	32f	SLEEVE, valve		1
14	257781	KIT, repair, handle AA30 (includes 14a, 14b)	1	33	VALVE, swivel, ASM		1
14a		HANDLE, gun	1	42✓	AAM411	TIP, G15, G40	1
14b		SWIVEL, gun	1	43	111116	O-RING, seat	1
16	15W291	RETAINER, guard	1	44✓	249256	TIP, guard	1
22	278003	HANDLE, gun	1	46	249180	AIR CAP	1
24	122530	O-RING	1	47	253032	AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)	
26		KIT, repair, manifold	1	47a	109213	PACKING, o-ring PTFE	1
	257783	GUN Model 257096 (includes 26a, 26b, 26c, 26d)		47b	15G320	WASHER, PTFE	1

▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at no cost.

✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.

## Standardna garancija podjetja Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

**THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

**GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.** These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

**ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE**

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit [www.graco.com](http://www.graco.com).

**TO PLACE AN ORDER**, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.  
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

For patent information, see [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents)

Prevod originalnih navodil. This manual contains Slovenian. MM 313347

**Graco Headquarters:** Minneapolis  
**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES -P.O. BOX 1441 - MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 - USA**

**Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
Revised May 2013