

LazerVacTM a Cyclone

3A6254F

CS

Odsavač pro odsávání suchého betonového a asfaltového prachu.
Určeno jen k profesionálnímu používání.

Odsavač

Model 25M860 - LazerVac 550 (benzín)

Odlučovač


Model 25M862 – Cyclone 32 (32 galonů)

Model 25R090 – Cyclone LP




Důležité bezpečnostní pokyny


Před používáním zařízení si přečtěte všechna varování a pokyny v této příručce. Důkladně se seznámte s ovládáním a řádným používáním zařízení. Tyto pokyny uschovejte.

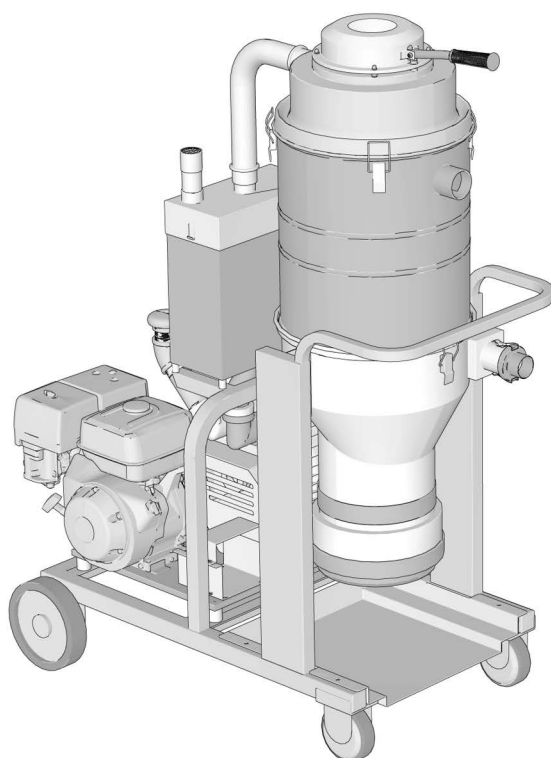

LazerVac 550

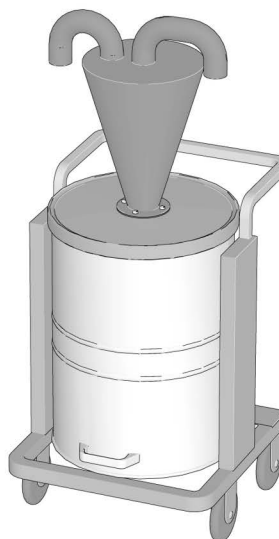

Cyclone 32

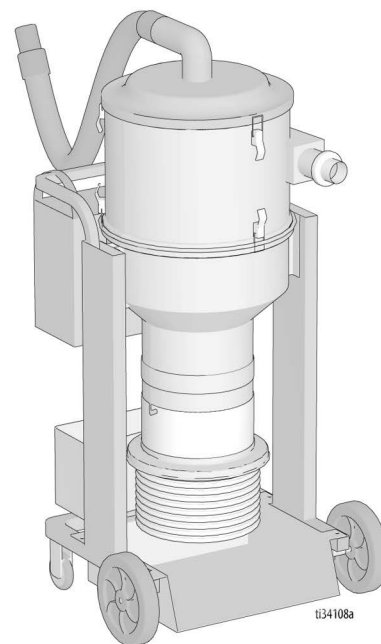

Cyclone LP



Obsah

Výstraha	3
Identifikace součástí	5
LazerVac 550	5
Cyclone 32	5
Cyclone LP	5
Sestavení	6
Obsluha	7
Vyprazdňování lapací nádrže a pytlů	8
Vypnutí a uskladnění	9
Vypnutí	9
Skladování	9
Údržba a opravy	10
Údržba	10
Oprava	10
Recyklace a likvidace	13
Likvidace nabíjecího akumulátoru	13
Konec životnosti produktu	13
Díly	14
Schéma hlavní sestavy (LazerVac 550)	14
Součástí hlavní sestavy (LazerVac 550)	15
Schéma příslušenství (LazerVac 550)	16
Seznam součástí příslušenství (LazerVac 550)	16
Schéma sestavy víka a rukojeti uvolňování podtlaku (LazerVac 550)	17
Seznam součástí sestavy víka a rukojeti uvolňování podtlaku (LazerVac 550)	17
Schéma sestavy filtračního pytle (LazerVac 550)	18
Seznam součástí sestavy filtračního pytle (LazerVac 550)	18
Schéma sestavy vzduchového filtru (LazerVac 550)	19
Seznam součástí sestavy vzduchového filtru (LazerVac 550)	19
Schéma sestavy cyklónu Cyclone 32 a příslušenství	20
Seznam součástí sestavy cyklónu Cyclone 32 a příslušenství	21
Sestava cyklónu Cyclone LP a příslušenství	22
Seznam součástí sestavy cyklónu Cyclone LP a příslušenství	23
Technické údaje	24
Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie	24
Standardní záruka společnosti Graco	25

Výstraha

Následující varování se týkají nastavení, používání, uzemnění, údržby a oprav tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování, zatímco symboly nebezpečí se týkají konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly objeví v textu této příručky nebo na varovných štítcích, vyhledejte si význam příslušných varování. V této příručce se mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro produkt a výstrahy neuvedené v tomto bodě.

 VÝSTRAHA	
	NEBEZPEČNÝ PRACH Broušený beton a další povrchy mohou vytvářet prach, který obsahuje nebezpečné látky. Pokyny pro snížení rizika vážného zranění: • Omezujte prach tak, aby byly splněny veškeré platné pracovní předpisy. • Při vyprazdňování lapací nádrže nebo provádění údržby používejte pouze řádně otestovaný a vládou schválený respirátor vhodný pro prašné podmínky. • Nepracujte se zařízením, pokud nejsou pytel na prach a filtr na svém místě.
	NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo těžký úraz. • Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu. • Neopouštějte pracovní plochu, pokud je zařízení pod napětím. Když se zařízení nepoužívá, vypněte jej. • Zařízení denně kontrolujte. Opatřebované nebo poškozené díly okamžitě opravte nebo vyměňte výhradně za značkové náhradní díly od výrobce zařízení. • Zařízení neměňte ani neupravujte. • Zařízení používejte jedině k tomu účelu, ke kterému je určeno. Informace získáte telefonicky od distributora společnosti Graco. • Udržujte děti a zvířata mimo pracovní prostor. • Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy. • Udržujte bezpečnou provozní vzdálenost od ostatních lidí v pracovní oblasti.
	NEBEZPEČÍ ZACHYCENÍ Otáčivé součásti mohou pořezat nebo amputovat prsty nebo jiné části těla. • Zůstávejte mimo dosah otáčivých součástí. • Neprovazujte zařízení se sejmутými ochrannými kryty nebo zábranami. • Při obsluze zařízení nenoste volné oděvní součásti, šperky ani dlouhé vlasy. • Před kontrolou, přesouváním nebo údržbou zařízení odpojte akumulátor.
	NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ Během provozu se může velmi zvýšit teplota dmychadla, difuzoru a motoru. Nedotýkejte se horkého zařízení, abyste se vyvarovali vážného popálení.
	OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY Při používání a opravách zařízení a v blízkosti pracoviště, kde se zařízení používá, musíte používat vhodné ochranné pomůcky, které pomáhají chránit před těžkým úrazem, vdechnutím jedovatých výparů a poškozením sluchu. Příklady ochranných pomůcek: • Ochranné brýle. • Ochrana sluchu. • Vládou schválený respirátor, jehož nasazení bylo řádně testováno, vhodný pro prašné prostředí.



VÝSTRAHA



NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Hořlavé výpary se na pracovišti mohou vznítit a vybuchnout. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu:

- Nevysávejte hořlavé nebo spalitelné kapaliny, například benzín, ani zařízení nepoužívejte v místech, kde by se takové kapaliny mohly vyskytovat.
- Se zařízením pracujte jen v dobře větraných prostorách.
- Neplňte palivovou nádrž, dokud je motor spuštěný nebo ještě horký. Motor nejprve vypněte a nechte vychladnout. Palivo je hořlavé a při rozlití na horkou plochu se může vznítit nebo vybuchnout.
- Na pracovišti nesmí být nečistoty včetně například rozpouštědel, hadrů a benzínu.
- Na pracovišti mějte hasicí přístroj.



NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S OXIDEM UHELNATÝM

Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu uhelnatého může způsobit smrt.

- Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorech.



NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM AKUMULÁTORU

Olověné kyselinové akumulátory produkují výbušné plyny a obsahují kyselinu sírovou, která může způsobit těžké popáleniny. Při manipulaci s olověným kyselinovým akumulátorem se vyhněte generování jisker a případnému zranění následujícím způsobem:


- Přečtěte si výstražná upozornění výrobce akumulátoru.
- Při práci s kovovými nástroji nebo vodiči buďte opatrní, abyste předešli zkratu a vzniku jisker.
- Udržujte všechny jiskry, otevřený oheň a cigarety mimo dosah akumulátorů.
- Vždy používejte ochranné brýle a ochranné pomůcky pro obličej, ruce a tělo.
- Pokud se dostanete do přímého kontaktu s elektrolytem akumulátoru, opláchněte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Instalace a údržbu musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Identifikace součástí

LazerVac 550

Cyclone 32

Cyclone LP

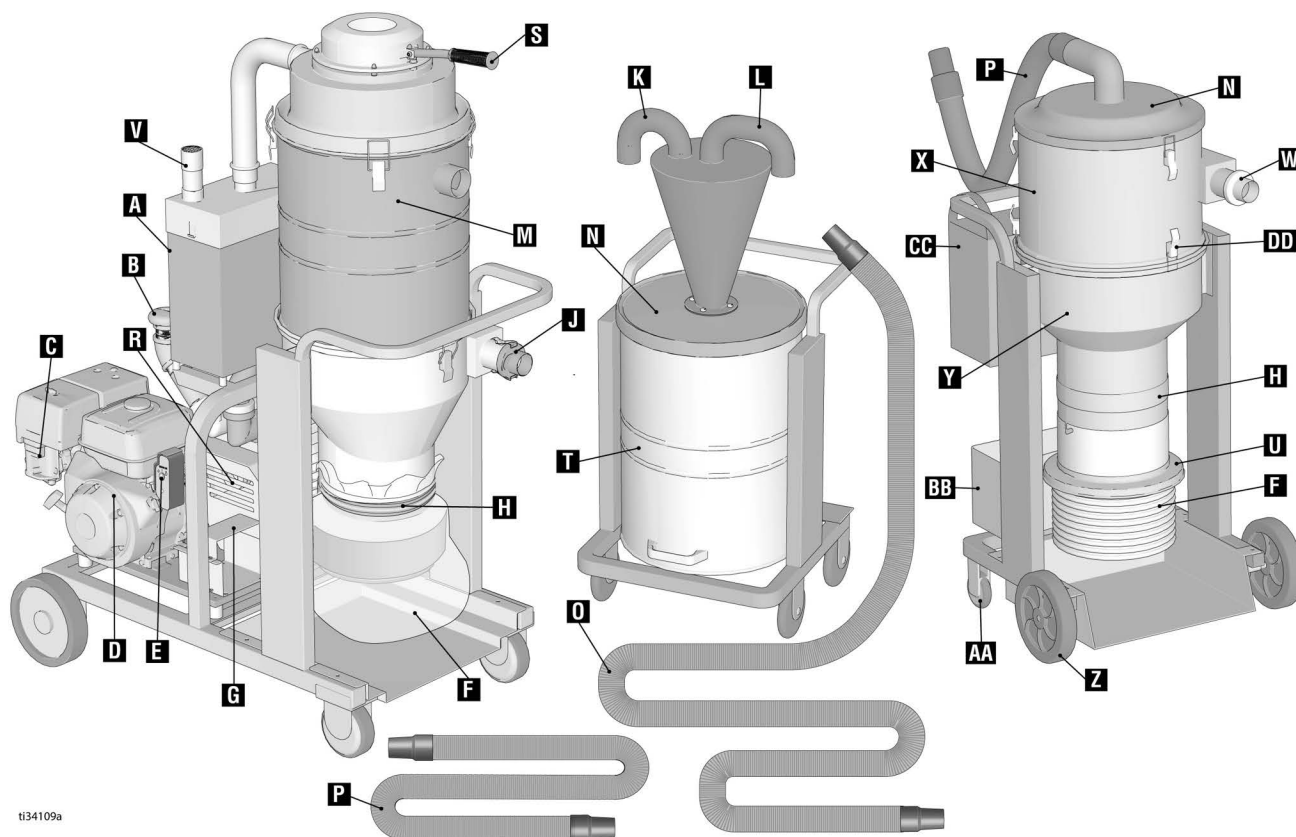


ti34109a

	Součást
A	Skříň vzduchového filtru
B	Difuzor
C	Sytič motoru, palivový ventil, škrticí klapka
D	Motor
E	Klíč elektrického startéru
F	Pytel na shromážděný prach
G	Akumulátor
H	Pásek suchého zipu Velcro® (pro zajištění pytle na shromážděný prach)
J	Připojení vakuoměru
K	Vstup podtlaku
L	Výstup podtlaku
M	Hlavní tělo (obsahuje pytle na prach)
N	Víko odlučovače
O	Dlouhá hadice (pro připojení zařízení LazerVac nebo cyklónu Cyclone k zařízení GrindLazer)
P	Krátká hadice (pro připojení zařízení LazerVac k cyklónu Cyclone)


	Součást
R	Dmychadlo
S	Uvolňovací rukojeť podtlaku
T	Lapací nádrž prachu (držák pytle na prach je uvnitř nádrže, není zobrazeno)
U	Adaptér pytle
V	Pojistný ventil (chrání vzduchové filtry před poškozením)
W	Přípojka zařízení GrindLazer
X	Střední těleso odlučovače
Y	Dolní těleso odlučovače
Z	Kolo 10"
AA	Kolo 4"
BB	Skříňka na nářadí
CC	Taška na nástroje
DD	Západka sudu

Sestavení

1. Namontujte pytle na shromážděný prach na odsavač a do odlučovače.
 - a. Zasuňte pytel na shromážděný prach do adaptéru pro nekonečný pytel. Namontujte sestavu pytle do spodní části hlavního těla odsavače LazerVac. Omotejte suchý zip kolem vrchní části pytle, abyste zajistili vzduchotěsné utěsnění. Vytáhněte dostatečnou délku pytle směrem dolů, aby spočíval na dně vozíku odsavače, a potom zavřete kabelovou sponu kolem spodní části pytle.

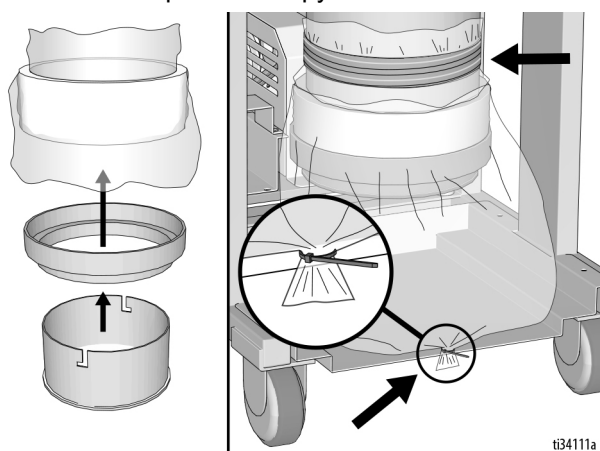


- b. Pokud používáte cyklónový odlučovač Cyclone, odstraňte víko odlučovače a vložte prachový pytel do nádrže. Vložte držák pytle na prach do pytle. Pytel omotejte okolo okraje nádrže a znovu vložte do nádrže oddělovací víko.

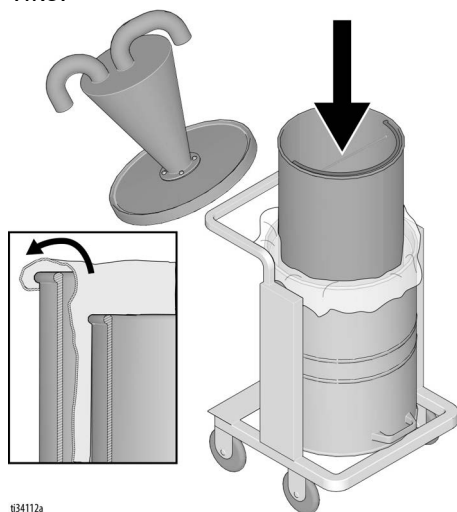

2. Připojte hadice.


Pokud používáte cyklónový odlučovač Cyclone:

- Připojte jeden konec krátké podtlakové hadice k přívodu do odsavače LazerVac. Připojte druhý konec krátké podtlakové hadice k výstupu cyklónového odlučovače Cyclone.
- Připojte jeden konec dlouhé podtlakové hadice k přívodu do cyklónového odlučovače Cyclone. Připojte druhý konec dlouhé podtlakové hadice k přívodu podtlaku do zařízení GrindLazer.

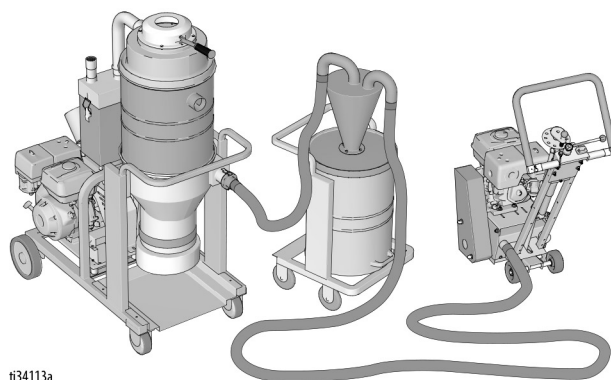

Pokud nepoužíváte cyklónový odlučovač Cyclone:

- Připojte druhý konec dlouhé podtlakové hadice k přívodu do odsavače LazerVac. Připojte druhý konec dlouhé podtlakové hadice k přívodu podtlaku do zařízení GrindLazer.

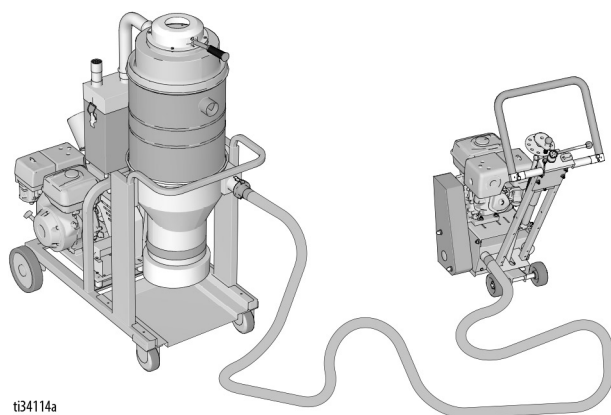


POZNÁMKA: Použijte rozdvójku k připojení 2 hadic k odsavači nebo odlučovači, je-li to nutné.


Obsluha




1. Přepněte palivový ventil na motoru do polohy ZAPNUTO.

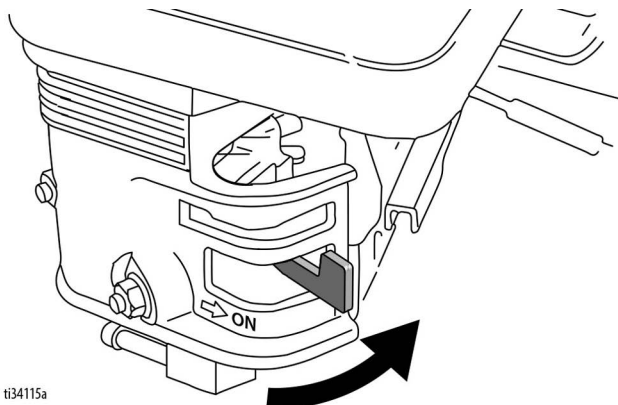


2. Přepněte sytič motoru do uzavřené polohy.

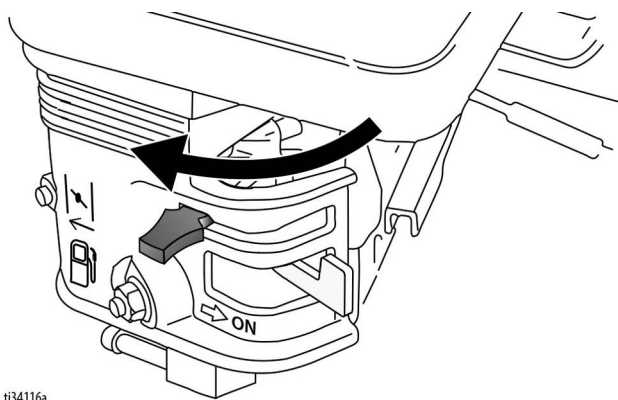


3. Nastavte regulátor škrticí klapky na 1/3 nastavených otáček.

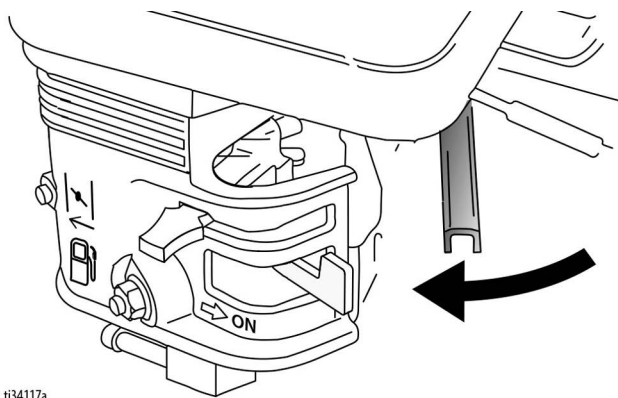

4. Přepněte klíč elektrického startéru do polohy START.

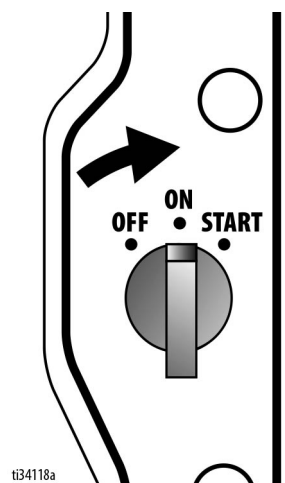

5. Po zahřátí motoru přepněte sytič motoru do otevřené polohy a nastavte škrticí klapku na požadované otáčky.
6. Odsavač LazerVac je nyní připojen pro odsávání prachu ze zařízení GrindLazer.
7. Aby bylo odsávání prachu řádně zajištěno, krátce stiskněte uvolňovací rukojeť podtlaku každých 10 minut provozu a nechte přitom spuštěný motor odsavače LazerVac. Tím pomůžete vyčištění filtračních pytlů od shromážděného prachu a nečistot a přenesete je do pytle na shromážděný prach v odsavači.

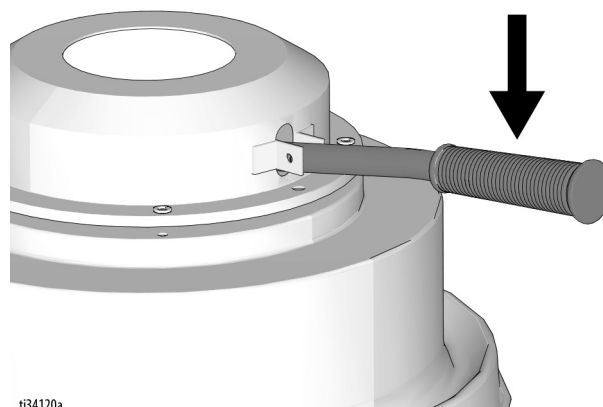


Vyprazdňování lapací nádrže a pytlů

				
NEBEZPEČNÝ PRACH Broušený beton a další povrchy mohou vytvářet prach, který obsahuje nebezpečné látky. Pokyny pro snížení rizika vážného zranění: • Při vyprazdňování nebo čištění lapacích nádrží nebo pytlů musíte používat respirátor. • Při likvidaci dodržujte místní vyhlášky a předpisy.				


Cyklónový odlučovač Cyclone

1. Když je lapací nádrž plná, vypněte přívod podtlaku. Nasaďte si respirátor. Sejměte víko odlučovače a držák pytle na prach z nádrže.
2. Spojte a zajistěte horní stranu pytle na prach. Zvedněte a vyjměte pytel na prach, zavažte jej a pak zlikvidujte. Při likvidaci dodržujte místní vyhlášky a předpisy.

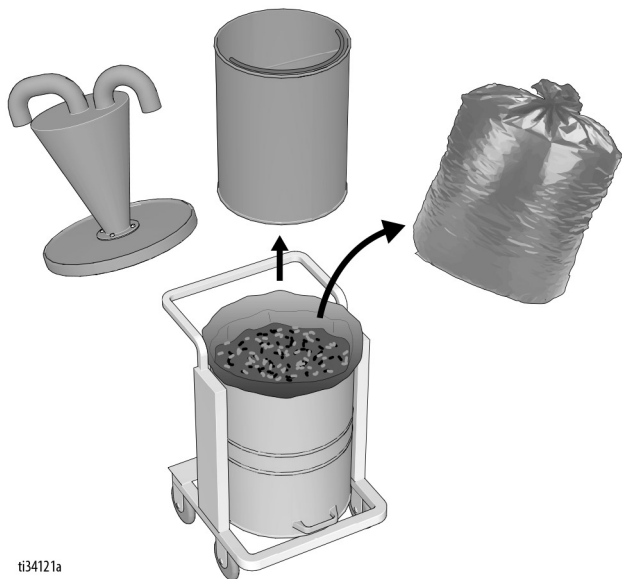

ti34121a


3. Vložte do kapací nádrže nový pytel a nasaďte držák pytle na prach a víko odlučovače do nádrže.

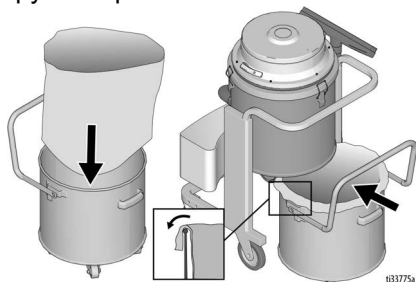

ti33775a

LazerVac a Cyclone LP

1. Pokud se v pytlí na prach shromáždilo asi 45 liber (20 kg) prachu, měli byste pytel vyměnit. Krátce stiskněte uvolňovací rukojeť podtlaku a pak odsavač LazerVac vypněte.
2. Stáhněte nekonečný pytel tak, abyste obnažili délku asi 15 - 30 cm (6 - 12") nového pytle.
3. Pomocí kabelové spony přivažte horní stranu pytle. Upevněte další kabelovou sponu 5 cm (2") nad první sponou.
4. Nasaďte si respirátor. Odřízněte pytel mezi dvěma kabelovými sponami.

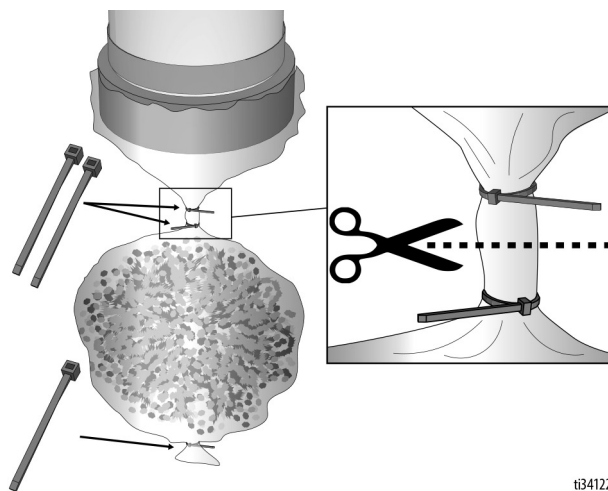


ti34122a

5. Zlikvidujte pytel na prach. Při likvidaci dodržujte místní vyhlášky a předpisy.
6. Stáhněte dolů nový kus pytle do odsavače, dokud spodní strana pytle nebude spočívat na dně vozíku odsavače. Zajistěte, aby dolní strana pytle byla pevně zavázána kabelovou sponou.

Vypnutí a uskladnění


Vypnutí

1. Se spuštěným motorem krátce stiskněte uvolňovací rukojeť podtlaku.

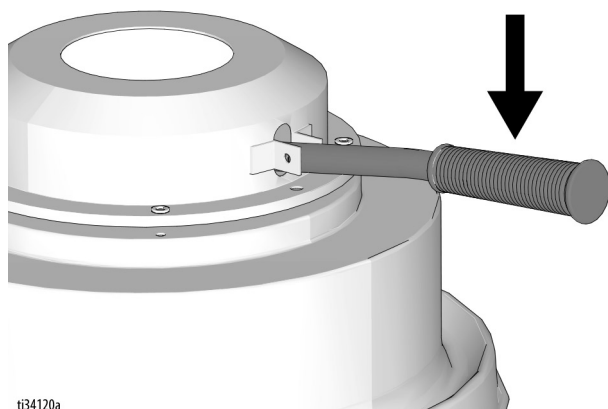


ti34120a

2. Přesuňte ovladač škrticí klapky do minimální polohy.

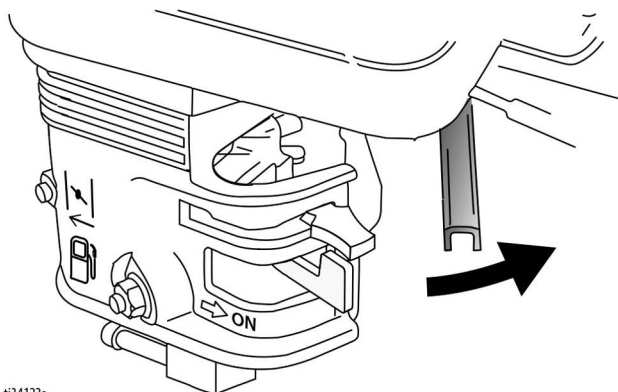

ti34123a

3. Přepněte klíč elektrického startéru do polohy OFF (VYPNUTO).

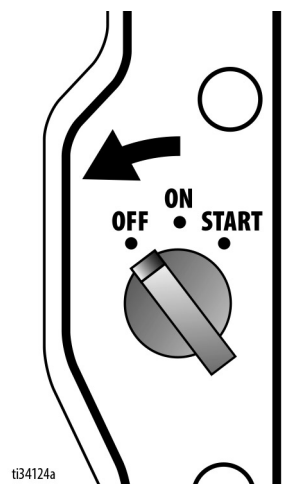

ti34124a

Skladování

Přepněte palivový ventil na motoru do polohy OFF. Skladujte jej v místnosti.

POZNÁMKA

Neskladujte zařízení v místech s vysokými teplotami nebo nadměrnou vlhkostí, zabráníte tím poškození součástí odsavače LazerVac.

Údržba a opravy

				
Pokyny pro snížení rizika vážného zranění: • Během veškerých oprav a údržby musíte používat respirátor. • Při likvidaci prachu dodržujte všechny místní vyhlášky a předpisy. • Před započítím údržby odpojte kabel zapalovací svíčky a černý kabel.				

Údržba

Pro zachování řádného provozu a udržení životnosti LazerVac je zapotřebí provést následující kroky.


Denně

- Před použitím zkontrolujte všechny hadice, zda nemají trhliny. Poškozené hadice opravte nebo vyměňte.
- Pro zachování výkonnosti a regulace prachu vyměňte prachové filtry nebo vzduchové filtry za následujících podmínek:
 - Filtry mají trhliny nebo jsou ucpané:
 - Při použití odsavače LazerVac je vidět polétavý prach.
 - Při použití odsavače LazerVac z difuzoru uniká polétavý prach.
- Zkontrolujte napnutí řemene, zda nedochází k prokluzování nebo nadměrnému opotřebování. Dotáhněte nebo vyměňte pás v případě potřeby.
- Zkontrolujte, zda nedochází k otevírání pojistného ventilu, když je motor v chodu. Pokud se pojistný ventil otevírá, vyčistěte nebo vyměňte vzduchové filtry.

				
NEBEZPEČNÝ PRACH Výkonnost odsavače se bude snižovat, pokud bude hnací řemen nadměrně opotřebovaný nebo nebude správně napnutý.				

Týdně

Zkontrolujte těsnění, zda nedošlo k poškození. Poškozené těsnění vyměňte. Zajistěte, aby těsnění byla správně namontovaná a řádně těsnila.

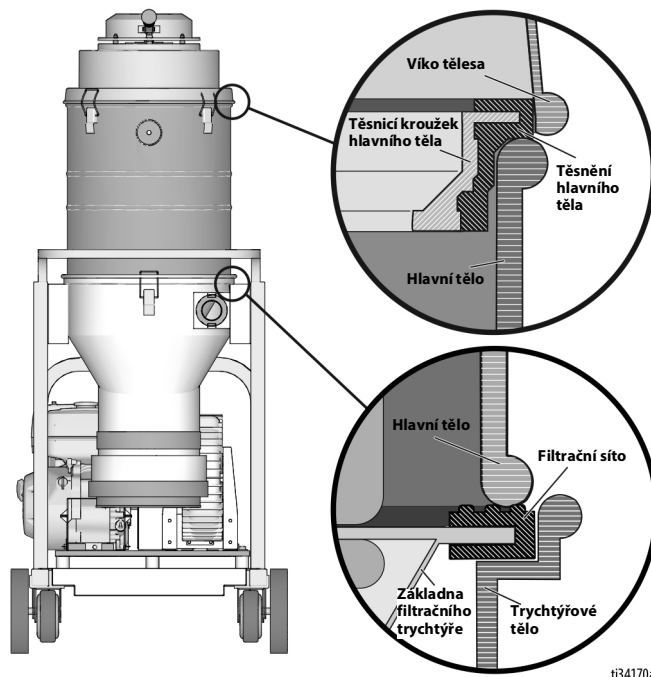


ti34170a

Oprava


Výměna filtračního pytle

1. Odjistěte zámky sudu na hlavním těle zařízení a zpřístupněte si filtrační pytle. Zvedněte víko těla.


2. Uvolněte uzly na horní straně filtračních pytlů.

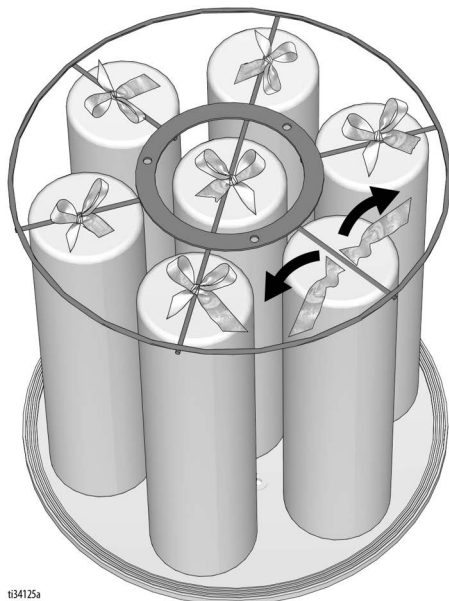


3. Vytlačte drát z dolní strany filtračního pytle.

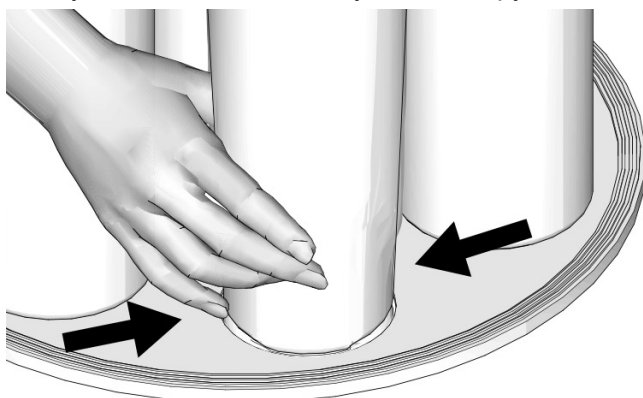


4. Oddělte filtr od otvoru jeho zvednutím.

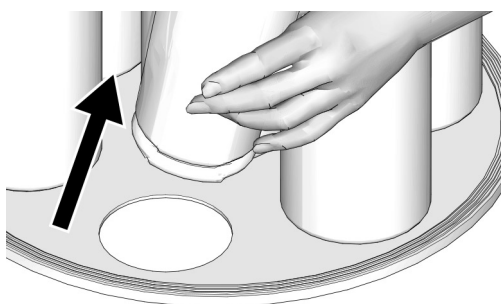


5. Vyměňte starý filtrační pytel z odsavače.

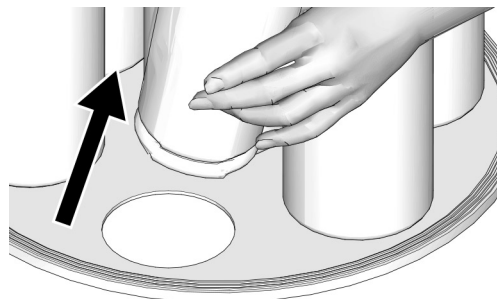

6. Vložte nový filtrační pytel a uvažte uzel na novém filtračním pytli horním drátem.

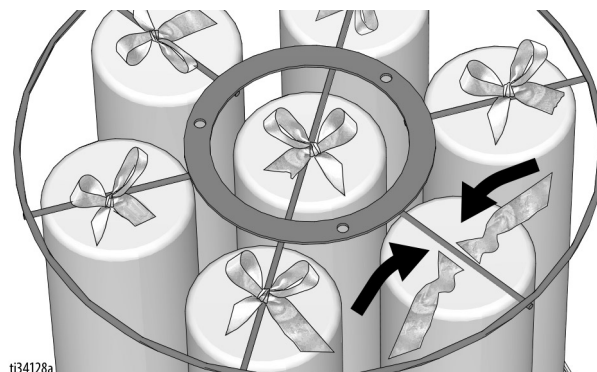

7. Stiskněte drát a vložte do otvoru nový filtrační pytel.

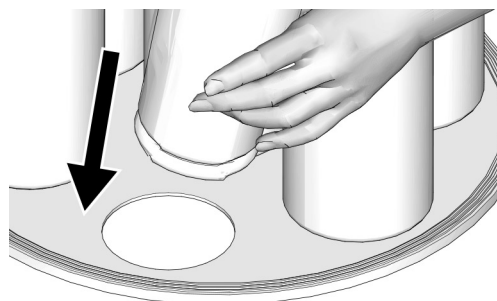


8. Při opětovné montáži hlavního těla zajistěte, aby těsnění byla správně namontovaná a řádně těsnila.


Výměna a napnutí klínového řemenu

Při instalaci nového klínového řemenu nebo napínání stávajících řemenů postupujte následujícím způsobem.

1. Povolte čtyři šrouby (označené „A“), které zajišťují dmychadlo k upevňovací desce.

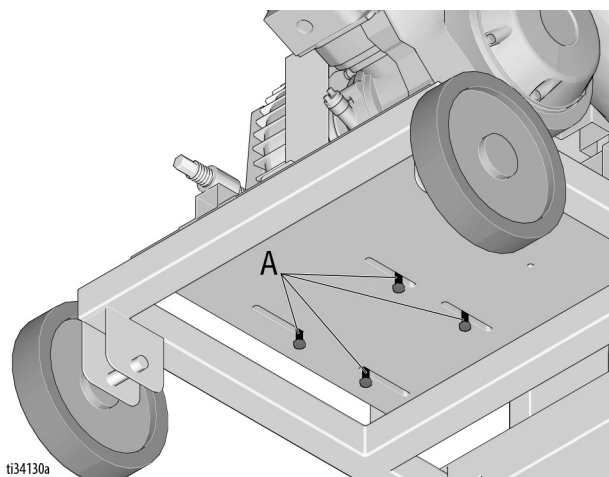


2. Povolte dva šrouby (označené „B“) a sejměte ochranný kryt řemenů.

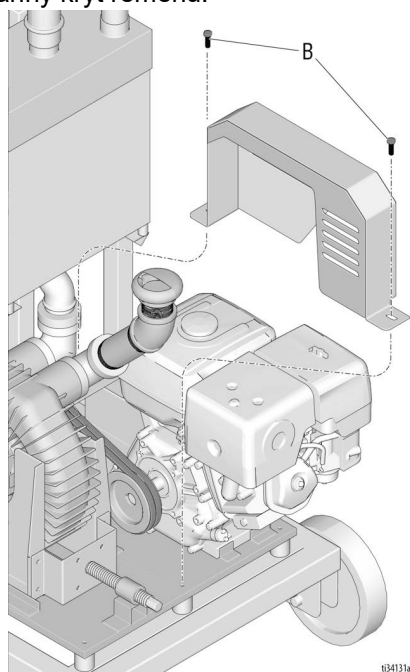


3. Chcete-li nainstalovat nový klínový řemen, použijte šestihranný klíč 3/4", nasadte jej na „C“ a přesuňte řemenici dmychadla blíže k řemenici motoru. Vyměňte řemen.


4. Chcete-li napnout řemen, použijte šestihranný klíč 3/4", nasadte jej na „C“ a přesuňte řemenici dmychadla dále od řemenice motoru. Napínejte řemen dále, dokud nebude vykazovat průhyb asi 3 mm (1/8") při stisknutí rukou.

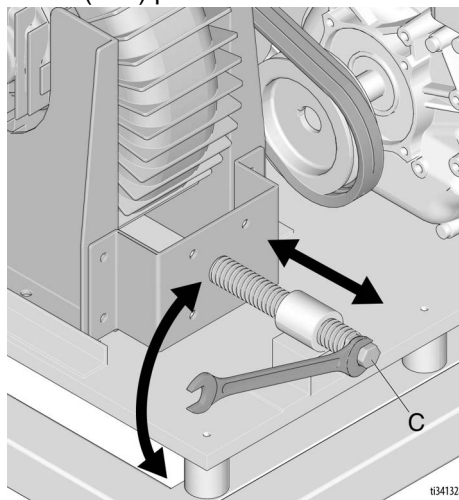

5. Zajistěte, aby řemenice byly po napnutí vyrovnány. Pokud vyrovnané nejsou, uvolněte napnutí řemenů, povolte stavěcí šrouby řemenice motoru a vyrovnejte řemenice. Po napnutí klínového řemen zkontrolujte vyrovnání.

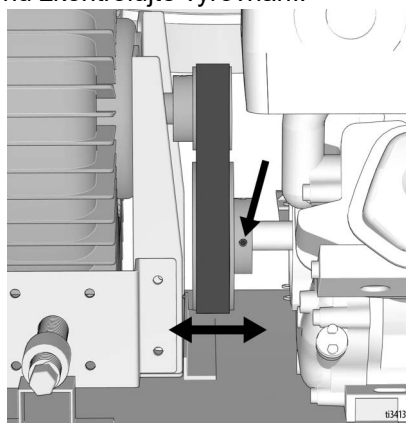

6. Když je klínový řemen řádně vyrovnaný a napnutý, dotáhněte čtyři šrouby (označené „A“) a zajistěte dmychadlo k upevňovací desce. Namontujte ochranný kryt řemenů se dvěma šrouby (označené „B“ v kroku 2).

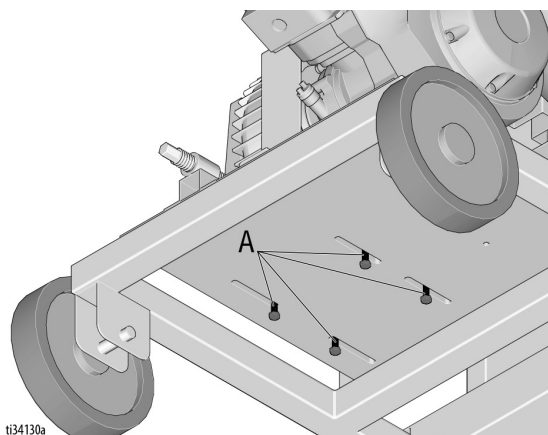

Recyklace a likvidace


Likvidace nabíjecího akumulátoru

Akumulátory nevhazujte do směsného komunálního odpadu. Recyklujte akumulátory podle místních předpisů. V USA a Kanadě volejte 1-800-822-8837 a vyhledejte nejbližší recyklační stanici, nebo přejděte na web www.call2recycle.org.

Akumulátory nevhazujte do směsného komunálního odpadu. Recyklujte akumulátory podle místních předpisů.


Konce životnosti produktu

Na konci užitečné životnosti produktu jej recyklujte správným způsobem.

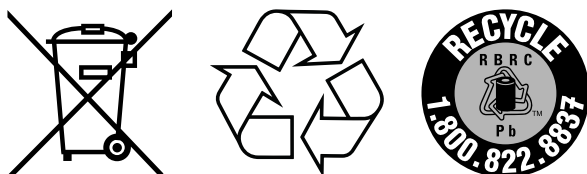

Díly

Schéma hlavní sestavy (LazerVac 550)

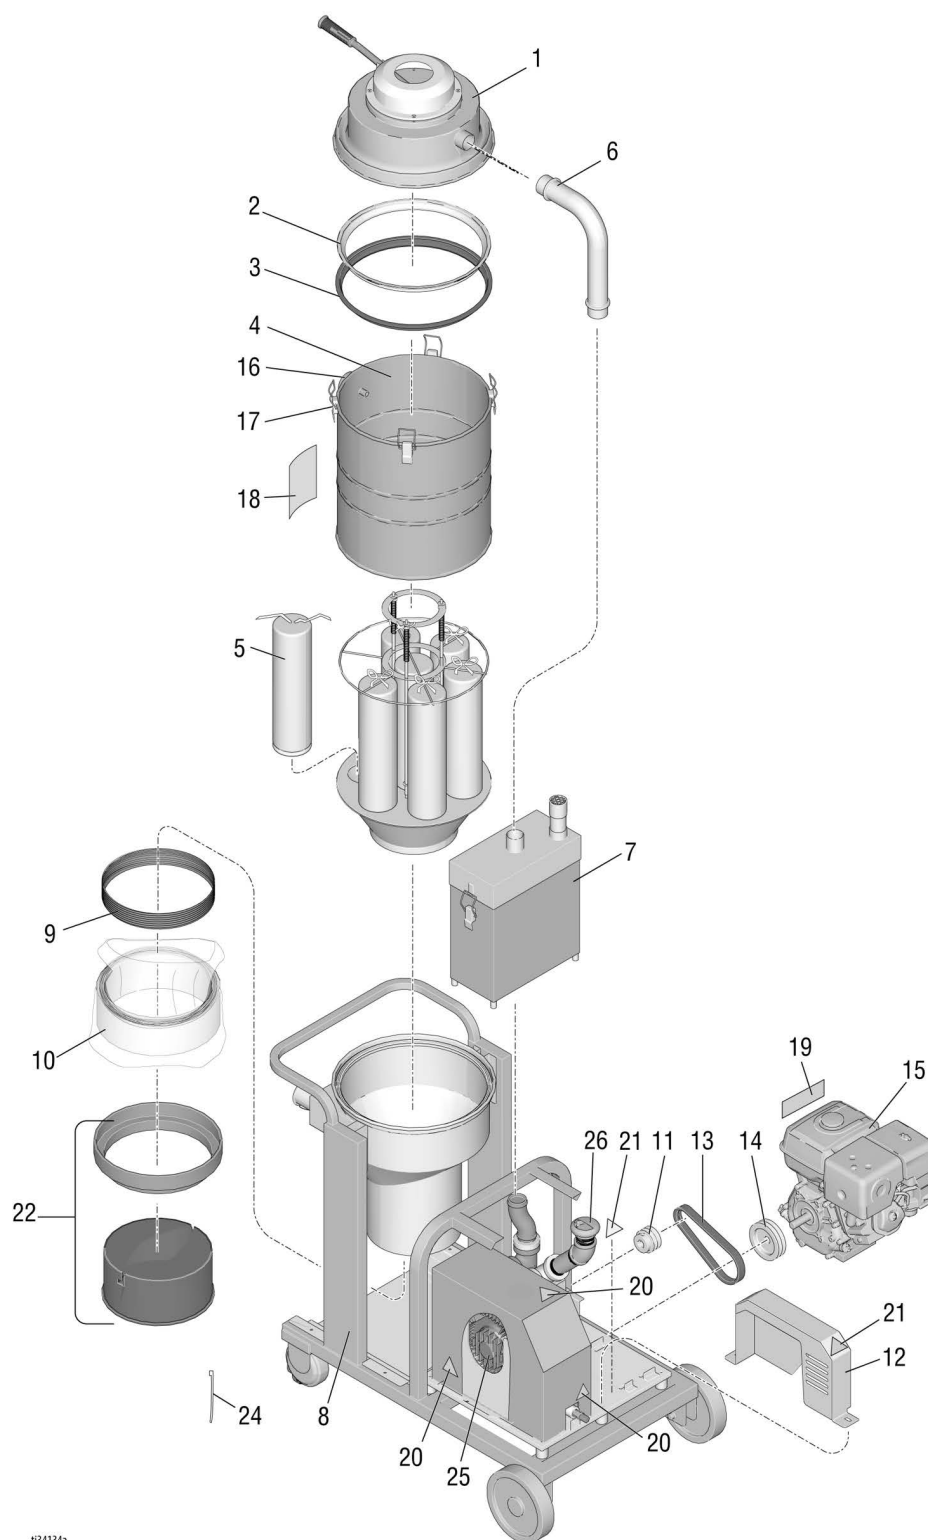

ti34134a


Součástí hlavní sestavy (LazerVac 550)

Ref.	Číslo součásti	Popis	Mn
1	viz strana 17	Uvolňovací plunžr víka a podtlaku	1
2	17X196	Těsnění hlavního těla	1
3	17X197	Těsnicí kroužek hlavního těla	1
4	17X198	Skříň filtru / hlavní tělo	1
5	viz strana 18	Sestava filtračního pytle	1
6	17X199	Spojovací hadice	1
7	viz strana 19	Sestava skříně filtru	1
8	17X200	Hlavní rám	1
9*	17X154	Pásek suchého zipu	1
10*	17W295	Pytel na shromážděný prach (nekonečný, 20 metrů)	1
11	17W966	Řemenice dmyhadla, 3"	1
	17X927	Ložiskové pouzdro, řemenice dmyhadla	1
12	17X202	Chráníč řemenu	1
13	17X924	Klínový řemen	1
14	17X925	Řemenice motoru, 5"	1
	17X926	Ložiskové pouzdro, řemenice motoru	1
15	17W422	Motor Honda, 13 koní	1
16	17X204	Vakuoměr	1
17	17X205	Západka sudu	7
18▲	17W132	Výstražný štítek, několik, ikony	1
19▲	194126	Výstraha, požár a výbuch	1
20▲	16D646	Výstraha, horký povrch	3
21▲	16C394	Výstraha, zachycení	2
22	17X930	Adaptér nekonečného pytle na prach	1
24	–	Kabelové spony (upoutání pytle)	Nelze použít
25	17X928	Dmyhadlo	1
26	17Y255	Výfukový difuzor	1
27	115753	Zapouzďený akumulátor, 33 Ah (není zobrazen)	1

▲ Náhradní výstražné a bezpečnostní nálepky, štítky a karty jsou k dispozici zdarma.

* Zařízení LazerVac 550 je dodáváno s jedním náhradním kusem položek 9 a 10.


Schéma příslušenství (LazerVac 550)

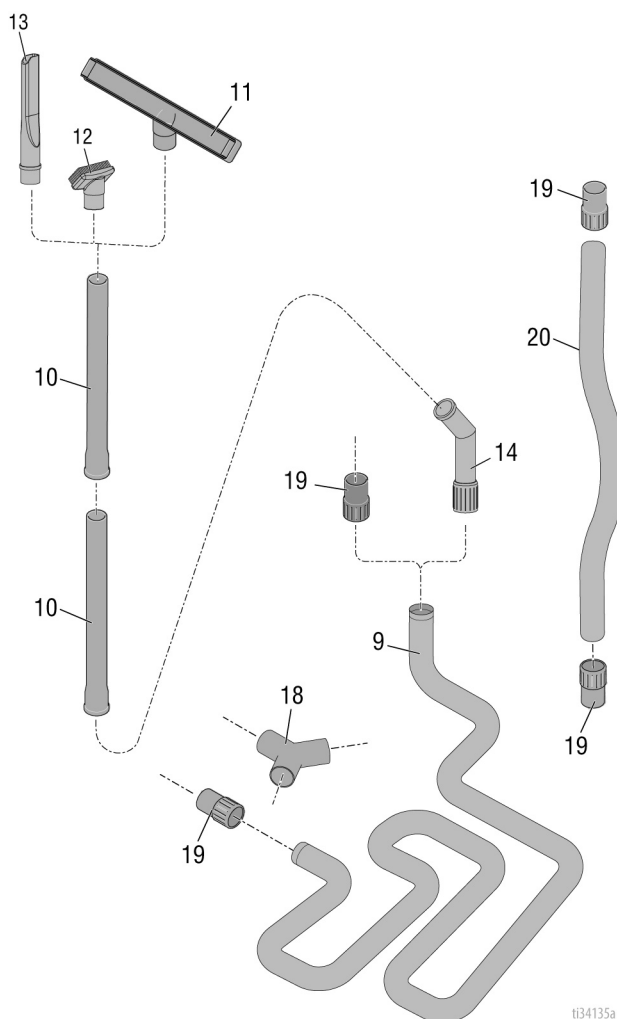

Seznam součástí příslušenství (LazerVac 550)

	Číslo součásti	Popis	Mn.
9	17X156	Dlouhá podtlaková hadice, standard, 2" (zahrnuje položku 19)	1
	17X704	Dlouhá podtlaková hadice, pro vysoké zatížení, pro vysokou teplotu, 2"	1
10	17X158	Prodloužení odsavače (sada 2 ks)	1
11	17X162	Velký kartáč odsavače	1
12	17X161	Malý kartáč odsavače	1
13	17X160	Podlahová hubice odsavače	1
14	17X159	Koleno odsavače	1
18	17X163	Rozdvojka	1
19	17X164	Hadicová spojka 2" pro standardní hadici (LazerVac se dodává se 2 dalšími spojkami)	4
20	17X693	Krátká podtlaková hadice, standard, 2" (zahrnuje položku 19)	1
	17W154	Krátká podtlaková hadice, pro vysoké zatížení, pro vysokou teplotu, 2"	1

Schéma sestavy víka a rukojeti uvolňování podtlaku (LazerVac 550)

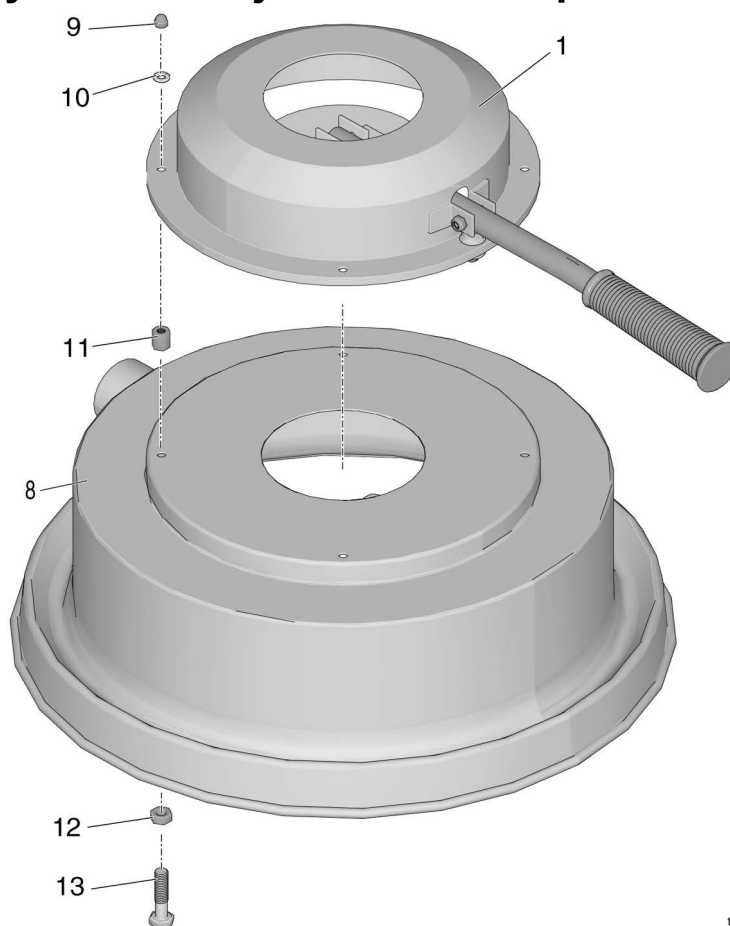


634157a

Seznam součástí sestavy víka a rukojeti uvolňování podtlaku (LazerVac 550)

	Číslo součásti	Popis	Mn
1	17X220	Sestava uvolňovací rukojeti podtlaku	1
8	17X227	Dolní víko	1
9	17X168	Kloboučková matice 1/4-20	4
10	17W228	Pojistná podložka 1/4"	4
11	17X174	Spojovací matice 1/4-20	4
12	17W259	Šestihranná matice 1/4-20	4
13	17X233	Šroub se šestihrannou hlavou 1/4-20x1 1/4	4

Schéma sestavy filtračního pytle (LazerVac 550)

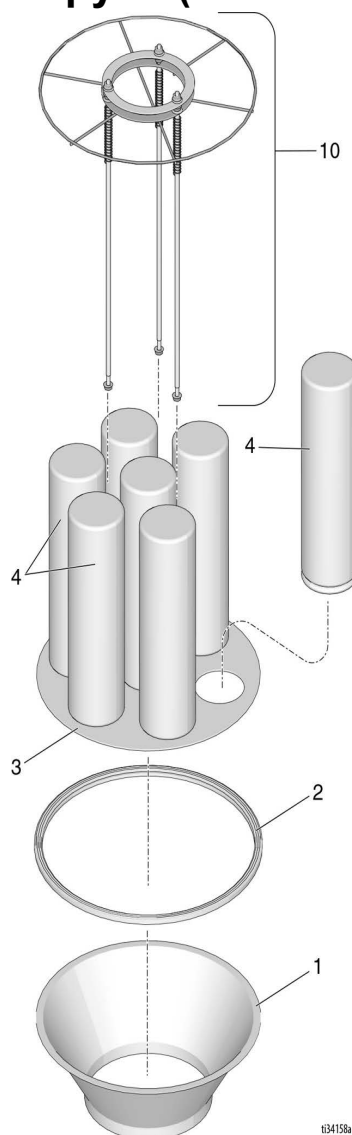


ti34158a

Seznam součástí sestavy filtračního pytle (LazerVac 550)

	Číslo součásti	Popis	Mn
1	17X235	Základna filtračního trychtýře	1
2	17X236	Filtrační síto	1
3	17X237	Základní deska filtru	1
4	17X238	Filtrační pytel (sada 7 ks)	1
10	17X244	Sada drátěného sítky a pružiny	1

Schéma sestavy vzduchového filtru (LazerVac 550)

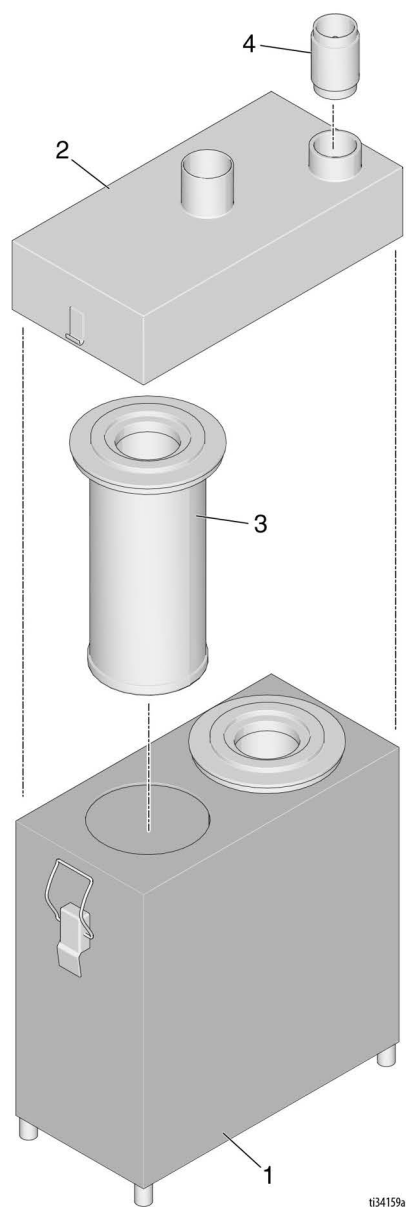


ti34159a

Seznam součástí sestavy vzduchového filtru (LazerVac 550)

	Číslo součásti	Popis	Mn
1	17X245	Hlavní skříň filtru	1
2	17X246	Víko skříně filtru	1
3*	17X247	Vzduchový filtr, sada 2 ks	1
4	17X248	Pojistný ventil	1
* Dostupná sada filtru HEPA (17Y254)			

Schéma sestavy cyklónu Cyclone 32 a příslušenství

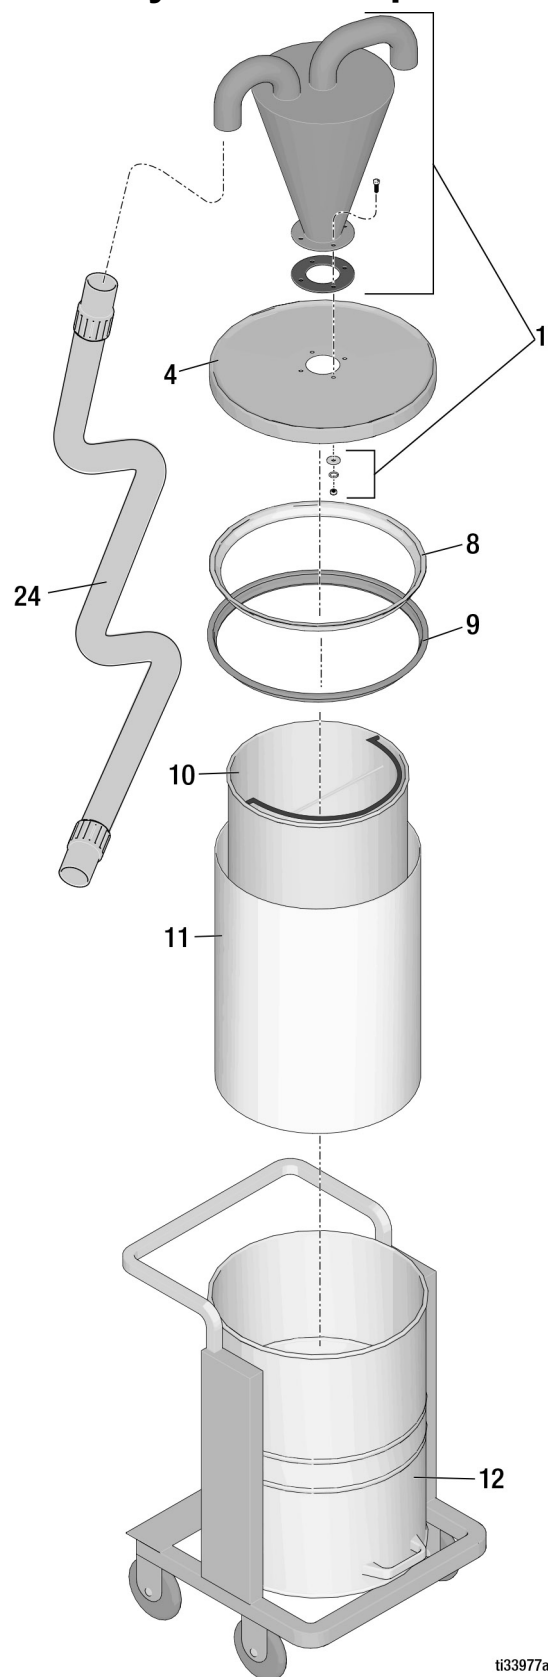


ti33977a

Seznam součástí sestavy cyklónu Cyclone 32 a příslušenství

	Číslo součásti	Popis	Mn
1	17X206	Trychtýř víka	1
4	17X209	Základna víka	1
8	17X196	Kroužek cyklónu Cyclone, kovový	1
9	17X197	Kroužek cyklónu Cyclone, pryžový	1
10	17X215	Držák pytle na prach	1
11	17X216	Pytel na prach (35" x 47") (sada 20 ks)	1
12	17X217	Hlavní rám odlučovače	1
24*	17X693	Krátká podtlaková hadice, standard 2" (pro připojení odsavače LazerVac)	1

* K dispozici 2" hadice pro vysoké zatížení a vysokou teplotu (P/N 17W154)

Sestava cyklónu Cyclone LP a příslušenství

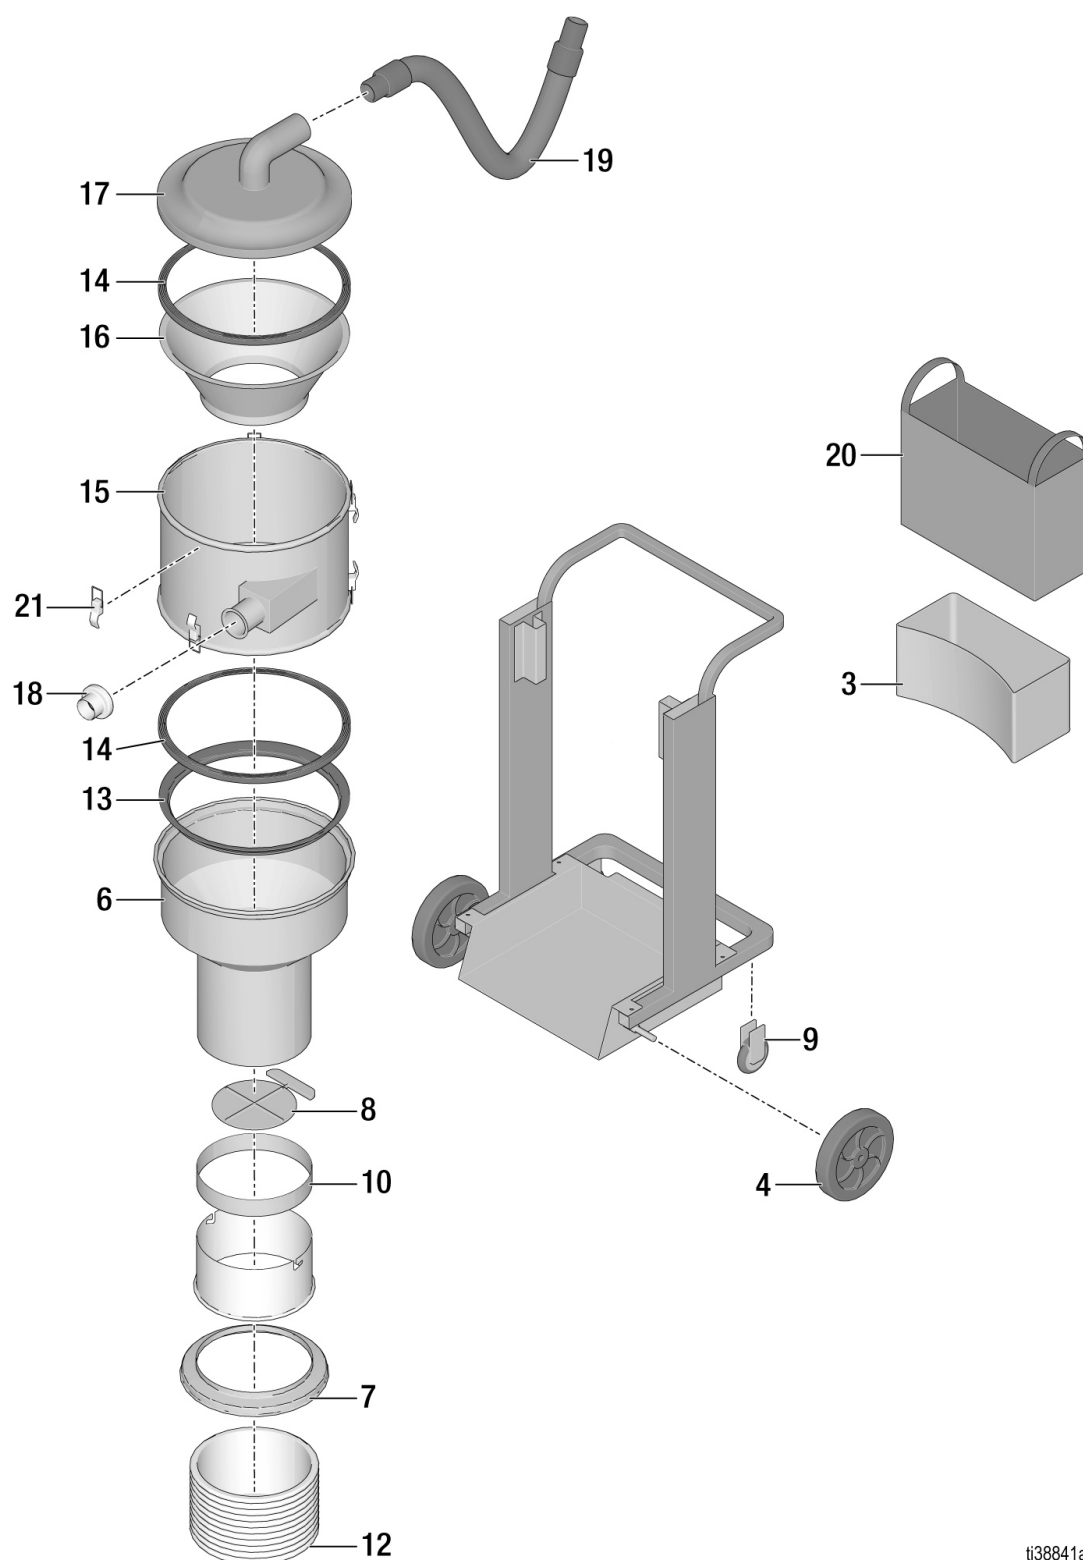

ti38841a

Seznam součástí sestavy cyklónu Cyclone LP a příslušenství

	Číslo součásti	Popis	Mn.
3	19B348	Skříňka na nářadí	1
4	19B345	Kolo 10"	2
6	19B344	Dolní těleso odlučovače	1
7	17X930	Adaptér pytle	1
8	19B350	Kryt prachové klapky	1
9	19B346	Otočné kolo 4"	2
10	17X154	Pásek (pro zajištění pytle na shromážděný prach)	1
12	17W295	Plastový pytel	1
13	17X196	Kovový kroužek (těsnění hlavního těla)	1
14	17X197	Přýžové těsnění (hlavní těleso)	2
15	19B343	Střední těleso odlučovače	1
16	17X235	Základna filtračního trychtýře	1
17	19B342	Víko	1
18	19B341	Vstup hadice	1
19*	17X693	Podtlaková hadice, krátká	1
20	19B779	Taška na nástroje	1
21	17X205	Západka sudu	6
* K dispozici 2" hadice pro vysoké zatížení a vysokou teplotu: P/N 17W154			

Technické údaje

LazerVac 550 (25M860), 13 koní, zážehový		
Průtok vzduchu (plný plyn, bez hadice) - 295 cfm (501 m ³ /h)		
Průtok vzduchu (plný plyn, s hadicí 2" x 30', bez rozdvójky) - 367 m ³ /h (216 cfm)		
Podtlak (bez průtoku) - 148" H ₂ O (276 mm Hg, 0,37 bar)		
Maximální vzduchový výkon (bez hadice) - 2045 vzduchových wattů		
Filtrace - 99,3% při velikosti částic 0,3 μm		
Rozměry/hmotnost (rozbaleno)	USA	Metrické jednotky
LazerVac 550 (25M860)		
Výška	72 palců	183 cm
Délka	48 palců	122 cm
Šířka	35 palců	89 cm
hmotnost	575 lb	260 kg
Cyclone 32 (25M862)		
Výška	58 palců	147 cm
Délka	26 palců	66 cm
Šířka	26 palců	66 cm
hmotnost	90 lb	41 kg
Cyclone LP (25R090)		
Výška	62 palců	157 cm
Délka	28 palců	71 cm
Šířka	32 palců	81 cm
hmotnost	125 lb	57 kg

Všechny zde použité registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie

OBYVATELÉ STÁTU KALIFORNIE

 **VÝSTRAHA:** Rakovina a poškození reprodukčních orgánů – www.P65warnings.ca.gov.

Standardní záruka společnosti Graco

Společnost Graco zaručuje, že veškeré zařízení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a řemeslném zpracování ke dni prodeje původnímu kupujícímu k používání. Společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoli součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou, a to s výjimkou případné speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nekryje běžné opotřebení nebo jakoukoli poruchu, škodu či opotřebení způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním, abrazí, korozí, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nedovolenou manipulací nebo použitím dílů, které nedodává společnost Graco, a společnost Graco v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za poruchy, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností zařízení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, zařízením nebo materiály nedodanými společností Graco nebo nevhodnou konstrukcí, výrobou, instalací, provozem a údržbou konstrukcí, příslušenství, zařízení nebo materiálů nedodaných společností Graco.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení s reklamovanou vadou bude na náklady odesílatele vráceno oprávněnému distributorovi společnosti Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, společnost Graco zdarma opraví či vymění jakékoli vadné díly. Zařízení bude na náklady odesílatele vráceno původnímu kupujícímu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském zpracování, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný oprávněný prostředek kupujícího v případě porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný oprávněný prostředek (včetně například náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakékoli jiné náhodné či následné ztráty). Jakýkoli krok kvůli porušení záruky musí být učiněn do dvou (2) let ode dne prodeje.

SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO, AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Na položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, spínače, hadice atd.) se vztahuje případná záruka jejich výrobce. Společnost Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoli reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoli výrobků nebo jiného zboží prodávaného k tomuto účelu, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

Informace o patentech naleznete na adrese www.graco.com/patents

PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY se obraťte na svého distributora společnosti Graco, nebo zavolejte na číslo +1 800 690 2894, kde získáte informace o nejbližším distributorovi.

*VšVšechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu odpovídají
nejnovějším informacím o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění.
Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny bez předchozího oznámení.*

Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 3A5577

Sídlo společnosti Graco: Minneapolis

Mezinárodní kanceláře: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. Všechna výrobní místa společnosti Graco jsou schválena podle normy ISO 9001.

www.graco.com
Verze F, Leden 2024