

Vzduchová striekacia pištoľ STX™

3A6815C

SK

Na prenosné striekanie materiálov na báze vody. Môže byť použitý na aplikáciu materiálov na báze riedidiel len vtedy, keď sú nainštalované s riedidlom kompatibilné tesnenia a používajú sa hadice kompatibilné s riedidlom. Určené len na profesionálne použitie.

Neschválené na používanie v Európe v prostredí s výbušnou atmosférou.

Model 17Y910

Vyžaduje až 30 SCFM (0,83 m³/min) vzduchu

Maximálny prevádzkový tlak 1000 psi (7,0 MPa, 70 bar) Maximálny prevádzkový tlak vzduchu 125 psi (0,9 MPa, 9 bar)




Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky varovania a pokyny v tejto príručke a v prevádzkovej príručke T-Max. Tieto pokyny si odložte.

Súvisiace návody:

3A6748	Prevádzka T-Max, oprava, diely
--------	--------------------------------

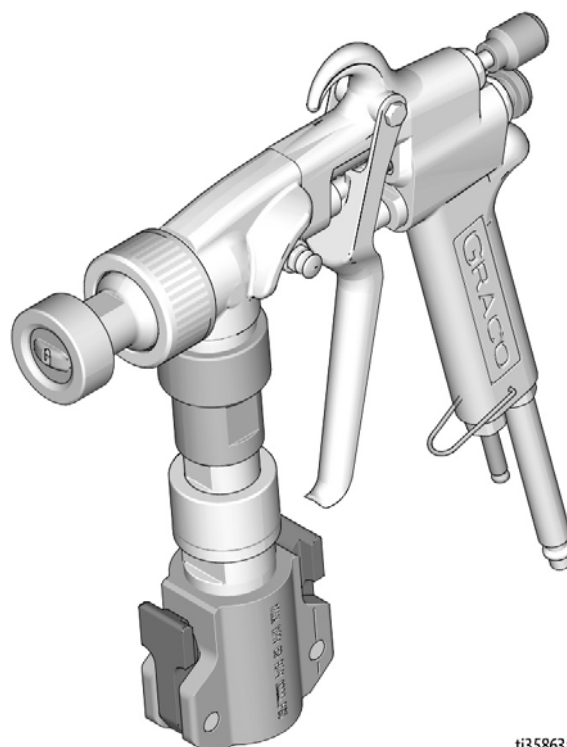

ti35863a



Výstrahy

Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Výkričník vás upozorňuje na všeobecné varovanie a symbol nebezpečenstva na riziká špecifické pre konkrétny postup. Keď nájdete tieto symboly v texte príručky alebo na výstražných štítkoch, prečítajte si tieto varovania. Symboly rizika a varovania špecifické pre produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tejto príručky všade tam, kde je to použiteľné.



VÝSTRAHA



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na **pracovisku** vznietiť alebo explodovať. Farba alebo rozpúšťadlo, ktoré pretekajú zariadením, môžu spôsobiť iskrenie statickej elektriny. Predchádzanie požiaru a výbuchu:



- Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Eliminujte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky (indikátory), cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko iskrenia statickej elektriny).
- Uzemnite všetky zariadenia na pracovisku.
- Rozpúšťadlo nikdy nerozstrekujte ani nevyplachujte pri vysokom tlaku.
- Pracovisko udržiavajte v čistote, t. j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.
- V prítomnosti horľavých výparov nezapájajte a neodpájajte napájacie káble ani nezapínajte a nevypínajte vypínače svetiel.
- Používajte len uzemnené hadice.
- Pri vypúšťaní pištole do vedra ju držte pevne pri boku uzemneného vedra. Nepoužívajte vložky do nádob, ak nie sú antistatické alebo vodivé.
- Ak dôjde k výboju statickej elektriny alebo pocítite zásah elektrickým výbojom, **ihneď prestaňte používať zariadenie**. Zariadenie nepoužívajte, kým problém neidentifikujete a neodstránite ho.
- Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.



NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU

Vysokotlaková kvapalina z pištole, ak tečie hadica alebo je prasknutý komponent, prerazí pokožku. Takéto zranenie môže vyzeráť iba ako porezanie, ide však o vážne zranenie, ktorého následkom môže byť amputácia.

Ihneď vyhľadajte pomoc chirurga.



- Pištoľou nemierte na nikoho ani na žiadnu časť tela.
- Nedávajte ruku na striekací hrot.
- Unikajúcu kvapalinu nezastavujte ani neodchylujte jej tok rukou, telom, rukavicou alebo handrou.
- Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa pokynov v časti **Postup uvoľnenia tlaku**.
- Pred tým, než začnete zariadenie používať, dotiahnite všetky kvapalinové spoje.
- Denne kontrolujte hadice a spoje. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte.

VÝSTRAHA

 	RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie. • So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. • Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani menovitú teplotu súčastí systému s najnižšími menovitými hodnotami. Pozri technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu. • Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú kompatibilné so súčastami zariadenia, ktoré dochádzajú s nimi do kontaktu. Pozri technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín a rozpúšťadiel. Úplné informácie o materiáli sa nachádzajú na karte bezpečnostných údajov, ktorú si môžete vyžiadať od výrobcu alebo maloobchodného predajcu. • Ak je zariadenie pod prúdom alebo tlakom, neopúšťajte pracovný priestor. • Ak sa zariadenie nepoužíva, vypnite ho a postupujte podľa časti Postup na uvoľnenie tlaku. • Zariadenie denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené diely okamžite opravte alebo vymeňte len za originálne náhradné diely od výrobcu. • Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť platnosť schválení príslušných inštitúcií a vytvoriť bezpečnostné riziká. • Skontrolujte, či majú všetky zariadenia dostatočné parametre a či sú schválené pre prostredie, v ktorom ich používate. • Zariadenie používajte len na určený účel použitia. Informácie získate od svojho distribútora. • Hadice a káble vedte mimo oblastí s hustou prevádzkou, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov. • Hadice neskrúcajte ani neohýbajte a nepoužívajte ich na ťahanie zariadenia. • Dbajte na to, aby sa na pracovisko nedostali deti ani zvieratá. • Dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy.
	NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM Ak sa v zariadení použije kvapalina, ktorá nie je v tlakových zariadeniach kompatibilná s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Nedodržanie tejto výstrahy môže spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku. • Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné rozpúšťadlá na základe halogénovaných uhľovodíkov ani kvapaliny, ktoré takéto rozpúšťadlá obsahujú. • Nepoužívajte chlórové bielidlo. • Mnoho iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie o kompatibilitě získate od svojho dodávateľa materiálov.
	OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY Na pracovisku používajte vhodné ochranné prostriedky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym úrazom vrátane úrazu očí, straty sluchu, vdýchnutia jedovatých výparov alebo popálenín. Ochranné prostriedky okrem iného zahŕňajú nasledujúce prostriedky: • Ochranné okuliare a chrániče sluchu. • Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčaní výrobcu kvapalín a rozpúšťadiel.

Postup na uvoľnenie tlaku




Vždy, keď uvidíte tento symbol, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.




Toto zariadenie je pod tlakom dovtedy, kým sa tlak manuálne nevypustí. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu, ako napríklad vstreknutiu pod kožu, spôsobenému kvapalinou pod tlakom, špliechajúcou kvapalinou alebo pohybujúcimi sa časťami, po skončení striekania a pred čistením, kontrolou alebo údržbou zariadenia postupujte podľa časti Postup uvoľnenia tlaku



1. Otočte gombík regulátora tlaku v protismere hodinových ručičiek do polohy OFF a otočte hlavný vypínač do polohy OFF.

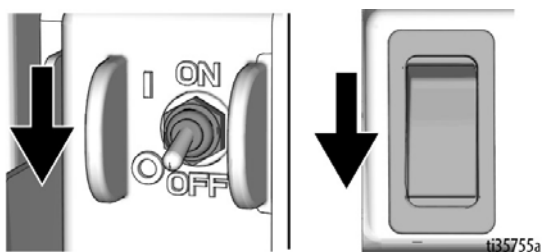

2. Aplikátor namierte do zásobníka. Aplikátor zapnite.

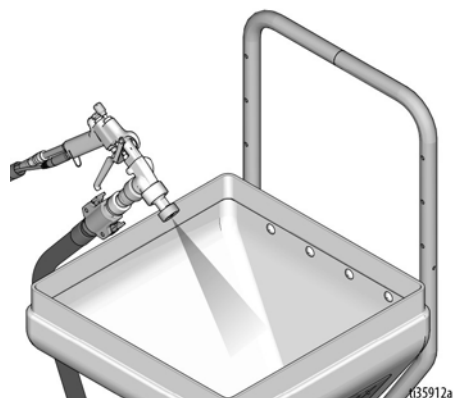

3. Ak máte podozrenie, že sú hrot alebo hadica úplne zanesené, alebo že tlak po vykonaní predchádzajúcich krokov nebol úplne uvoľnený:
 - a. Ak je nainštalovaný, prepnite plniaci ventil do polohy plnenia.
 - b. VEĽMI POMALY uvoľňujte upevňovací krúžok (3), koncovú spojku hadice (41) alebo ventil na vypustenie tlaku, aby ste tlak vypustili postupne.

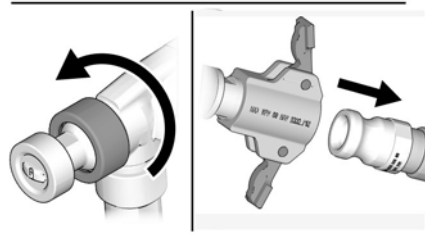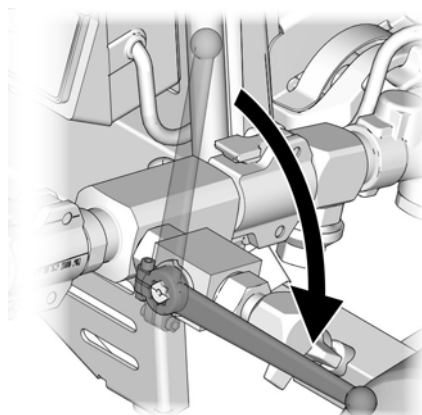

Vypláchnite zariadenia (materiály na báze riedidla)



Aby nedošlo k vzniku požiaru a výbuchu, vždy uzemnite zariadenie a odpadovú nádobu. Aby nedošlo k statickému iskreniu a zraneniu v dôsledku striekania, výplach vykonávajte vždy pri najnižšom možnom tlaku.

- Preplachovanie vykonávajte vždy pred tým, než budete meniť materiály, než kvapalina v zariadení vyschne alebo sa odstráni, na konci pracovného dňa, pred uskladnením a opravou zariadenia.
- Preplachovanie vykonávajte pomocou kvapaliny, ktorá je kompatibilná s dávkovanou kvapalinou a zmáčanými časťami zariadenia.
- Preplachovanie vykonávajte s najnižším možným tlakom. Overte, či na konektoroch nedochádza k únikom a podľa potreby ich dotiahnite.

- Pištoľ ani žiadnu jej súčasť nenechávajte vo vode ani v čistiacich roztokoch.
1. Postupujte podľa **Postup na uvoľnenie tlaku**, strana 4.
 2. Uvoľnením upevňovacieho krúžku (3) uvoľníte trsyku alebo disk.
 3. Odstráňte regulačný ventil vzduchu (12) a vyčistite všetky zvyšky zo vzduchových kanálov.
 4. Podržte kovovú časť pištole pevne pritlačenú k uzemnenej plechovke. Spustite pištoľ a počkajte, kým z nej nezačne vytekať čisté rozpúšťadlo.
 5. Skladujte na suchom mieste.

Inštalácia

Pripojenie pištole k postrekovaču

1. Pripevnite materiálovú hadicu k výstupu tekutiny na pištoľ. Vzduchovú hadicu pripevnite na vzduchový kompresor.
2. Pripojte signálny kábel, potom vzduchovú hadicu, materiálovú hadicu a pevne utiahnite.


POZNÁMKA: Pri odpájaní signálneho kábla stlačte a posuňte dole červenú západku na konektore.



Montáž trysky

1. Ak bolo zariadenie nedávno používané, **Postup na uvoľnenie tlaku**, strana 4.
2. Pre okrúhly vzor nainštalujte okrúhlu trysku (5) a zatiahnite upevňovací krúžok so závitom (3) podľa obrázku 1.
3. Pre plochý vzor odstráňte upevňovací krúžok (3). Puzdro adaptéra (4) položte na okrúhlu trysku (5) a upevnite upevňovacím krúžkom so závitom (3). Nainštalujte disk (2) a upevnite upevňovacou maticou (1). Pozri obr. 2.

POZNÁMKA: Pokyny na spustenie a naplnenie pištole nájdete v prevádzkovej príručke pištole.

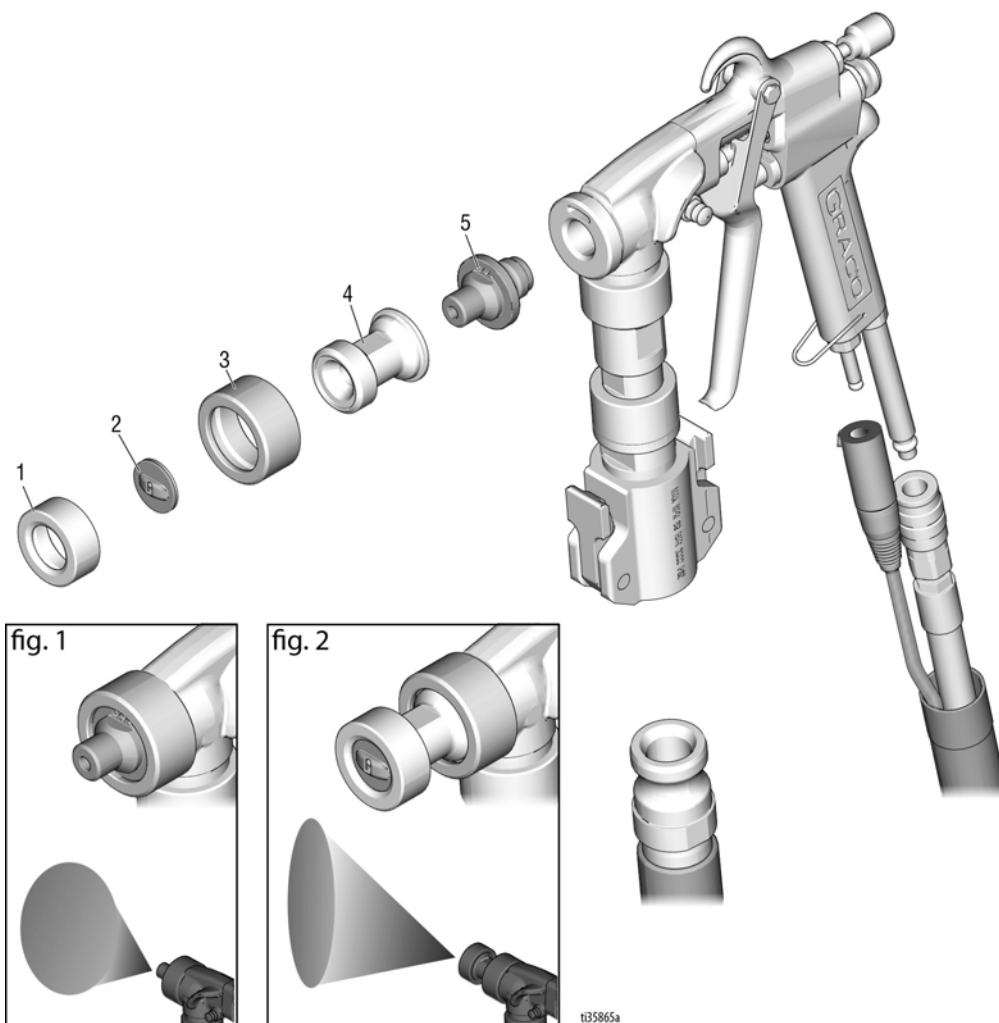


Obsluha

Nastavte vzor striekania




POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v prevádzkovej príručke T-Max.

1. Vyberte striekací disk, adaptér a krúžky tak, aby zostala len tryska na prednej strane pištole.

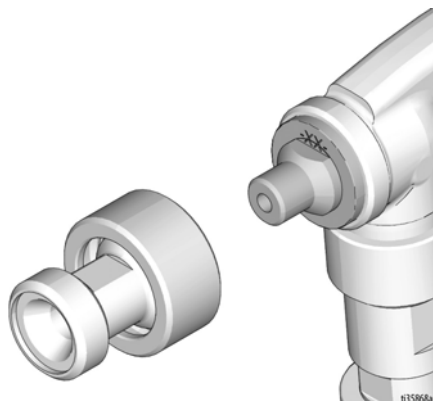


2. Zapnite aplikátor a nastavte pištoľ na určenie prietoku a tlaku kvapaliny. Dobrý začiatok je nastavovanie prietoku kvapaliny, až kým nebudete mať 9 in. (20 cm) prúd.

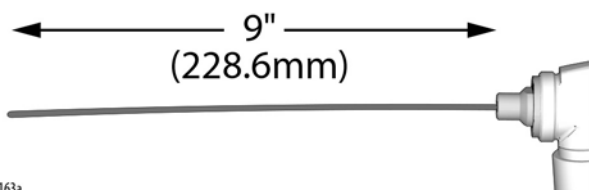


ti36163a

3. Odstráňte všetok materiál, ktorý vytiekol zo vzduchových otvorov v okrúhlej tryske.

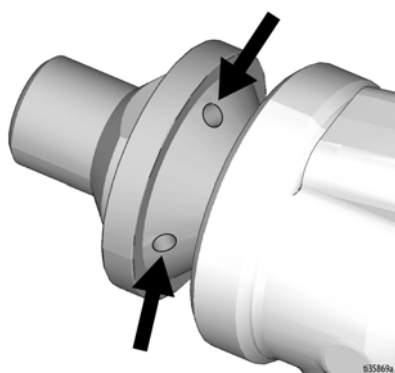


ti35869a

4. Nasadte striekací disk, adaptér a ručne dotiahnite krúžky. Držte pištoľ 18 až 30 in. (0,5 až 0,8 m) od testovacieho povrchu a zapnite vzduchový ihlový ventil, aby vzduch mohol rozprášiť kvapalinu. Vyskúšajte vzor striekania.
5. Nastavte vzduchový ihlový ventil tak, aby ste dosiahli požadovaný vzor striekania. **POZNÁMKA:** Vyšší prietok kvapaliny = viac vzduchu; nižší prietok kvapaliny = menej vzduchu.

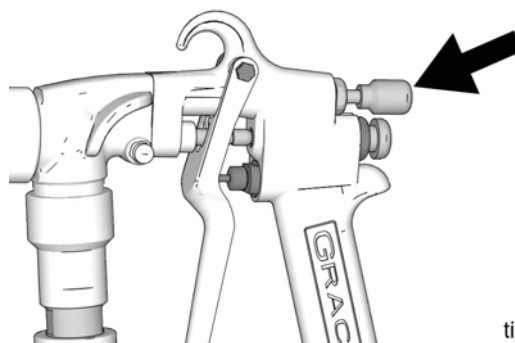

ti35870a

6. Ak nie je možné dosiahnuť požadovaný vzor striekania, skúste nastaviť tlak vzduchu alebo vyskúšať inú kombináciu rozprašovača a trysky.
7. Po ukončení striekania uvoľnite spúšť. Priechod kvapaliny zostane otvorený a uvoľní sa tlak. Tlak sa uvoľní, keď kvapalina prestane prúdiť.
8. Keď sa tlak uvoľní, stlačte tlačidlo zastavenia spúšte na uzavretie priechodu kvapaliny.

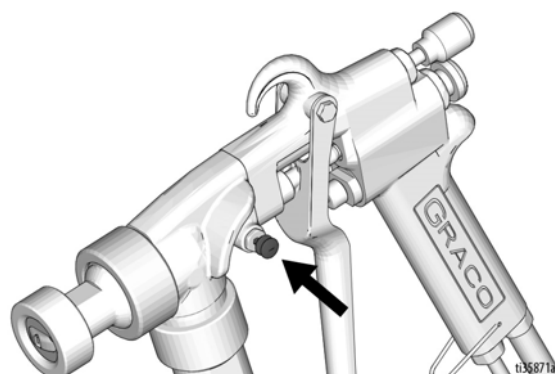

ti35871a

Čistenie

Po každom pracovnom kroku dôkladne prepláchnite striekaciu pištoľ STX, skôr než tekutina začne tvrdnúť v pištoli. Skladujte na suchom mieste. Aplikátor ani žiadnu jeho súčasť nenechávajte vo vode ani v čistiacich roztokoch.

Výber kvapalinovej trysky a striekacieho disku

S pištoľou sa dodáva šesť striekacích diskov a päť trysiek. Tieto časti môžu byť zamenené, aby sa vytvoril vzor, ktorý vyhovuje aktuálnej úlohe. Pomocou nižšie uvedenej tabuľky môžete určiť správnu kombináciu pre vašu potrebu.

Použitie	Disk WideTex™	Tryska (mm)	Objem vzduchu
	Tvrdený		
Simulovaný akustický - Jemný	W6H	4	vysoký
- Stredný	W8H	6	vysoký
- Smer	W10H	8- 10	vysoký
Hmla	W4H	4	vysoký
Pomarančová kôra	W4H alebo W6H	4 - 8	stredný až vysoký
Striekaný náter	W6H alebo W8H	6 - 10	nízky až stredný
Minimálny	W6H alebo W8H	6 - 8	nízky


Užitočné tipy

- Pre väčšinu aplikácií sa odporúča rozstrekovacia vzdialenosť 18 až 30 in. (0,5 až 0,8 m).
- Držte pištoľ spustenú a pohybujte ňou čo najviac.
- Nastavte západku spúšte tak, aby bola otvorená a znížte tým únavu operátora pri práci na veľkých plochách.
- Simulovaný akustický materiál s polystyrénovou textúrou sa ľahko stláča, takže systémový tlak sa zvyšuje pomalšie.
- Pri striekaní elastomérov udržiavajte vlhký okraj. Najprv striekajte vertikálne, potom horizontálne. Potom držte pištoľ ďalej a „poprášate“ oblasť, aby sa vzor zmiešal.
- Ak chcete nastriekať stropy vo výške 9 až 12 stôp (3 až 4 m) bez použitia schodíkov alebo lešenia, použite väčší tlak a otvorte pištoľ vzduchový ihlový ventil viac, aby ste mohli nastriekať materiál až na strop.
- Konzistenciu materiálu kontrolujte pravidelne. Materiál môže zhutnúť, keď sadne, a tak spomalí výkon. Podľa potreby skontrolujte a riedte materiál, aby bola zachovaná správna konzistencia.
- Pred uzatvorením priechodu tekutiny pri striekaní agregovaného materiálu uvoľnite tlak. Agregovaný materiál pod tlakom predstavuje vysoké riziko, že spôsobí upchatie pištole.
- Ak dlhší čas nestriekate, vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**, strana 4.


Údržba



1. Vykonaňte postup **Postup na uvoľnenie tlaku**, strana 4.
2. Odstráňte zostavu disku a trysky.
3. Vyberte spúšť (25).
4. Odskrutkujte regulačný ventil vzduchu (12) a vyčistite ho.
5. Na odskrutkovanie matice s hlavou (11) použite 3/8 in. imbusový kľúč.
6. Odskrutkujte pružinu a usmerňovač ventilu (16). Odstráňte tesniaci krúžok (18) a tesnenie (17).
7. Pomocou 3/8 kľúča odstráňte objímku zarážky spúšte (27), guľkové ložisko (29) a pružinu zarážky spúšte (30). Skontrolujte otvor a odstráňte všetok nahromadený materiál.
8. Vyčistite a skontrolujte všetky časti. Odstráňte opotrebované Alebo zničené diely.
9. Namažte všetky obaly, tesniace krúžky a pohyblivé časti. Zmontujte pištoľ.

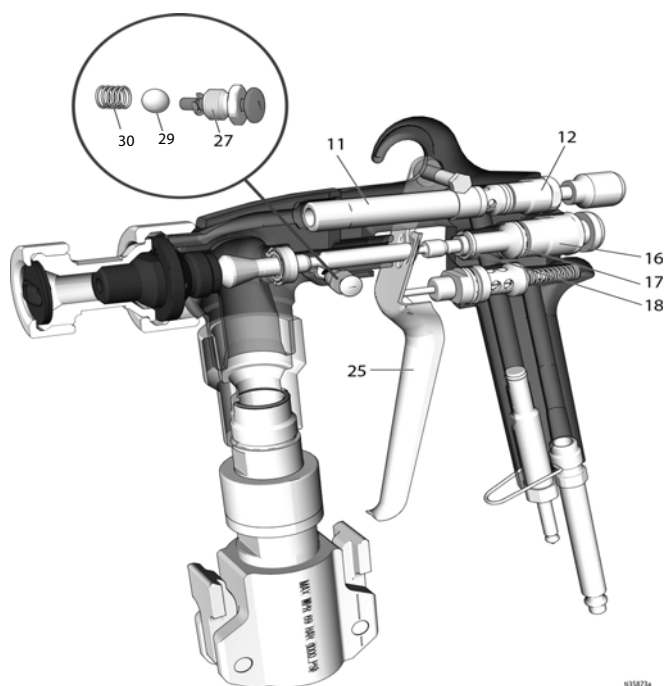

Diely 17Y910

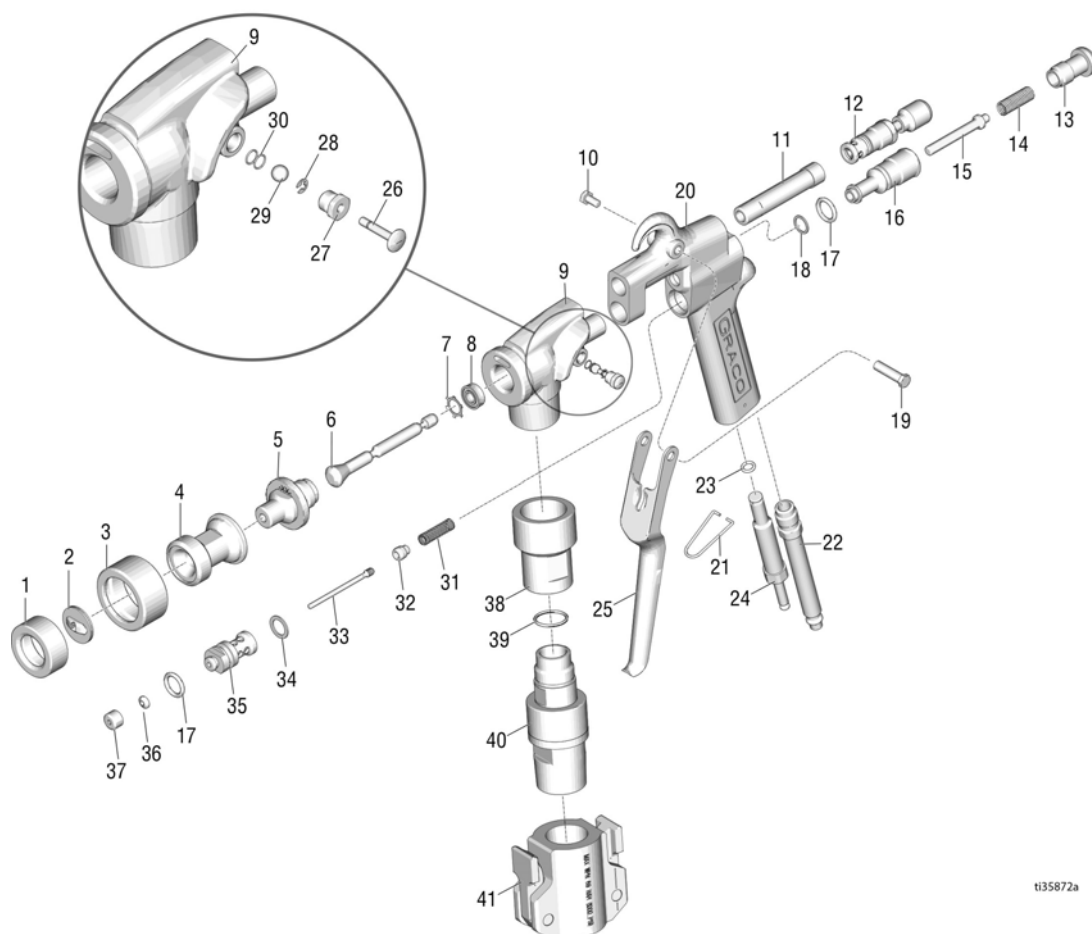

ti35872a

Položka	Diel	Popis	Množstvo	Položka	Diel	Popis	Množstvo
1	17Y924	MATICA, poistná	1	16	160232	USMERŇOVAČ, pružina a ventil	1
2		STRIEKACIE DISKY		17	156082	TESNIACI KRÚŽOK	2
	24S114	HROT, disk, striekací, W4, tvrdý	1	18	150925	TESNENIE, medené	1
	24S115	HROT, disk, striekací, W6, tvrdý	1	19	203953	PRÍDRŽNÁ SKRUTKA, spúšť	1
	24S116	HROT, disk, striekací, W8, tvrdý	1	20	17Y911	TELO, pištoľ	1
	24S117	HROT, disk, striekací, W10, tvrdý	1	21	160215	ZÁPADKA, spúšť	1
	24S118	HROT, disk, striekací, W12, tvrdý	1	22	17Y938	ADAPTÉR, nasávanie vzduchu	1
	24S119	HROT, disk, striekací, WXL, tvrdý	1	23	156454	TESNIACI KRÚŽOK	1
3	17Y931	PRSTENEC, upevňovací	1	24	17Y915	SPÍNAČ, lúč, náplň	1
4	17Y923	PUZDRO, adaptéra	1	25	17Z346	SPÚŠŤ	1
5		OKRÚHLA TRYSKA PIŠTOLE (všetky veľkosti zahrnuté)		26	17Y927	GOMBÍK, zarážka spúšte	1
	17Z563	TRYSKA, pištole, 4 mm	1	27	17Y926	OBJÍMKA, zarážka spúšte	1
	17Z564	TRYSKA, pištole, 6mm	1	28	29029	PRSTENEC, upevňovací	1
	17Z565	TRYSKA, pištole, 8mm	1	29	101956	GULÔČKA, ložisková	1
	17Z566	TRYSKA, pištole, 10mm	1	30	17Y929	PRUŽINA, zarážka spúšte	1
	17Z567	TRYSKA, pištole, 12mm	1	31	161319	PRUŽINA, vzduchový ventil	1
6	17Y925	VENTIL, stonkový	1	32	177139	TANIEROVÝ, ventil	1
7	119343	PRSTENEC, upevňovací, so závitom	1	33	169643	STONKA, vzduchový ventil	1
8	17Z163	TESNENIE, tesnenie v tvare U	1	34	160910	TESNENIE, nekovové	1
9	17Y914	TELO, striekacia pištoľ, predné	1	35	160229	SEDLO, vzduchový ventil	1
10	160217	ČAP, otočný	1	36	160240	UPCHÁVKA, vzduchový stonkový ventil	1
11	160233	SKRUTKA	1	37	160228	MATICA, upchávka, vzduchový stonkový ventil	1
12	17Z413	SÚPRAVA, ventil riadenia vzduchu	1	38	17Y919	ADAPTÉR, otočný	1
13	160231	SKRUTKA, ventil riadenia kvapaliny	1	39	124796	TESNIACI KRÚŽOK	1
14	111966	PRUŽINA, kvapalinový ventil	1	40	17Y920	OTOČNÝ PRVOK, zostavy	1
15	160227	TYČ, tlačný, kvapalinový ventil	1	41	289874	SPOJKA, vnútorná	1

Technické údaje

..... Pištoľ STX		
	Jednotky pre USA	Metrické
Maximálny prevádzkový tlak vzduchu	125 psi	0,9 MPa, 9 barov
Požiadavky na vzduch	30 kubických stôp/min.	0,84 m ³ /min
Veľkosť sacieho kvapalinového otvoru	1" npt(m)	
Veľkosť otvoru na nasávanie vzduchu	1/4 in. QD	6,35 mm QD
Diely v kontakte s kvapalinou	Hliník, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, vitón, nylon	Hliník, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, vitón, nylon
..... Zvukové údaje (len pištoľ):		
Hladina akustického tlaku	96 dB(A)*	96 dB(A)*
Hladina akustického výkonu	104 dB(A)*	104 dB(A)*
* Striekanie simulovanej akustickej textúry za typických podmienok špecifikovaných výrobcom materiálu.		
..... Rozmery:		
Váha (suchá, bez balenia)	3,65 lb	1656 g
Výška	12,0 in.	30,5 cm
Dĺžka	10,0 in.	26,5 cm
Šírka	2,0 in.	4,3 cm

Hladina akustického tlaku meraná 0,5 meter (1,6 stopy) od zariadenia.

Akustický výkon nameraný podľa ISO-3744.

Štandardná záruka spoločnosti Graco

Spoločnosť Graco zaručuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov nemajú v čase dodania pôvodnému odberateľovi žiadne materiálové ani výrobné chyby. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za pokazenú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebovanie ani akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, nehodou, nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčastí za súčasti, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia ani opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, používaním a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, ktorého porucha sa reklamuje, autorizovanému predajcovi produktov od spoločnosti Graco na overenie tejto poruchy. Po overení reklamovanej poruchy spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky pokazené súčasti. Zariadenie sa vráti pôvodnému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne poruchy materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrábané spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobca. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody vyplývajúce z dodania tu uvedeného zariadenia spoločnosťou Graco či z poskytnutia, fungovania alebo používania akýchkoľvek výrobkov alebo iného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbalosti spoločnosti Graco či inak.

Informácie o spoločnosti Graco

Ak chcete získať najnovšie informácie o produktoch Graco, navštívte stránku www.graco.com.

Informácie o patentoch nájdete na stránke www.graco.com/patents.

PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Graco alebo zatelefonujte na číslo 1 800 690 2894, kde získate informácie o najbližšom obchodnom zástupcovi.

Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklad pôvodného návodu. This manual contains Slovak. MM 3A6746

Sídlo spoločnosti Graco: Minneapolis

Medzinárodné pobočky: Belgicko, Čína, Japonsko, Kórea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorské práva 2019, Graco Inc. Všetky výrobné lokality spoločnosti Graco sú registrované podľa normy ISO 9001.

www.graco.com

Revidované vydanie C, december 2020