

Kasutamine, parandus, osad



Kaasaskantav koluga pihusti™ SaniSpray HP 65

3A7724E

ET

Toode on mõeldud pihustamiseks heaks kiidetud veebaasil desinfektsioonivahendi pihustamiseks. Pole mõeldud ehitusvärvide ja kihtide pinnalekandmiseks. Pole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas ja ohtlikuks klassifitseeritud kohtades. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.



Tähtsad ohutusjuhised

Lugege läbi kõik selles juhendis, seotud juhendites ja seadmel (sh toitejuhtmel) olevad hoiatused ja juhised. Tutvuge juhtnuppude ja seadme õige kasutusega. Hoidke need juhendid alles.



Oluline meditsiinialane teave

Lugege läbi pihustiga kaasas olev meditsiiniline ohutuskart. See sisaldab arstile vajalikku teavet naha läbistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.



HOIATUS

KEMIKAALIOHT

Tõsise kehavigastuse
vältimiseks:

- järgige desinfektsioonivahendi sildil olevaid juhiseid ja nõudeid. Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) heaks kiidetud desinfektsioonivahendi kasutamine toote sildil näidatust erineval viisil on seaduserikkumine;
- lõputage toodet kasutamise järel; Ärge hoidke desinfektsioonivahendit seadmes.
- kasutage vaid sobivate isikukaitsevahenditega.



t38164a



Kasutage ainult Graco originaalvaruosi.
Muude kui Graco varuosade kasutamine võib viia garantii tühistamiseni.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Sisukord

Mudelid	3
Tähtis teave kasutajale	4
Hoiatused	5
Pihusti teave	9
Maandus	10
Energiaatarve	10
Pikendusjuhtmed	10
Ämbrid	10
Seadistamine	11
Käivitamine	12
Rõhu vähendamise toiming	12
Uue pihusti loputamine	14
Pumba täitmine	15
Pihustuspüstoli ja vaakumvooliku täitmine	16
Pihustamine	17
Pihustusotsaku valimine	17
Pihustusotsaku suunamine	18
Pihustamise alustamine ja surve reguleerimine	18
Otsaku ummistuse kõrvaldamine	19
Puhastamine	20
Püstoli puhastamine	22
Hoidmine	22
Kiirjuhend	23
Hoolitus	24
Vaakumvoolikud	24
Pihustusotsakud	24
Pumba parandamine	24
Pumba eemaldamine	24
Pumba paigaldamine	25
Sisselaskeklapi eemaldamine	26
Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine	26
Toote kasutusea lõppemine	26
Veotsing	27
Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine)	30
Osad – SaniSpray HP 65 (põhjalik parandamine)	32
Osad – SaniSpray HP 65 (pumba parandamine)	33
Elektriskeemid	34
100-120V	34
220-240V	35
Tehnilised andmed	36
CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65	37
Graco garantii	38
Graco teave	39

Mudelid

	VAC	Mudel
 Intertek 110474 Standardi CAN/CSA C22.2 nr 68 kinnitus Vastab standardile UL 1450	120 USA	25R792
	230 Kesk- ja Ida-Euroopa 7/7	25R946
	230 Europe Multi	25R948
	240 AP Multi	25R954
	100 JP/TW	25R962

Maksimaalne töö rõhk: 6,9 MPa, 69 baari (1000 psi)

Tähtis teave kasutajale



Lugege enne desinfektsioonipihusti kasutamist seda kasutusjuhendit, et tutvuda nõuetekohase kasutamise täielike juhiste ja ohutusnõuetega.



Pihusti on mõeldud veebaasil ja vee abil puhastatavate desinfektsioonivahendite pihustamiseks.



Enne seadme kasutamist lugege ja järgige desinfektsioonivahendi mahutil olevat teavet ning küsige varustajalt ohutuskarti. Pakendi sildil ja ohutuskardil on materjali koostise selgitus, kasutusjuhised ja materjali koostisega seotud konkreetsed ettevaatusabinõud. Ettevaatusabinõude hulka kuuluvad isikukaitsevahendid.



DESINFITSEERIMISVAHENDI TOIMEAINED

Pihusti ohutuks kasutamiseks peate teadma, mis **toimeained** desinfektsioonivahendis on. Toimeainete loendi leiате mahuti sildilt. Kategooriaid on kaks.



ALKOHOL: sellist tüüpi desinfitseerimisvahendis on süttivad toimeained, nagu etanool (etüülalkohol) või isopropanool (IPA). Mahuti sildil peaks olema märgitud, et materjal on TULEOHTLIK VÕI SÜTTIV. Pihustit võib sellist tüüpi materjaliga kasutada. Kasutage tuleohtlikke materjale hea ventilatsiooniga piirkonnas, kuhu värske õhk juurde pääseb. Vaadake selles juhendis toodud ohutusnõudeid.



ALKOHOLITA: sellist tüüpi desinfitseerimisvahendis on sellised toimeained nagu aldehüüdid, fenoolid, kvaternaarsed ammooniumühendid, naatriumhüpoklorit (valgendi), peroksüaadikhape ja hüpokloorishape. Pihustit võib sellist tüüpi materjaliga kasutada.

Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme häälestamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiate need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

! HOIATUS



KEMIKAALIOHT

Toksilised desinfektsioonivahendid või aurud võivad silma või nahale sattumisel, sissehingamisel või allaneelamisel põhjustada tõsiseid tervisehäireid või surma.



- Hoidke need lastest eemal.
- Kasutage ainult pindade pihustamiseks. Ärge pihustage inimestele ja loomadele.
- Kasutage vaid sobivate isikukaitsevahenditega. Vt **ISIKUKAITSEVAHENDID**, lk 7.
- Järgige desinfektsioonivahendi sildil olevaid juhiseid ja nõudeid. Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) heaks kiidetud desinfektsioonivahendi kasutamine toote sildil näidatust erineval viisil on seaduserikkumine.
- Kasutamise järel loputage veega. Ärge hoidke desinfektsioonivahendit seadmes.
- Lugege ohutuslehti (SDS-e), et õppida tundma kasutusel olevate desinfektsioonivahendite spetsiifilisi ohtusid.
- Hoidke desinfektsioonivahendeid ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt desinfektsioonivahendite mahutitel olevatele siltidele.



NAHASSE TUNGIMISE OHT

Kõrgsurvepihusti joa sattumisel nahale võivad mürgid tungida kehasse ja põhjustada raskeid kehavigastusi, mille tagajärjeks võib olla amputatsioon. Sellisel juhul tuleb viivitamatult pöörduda **arsti poole**.



- Kasutage ainult pindade pihustamiseks. Ärge pihustage inimestele ja loomadele.
- Ärge suunake pihustusotsakut kellelegi ja otsaku ees olevale enda kehaosale. Näiteks ärge üritage lekkeid peatada ühegi kehaosaga.
- Kasutage alati pihustusotsaku kaitset. Ärge pihustage ilma pihustusotsaku kaitsmeta. Kasutage ainult Graco pihustusotsakuid.
- Olge pihustusotsakute puhastamisel ja vahetamisel ettevaatlik. Juhul kui pihustusotsak pihustamisel ummistub, tehke seadme väljalülitamiseks ja rõhu vähendamiseks **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12, enne kui eemaldate pihustusotsaku puhastamiseks.
- Rõhk püsib seadmes ka pärast toite väljalülitamist. Ärge jätke seadet järelevalveta vooluvõrku ega rõhu alla. Kui seade jääb järelevalveta või seisma, aga ka enne hooldamist, puhastamist ja detailide eemaldamist eemaldage lahutuge pihusti ja tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.
- Kontrollige voolikuid ja muid osi kahjustuste suhtes. Asendage kahjustatud voolikud või muud osad.
- Süsteem suudab toota 69 baari, 6,9 MPa (1000 psi). Kasutage Graco varuosi või lisatarvikuid, mis on lubatud kasutamiseks vähemalt rõhuga 69 baari, 6,9 MPa (1000 psi).
- Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik. Veenduge, et päästikulukk töötaks korralikult.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas kõik ühendused on kindlad.
- Õppige selgeks seadme kiire peatamine ja rõhu kiire alandamine. Tutvuge põhjalikult juhtnuppudega.

HOIATUS



TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Süttivad aured (nt desinfektsioonivahendid) töökohal võivad süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele.



- Vältige tuleohtlike või kergesti süttivate desinfektsioonivahendite pihustamist lahtise leegi või selliste süüteallikate läheduses nagu sigaretid, mootorid ja elektriseadmed.
- Desinfektsioonivahendite voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Staatiline elekter põhjustab desinfektsioonivahendiaurude läheduses tule- või plahvatusohtu. Kõik pihustussüsteemi osad, sh pump, voolik, püstol ja pihustusosal või selle ümber olevad esemed, tuleb korralikult maandada, et oleks tagatud kaitse staatilise elektri ja sädemete eest. Kasutage Graco juhtivaid või maandatud kõrgsurve-vaakumpihusti voolikuid.
- Veenduge, et kõik mahutid ja kogumissüsteemid oleks staatilise laengu vältimiseks maandatud. Ärge avage ämbrimuhve, kui need ei ole antistatiliselt või juhtivad.
- Ühendage maandusega pistikupesa külge ja kasutage maandatud pikendusjuhtmeid. Ärge kasutage adapterit, et muuta kolmeaharuline pistik/kontakt kaheaharuliseks.
- Tagage pihustusosal hea ventilatsioon. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.
- Pihusti tekitab sädeid. Hoidke pumbaplokki pihustamise, loputamise, puhastamise ja hoolduse ajal hea ventilatsiooniga kohas vähemalt 6,1 m (20 jalga) kaugusel pihustuspiirkonnast. Äge pihustage pumbale.
- Ärge suitsetage pihustamisosal ega pihustage sädemete ja lahtise tule lähedal.
- Ärge kasutage pihustusalas lüliteid, mootoreid ega sarnaseid sädeid tekitavaid tooteid.
- Hoidke piirkond puhas ja vaba desinfektsioonivahendimahutitest, lappidest ja muudest tuleohtlikest materjalidest.
- Tehke endale selgeks pihustatavate desinfektsioonivahendite sisu. Lugege läbi kõik desinfektsioonivahenditega kaasas olevad ohutuskaardid (SDS-id) ja pakendite sildid. Järgige desinfektsioonivahendi tootja ohutusjuhiseid.
- Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.



SEADME VÄÄRKASUTUSE OHT

Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.



- Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis.
- Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all.
- Ärge väänake voolikut ega keerake seda sõlme.
- Vältige vooliku kokkupuudet Graco poolt määratletust kõrgema temperatuuri või rõhuga.
- Ärge kasutage voolikut tugvuselemendina või seadmete tõstmiseks.
- Ärge pihustage voolikuga, mis on lühem kui 8 m (25 jalga).
- Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib tühistada vastavustunnistused ja põhjustada ohte.
- Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.

Hoiatus
**ELEKTRILOOGIOHT**

See seade tuleb maandada. Süsteemi vale maandamine, seadistus või kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.



- Enne seadme hooldamist lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Kasutage ainult õigesti maandatud pistikupesi.
- Kasutage ainult kolmesoonelist pikendusjuhet.
- Veenduge, et toite- ja pikendusjuhtmete maandustihvtid oleksid kahjustamata.
- Ärge puutuge kokku veega või vihmaga. Hoidke siseruumides.
- Enne hooldamist võtke pistik vooluvõrgust välja ja oodake viis minutit.

**LIIKUVATE OSADEGA SEOTUD OHT**

Liikuvad osad võivad sõrmi või teisi kehaosi muljuda või need ära lõigata.



- Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
- Ärge kasutage seadmeid, millelt on eemaldatud kaitsmed või katted.
- Rõhu all olev seade võib ootamatult käivituda. Enne seadme kontrollimist, liigutamist või hooldamist järgige jaotises **Rõhu vähendamise protseduur** toodud juhiseid ning lahutage kõik toiteallikad.

**ISIKUKAITSEVAHENDID**

Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, kui olete tööpiirkonnas, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, põletushaavad, kuulmise kadu ja desinfektsioonivahendi kemikaaliaurude sissehingamine. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muuhulgas järgmised vahendid.

- Silma- ja kuulmiskaitsevahendid.
- Sobivad respiraatorid, kaitseriided ja -kindad.
- Kõik desinfektsioonivahendi toota täpsustatud kaitsevahendid.

! HOIATUS




MAANDUS


See toode tuleb maandada. Elektrilühise tekke korral vähendab maandus elektrilöögirisiki, juhtides elektrivoolu maandusjuhtmesse. See toode on varustatud juhtmega, millel on maandusjuhe koos sobiva maandatud pistikuga. Pistik tuleb ühendada pistikupessa, mis on paigaldatud ja maandatud kõigi kohalike koodeksite ja eeskirjade järgi.

- Maandusega pistiku vale paigaldamise tulemuseks võib olla elektrilöögioht.
- Toode on mõeldud kasutamiseks vooluvõrgus nimipingel 120 V või 230 V ja selle maandusega pistik sarnaneb allpool oleval joonisel näidatud pistikule.

120 V USA



230 V



230 V Austraalia ja Uus-Meremaa



ti24583b


- Ühendage toode pistikupessa, millel on pistikuga sama konfiguratsioon.
- Ärge muutke kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobi pistikupessa, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
- Ärge kasutage selle tootega adapterit.
- Kui on vajalik juhtme või pistiku parandamine või vahetamine, ärge ühendage maandusjuhet kummagi pistikuharuga.
- Maandusjuhe on isolatsiooniga, mille välispind on roheline ja kas kollaste triipudega või ilma nendeta.
- Kui te ei mõista maandamisjuhendit täielikult või kahtlustate, et toode ei ole õigesti maandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektriku või hooldustehnikuga.

Pikendusjuhtmed

- Kasutage ainult kolmekiulist pikendusjuhet, millel on maanduspistik ja kontakt, millesse toote pistik sobib.
- Kui kasutate pihustit õues, kasutage õues kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
- Veenduge, et teie pikendusjuhe ei oleks vigastatud.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see oleks piisavalt jäme, et sobida pihusti jaoks tarvisminevale vooluhulgale. Väiksema juhtme kasutamine võib põhjustada juhtmes pingelanguse, toitekao ja seadme ülekuumenemise. Kahtluse korral kasutage suuremat mõõtu. Mida väiksem numbriga mõõt, seda suurema läbimõõduga juhe. Vt tabelit sobivate suuruste ja pikkuste kohta.

Elektrijuhi suurus		Pikkus
AWG (Ameerika juhtmesortiment)	Meetermõõdustik	Maksimum
16	1,5 mm ²	8 m (25 jalga)
12	2,5 mm ²	15 m (50 jalga)

Pihusti teave

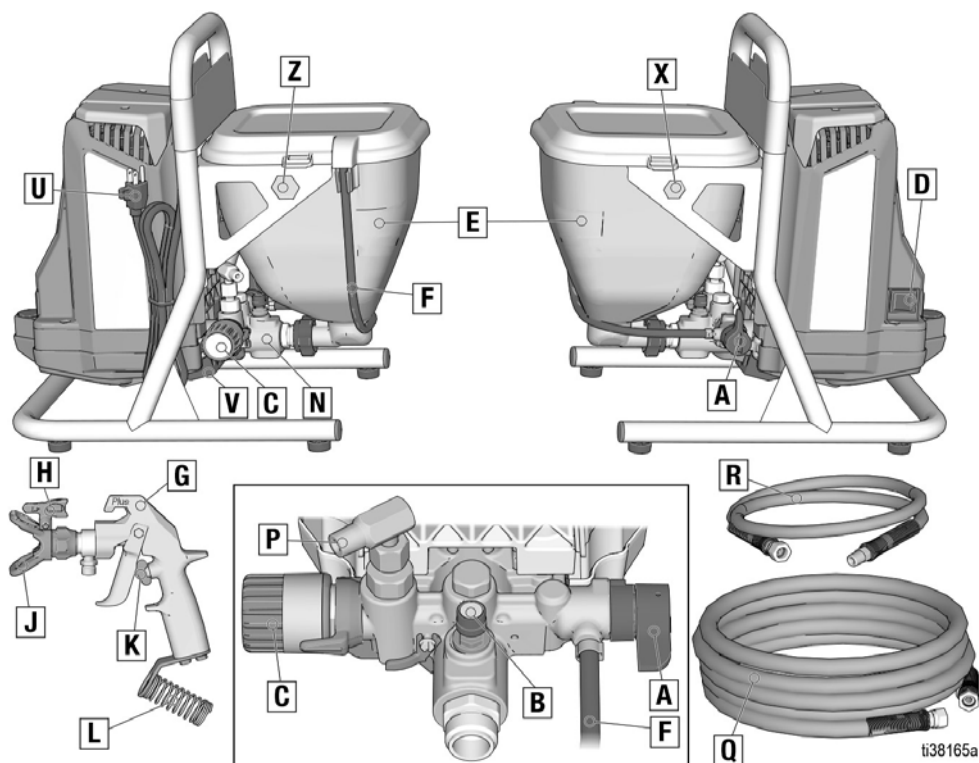

A	Pea/pihustusventiil
B	PushPrime nupp
C	Rõhu reguleerimisnupp
D	Lüliti ON/OFF
E	Kolu
F	Tühjendustoru (difusoriga)
G	Vaakumpihustuspüstol SaniSpray HP
H	Pihusti otsak
J	Pihustusotsaku kaitse
K	Päästikulukk
L	Voolikukaitse
N	ProXChange™ pump (hõlpsa juurdepääsu luugi taga)

P	Vedeliku väljalaskeliitmik (vaakumvooliku liitmik)
Q	Vaakumvoolik
R	Tugevdatud vaakumvoolik
U	Toitejuhe
V	Hõlpsa juurdepääsu luuk
X	Pumba eemaldamise tööriist
Z	Sisselaskeklapi eemaldamise tööriist
	Sisselaskeava filter kolu sees (ei ole näidatud)
	Mudeli/seerianumbri silt seadme all, (ei ole näidatud)

Lisateavet leiate teemast **Kiirjuhend**, lk 23.

Maandus



Seade peab staatiliste sädemete ja elektrilöögiohu vältimiseks olema maandatud. Elektrilised või staatilised sädemed võivad põhjustada aurude süttimist või plahvatamist. Vale maandus võib põhjustada elektrilöögi. Korraliku maandusega on tagatud elektrivoolu eemaldusjuhtme olemasolu.

See pihusti on varustatud toitejuhtmega, millel on toitejuhe koos sobiva maandatud pistikuga.

Pistik tuleb ühendada pistikupessa, mis on paigaldatud ja maandatud kõigi kohalike koodeksite ja regulatsioonide järgi.

Ärge muutke kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobi pistikupessa, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

Energiatarve

- 100–120 V seadmed vajavad 100–120 V vahelduvvoolu, 50/60 Hz, 8A, 1 faas.
- 230 V seadmed vajavad 220–240 V vahelduvvoolu, 50/60 Hz, 5 A.

Pikendusjuhtmed

Kasutage vigastamata maanduskontaktiga pikendusjuhet. Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage 3-soonelist, vähemalt 2,5 mm² (12 AWG).

MÄRKUS: Väiksemate mõõtmetega või pikem pikendusjuhe võib vähendada pihusti jõudlust.


Ämbriid

Alkohoolsete toimeainetega desinfektsioonivahendite korral järgige kohalikke eeskirju. Kasutage ainult elektrit juhtivaid ämbreid. Metallämbri maandamiseks asetage see maandatud pinnale või kinnitage sellele maandusjuhe.


Maandatud pinna meetod: asetage ämber sellisele maandatud pinnale nagu näiteks betoon. Ärge asetage ämbrit elektrit mittejuhtivale pinnale, nagu paber või papp, mis katkestab maandusühenduse.




Maandusjuhtme meetod: ühendage maandusjuhe ämbri külge. Kinnitage üks ots klambriga ämbri külge ja teine ots päris maandusele, nt veetorule.

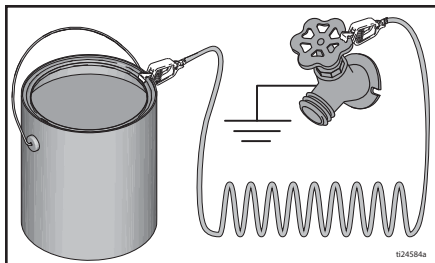

Hea maanduse tagamine, kui pihustit loputatakse või see vabastatakse rõhu alt: hoidke pihustuspüstoli metallosa kindlalt vastu maandatud metallämbri külge ja vajutage pihustuspüstoli päästikule.

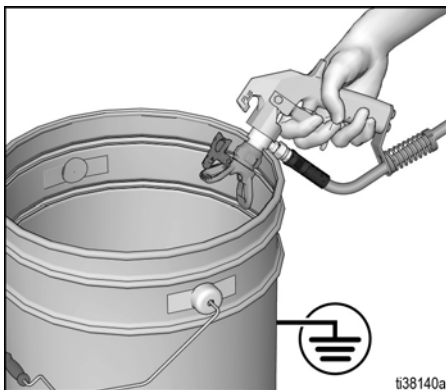


Seadistamine

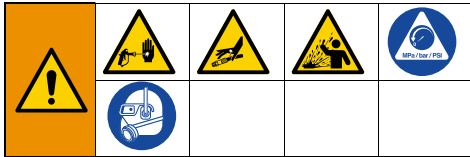


Kui pakite pihusti esimest korda lahti või kui see on pikalt hoiukohas seisnud, seadistage pihusti.


1. Ühendage Graco 6,35 mm (1/4") vaakumvoolik vedeliku väljalaskeliitmikuga (eemaldage liitmikult hoiukork, kui see on olemas). Pingutage võtmetega üle.

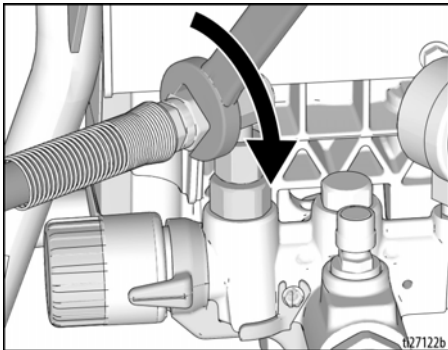


2. Paigaldage valikuline 3,17 mm (1/8") tugevdatud vaakumvoolik 6,35 mm (1/4") vaakumvooliku otsa. Pingutage võtmetega üle.

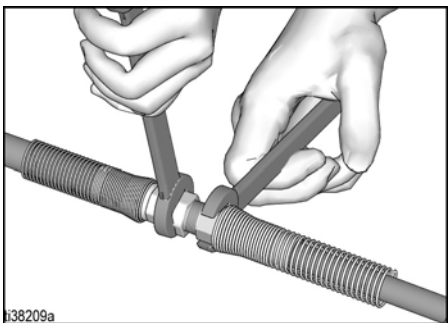


3. Viige tugevdatud vaakumvooliku teine otsa läbi pihustuspüstoli all oleva voolikukaitsme. Ühendage pihustuspüstoliga. Pingutage võtmetega üle.

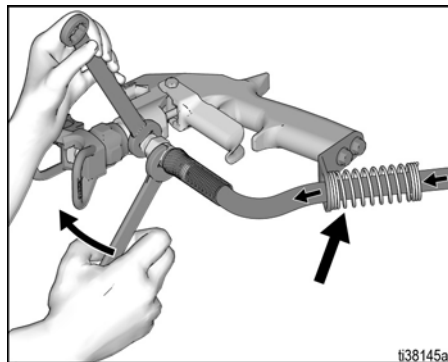

4. Eemaldage pihustuspüstolilt pihustusotsaku kaitse komplekt.

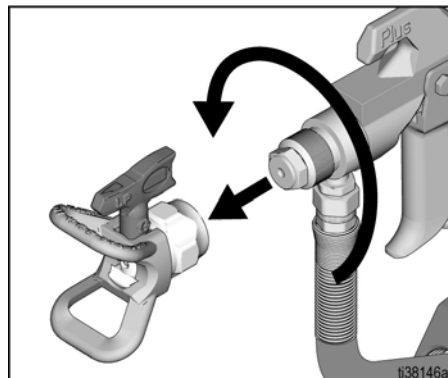


Käivitamine

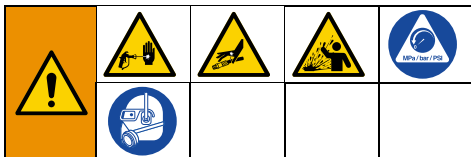

Rõhu vähendamise toiming




Vähendage rõhku alati, kui näete seda sümbolit.

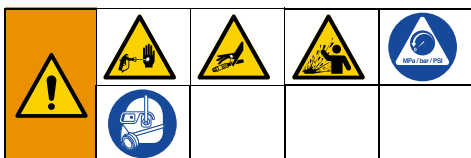


Seade on rõhu all, kuni seda käsitsi vähendatakse. Selleks et hoida ära rõhu all vedeliku põhjustatavaid raskeid vigastusi (nagu naha läbistamine ja vedeliku pihustamine), tehke alati **rõhu vähendamise toiming**, kui pihusti seiskate, enne pihusti puhastamist või kontrollimist ning enne seadmete hooldamist.


1. Keerake lüliti (ON/OFF) asendisse **OFF**.

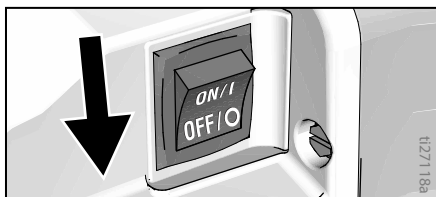


2. Rakendage päästikulukk. Rakendage pihustamist lõpetades alati päästikulukk, et vältida püstoli juhuslikku käivitamist.

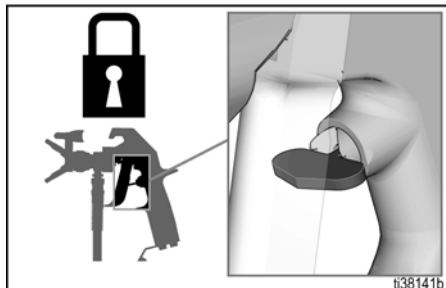


3. Keerake rõhu seadenupp kõige madalama astmele.

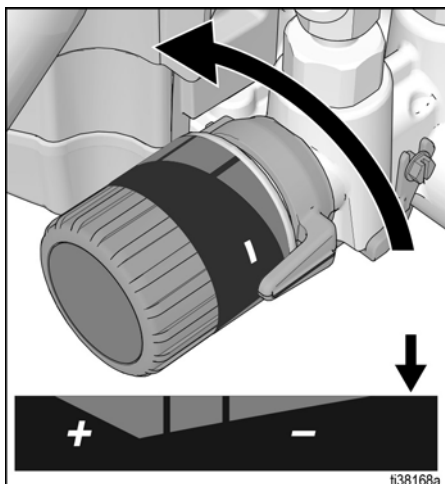


4. Pange väljalasketoru ämbrisse ja seadke täite-/pihustusventiil rõhtasendisse PRIME (täitmine), et rõhk vabastada.

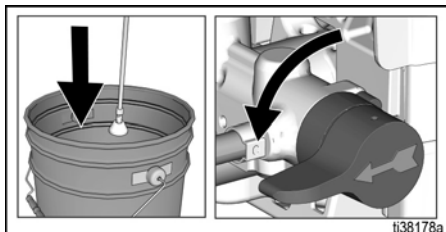

5. Hoidke pihustuspüstoli metallosa kindlalt vastu maandatud metallämbri külge. Suunake püstol anumasse. Avage päästikulukk ja vajutage päästikule, et rõhku alandada.

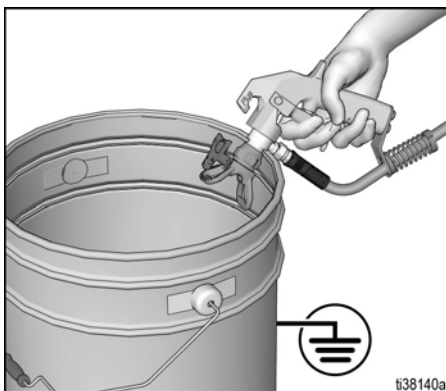

6. Rakendage päästikulukk.

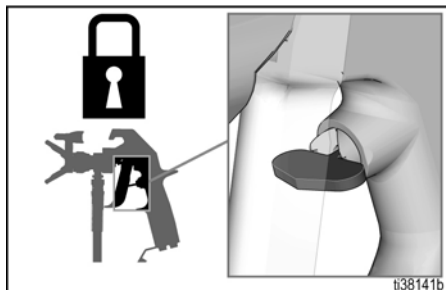


7. Kui kahtlustate, et pihusti otsak või voolik on ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud, tehke järgmist.

- Avage VÄGA AEGLASELT pihustiotsaku kaitsme kinnitusmutter või vaakumvooliku otsa liitmik, et rõhk järk-järgult vabastada.
- Keerake mutter või liitmik lõpuni lahti.
- Kõrvaldage vaakumvooliku või pihustusotsaku ummistus.

Päästikulukk


Rakendage pihustamist lõpetades alati päästikulukk, et välistada päästiku juhuslik rakendamine käega või kukkumise või löögi tagajärjel.

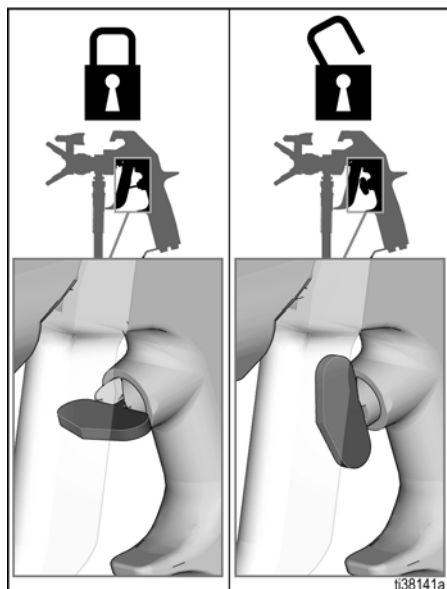


Uue pihusti loputamine

See pihusti tarnitakse tehaseast koos väikese koguse testvedelikuga. **Loputage pihusti enne seadme esmakasutamist sellest kindlasti puhtaks.**


1. Tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.
2. Veenduge, et lüliti ON/OFF on asendis **OFF**.

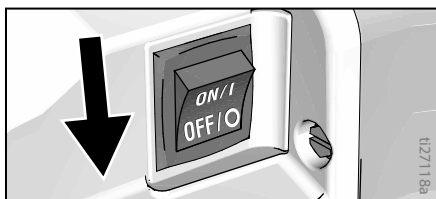

- a. Tõstke tühjendustoru fiksaatoriga kolust välja.

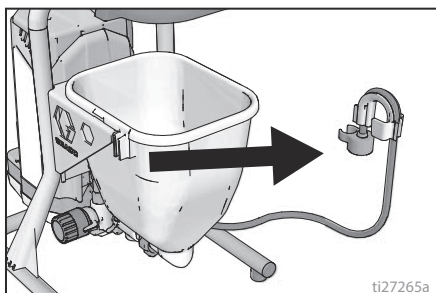


- b. Hoidke tühjendustoru fiksaatorit koos tühjendustoruga jäätmeanuma ülaosaga paralleelselt ja keerake fiksaator üle anuma serva. Tühjendustoru peaks nüüd olema jäätmeanumas.

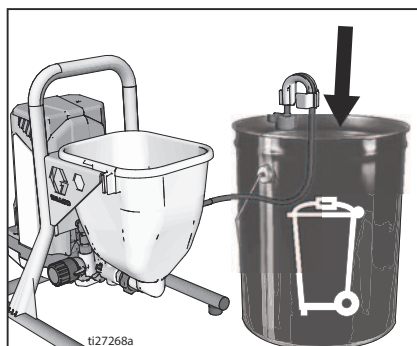


- c. Valage kolusse umbes kaks liitrit sooja vett.


3. Keerake täite/pihustusventiil horisontaalselt PRIME asendisse.

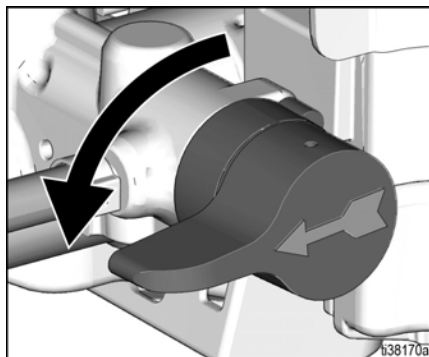


4. Ühendage toitejuhe õigesti maandatud seinakontakti.

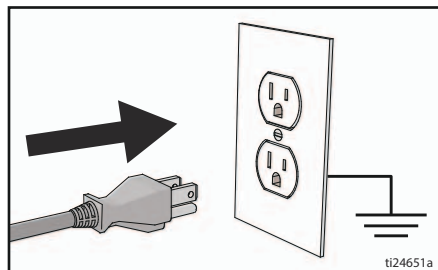


5. Vajutage kaks korda nuppu PushPrime, et vabastada sisselaskeava kuul.

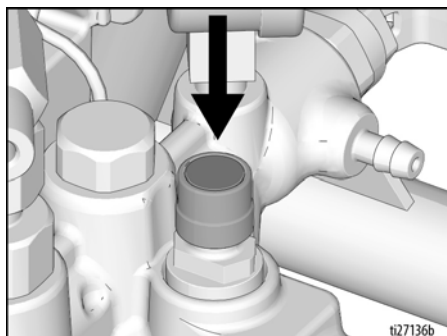

- Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **ON**.

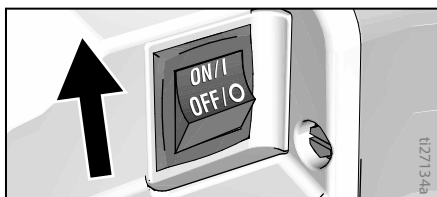

- Pöörake rõhu reguleerimisnuppu päripäeva, kuni pump lülitub sisse.

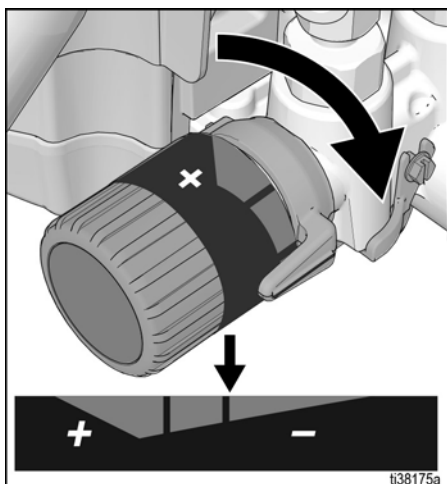


- Kui pihusti alustab pumpamist, väljub süsteemist loputuslahust ja õhumulle. Võimaldage vedelikul tühjendustoru kaudu jäätmeanumasse voolata, kuni kolu on peaaegu tühi.
- Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **OFF**.

Pumba täitmine

Vaadake desinfektsioonivahendi sildil olevaid tootja soovitusi. Lahjendage desinfektsioonivahendit enne kasutamist, kui seda on vaja lahjendada.

- Tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.
- Eemaldage otsaku kaitse ja pihustiotsak.

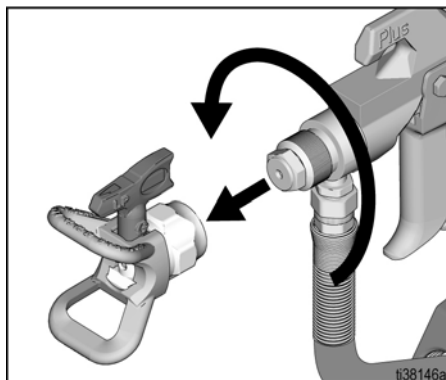


- Lisage kolosse õigesti valmistatud desinfektsioonivahend.
- Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **ON**.
- Keerake täite/pihustusventiil horisontaalselt **PRIME** asendisse.
- Pöörake rõhu reguleerimisnuppu päripäeva, kuni pump lülitub sisse.
- Oodake, kuni tühjendustorust hakkab desinfektsioonivahendit tulema.
- Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **OFF**.

MÄRKUS: Mõni pump võib kiiremini käivituda, kui lüliti ON/OFF lülitatakse korraaks välja, nii et pump saab aeglustuda ja seiskuda. Lülitage lüliti ON/OFF vajaduse korral mitu korda sisse ja välja.

Pihustuspüstoli ja vaakumvooliku täitmine

- Suruge värvipüstol vastu maandatud metallist jäägiämbrit. Suunake pihustuspüstol jäätmeämbri poole.
 - Vabastage päästikulukk.
 - Vajutage pikalt pihustuspüstoli päästikut.
 - Keerake täite-/pihustusventiil ülesasendisse SPRAY.
 - Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **ON**.

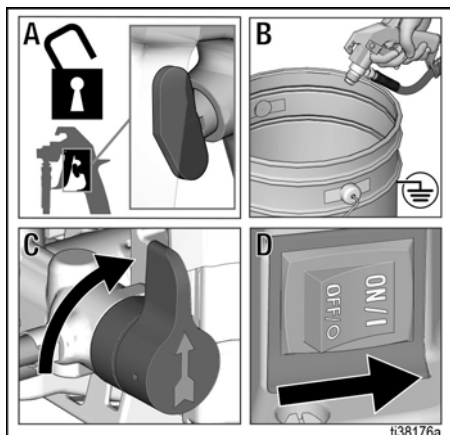


- Vajutage jäätmeämbriisse suunatud pihustuspüstoli päästikut, kuni tuleb välja ainult desinfektsioonivahendit.
- Vabastage päästik. Rakendage päästikulukk.



Kõrgsurvepihusti joa sattumisel nahale võivad mürgid tungida kehasse ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi. Ärge püüdke lekkeid käe ega riidelapiga peatada.

- Kontrollige vaakumvooliku ühendusi lekete suhtes. Lekete korral tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12, seejärel tihendage kõiki liitmikke ja **Käivitamine** uuesti. Kui lekkeid ei ole, jätkake järgmise etapiga.
- Kinnitage tühjendustoru kolule.

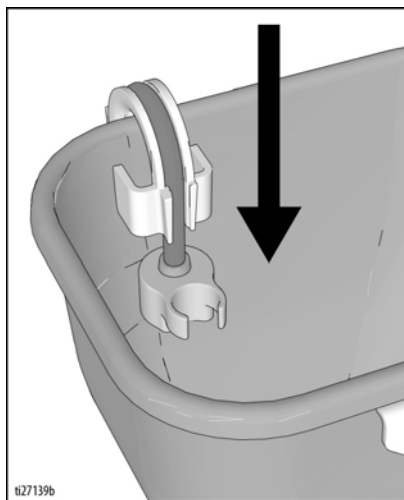

MÄRKUS: Kui mootor seiskub, on pihusti rõhu all. Juhul kui mootor töötab edasi, pole pihusti valmis; korrake toiminguid **Pumba täitmine** ja **Pihustuspüstoli ja vaakumvooliku täitmine**, lk 16.

Pihustamine



Kasutage vaid pihustamiseks heakskiidetud desinfitseerimisvahendeid.

Alkohoolsete toimeainetega desinfitseerimisvahendite ja muude süttivate desinfitseerimisvahendite aur võib plahvatada või süttida.

Pumba mootor tekitab sädemeid. Aurude plahvatamise või süttimise vältimiseks tehke järgmist.

- Hoidke pumba ja pihustuspiirkonna vahel vähemalt 6,1-meetrist (20 jalga) vahemaad.
- Äge pihustage pumbale.
- Tagage pihustusala hea ventilatsioon.
- Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.

Pihustusotsaku valimine



Nahasse tungimisest tingitud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku ette, kui pihustusotsakut ja otsakukaitset paigaldate või eemaldate.

Pihustiga on kaasas kolmes suuruses pihustusotsakud.


Peen	FFLP310
Keskmine	LP515
Jäme	LP617

Valige desinfitseerimisvahendi õigeks pihustamiseks sobiv pihustusotsak. Vaadake desinfitseerimisvahendi sildil olevaid toota soovitusi.


Selleks et vältida pihustusotsaku lekke, veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaitse oleksid korralikult paigaldatud.

1. Tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.


2. Kasutage pihustusotsakut (A), et rihtida TipSeal™ (B) (tihendid) pihusti otsakukaitsega (C).

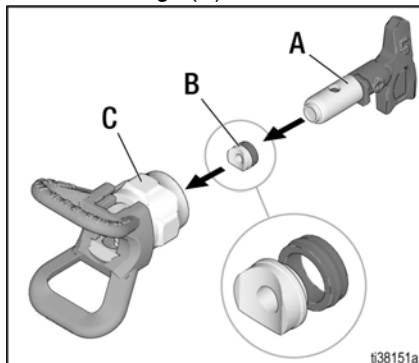

3. Sisestage pihustusotsak pihustusotsaku kaitsmesse. Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis SPRAY.

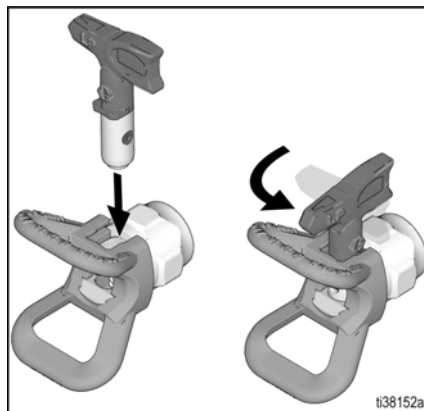

4. Keerake pihustusotsaku koost püstolile ja pingutage.

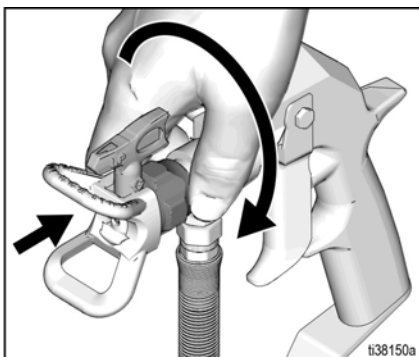

Pihustamine


MÄRKUS: Otsakud kuluvad kasutamise käigus ja need tuleb perioodiliselt välja vahetada.

Pihustusotsaku suunamine



Nahasse tungimisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku kaitse ette, kui paigaldate või eemaldate pihustusotsakut ja otsakukaitset.


Reguleerige pihustusotsaku kaitset soovitatavasse vertikaalse või horisontaalse pihustamise suunda.

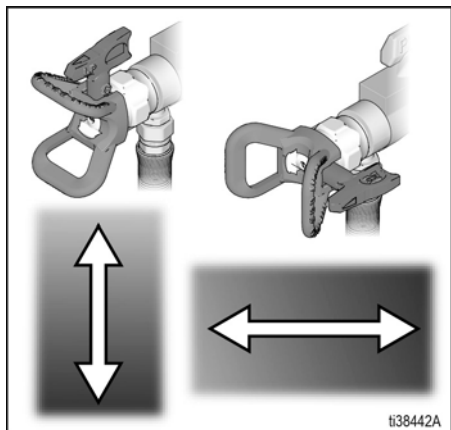

Pihustamise alustamine ja surve reguleerimine

Desinfektsioonivahendi õigeks pihustamiseks vaadake alati desinfektsioonivahendi tootja soovitusi.

1. Suunake pihustuspüstol pinnale, millele soovite pihustada.
2. Veenduge, et rõhu reguleerimisnupp oleks madalaimas asendis.
3. Vabastage päästikulukk.
4. Vajutage pikalt pihustuspüstoli päästikut.
5. Suurendage aeglaselt survet, kasutades rõhu reguleerimisnuppu. Viige see madalaimasse asendisse, mis võimaldab piisavalt desinfektsioonivahendit pihustada. See aitab vähendada liigset pihustamist.

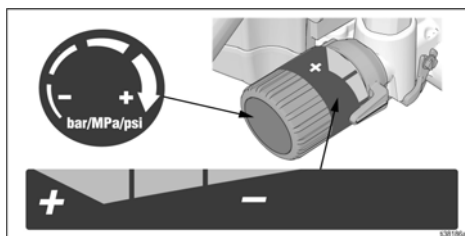

6. Reguleerige pihustuspüstoli kaugust pinnast ja oma käe liikumise kiirust, et katta soovitud pind.

Otsaku ummistuse kõrvaldamine



Sellel pihustuspüstolil on pööratav pihustusotsak, mida saab ummistuse korral (materjaliosakesed või praht) kiirelt ja hõlpsalt puhastada, ilma et peaks pihustuspüstoli lahti võtma.


1. Vabastage päästik. Rakendage päästikulukk. Pöörake pihustiotsak asendisse UNLOCK. Vabastage päästikulukk. Ummistuse kõrvaldamiseks suunake pihustuspüstol jäätmeämbriksse ja vajutage päästikut.

UMMISTUSE KÕRVALDAMINE



2. Rakendage päästikulukk. Pöörake pihustiotsak tagasi asendisse SPRAY (pihustamine). Vabastage päästiku kaitseriiv ja jätkake pihustamist.

PIHUSTAMINE

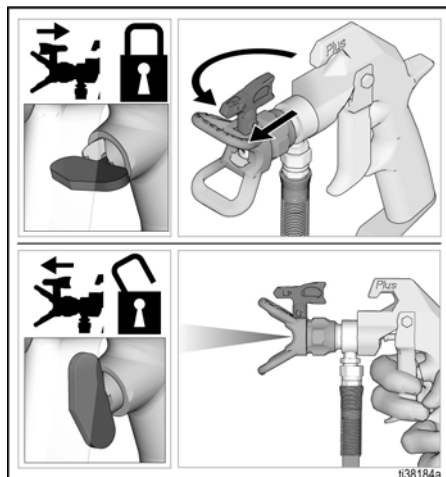

Puhastamine

Puhastamine

Kasutamise järel peab pihustit puhastama, et eemaldada pihustilt desinfektsioonivahend ja jääkained. Lisaks saab nii tagada selle, et pihusti järgmisel korral sujuvalt käivitub.




Puhastamiseks kasutage ainult vett.

Puhastage hästi ventileeritud piirkonnas. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.


MÄRKUS

Pihustisse jäänud desinfektsioonivahend kahjustab pihustit. Loputage kasutamise järel sooja veega, et vältida kahjustamine. Vt jaotist **Puhastamine**, lk 20. Ärge pange desinfektsioonivahendiga pihustit hoiule.


1. Tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.
2. Valage allesjäänud desinfektsioonivahend kolust jäätmeämbri.
3. Eemaldage otsaku kaitse ja pihustiotsak. Lisateabe saamiseks vt **Püstoli puhastamine**, lk 22.

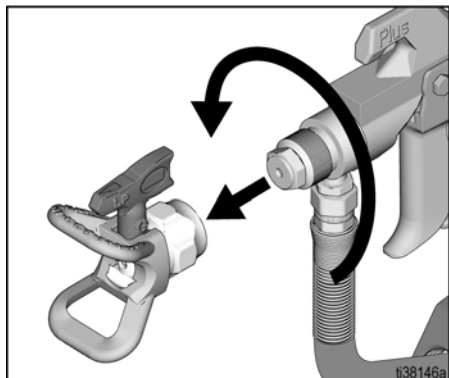


4. Eemaldage kolult tühjendustoru, pühkige tühjendustoru välisküljelt ja kolust ära liigne desinfektsioonivahend.

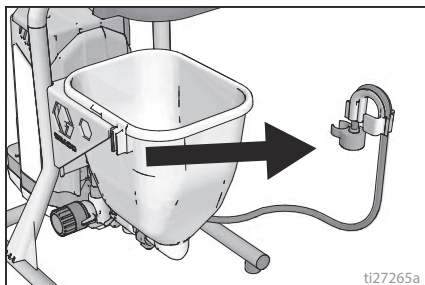

5. Asetage tühjendustoru jäätmeämbri. Alkohoolsete toimeainetega desinfektsioonivahendite korral maandage ämber vastavalt teemale **Maandus**, lk 10.

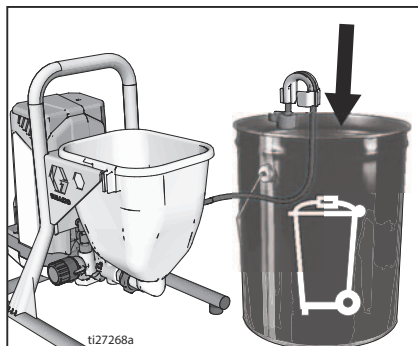

6. Valage kolusse sooja vett.
7. Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **ON**.
8. Pöörake rõhu reguleerimisnuppu päripäeva, kuni pump lülitub sisse.

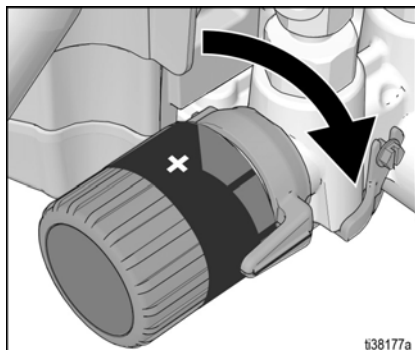


9. Võimaldage veel tühjendustoru kaudu jäätmeämbriisse voolata, kuni umbes 1/3 veest on kolust tühjendatud.

10. Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **OFF**.

MÄRKUS: Etapp 11 on mõeldud vaakumvoolikust desinfektsioonivahendi eemaldamiseks. 15-meetrilises (50 jalga) vaakumvoolikus on umbes 1 liiter vedelikku.


11. Vaakumvoolikust desinfektsioonivahendi eemaldamiseks tehke järgmist.
- Hoidke pihustuspüstolit vastu ämbri sisekülge.
 - Vabastage päästikulukk.
 - Vajutage pikalt pihustuspüstoli päästikut.
 - Keerake täite-/pihustusventiil ülesasendisse **SPRAY**.
 - Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **ON**.

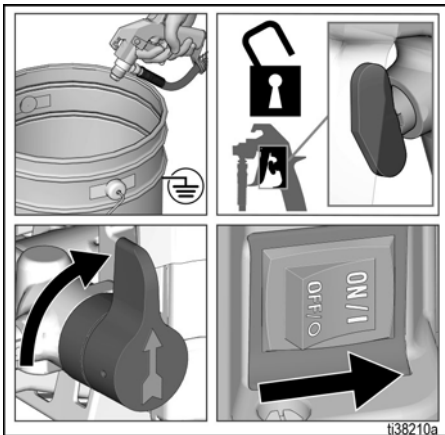


12. Vajutage jäätmeämbriisse suunatud pihustuspüstoli päästikut, kuni kolu ja vaakumvoolik on täielikult veest tühjendatud.

13. Keerake (ON/OFF) lüliti asendisse **OFF**.


14. Vabastage pihustuspüstoli päästik. Rakendage päästikulukk.

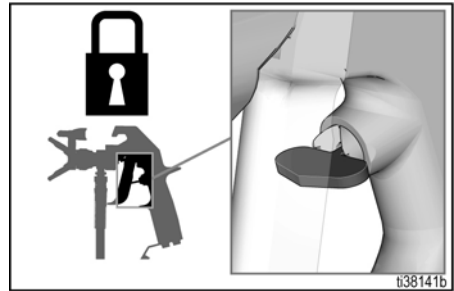

15. Keerake täite/pihustusventiil horisontaalselt **PRIME** asendisse.

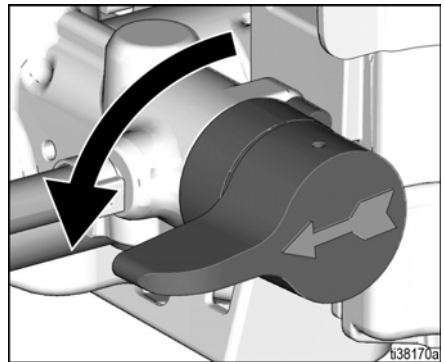


16. Keerake rõhu seadenupp kõige madalama astmele.

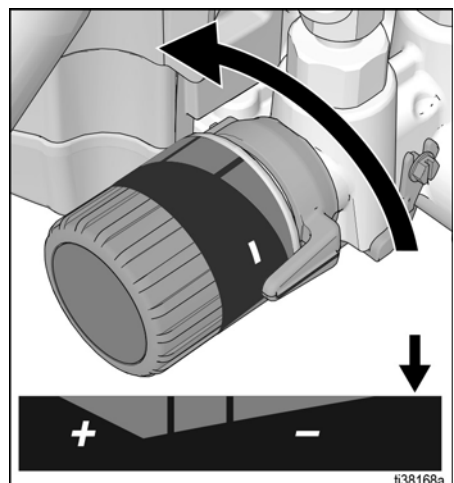

17. Kõrvaldage jäätmeämbri olev vedelik vastavalt desinfektsioonivahendi mahutil olevale sildile ja kehtivatele määrustele.

Püstoli puhastamine


1. Eemaldage otsaku kaitse ja pihustiotsak. Puhastage vee ja harjaga.

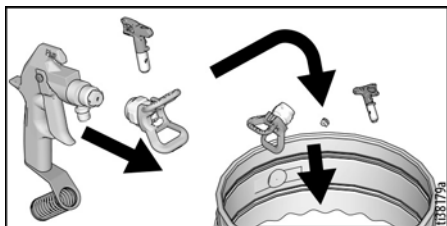

2. Pühkige pihustit, vaakumvoolikut a pihustuspüstolit veega niisutatud pehme lapiga.

Hoidmine

Kui pihusti pannakse nõuetekohaselt hoiule, on see järgmisel korral kohe kasutusvalmis.

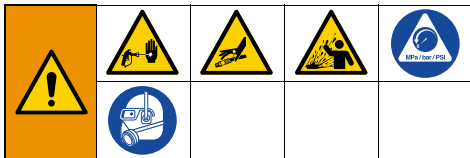

MÄRKUS

Pihustisse jäänud desinfektsioonivahend kahjustab pihustit. Loputage kasutamise järel sooja veega, et vältida kahjustamine. Vt jaotist **Puhastamine**, lk 20. Ärge hoidke seda nii, et selles on desinfitseerimisvahend.

- Veenduge enne pihusti hoiukohta panemist, et pihustis ja vaakumvoolikus ei oleks enam vett.
- Ärge laske veel pihustis või vaakumvoolikus jääda.
- Ärge pange pihustit hoiule, kui süsteem on rõhu all.
- Hoidke pihustit siseruumides.

Kiirjuhend

Lk 9	Nimi	Kirjeldus
A	Pea-/pihustusventiil	- Asendis PRIME suunatakse vedelik tühjendustorusse. - Asendis SPRAY suunatakse survestatud vedelik vaakumvoolikusse. - Ülerõhu korral vabastatakse süsteemi rõhk automaatselt.
B	PushPrime nupp	Vajutamisel vabastab sisselaskeava kuuli.
C	Rõhu reguleerimisnupp	Suurendab (päripäeva) ja vähendab (vastupäeva) vedeliku rõhku pumbas, voolikus ja püstolis.
D	Lüliti ON/OFF	Lülitab pihusti sisse ja välja.
E	Kolu	Tõmbab vedelikku pumpa.
F	Tühjendustoru	Laseb vedeliku süsteemist eeltäitmise ja rõhuvabastuse ajal välja.
G	Vaakumpihustuspüstol SaniSpray HP	Väljutab vedelikku.
H	Pihusti otsak	- Pihustab vedelikku, moodustab pihustusjälje ja juhib vedeliku voolu vastavalt ava suurusele. - Pööratud asend kõrvaldab otsaku ummistuse, ilma et seda peaks lahti võtma.
J	Pihustusotsaku kaitse	Vähendab vedeliku naha alla tungimise ohtu.
K	Päästikulukk (lk 13)	Välistab pihustuspüstoli päästiku juhuslikku rakendamist.
L	Vedeliku sisselaskeliitmik	Vaakumvooliku keermestatud liitmik.
N	Pump ProXChange	Pumpab ja survestab vedelikku ning suunab selle vaakumvoolikusse.
P	Pumba vedeliku väljalaske liitmik	Vaakumvooliku keermestatud liitmik.
Q	Vaakumvoolik	Suunab kõrge surve all vedeliku pumbast püstolisse.
T	Sisselaskeava filter (kolu sees)	Välistab prahi sattumise pumpa.
U	Toitejuhe	Ühendatakse pistikupesasse.
V	Hõlpsa juurdepääsu luuk	Hõlpsa juurdepääsu luuk võimaldab kiiret juurdepääsu pumbale. Avage pumba luuk, tõmmates selle sakkidelt lahti ja nihutades pumba sisselaskeavast eemale.
X	Pumba eemaldamise tööriist	Kasutage pumbatihendi eemaldamiseks/paigaldamiseks raami sisselõiget.
Z	Sisselaskeklapi eemaldamise tööriist	Raami sisselõige pakub tööriistu sisselaskeklapi hõlpsaks eemaldamiseks/paigaldamiseks ilma täiendavaid tööriistu vajamata.

Hooldus

Regulaarne hooldus on oluline, et tagada teie pihusti nõuetekohane töö.



Tegevus	Intervall
Kontrollige/puhastage vedeliku sisselaskeava filtrit.	Iga päev või iga kord, kui pihustate
Kontrollige, kas mootorikatte avad on vabad (ummistusteta).	Iga päev või iga kord, kui pihustate

MÄRKUS

Kaitske pihusti ajami sisemisi osi vee eest. Avad kattes tagavad mehaaniliste osade ja elektroonika õhkjahutuse. Kui neisse avadesse satub vesi, võib pihustis tekkida tõrge või jäädav kahjustus.

Vaakumvoolikud

Kontrollige igal pihustuskorral, kas vaakumvoolik on terve. Kui vaakumvooliku kest või liitmikud on kahjustatud, ei tohi vaakumvoolikut parandada. Ärge kasutage lühemaid vaakumvoolikuid kui 8 m (25 jalga). Pingutage kahe mutrivõtme abil.

Pihustusotsakud

- Puhastage otsakuid veega ja harjake pihustamise järel.
- Otsakud võivad vajada väljavahetust 57 liitri (15 gallons) või 227 liitri (60 gallons) järel.

Pumba parandamine


Kui pumba tihendid kuluvad, hakkab materjal pumbast lekkima. Ostke pumbakassetikomplekt või varupumbakomplekt. Vt **Osad**, lk 30–33. Paigaldage pump teemades **Pumba eemaldamine** ja **Pumba paigaldamine** toodud juhistele, lk 24 ja 25.

Pumba eemaldamine


Enne pumba eemaldamist tuleb eemaldada kolu.

Enne pumba parandamist tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.

- Tõmmake pumba hõlpsa juurdepääsu luugi külgedel sakke enda poole, lükates samal ajal kogu luugi pumba sisselaskeava juurest eemale.
- Nüüd tõstke luuki, nii et see pöörduv eest ära.

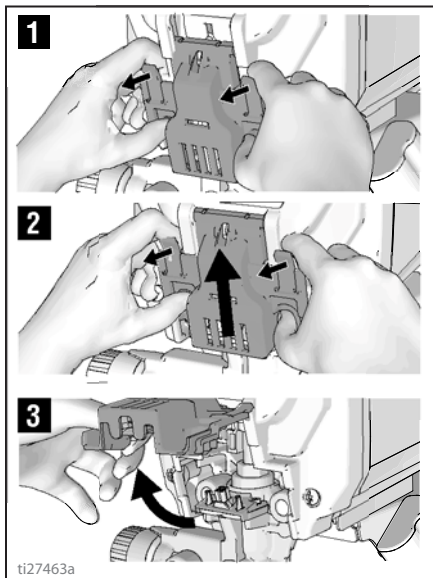


3. Nihutage pumbaplokk kinnitustihvtidelt ära.

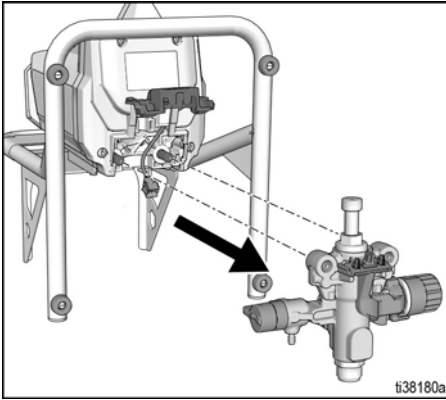


Pumba paigaldamine


1. Nihutage pumbaplokk kinnitustihvtidele.

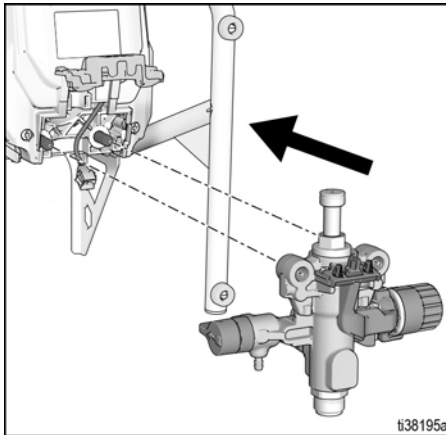

2. Liigutage pumba väljasurvevarrast üles või alla, kuni kork on samal tasemel hargi avaga.

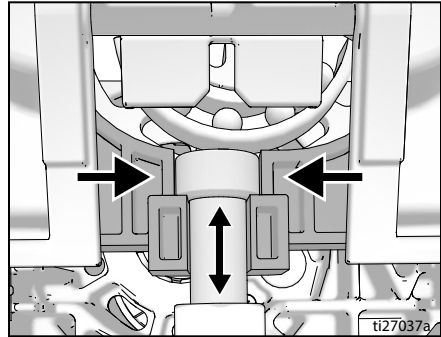

3. Keerake pumba luuk kinni, lükates kogu luuki pumba sisselaskeava suunas.

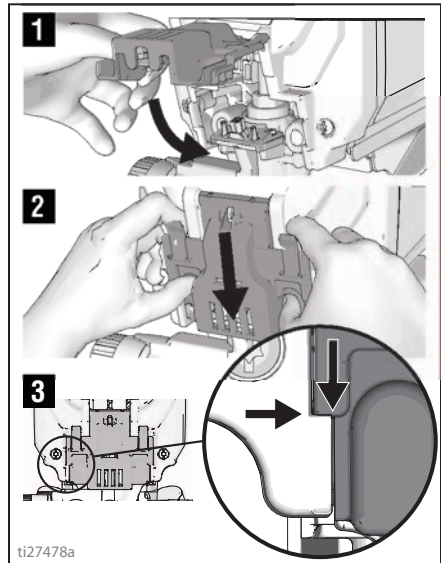


MÄRKUS: Enne pihusti kasutamist peab luuk olema täielikult suletud ja riivistatud.

Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine

Sisselaskeklapi eemaldamine


Raamis on sisseehitatud tööriist, millega saab sisselaskeklapi pumbast eemaldada. Kui teile tundub, et sisselaskeklapp on ummistunud või blokeeritud, eemaldage klapp ja puhastage see.

1. Eemaldage pihustilt kolu ja pump. Vt **Pumba eemaldamine**, lk 24.
2. Sisestage pumba sisselaskeava raami ja keerake lahti sisselaskeklapp. Eemaldage sisselaskeklapp.

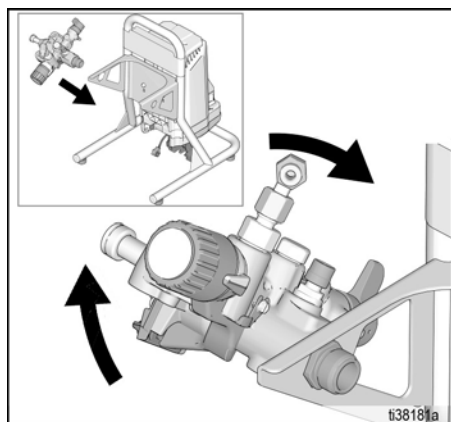

MÄRKUS

Ärge vabastage sisselaskeklapi sees asuvat kuuli ja vedru. See võib muidu sisselaskeklapi eemaldamisel välja kukkuda. Ilma kuuli ja vedruta ei saa pumba eeltäita.

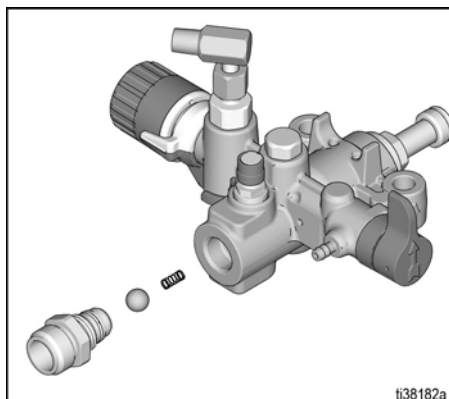

3. Puhastage õõnsus prahist ning pange kuul ja vedru tagasi. Keerake sisselaskeklapp pumba külge, kasutades raamis olevat sisseehitatud tööriista.

Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine

Toote kasutusea lõppemine

Toote kasutusea lõpus demonteerige ja utiliseerige toode vastutusrikkalt.


- Tehke **Rõhu vähendamise toiming**, lk 12.
- Eemaldage ja utiliseerige vedelikud vastavalt kehtivatele reeglitele. Vaadake tootja ohutuskaarte.

- Eemaldage mootorid, akud, trükkplaadid, LCD-kuvarid ja muud elektroonikakomponendid. Utiliseerige vastavalt kehtivatele reeglitele.
- Ärge utiliseerige elektroonikakomponente koos olmeprügiga ja tööstusjäätmetega.



- Toimetage toode ümbertöötlemiskeskusesse.

Veaotsing

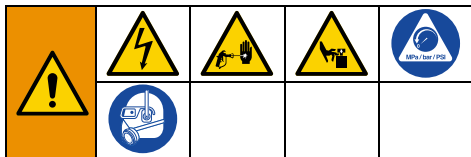

- Enne kontrollimist või remontimist tehke
Rõhu vähendamise toiming, lk 12.

- Iga probleemi juures nimetatakse esimesena kõige levinum lahendus. Alustage lahenduse leidmiseks algusest ja jätkake antud järjestuses.



Problem	Põhjus	Lahendus
Mootor ei tööta: kontrollige, kas pihusti on vooluvõrku ühendatud ja toitelüliti on sisse lülitatud	Hõlpsa juurdepääsu luuk ei ole korralikult suletud.	Veenduge, et hõlpsa juurdepääsu luuk oleks suletud ja riivistatud. Vt lk 25.
	Rõhu reguleerimisnupp on keeratud nullrõhuasendisse.	Keerake rõhu reguleerimisnuppu rõhu suurendamiseks päripäeva.
	Pistikupesas puudub toide.	Katsetage pistikupesa teise, kindlalt töökorras seadmega. Lähtestage kaitselüliti või vahetage kaitse. Leidke töötav pistikupesa. Lähtestage hoone kaitselüliti või vahetage kaitse.
	Pikendusjuhe on katki.	Vahetage pikendusjuhe välja. Vt lk 10
	Pihusti elektrijuhe on katki.	Vaadake see üle, et avastada vigastused, nt purunenud isolatsioon või juhtmed. Kui elektrijuhe on katki, vahetage see.
	Pump on kinni (pumbas on jäätunud vesi).	Lülitage lüliti ON/OFF välja ja eemaldage pihusti vooluvõrgust. Kui see on külmunud, ÄRGE proovige pihustit käivitada enne, kui see on täielikult üles sulanud. Vastasel juhul võite kahjustada mootorit, juhtplaati ja/või ülekannet. Paigutage pihusti mitmeks tunniks sooja kohta. Kontrollige, kas pump saab vabalt liikuda, eemaldades katte ja keerutades ventilaatorit. Kui see pole külmunud, vt jaotist Pumba parandamine , lk 24 või vahetage pump välja. Vt Osad , lk 30–33.
	Mootori või juhtplokk on kahjustatud.	Vahetage välja mootor või pumbaplokk. Vt Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine), lk 30.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti töötab, aga pump ei täida või täidab vähe (pump töötab, aga ei pumpa materjali ja ei tooda survet), kui seda kasutatakse.	Kontrollige, kas sisselaskeklapi kuul on kinni jäänud.	Vajutage kuuli nihutamiseks nuppu PushPrime, et pumba eeltäitmine toimiks.
	Täite/pihustusventiil on asendis SPRAY.	Pöörake täite/pihustusventiil alla asendisse PRIME, kuni tühjendustorust väljub materjali. Pump on nüüd eeltäidetud.
	Sisselaskeava on ummistunud või kolu on tühi.	Puhastage sisselaskeava prahist ja veenduge, et kulus oleks vedelik.
	Kontrollige, kas sisselaskeklapi kuul või pesa on määrdunud.	Eemaldage sisselaskeklapp. Puhastage kuul ja pesa. Vt jaotist Sisselaskeklapi eemaldamine , lk 26.
	Kontrollige, kas väljalaskeklapi kuul on kinni jäänud.	Keerake väljalaskeklapp välja, eemaldage ja puhastage.
	Eeltäitmise/pihustamise klapp on kulunud või prahiga ummistunud.	Vahetage välja täite-/ pihustusventiil või pumbakomplekt. Vt Osad , lk 30–33.
Pump on eeltäidetud, kuid pihustusjälj ei ole korralik.	Pihustusotsak on asendis UNCLOG.	Pöörake pihustiotsaku noolekujulist käepidet, kuni see on otseasendis SPRAY.
	Rõhk on seatud liiga madalaks.	Suurendage rõhu reguleerimisnupu abil rõhku.
	Pihustiotsaku tihendid on kulunud või puudu.	Asendage tihendid. Vt lk 17.
	Sisselaskeava on ummistunud või kolu on tühi.	Puhastage sisselaskeava prahist ja veenduge, et kulus oleks vedelik.
	Pikendusjuhe on liiga pikk või liiga väikese jõudlusega.	Vahetage pikendusjuhe välja. Vt lk 10.
	Pumba sisselaskeklapp või väljalaskeklapp on kulunud või prahiga ummistunud.	Kontrollige sisse- või väljalaskeklapi võimalikku kulumust ja saastumist. - Täitke pihusti. - Vajutage korraks pihustuspüstoli päästikut. - Päästiku vabastamisel peaks pump korraks töötama ja seiskuma. - Kui pump jätkab tööd, võivad pumba klapid olla kulunud või prahised. - Vahetage välja sisselaskeklapp või pumbakomplekt. Vt Osad, lk 30–33.
	Vaakumvoolik on liiga pikk (kui sellele lisati pikendus).	Eemaldage vaakumvooliku pikendus.


Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihustuspüstol ei pihusta päästiku vajutamisel.	Pihusti eeltäitmine kaotab toime.	Vt veaotsingu teemat „Pihusti töötab, kuid pumba eeltäitmine ei toimi või kaob see kasutamise käigus“, lk 28.
Lehvikü jälg varieerub pihustamise ajal märgatavalt.	Rõhu juhtimise lüliti on kulunud ja rõhk kõigub seetõttu liiga palju.	Vahetage rõhu reguleerimisnupp või pumbakomplekt. Vt Osad , lk 30–33.
Pihustuspüstoli päästikut ei saa vajutada.	Pihustuspäästik on riivistatud.	Keerake päästikuriivi selle vabastamiseks. Vt lk 13.
Rõhuregulaatorist tuleb materjali.	Rõhuregulaator on kulunud.	Vahetage rõhu reguleerimisnupp või pumbakomplekt. Vt Osad , lk 30–33.
Pumbast lekib materjali.	Pumba tihendid on kulunud.	Vahetage välja pumbakassett või pumbakomplekt. Vt Osad , lk 30–33.
Mootor on kuum ja töötab katkendlikult. Mootor lülitub ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjust ei kõrvaldada, võib järgneda masina kahjustus.	Korpuse õhutusavad on ummistunud või on pihusti kinni kaetud.	Hoidke õhutusavad takistustest puhtana ning tagage pihusti ümber piisav õhutusruum.
	Pikendusjuhe on liiga pikk või liiga väikese jõudlusega.	Vahetage pikendusjuhe välja. Vt lk 10.
	Kasutatava reguleerimata elektrigeneraatori pinget on liiga suur.	Kasutage sobiva pingeregulaatoriga elektrigeneraatorit.
	Mootor tuleb asendada.	Vahetage välja mootorikomplekt. Vt Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine) , lk 30.

Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine)

Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine)

⚠ Pingutage pöördemomendiga
12,5-13,6 N•m (110-120 toll-naela)

⚠ Pingutage pöördemomendiga
3,4-4,0 N•m (30-36 toll-naela)

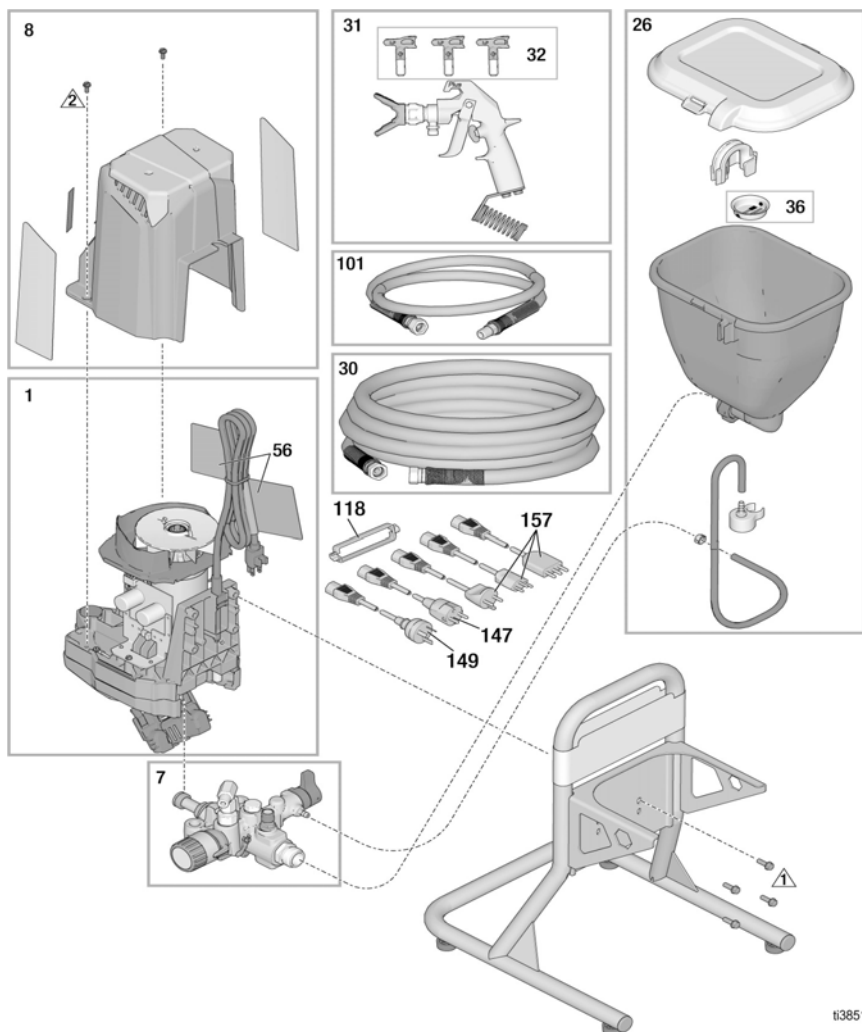

t38512a


Osad – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine)

Osade loend – SaniSpray HP 65 (kiirparandamine)

Viide	Pihusti mudel	Osa	Kirjeldus	Kogus
1	25R792, 25R962	25R921❖	KOMPLEKT, mootor, ajam, HP65, 120 V, sh 56	1
	25R946	25T291	KOMPLEKT, mootor, ajam, Kes- ja Ida-Euroopa, 230 V, sh 56	
	25R948, 25R954	25T292❖	KOMPLEKT, mootor, ajam, 230 V, mitu sh 56	
7	Kõik	25R920	KOMPLEKT, pump	1
8	Kõik	25R922	KOMPLEKT, ümbris	1
26	Kõik	25R923	KOMPLEKT, kolu	1
31†	25R792	25R874	PÜSTOL, SaniSpray HP, NA	1
	25R946, 25R948	25T289	PÜSTOL, SaniSpray HP, EU	
	25R954, 25R962	25T290	PÜSTOL, SaniSpray HP, AP	
32	Kõik	FFLP310	OTSAK, FFLP310	1
		LP515 †	OTSAK, LP515	
		LP617	OTSAK, LP617	
36	Kõik	112133	VORE, kolu	1
56▲	Kõik	25T410	KOMPLEKT, hoiatussildid, juhe	1
60▲	Kõik		KAART, meditsiiniline hoiatus (ei ole näidatud)	1
		222385	Inglise, hispaania, prantsuse	
		17F690	Hollandi, saksa, itaalia	
		17A134	inglise, hiina, korea	
		17R476	Inglise, hispaania, portugali (Brasiilia)	
		26A997	Inglise, indoneesia, hindi	
		26A998	Inglise, hiina, jaapani	
98	Kõik	25T282	PIKENDUS, 381 mm (pole näidatud)	1
99*	Kõik	25R872	TIPSEAL, 5 tk (pole näidatud)	1
101	Kõik	25C828	Voolik, 3,17 mm × 13,7 m	1
118	25R948, 25R954	195551	POLT, kinnitus	1
144	25R962	244285	JUHTMESTIK, Jaapan (pole näidatud)	1
146	25R954	17N232	JUHTMESTIK, India (pole näidatud)	1
147	25R948, 25R954	242001	JUHTMESTIK, EL, Schuko	1
149	25R954	242005	JUHTMESTIK, ANZ	1
157	25R948	287121	JUHTMESTIK, Itaalia, Taani, Šveits	1
158	25R948	17J242	JUHTMESTIK, Ühendkuningriik (pole näidatud)	1
❖ Mootori/ajami komplektis 25R921 pole juhtmestiku adapterit Jaapani jaoks. Juhtmestiku adapter tuleb eraldi tellida (vt viidet 144). Rõhu reguleerimise komplektis 25T292 pole juhtmestiku adapterit. Juhtmestiku adapter tuleb eraldi tellida (vt viidet 146–158).				
* Pihustiga on kaasas kaks (polümeerist lisatihendit pihustile) TipSeal otsaku tihendit. Desinfektsioonivahendi rakendamisel kasutage varupihustusotsakutega kaasas oleva metalltihendi OneSeal asemel polümeertihendeid TipSeal.				
† Püstolil SaniSpray HP on pihustusotsak LP515.				
▲ Varuhoiatussildid, lipikud ja kaardid on saadaval tasuta.				

Osad – SaniSpray HP 65 (põhjalik parandamine)

Osad – SaniSpray HP 65 (põhjalik parandamine)

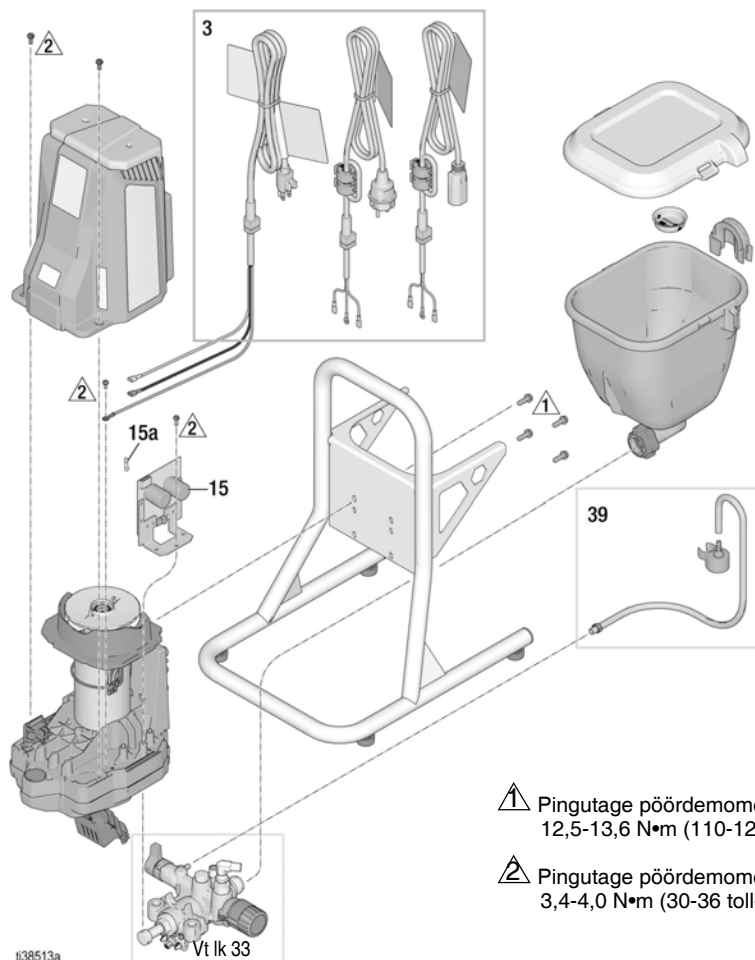

⚠ Pingutage pöördemomendiga
12,5-13,6 N•m (110-120 toll-naela)

⚠ Pingutage pöördemomendiga
3,4-4,0 N•m (30-36 toll-naela)

138513a


Vt lk 33

Viide	Pihusti mudel	Osa	Kirjeldus	Kogus
3	25R792, 25R962	25T294	JUHE, toide, USA	1
	25R946	17J175	JUHE, toide, EL, Schuko	
	25R948, 25R954	17L301	JUHE, toide, Multicord	
15	25R792, 25R962	25T416	PLAAT, juhtimine, 100–120 V, sh 15a	1
	25R946, 25R948, 25R954	25T417	PLAAT, juhtimine, 220–240 V, sh 15a	
15a	25R792, 25R962	119276	KAITSE, 12,5 A aeglane, 100–120 V	1
	25R946, 25R948, 25R954	129882	KAITSE, 6,3A aeglane, 220–240 V	
39	Kõik	17K336	TORU, tühjendus, komplekt	1
56▲	Kõik	25T410	KOMPLEKT, hoiatussildid, juhe	1

▲ Varuhoiatussildid, lipikud ja kaardid on saadaval tasuta.

Osad – SaniSpray HP 65 (pumba parandamine)


Osad – SaniSpray HP 65 (pumba parandamine)

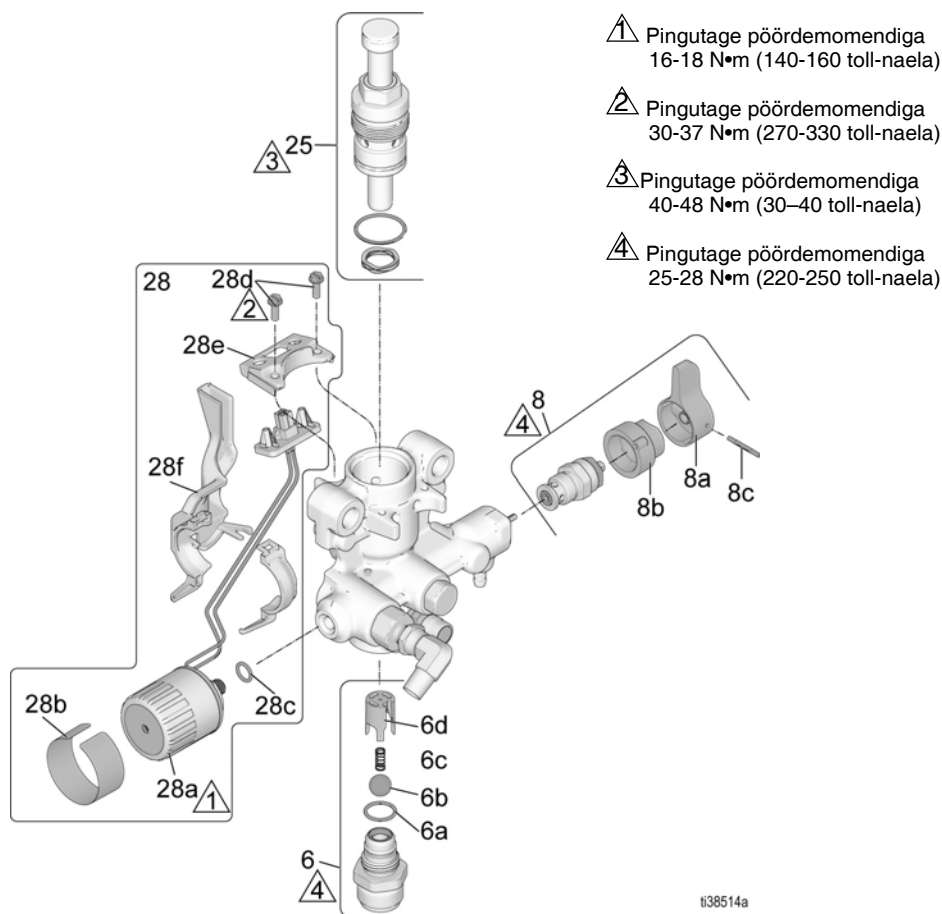


Viide	Pihusti mudel	Osa	Kirjeldus	Kogus
6	Kõik	25T403	KOMPLEKT, sisselaskeklapi komplekt	1
8	Kõik	25T415	KOMPLEKT, täiteklapp	1
25	Kõik	25T418	KOMPLEKT, pumbakassett	1
28	Kõik	25T402	KOMPLEKT, juhtimine, rõhu reguleerimine	1

Elektriskeemid

100-120V

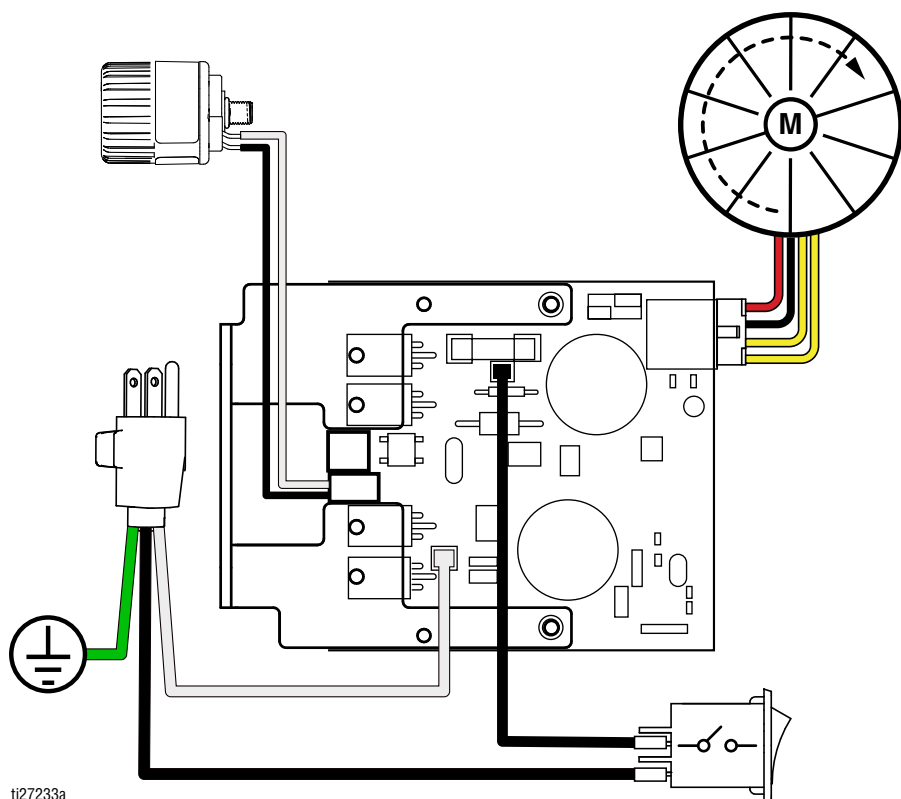

220-240V

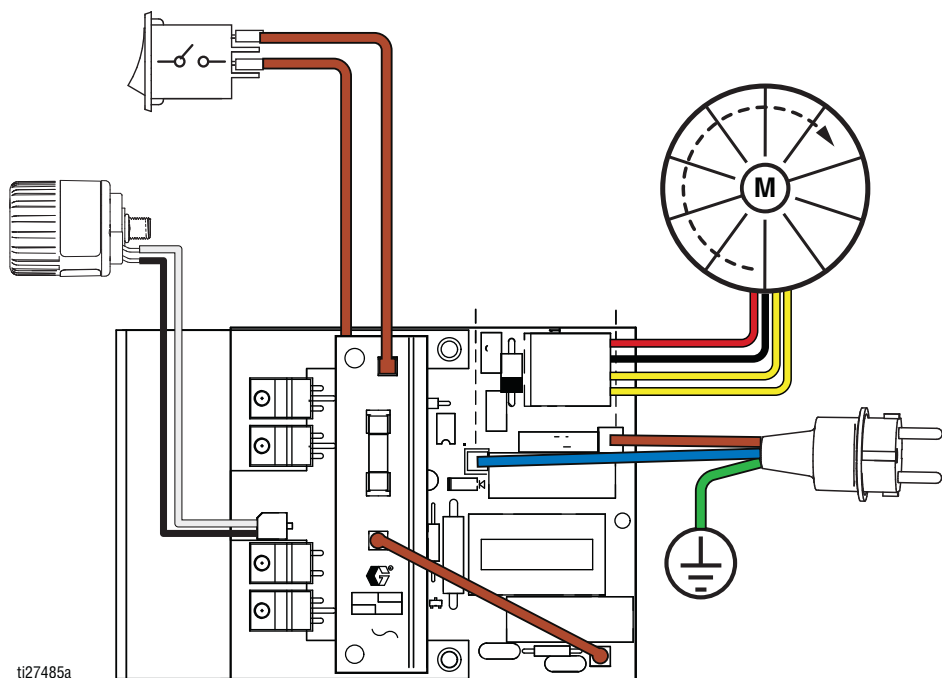

Tehnilised andmed

Kasaskantav koluga pihusti SaniSpray HP 65		
	Meetermöödustik	USA
Pihusti		
Vedeliku maksimaalne töö rõhk	69 bar, 6,9 MPa	1000 psi
Maksimaalne jõudlus	1,9 l/min	0,5 gpm
Otsaku max suurus	0,58 mm	0,023 tolli
Vedeliku väljapääsuava	1/4 tolli	
Generaatori min võimsus	3500 W	
Energiatarve	100–120V, 8A, 1Ø või 220–240 V, 5A, 1Ø	
Mõõtmed		
Kõrgus	49.8 cm	19.6 tolli
Pikkus	51.3 cm	20.2 tolli
Laius	34.3 cm	13.5 tolli
Kaal	12,1 kg	28 naela
Hoidmistemperatuur ♦❖	–35° kuni 71 °C	–30° kuni 160 °F
Töötemperatuur ✓	4° kuni 46 °C	40° kuni 115°F
Müra		
Helirõhk	83 dBa*	
Helitugevus	93 dBa*	
Ehitusmaterjalid		
Niisutatavad materjalid	roostevaba teras, PTFE, atsetaal, nahk, UHMWPE, anooditud alumiinium, volframkarbiid, polüetüleen, fluorelastomeer, uretaan, nailon PE-RT	
Märkused		
<i>* Käivitusrõhk ja töömaht võivad tsükli kaupa erineda olenevalt imemistingimustest, tühjenduspeast, õhurõhust ja vedeliku tüübist.</i>		
<i>** Helirõhk mõõdetuna 1 meetri (3 jala) kaugusel seadmetest. Helitugevust on mõõdetud ISO-9614 alusel.</i>		
♦ Ärge pange hoiule pihustit, kus on desinfektsioonivahend või vesi.		
Kõik kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.		

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65

CALIFORNIA RESIDENDID

 **HOIATUS:** Vähk ja paljunemisorganite kahjustus –
www.P65warnings.ca.gov.

Graco garantii

Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda Graco volitatud edasimüüjalt ostjale kasutamiseks müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Graco varustab üheksakümne (90) päeva jooksul alates müügikuupäevast remondiosadega, kui Graco teeb kindlaks, et seade on vigane. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on siin sätestatud. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA.

Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

GRACO EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL KAUDSE, JUHUSLIKU, SPETSIAALSE VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, MIS TULENEB GRACO SEL VIISIL TARNITUD SEADMESTIKUST VÕI SELLE JUURDE MÜÜDUD MIS TAHES TOODETE VÕI TEISTE KAUPADE VARUSTUSEST, JÕUDLUSEST VÕI KASUTUSVIISIST KAS LEPINGU RIKKUMISE, GARANTII RIKKUMISE, GRACO HOOLETUSE TÕTTU VÕI MÕNEL MUUL PÕHJUSEL.

See garantii annab teile spetsiifilised seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka muud õigused, mis on riigiti, osariigiti või maakonniti erinevad. See garantii ja piiratud vastus ei välista ega piira neid õigusi (kui on olemas) Graco suhtes, mida ei saa välistada ega piirata teie riigi, osariigi või maakonna kohaldatava seaduse alusel.

GRACO KLIENTIDELE PÕHJA-AMEERIKAS

Helistage telefoninumbri 1-184 4241 9499 või kasutage veebisaiti www.graco.com/techsupport seoses võimalike garantiivigadega seadmetes. Väidetava vea kinnitamisel saadab Graco omal äranägemisel omanikule paigaldamiseks tasuta kas uued remondiosad või vahetab toote välja. Selle tootega seotud garantiinõudeid ja/või hooldust ei halda Graco turustajad või Graco värviseadmete teeninduskeskused.

GRACO KLIENDIDELE EUROOPAS, LÄHIS-IDAS, AAFRIKAS JA AASIA VAIKSE Ookeani OSAS

Võtke ühendust oma regiooni hoolduskeskusega või volitatud edasimüüjaga garantiinõude haldamiseks.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage lähima edasimüüja leidmiseks numbril 1 800 690 2894.

*Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on õigus seda igal ajal etteteatamiseta muuta.*

See on algupärane kasutusjuhend. This manual contains Estonian. MM 3A7653

Graco peakorter: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriõigus 2020, Graco Inc. Kõik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.

www.graco.com

Version E, Juuli 2021