

Silver Plus, Silver Plus HP og Flex PlusTM høytrykks (uten luft) sprøytepistol

3A9212P

NO

For påføring av maling og belegg på bygninger. Kun til profesjonell bruk.

Se side 3 for modellinformasjon, inkludert maksimum arbeidstrykk.




Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken og sprøytehåndboken før du bruker utstyret. Se sprøytens brukerhåndbok for trykkavlastning, oppfylling og sprøyteinstruksjoner. Ta vare på alle instruksjonene.




Viktig medisinsk informasjon

Les kortet med medisinsk informasjon som følger med pistolen. Det inneholder informasjon for en lege angående behandling av injeksjonsskader. Ha med deg kortet mens du arbeider med utstyret.

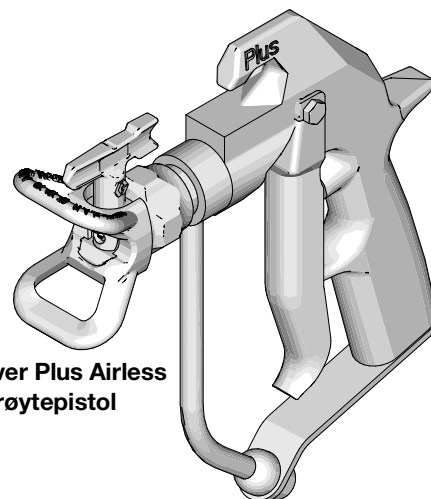

Silver Plus Airless
Sprøyt pistol

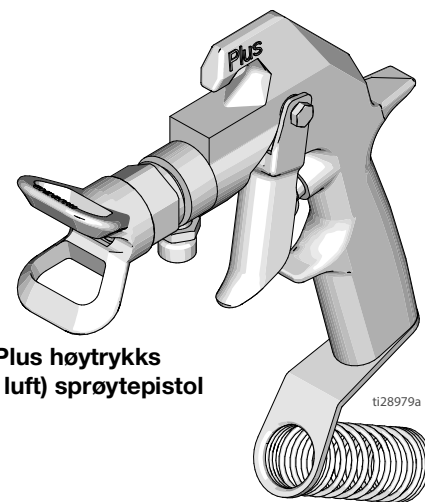

Flex Plus høytrykks
(uten luft) sprøyt pistol

ti28979a



UK
CA

CE

Ex

II 2 G Ex h IIA T6 Gb

Innhold

Modeller	3	Deler	15
Advarsler	4	Flex Plus sprøytepistoler -	
Identifikasjon av komponenter	6	5000 psi (345 bar, 35 MPa)	15
Jording	7	Silver Plus Airless sprøytepistoler -	
Trykkavlastningsprosedyren	8	5000 psi (345 bar, 35 MPa)	15
Oppsett	9	Deleliste	16
Monter dysen og holderen.	9	Silver Plus HP Airless sprøytepistoler -	
Kobling av pistol på sprøyten	9	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	17
Sprøyteinstruksjoner	10	Deleliste	17
Stille inn spray	10	Tekniske spesifikasjoner	18
Justering av spray	10	California lovforslag 65	18
Rensing av blokkering	11	Merknader	19
Reparasjon	12	Graco standardgaranti	20
Skifte av nål	12		
Skifte dyse og holder	14		

Modeller

Type, modellnummer, serie	Maksimum arbeidstrykk	Avtrekker	Dyseholder	Dyse
Silver Plus 234237, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	4-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC V SwitchTip™
Silver Plus, 235460, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Standard (ikke-reverserende) dryppfri dyseholder	Ingen dyse. Bestill separat.
Silver Plus, 235461, B	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	4-fingers avtrekker	Standard (ikke-reverserende) dryppfri dyseholder	Ingen dyse. Bestill separat. Godtar bare Fine Finish-dyser
Silver Plus, 235462, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Standard (ikke-reverserende) dryppfri dyseholder	Ingen dyse. Bestill separat for Fine Finish
Silver Plus, 235464, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD617 SwitchTip
Silver Plus, 238591, A	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	4-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD619 SwitchTip
Silver Plus, 243283, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC V SwitchTip
Silver Plus, 246240, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC X SwitchTip
Flex Basic, 235457, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Ingen dyseholder. Bestill separat.	Ingen dyse. Bestill separat
Flex Plus, 235458, C	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Standard (ikke-reverserende) dryppfri dyseholder	Ingen dyse. Bestill separat
Flex Plus, 246468, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 257093, A	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD665 SwitchTip
Silver Plus, 273329, A	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD519 SwitchTip
Silver Plus, 273346, A	5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)	4-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD519 SwitchTip
Silver Plus HP, 273334, A	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	2-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD519 SwitchTip
Silver Plus HP, 273335, A	7250 psi (500 bar, 50 MPa)	4-fingers avtrekker	Kraftig RAC dyse	XHD519 SwitchTip
Silver Plus, 21A014, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	LP517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 24A139, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC X SwitchTip
Silver Plus, 24A140, A	5000 psi * (345 bar, 34,5 MPa)	2-fingers avtrekker	HandTite-dyseholder	517 RAC X SwitchTip

*Maks arbeidstrykk til inkluderte dyse og dyseholder i RAC-serien: 4050 psi (280 bar, 28,0 MPa)

Advarsler

Følgende advarsler gjelder for oppsett, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til spesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i denne håndboken eller på advarselsmerkene, kan du henvise til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i denne håndboken der det er aktuelt.

ADVARSEL



HUDINJEKSJONSFARE

Væsker under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. **Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig.**



- Ikke sprøyt uten at dyseholderen og avtrekkersikringen er montert.
- Sett alltid på avtrekkerlåsen når du ikke sprøyter.
- La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen.
- Legg aldri hånden over sprøytedysen.
- Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler.
- Følg **Trykkavlastningsprosedyre** når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret.
- Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret.
- Sjekk slanger og koblinger hver dag. Skift ut slitte eller skadde deler umiddelbart.



BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE







Brannfarlige gasser, slik som gasser fra løsemidler og maling i **arbeidsområdet** kan antennes eller eksplodere. Maling eller løsemidler som renner gjennom utstyret kan forårsake elektrostatisk utladning. For å unngå brann og eksplosjon:




- Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.
- Alt som kan antenne må fjernes, slik som sparebluss, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (potensiell elektrostatisk utladning).
- Alt utstyr i arbeidsområdet må jordes. Se **Instruksjoner** for jording.
- Løsemidler må aldri sprøytes eller skylles under høyt trykk.
- Arbeidsområdet må holdes fritt for søppel, inkludert løsemidler, filler og bensin.
- Strømledninger må ikke settes i/tas ut av strømuttaket, og strøm- eller lysbrytere må ikke slås av eller på når det er brannfarlig damp tilstede.
- Bruk kun slanger med jording.
- Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Ikke bruk poser i spannet med mindre de er antistatiske eller ledende.
- **Stans driften øyeblikkelig** hvis det dannes elektrostatiske gnister eller du får et støt. Utstyret må ikke brukes igjen før feilen er blitt funnet og reparert.
- Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet.



! ADVARSEL


 	<p>FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET</p> <p>Feil bruk av utstyret kan føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikke bruk utstyret hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Overskrid ikke maksimalt arbeidstrykk eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske spesifikasjoner i alle håndbøker som tilhører utstyret. Bruk væsker og løsemidler som er forenlig med de våte delene i systemet. Se Tekniske spesifikasjoner i alle håndbøker som tilhører utstyret. Les advarslene fra væske- og løsemiddelprodusenten. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om å få sikkerhetsdatablader (SDB) hos leverandør eller forhandler. Slå av alt utstyr og følg Trykkavlastningsprosedyren når utstyret ikke er i bruk. Sjekk utstyret daglig. Reparer eller skift ut slitte eller ødelagte deler øyeblikkelig, og bruk bare originale reservedeler fra produsenten. Utstyret skal ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjøre godkjenninger og skape sikkerhetsrisikoer. Sjekk at alt utstyr er klassifisert og godkjent for miljøet du bruker det i. Bruk utstyret kun til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med distributøren for å få informasjon. Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna skarpe kanter, bevegelige deler og varme overflater. Slangene må ikke knekkes eller bøyes for mye, og de må ikke brukes til å dra utstyret med. Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet. Følg alle gjeldende sikkerhetsforskrifter.
	<p>REKYLFARE</p> <p>Pistolen kan gi rekyl når avtrekkeren trykkes inn. Hvis du ikke står støtt, kan du falle og bli alvorlig skadet.</p>
	<p>FARE FORÅRSAKET AV ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK</p> <p>Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret sprenses. Unnlattelse av å følge denne advarselen kan føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, eller skade på eiendom.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikke bruk 1,1,1-trikloreten, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. Ikke bruk klorin. Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet.
	<p>FARE I FORBINDELSE MED GIFTIG VÆSKE ELLER DAMP</p> <p>Giftig væske eller damp kan forårsake alvorlige eller livstruende skader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les sikkerhetsdatabladene (SDS) for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene til væskene som benyttes. Farlige væsker skal oppbevares i godkjente beholdere, og må avhendes i henhold til gjeldende forskrifter.
	<p>PERSONLIG VERNEUTSTYR</p> <p>Du må bruke egnet verneutstyr når du oppholder deg i arbeidsområdet for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftige gasser og brannskader. Verneutstyr inkluderer, men er ikke begrenset til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vernebriller og hørselvern. Pustemasker, verneklær og hansker slik som anbefalt av væske- og løsemiddelprodusenten.

Identifikasjon av komponenter

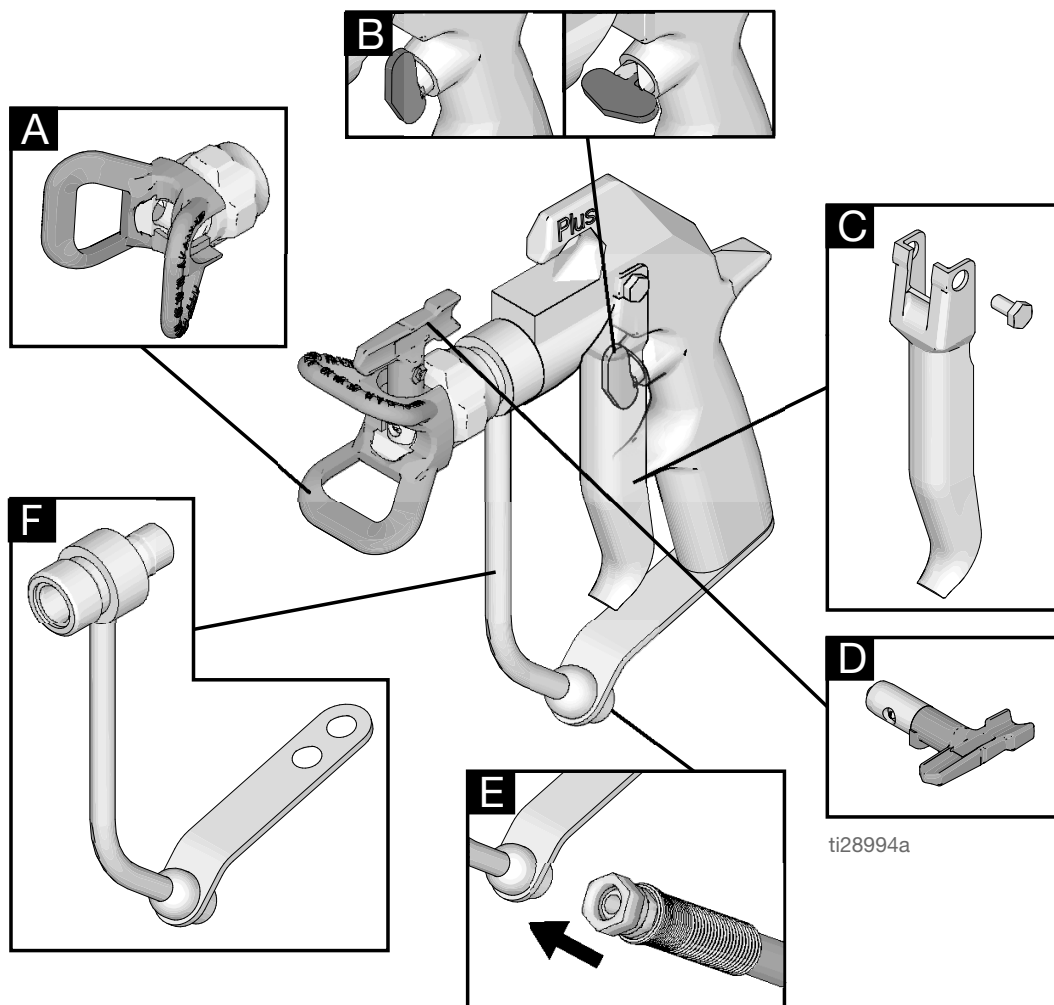

Ref.	Beskrivelse
A	Dyseholder
B	Avtrekkerlås
C	Avtrekker
D	Dyse
E	Væskeinntak
F	Avtrekkersikring/væskerør


Jording

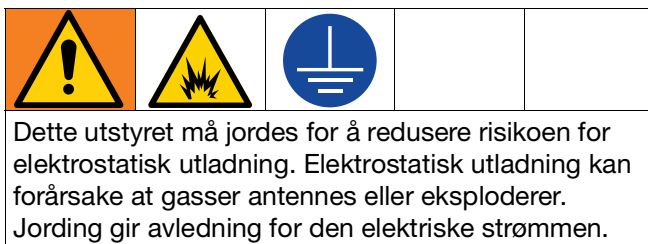

Sprøytepistol: Jordes ved tilkobling til en forskriftsmessig jordet væskeslange og pumpe.


Væskebeholder: Følg lokale forskrifter.

Løsemiddelspann som brukes ved skylling: Følg lokale forskrifter. Bruk kun elektrisk ledende metallspann, plassert på en jordet overflate. Spannet må ikke settes på ikke-ledende materialer, slik som papir eller papp, da dette bryter kontinuiteten i jordingen.

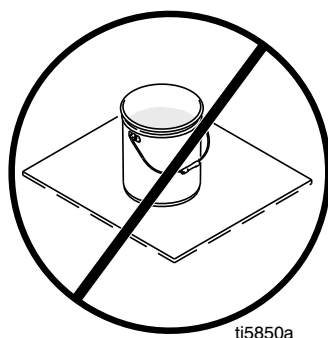


Væskeslange: Bruk kun elektrisk ledende slanger med en kombinert slangelengde på maksimum 150 m (500 ft.) for å sikre jordingskontinuitet. Sjekk elektrisk resistans i slangene. Dersom samlet resistans til jording overskrider 29 mega ohm, må slangen øyeblikkelig skiftes ut.

Jordede metallspann: Koble jordingsledningen til spannet ved å feste en ende til spannet og den andre enden til jord, for eksempel et vannrør.

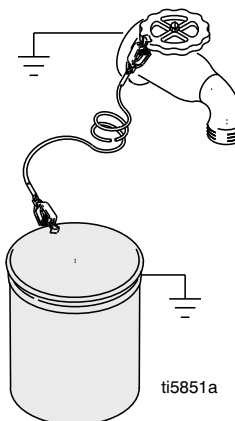


Vedlikeholde kontinuiteten i jordingen: Under skylling og avlastning av trykket, må du alltid holde en av pistolens metaldeler godt mot siden av et jordet metallspann før du trekker inn avtrekkeren.

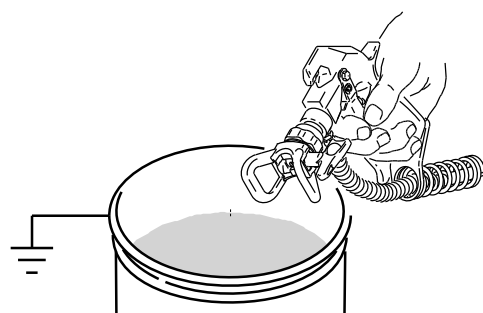

Trykkavlastningsprosedyren



Følg Trykkavlastningsprosedyren hver gang du ser dette symbolet.

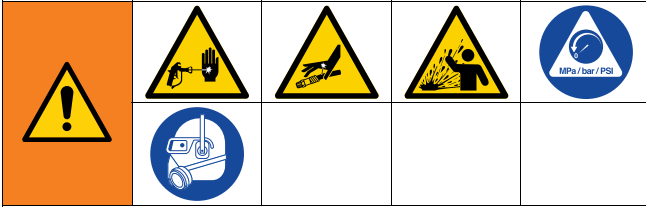


Dette utstyret forblir under trykk helt til trykket avlastes manuelt. Trykkavlastningsprosedyren skal utføres når du slutter å sprøyte og før det utføres rengjøring, kontroll eller service av utstyret for å forhindre alvorlige fysiske skader forårsaket av væske under trykk, som hudinjeksjon eller sprutende væske.

1. Sett på avtrekkerlåsen. Sett alltid på avtrekkerlåsen når du slutter å sprøyte for å forhindre at pistolen tilfeldigvis trekkes av.



ti6932a

2. Sett trykket på laveste innstilling. Slå sprøyen AV og koble fra strømuttaket, eller koble luftkilden fra enheten.

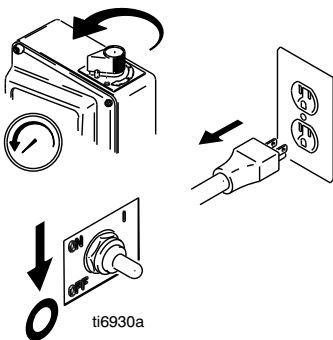


ti6930a

3. Åpne avtrekkerlåsen.



ti6933a

4. Hold en metalldel på pistolen med god kontakt mot et jordet metallspann. Trekk inn pistolavtrekkeren for å avlaste trykket.

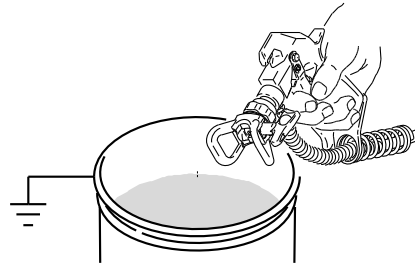

5. Sett på avtrekkerlåsen.



ti6932a

6. Hvis du har mistanke om at dysen eller pistolen er tett eller at trykket ikke er helt avlastet:
 - a. Løsne dyseholderens kontramutter eller slangens endekobling SVÆRT SAKTE for å avlaste trykket gradvis.
 - b. Løsne mutteren eller kuplingen fullstendig.
 - c. Fjern hindringer fra pistolen eller dysen. Se **Rensing av blokkering** på side 11.

Oppsett




For å unngå alvorlig personskade på grunn av hudinjeksjon må du unngå å holde hånden foran dysen når du installerer eller fjerner dysen og dyseholderen.

NEI



JA

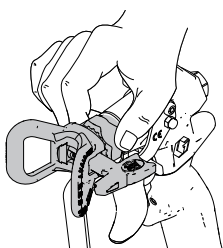


Monter dysen og holderen


1. Sett på avtrekkerlåsen.




2. Følg **Trykkavlastningsprosedyren** på side 8.
3. Skift alltid ut OneSeal™ (SL) når du skifter ut en slitt SwitchTip.

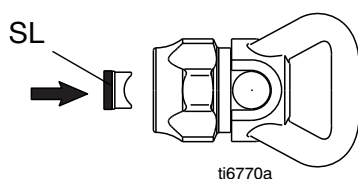

4. Bruk enden på SwitchTip-dysen (D) til å presse OneSeal (SL) tetningen inn i dyseholderen (A) slik at kurven matcher dysehullet (DH).

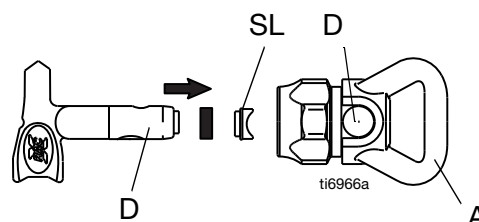

5. Sett SwitchTip (D) inn i dysehullet. Skru enheten fast på pistolen, og trekk til med hånden.

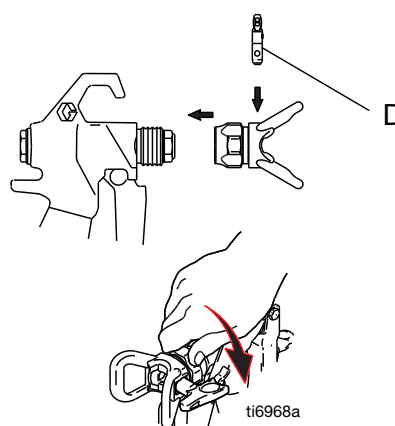

Kobling av pistol på sprøyten

Kontroller at sprøyten er slått av og koblet fra strømkilden, eller koble luftkilden fra enheten. Følg instruksjonene i sprøytens håndbok for fylling og sprøyting.

1. Koble forsyningsslangen på sprøytens væskeutløp.
2. Se instruksjoner angående oppfylling i sprøytens instruksjonshåndbok.

Sprøyteinstruksjoner




For å unngå alvorlige fysiske skader på grunn av hudinjeksjon må du aldri holde hånden foran dysen.


Stille inn spray

1. Følg **Trykkavlastningsprosedyren** på side 8.


MERK: Drei dyseholderen horisontalt for å sprøyte et horisontalt mønster.

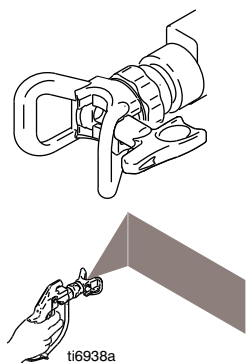

Drei dyseholderen vertikalt for å sprøyte et vertikalt mønster.

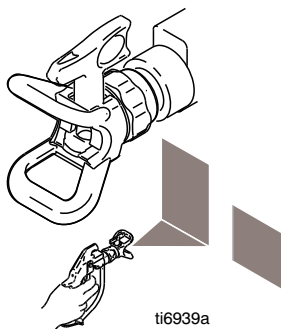


2. Kontroller at dysholderen er strammet før du sprøyter. Stram om nødvendig.

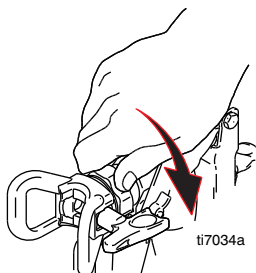


Justering av spray

1. Sett på avtrekkerlåsen.

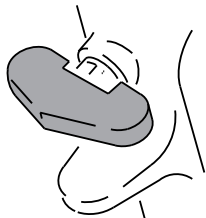

ti6932a

2. Installer dyse og holder hvis ikke installert. Se **Oppsett** på side 9.

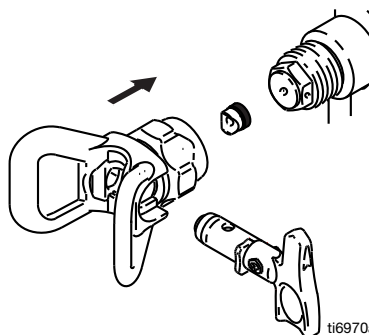


ti6970a

3. Åpne avtrekkerlåsen.




ti6933a

4. Hold avtrekkeren inne.

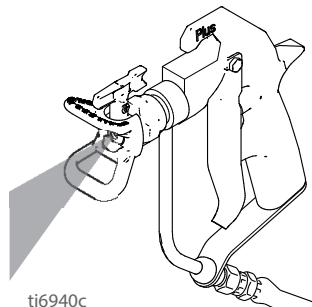


ti6940c

5. Hold pistolen vertikalt og omtrent 30 cm (12 tommer) fra overflaten. Beveg pistolen først, trykk deretter inn avtrekkeren for å sprøyte.

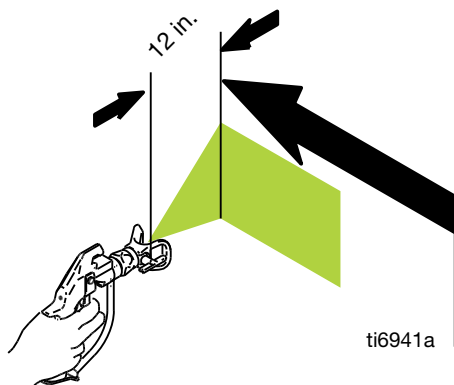

6. Øk pumpetrykket sakte til dekingen er jevn og enhetlig.

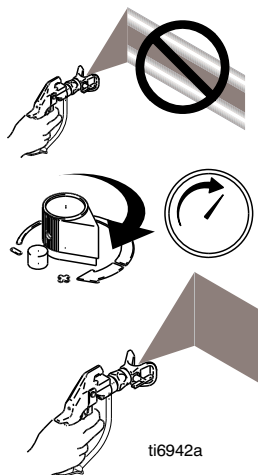


Rensing av blokkering

1. Sett på avtrekkerlåsen.




2. Drei dysen 180 grader.

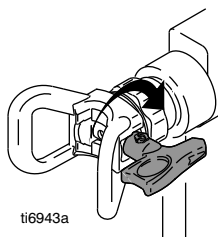

3. Åpne avtrekkerlåsen.




4. Trekk av pistolen i en bøtte for å rense den ut.

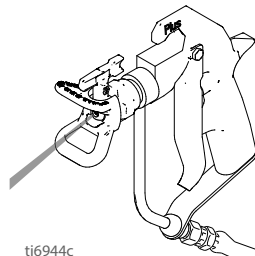


5. Sett på avtrekkerlåsen.



6. Drei dysen 180 grader.

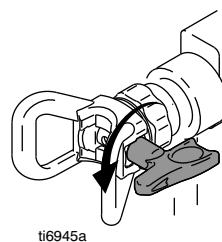

7. Åpne avtrekkerlåsen. Trekk av pistolen i en bøtte for å forsikre deg om at den er rensset.

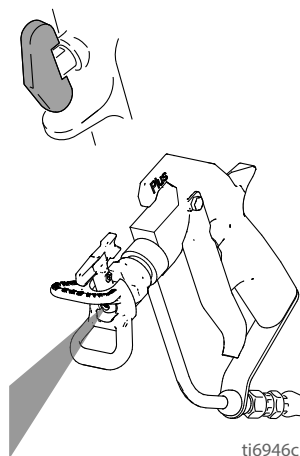

Reparasjon


				
Følg trykkavlastningsprosedyren før rengjøring, sjekking eller service.				

Skifte av nål


1. Følg Trykkavlastningsprosedyren på side 8.
2. Sett på avtrekkerlåsen.




3. Fjern dysen og holderen, og koble pistolen fra væskeslangen.

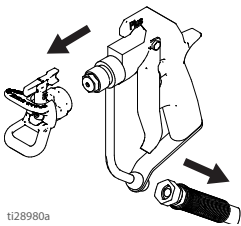


4. Skyll pistolen med rengjøringsvæske. Se skylleprosedyren i sprøyteinstruksjonene.
5. Skru ut og ta av sprederen/setet.

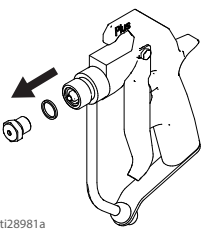


6. Skru lagerakselen av skruen, og fjern avtrekkeren.

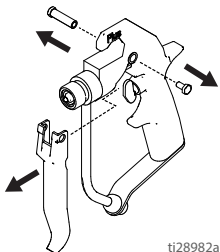

7. Før en dor inn på baksiden av pistolen for å banke ut nålen.

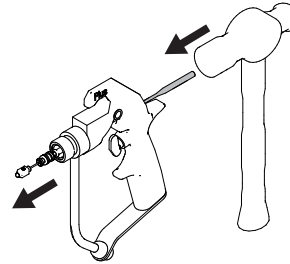


8. Rengjør hulrommene i pistolen.

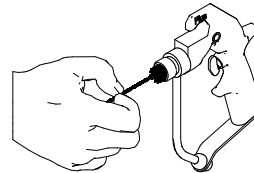


9. Smør o-ringene til den nye nålen med et silikonfritt smøremiddel.




10. Før den nye nålen inn i pistolen.

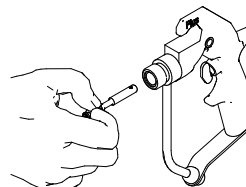


MERK: Ett innføringsverktøy er inkludert i nålsettet. Dette verktøyet bidrar til å forhindre skade på nålen.

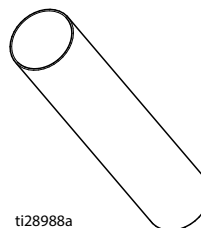


11. Plasser innføringsverktøyet fra settet over den ene enden på nålen. Bank på enden av verktøyet med en gnistfri hammer til nålen sitter godt på plass.

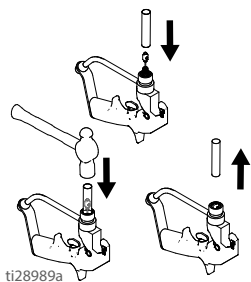


12. Smør dysen til den nye nålen med fett.

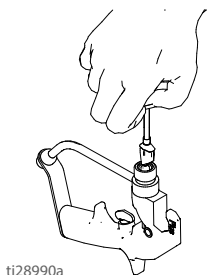


13. Smør gjengene på sprederen/setet med fett. Plasser en pakning på setet/sprederen.

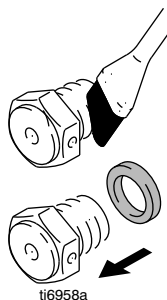


14. Skru sprederen/setet på pistoldysen. Trekk til med et moment på 20-25 ft-lb (27-34 N•m). Modeller med et arbeidstrykk som er klassifisert for 7250 psi (500 bar, 50 MPa), skal trekkes til med et moment på 41-48 N•m (30-35 ft-lb).

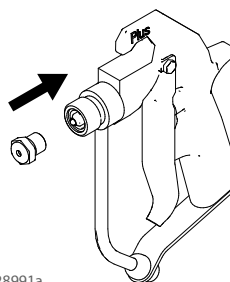

15. Skyv avtrekkeren på plass, og fest med lagerakselen og skruen.

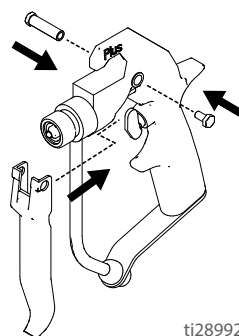


16. Fest dysen og holderen, og fest pistolen til væskeslangen.

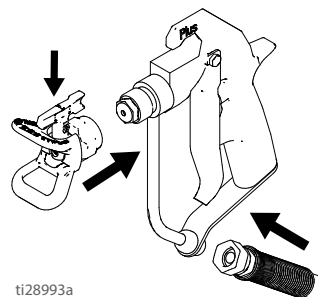


Skifte dyse og holder

Demontering

1. Følg **Trykkavlastningsprosedyren** på side 8.
2. Skru av dyseholderen (A).

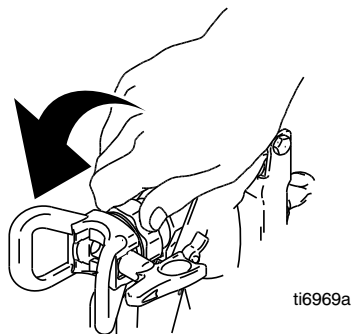


3. Bruk SwitchTip (D) til å fjerne OneSeal (SL) fra dyseholderen (A).

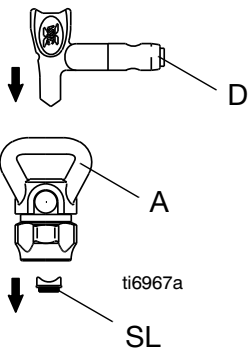


Enhet

Monter dysen og holderen. Se **Oppsett** på side 9.

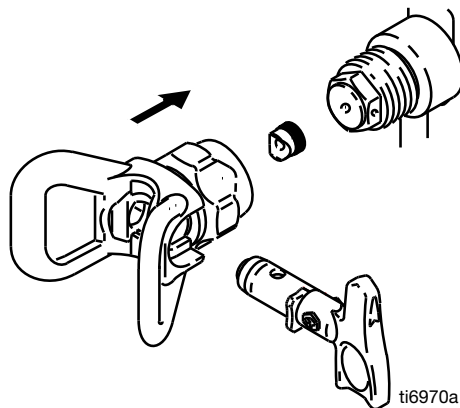


Deler

Flex Plus sprøytepistoler - 5000 psi (345 bar, 35 MPa)

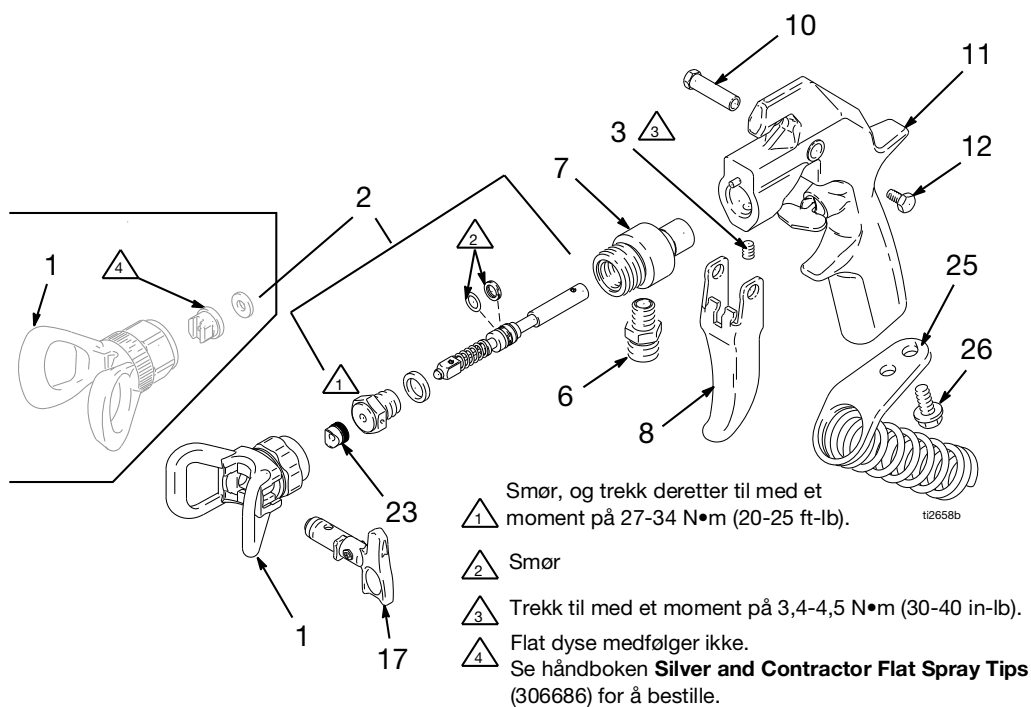

Silver Plus Airless sprøytepistoler - 5000 psi (345 bar, 35 MPa)

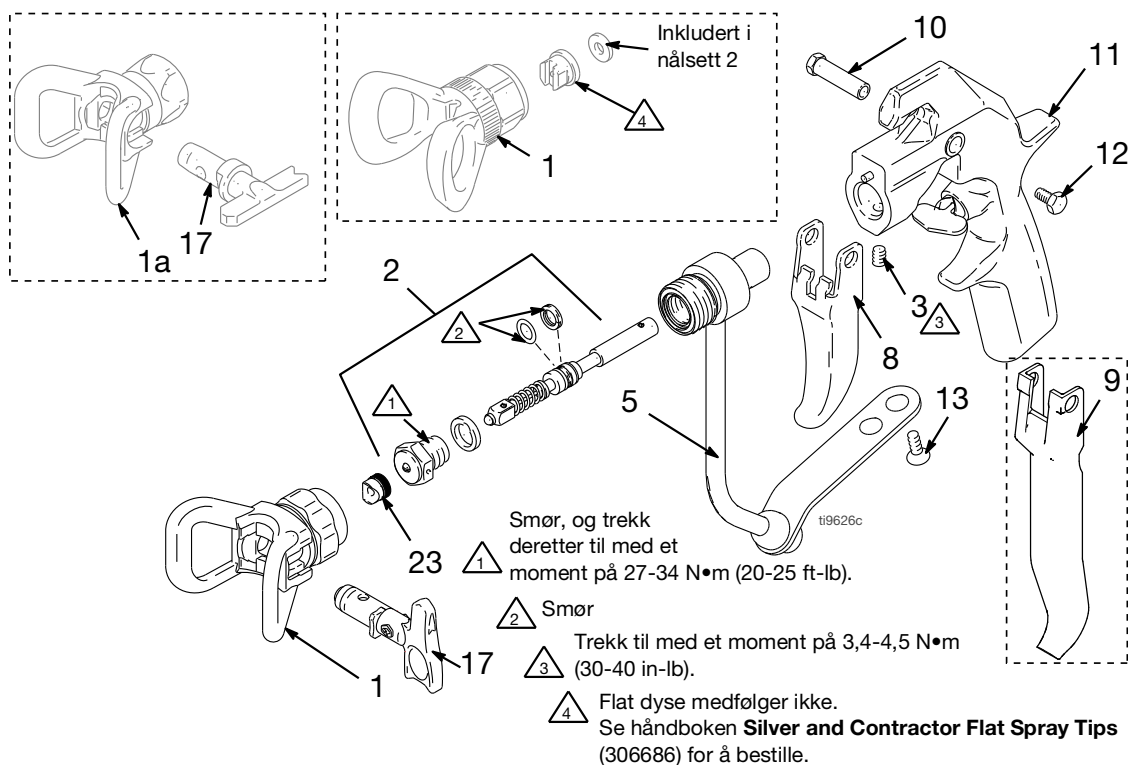


Deleliste

Ref.	Del	Beskrivelse	Ant.	Ref.	Del	Beskrivelse	Ant.
1	220247	DYSEHOLDER, Fine Finish, <i>kun modell 235462</i>	1	17	LTX517	RAC X SwitchTip, størrelse 517, <i>modell 246240 og 246468</i>	1
	220251	DYSEHOLDER, standard, <i>modell 235458, 235460 og 235461</i>	1		XHD519	HEAVY DUTY SwitchTip, størrelse 519, <i>modell 273329 og 273346</i>	
	246215	HANDTITE DYSEHOLDER, RAC X <i>modell 246240 og 246468</i>	1		XHD617	HEAVY DUTY SwitchTip, størrelse 617, <i>kun modell 235464</i>	1
	243161	HANDTITE DYSEHOLDER, RAC V <i>modell 243283 og 234237</i>			XHD619	HEAVY DUTY SwitchTip, størrelse 619, <i>kun modell 238591</i>	1
1a	XHD001	KRAFTIG RAC dyseenhet, <i>modell 235464, 238591 og 257093, 273329, 273346</i>	1		XHD665	KRAFTIG SWITCH TIP, størrelse 665, <i>kun modell 257093</i>	1
2	235474	NÅLSETT, <i>alle modeller unntatt 235462</i>	1		286517	RAC V Switch Tip, størrelse 517, <i>modell 243283 og 234237</i>	1
	235475	NÅLSETT, <i>kun modell 235462</i>	1		FFT210	RAC X Fine Finish dyse, <i>kun modell 249941</i>	1
3	102207	BOLT; 1/4-20	1		LP517	RAC X SwitchTip, størrelse 517, <i>modell 21A014</i>	1
5	235483	VÆSKEHUS	1				
6	191872	ADAPTER, <i>kun modell 235458 og 246468</i>	1	23	246453	OneSeal, RAC X, (5 stk.), <i>modell 246240 og 246468</i>	1
7	187972	VÆSKEHUS, <i>kun modell 235458 og 246467</i>	1		243281	OneSeal, RAC X, (5 stk.), <i>modell 243283 og 234237</i>	1
8*	187985	AVTREKKER, to fingre	1				
9*	188127	AVTREKKER, fire fingre	1	25	218139	SLANGEHOLDER, <i>kun modell 235458 og 246468</i>	1
10	187965	LAGERAKSEL	1				
11	235471	PISTOLHÅNDTAK	1	26	107257	SKRUE, 1/4-20 x 1/2, <i>kun modell 235458 og 246468</i>	1
12	203953	SKRUE, sekskantskivehd, 10-24	1				
13	107091	SKRUE; 1/4-20	2				
15	222385	ADVARSELSKORT, <i>ikke vist</i>	1				

*Se modeller på side 3.

Silver Plus HP Airless sprøytepistoler - 7250 psi (500 bar, 50 MPa)

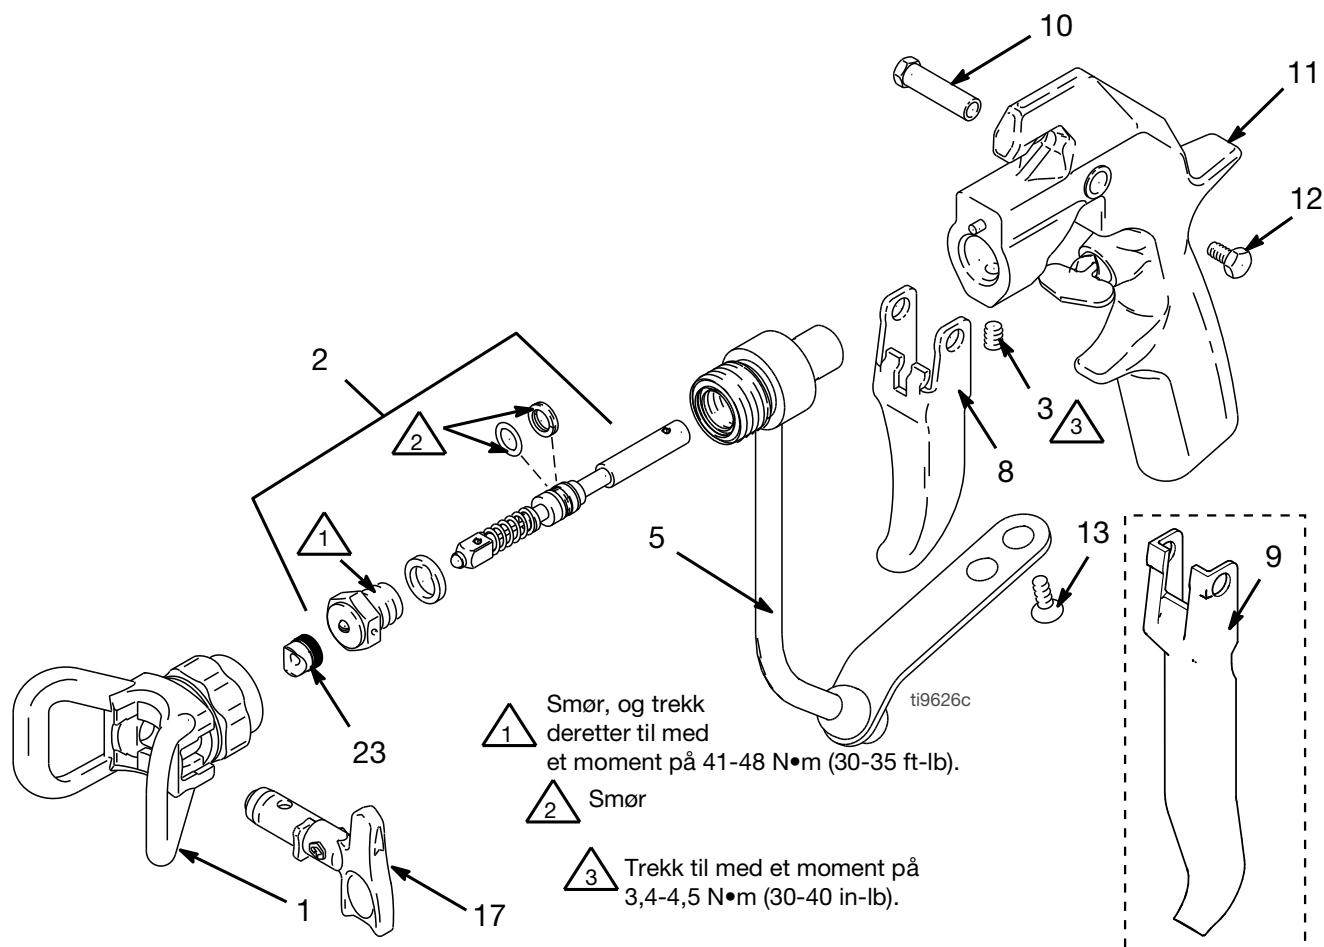

Deleliste

Ref.	Del	Beskrivelse	Ant.	Ref.	Del	Beskrivelse	Ant.
1	XHD001	KRAFTIG RAC dyseenhet	1	12	203953	SKRUE, sekskantskivehd, 10-24	1
2	20B225	NÅLSETT	1	13	107257	SKRUE; 1/4-20	2
3	102207	BOLT; 1/4-20	1	15	222385	ADVARSELKORT, <i>ikke vist</i>	1
5	20B227	VÆSKEHUS	1	17	XHD519	RAC X SwitchTip, størrelse 519	1
8*	19D983	AVTREKKER, to fingre	1	23	XHD010	OneSeal, RAC XHD (5 stk.)	1
9*	19D985	AVTREKKER, fire fingre	1				
10	187965	LAGERAKSEL	1				
11	20B226	PISTOLHÅNDTAK	1				

*Se modeller på side 3.

Tekniske spesifikasjoner

Silver Plus, Silver Plus HP og Flex Plus høytrykks (airless) sprøytepistol		
	USA	Metrisk
Maksimalt arbeidstrykk	<i>Se modeller på side 3.</i>	
Våte deler	Rustfritt stål, polyetylen, polyuretan, nylon, PTFE	
Vekt	18 oz	510 gram
Inntak	1/4 npsm(m)	
Maksimum materialtemperatur	120 °F	50 °C
Støy (dBa)		
*Lydeffekt	87 dB(A)	
*Lydtrykk	78 dB(A)	
<i>*Målt under sprøyting av vannbasert maling, spesifikk vekt 1,36, med en 517-dyse ved 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) i henhold til ISO-3744</i>		
Merknader		
Alle varemerker eller registrerte varemerker er eiendommen til deres respektive eiere.		

California lovforslag 65

PERSONER BOSATT I CALIFORNIA

 **ADVARSEL:** Kreft og skade på forplantningsorganer – www.P65warnings.ca.gov.

Graco standardgaranti

Graco garanterer at alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet, som er produsert av Graco og bærer dets navn, er fritt for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen som den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av alle spesielle, forlengede eller begrensede garantier utgitt av Graco, vil Graco i en periode på tolv måneder fra kjøpsdato, reparere eller erstatte deler av utstyret forutsatt av at Graco har påvist at det foreligger en feil. Garantien er kun gyldig dersom utstyret installeres, brukes og vedlikeholdes i henhold til Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, abrasjon, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller bruk av komponenter som ikke er produsert av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av at Graco-utstyr ikke er forenlig med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feil utforming, produksjon, installasjon, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er gyldig under forutsetning av at utstyret som hevdes å være defekt sendes til en autorisert Graco-forhandler med forhåndsbetalt returfrakt for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis defekten som hevdes er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til den opprinnelige kjøperen når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avdekker noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres til en rimelig kostnad. Disse kostnadene kan omfatte kostnader av deler, arbeid og transport.

DENNE GARANTIE ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI AV SALGBARHET ELLER GARANTI FOR AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøperens eneste rettighet ved brudd på garantien er som beskrevet ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GARANTERER IKKE, OG AVVISER ALLE INDIREKTE GARANTIER AV SALGBARHET ELLER AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET SPESIELT FORMÅL, MED HENSYN TIL TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOM BLIR SOLGT MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO. Disse artiklene som selges av, men som ikke er produsert av Graco (slik som elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt eventuelle garantier fra deres respektive produsenter. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å fremsette krav ved brudd på disse garantiene.

Graco har under ingen omstendigheter noen erstatningsplikt for indirekte skader eller andre tilfeldige skader som er resultatet av at Graco har levert dette utstyret. Dette gjelder også leveranse, ytelse eller bruk av andre produkter eller andre varer som er solgt i denne forbindelse, enten det er forårsaket av kontraktbrudd, brudd på garantien, uaktsomhet fra Gracos side, eller av andre årsaker.

Graco Informasjon

Få den siste informasjonen om Gracos produkter ved å gå inn på www.graco.com.

For patentinformasjon, se www.graco.com/patents.

FOR Å BESTILLE, ta kontakt med din Graco-forhandler eller ring oss på 1-800-690-2894 for å finne en forhandler i nærheten av deg.

*Alle data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert.
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst, uten forvarsel.*

Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 311254

Gracos Hovedkontor: Minneapolis

Internasjonale kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. OG DATTERSELSKAPER, • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Opphavsrett 2005, Graco Inc. Alle Gracos produksjonsavdelinger er ISO 9001-godkjente.

www.graco.com
Revisjon P, mars 2024