

Bezračni strojevi za iscrtavanje linija

LineLazer™ V 3900, 5900

iz standardne serije i visokoproduktivne (HP) automatske serije

3A4658H
HR

Za nanošenje materijala prikladnih za cestovne oznake.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Samo za vanjsku upotrebu.

Nije prikladno za uporabu u eksplozivnom okruženju ili opasnim lokacijama.


Maksimalni radni tlak: 3300 psi (22,8 MPa, 228 bara)



Važne sigurnosne upute

Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku te povezanim priručnicima. Upoznajte se s regulatorima uređaja i naučite pravilno upotrebljavati opremu. Spremite ove upute.

Povezani priručnici:	
3A3389	Dijelovi
311254	Pištalj
309277	Pumpa
3A3428	Metode i primjene za automatsko iscrtavanje

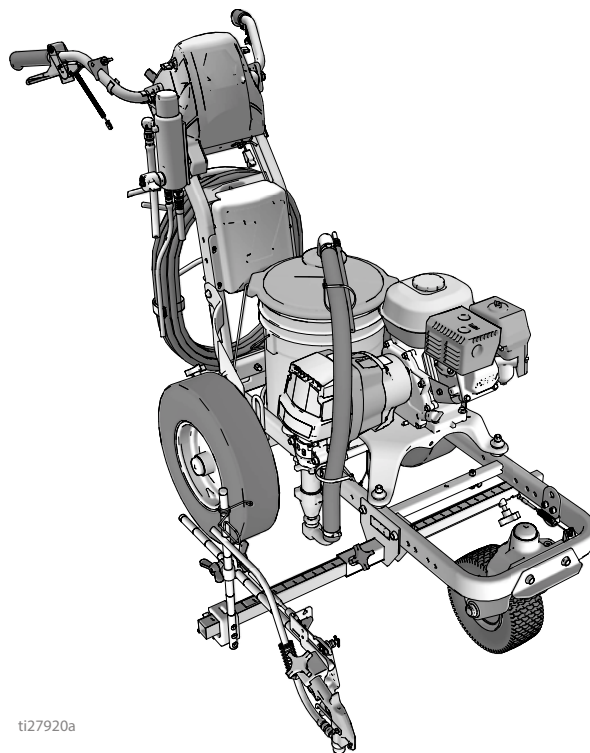

ti27920a

Koristite se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke Graco.

Upotrebom zamjenskih dijelova koje ne proizvodi Graco mogli biste ostati bez jamstva.

Sadržaj

Modeli	3	LineLazer V LiveLook zaslon	34
Upozorenja	5	HP automatska serija	34
Važne informacije o laseru za uređaje s laserskom opcijom	8	Početno podešavanje (HP automatska serija)	35
Izbor mlaznice	9	Način rada za iscrtavanje linija (HP automatska serija)	37
Identifikacijska oznaka komponente (LLV 3900/5900)	10	Način rada za mjerenje (HP automatska serija)	38
Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive tekućine za ispiranje)	11	Način rada za iscrtavanje	39
Postupak otpuštanja tlaka	11	Kalkulator parkirnog mjesta	40
Priprema/pokretanje	12	Kalkulator kuta	41
Sastavljanje sklopa mlaznice s osiguračem SwitchTip i štitnika	14	Priprema/informacije	43
Položaj pištolja	15	Postavke	44
Ugradnja pištolja	15	Informacije	45
Namjestite pištolj	15	Prikupljanje podataka	47
Odaberite pištolje (standardna serija)	15	Održavanje	48
Odabir automatskih pištolja (HP automatska serija)	16	LineLazer V 3900, 5900	48
Tablica položaja pištolja	17	Recikliranje i zbrinjavanje	49
Nosачi krakova pištolja	18	Zbrinjavanje akumulatorske baterije	49
Promjena položaja pištolja (Sprijeda i straga)	18	Kraj radnog vijeka proizvoda	49
Promjena položaja pištolja (Lijevo i desno)	18	Rješavanje problema	50
Ugradnja	19	Crpka za tekućinu radi konstantno	55
Podešavanje senzora otponca	19	Sklop pogonskog zupčanika/Armatura kvačila/Obujmica	56
Prilagodba užeta pištolja	20	Skidanje sklopa pogonskog zupčanika/Armature kvačila	56
Prilagodba ravne crte	21	Ugradnja	57
Prilagodba upravljačke ručice	21	Uklanjanje obujmice	57
Točkasti laser (ako se koristi)	22	Ugradnja obujmice	57
Čišćenje	23	Shema ožičenja (standardna serija - samo za Kinu)	58
Standardna serija	24	Shema ožičenja (HP automatska serija - samo za Kinu)	59
LineLazer V LiveLook zaslon	25	Shema ožičenja (standardna serija)	60
Standardna serija	25	Shema ožičenja (HP automatska serija)	61
Početno podešavanje (serija standard)	26	Opisi simbola	62
Način rada za iscrtavanje linija (standardna serija)	28	Tehnički podaci	63
Način rada za mjerenje (serija standard)	29	Kalifornijski propis 65	68
Priprema/informacije	30	Standardno jamstvo za proizvode marke Graco	69
Postavke	31		
Informacije	32		
HP automatska serija	33		

Modeli

LineLazer V 3900						
Model:	Serija	Standard 1 ručni pištolj	Standard 2 ručna pištolja	HP automatski 1 automatski pištolj	HP automatski 1 automatski pištolj 1 ručni pištolj	HP automatski 2 automatska pištolja
17H449	B	✓ CE				
25P330	A	✓ CE				
17H450	B		✓ CE			
17K577	B			✓ CE		
25P332	A			✓ CE		
17H451	B			✓ s laserom		
17K638	B				✓ CE	
17H452	B				✓ s laserom	
17K579	B					✓ CE
25P333	A					✓ CE
17H453	B					✓ s laserom

* Svi automatski pištolji mogu se pokrenuti ručno.

LineLazer V 5900						
Model:	Serija:	Standard 1 ručni pištolj	Standard 2 ručna pištolja	HP automatski 1 automatski pištolj	HP automatski 1 automatski pištolj 1 ručni pištolj	HP automatski 2 automatska pištolja
17H454	B	✓ CE				
17H455	B		✓ CE			
17K580	B			✓ CE		
17H456	B			✓ s laserom		
17K636	B				✓ CE	
17H457	B				✓ s laserom	
17K581	B					✓ CE
17H458	B					✓ s laserom

* Svi automatski pištolji mogu se pokrenuti ručno.

Upozorenja

Ova upozorenja namijenjena su za postavljanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ove opreme. Simbol uskličnika upućuje vas na opće upozorenje, a simbol opasnosti na rizike povezane s postupkom. Kada se ovi simboli pojave u glavnom dijelu priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno ovaj odjeljak s upozorenjima. Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu se javljati kroz cijeli priručnik gdje je to primjenjivo.

UPOZORENJE



OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Zapaljive pare poput para od razrjeđivača i boja u **području rada** mogu se zapaliti ili eksplodirati. Boja ili otapalo pri prolasku kroz opremu mogu uzrokovati iskrenje statičkog elektriciteta. Za sprječavanje izbijanja vatre i eksplozije:



- Opremu koristite samo u dobro zračenim prostorima.
- Nemojte puniti spremnik dok motor radi ili dok je vruć; isključite motor i ostavite ga da se ohladi. Gorivo je zapaljivo i može se zapaliti ili eksplodirati ako se prolje na vruću površinu.
- Uklonite sve izvore zapaljenja; primjerice plinski žižak, cigarete, prijenosne električne svjetiljke i odjeću od plastičnih tkanina (mogući statički elektricitet).
- Uzemljite svu opremu u radnom okružju. Pogledajte Upute za **uzemljavanje**.
- Ne raspršujte i ne ispirite otapalom pod visokim tlakom.
- Radno okružje treba čistiti od krhotina, uključujući razrjeđivač, krpe i benzin.
- Kad u prostoru postoje zapaljive pare, nemojte uključivati u utičnicu ili isključivati iz utičnice žice za električnu struju ni uključivati ili isključivati sklopke za svjetlo.
- Koristite samo uzemljene cijevi.
- Pištolj čvrsto držite uza stranu uzemljene posude prilikom aktiviranja u posudu. Nemojte koristiti zaštitne podloge za vjedra osim ako su antistatičke ili vodljive.
- **Odmah prekinite s radom ukoliko se pojavi iskrenje uslijed statičkog elektriciteta ili ako osjetite udarac.** Nemojte upotrebljavati opremu dok ne utvrdite i otklonite problem.
- U radnom području držite ispravan uređaj za gašenje požara.



OPASNOST OD UBRIZGAVANJA POD KOŽU








Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. U slučaju da dođe do ubrizgavanja, **odmah potražite hitnu pomoć kirurga**.



- Pištolj za raspršivanje nemojte usmjeravati prema osobama ili životinjama niti ih prskati.
- Ruke i ostale dijelove tijela držite podalje od izlivenog materijala. Primjerice, ne pokušavajte zaustaviti curenje dijelom tijela.
- Uvijek koristite štitnik mlaznice. Ne raspršujte bez postavljenog štitnika mlaznice.
- Koristite vrhove mlaznica marke Graco.
- Budite oprezni tijekom čišćenja i promjena vrha mlaznice. Ako se vrh mlaznice začepi tijekom prskanja, izvedite **postupak za otpuštanje tlaka** kako biste isključili uređaj i otpustili tlak prije odvajanja vrha mlaznice koju ćete čistiti.
- Oprema ostaje pod tlakom i nakon isključivanja napajanja. Ne ostavljajte opremu pod naponom ili pod tlakom bez nadzora. Kada oprema nije pod nadzorom ili se ne koristi, ali i prije servisiranja, čišćenja ili uklanjanja dijelova, slijedite **postupak ispuštanja tlaka**.
- Provjerite da na crijevima i dijelovima uređaja nema znakova oštećenja. Zamijenite sva oštećena crijeva ili dijelove.
- Sustav može proizvesti pritisak jačine 3300 psi. Koristite zamjenske dijelove ili dodatnu opremu tvrtke Graco koja ima najmanje 3300 psi.
- Ako ne raspršujete, uvijek aktivirajte blokadu otponca. Provjerite funkcionira li blokada okidača ispravno.
- Prije korištenja uređaja provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
- Upoznajte se s postupcima brzog zaustavljanja uređaja i ispuštanja tlaka. U potpunosti se upoznajte s kontrolama uređaja.









UPOZORENJE

	<p>OPASNOST OD UGLJIČNOG MONOKSIDA</p> <p>Ispušni plinovi sadrže otrovni ugljični monoksid koji je bez boje i mirisa. Udisanje ugljičnog monoksida može prouzročiti smrt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemojte raditi u zatvorenom prostoru.
 	<p>OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE OPREME</p> <p>Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne koristite se uređajem kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola. Nemojte prijeći vrijednost maksimalnog radnog tlaka ili dopuštene vrijednosti temperature onog dijela koji ima najnižu temperaturnu vrijednost. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u svim priručnicima uređaja. Koristite tekućine i otapala koji su kompatibilni s dijelovima uređaja koje se može močiti. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u svim priručnicima uređaja. Pročitajte upozorenja proizvođača tekućine i razrjeđivača. Za potpune obavijesti o materijalu zatražite sigurnosno-tehnički list (MSDS) od distributera ili prodavača. Ne napuštajte radno područje dok je oprema pod naponom ili pod tlakom. Isključite svu opremu i slijedite Postupak za otpuštanje tlaka kada se oprema ne koristi. Svakodnevno provjeravajte uređaj. Istrošene ili uništene dijelove odmah popravite ili zamijenite samo originalnim zamjenskim dijelovima proizvođača. Nemojte mijenjati ili modificirati opremu. Izmjene ili modifikacije mogu poništiti odobrenja agencije i stvoriti sigurnosnu opasnost. Provjerite je li sva oprema deklarirana i odobrena za rad u okruženju u kojem se njome koristite. Koristite opremu samo u svrhu za koju je namijenjena. Za dodatne obavijesti obratite se svom distributeru. Cijevi i kabele provedite dalje od prometnih površina, oštih rubova, pomičnih dijelova i vrućih površina. Cijevi nemojte plesti ili savijati niti ih koristiti za povlačenje uređaja. Djecu i životinje držite dalje od radnog prostora. Poštujte sve važeće propise o sigurnosti.
	<p>OPASNOST OD ALUMINIJSKIH DIJELOVA POD TLAKOM</p> <p>Uporaba tekućina koje su nekompatibilne s aluminijem u opremi pod tlakom može uzrokovati ozbiljne kemijske reakcije i lom opreme. Nepoštovanje ovog upozorenja može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem imovine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne upotrebljavajte 1,1,1-trikloroetan, metilen klorid, druga halogenirana ugljikovodična otapala ili tekućine koje sadrže takva otapala. Nemojte se koristiti izbjeljivačima na bazi klora. Mnoge druge tekućine mogu sadržavati kemikalije koje mogu reagirati s aluminijem. Kompatibilnost provjerite sa svojim dobavljačem materijala.
 	<p>OPASNOST OD DIJELOVA U POKRETU</p> <p>Pokretni dijelovi mogu prikliještit, porezati ili otkinuti prste i druge dijelove tijela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Držite se podalje od dijelova u pokretu. Ne koristite se uređajem ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci. Uređaj pod tlakom može se pokrenuti bez upozorenja. Prije provjere, pomicanja ili servisiranja uređaja slijedite postupak za otpuštanje tlaka i isključite sve izvore napajanja.
	<p>OPASNOST OD OTROVNIH TEKUĆINA ILI PARA</p> <p>Otrovne tekućine ili pare mogu prouzročiti opasne ozljede ili smrt ako zapljusnu oči ili kožu, ako ih se udahne ili proguta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pročitajte sigurnosno-tehnički list (MSDS) da biste saznali koje su posebne opasnosti tekućina koje koristite. Opasne tekućine skladištite u posudama odobrenima za tu namjenu i odložite ih u skladu s važećim uputama.






UPOZORENJE









	<p>OPASNOST OD OPEKOTINA</p> <p>Površine uređaja i tekućina koju se zagrijava mogu tijekom rada postati vrlo vrući. Kako bi se izbjegle ozbiljne opekline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne dirajte vruću tekućinu ili opremu.
	<p>OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU</p> <p>Obucite prikladnu zaštitnu opremu kad se nalazite u radnom području kako biste spriječili ozbiljne ozljede uključujući ozljede oka, gubitak sluha, udisanje otrovnih para i opekline. Ova zaštitna oprema uključuje, ali nije ograničena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaštitne naočale i zaštitu za uši. • respiratore, zaštitnu odjeću i rukavice koje preporučuje proizvođač tekućine i otapala.
  	<p>OPASNOSTI VEZANE UZ AKUMULATOR</p> <p>Baterija može procuriti, eksplodirati, prouzročiti opekline ili uzrokovati eksploziju ako se njome nepravilno rukuje. Sadržaj otvorene baterije može uzrokovati ozbiljnu iritaciju i/ili kemijske opekline. Ako se prolije po koži, isperite vodom i sapunom. Ako dođe u kontakt s očima, ispirite vodom barem 15 minuta te odmah potražite medicinsku pomoć.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koristite samo onu vrstu baterije koja je propisana za uporabu s tim uređajem. Pogledajte Tehnički podaci. • Zamjenu baterije vršite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih materijala, uključujući boje i otapala. • Ne odlažite bateriju u vatru ili na mjestima s temperaturom iznad 50 °C (122 °F). Baterija bi mogla eksplodirati. • Ne bacajte bateriju u vatru. • Ne izlažite bateriju vodi ili kiši. • Ne rastavljajte, drobite ili bušite bateriju. • Ne koristite i ne punitite bateriju koja je razbijena ili oštećena. • Za odlaganje baterija poštujujte lokalne propise i/ili pravila.
	<p>OPASNOST OD STRUJNOG UDARA</p> <p>Opasan napon prisutan je u upravljačkoj kutiji dok je motor u radu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugasite motor prije servisiranja opreme.

Važne informacije o laseru za uređaje s laserskom opcijom

UPOZORENJE


	<p>OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA: IZBJEĞAVAJTE IZRAVAN KONTAKT S OČIMA</p> <p>Izloženost očiju laserskoj svjetlosti klase IIIa/3R razine može predstavljati opasnost od ozljede oka (šarenice), uključujući točkasto sljepilo ili druge ozljede šarenice. Izbjegavajte izravan kontakt s očima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nikada ne gledajte u lasersku zraku i ne usmjeravajte zraku u oči drugih ljudi, čak i na velikim udaljenostima. • Nikada ne obasjavajte laserom površine poput zrcala koje mogu izazvati refleksije zrake. • Laser postavite na visinu i pod kutom koji će sprječavati da laserska zraka svijetli izravno u oči. • Odmah prekinite emitiranje laserske svjetlosti ako se zraci približi osoblje, životinje ili reflektivni predmeti. • Isključite laser kada nije pod nadzorom. • Ne skidajte natpise upozorenja s lasera. • Ovaj proizvod smiju koristiti samo propisno obučeni rukovatelji za laser. • Ne dozvolite da se laser usmjerava prema prometu, vozilima ili teškoj opremi. Čak i ako ne nanese ozljede na velikoj udaljenosti, jak sjaj lasera može skrenuti pozor ili omesti rad vozila. • Ne usmjeravajte laser prema letjelicama ili policijskim službenicima. To se na mnogim mjestima smatra kaznenim djelom koje se može kazniti zatvorom, visokim novčanim kaznama ili oboje. • Nemojte rastavljati laserski proizvod. Sve servisne postupke obavite u tvornici. • Laser se mora ISKLJUČITI kada se čiste leće kako ne bi došlo do neželjenog loma svjetlosti iz lasera.
	<p>OPASNOST ZRAČENJA LASERA</p> <p>Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje propisani mogu dovesti do izlaganja opasnom zračenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne otvarajte i ne rastavljajte kućište lasera ni pod kojim okolnostima. To može dovesti do izvrgavanja potencijalno opasnim razinama laserskog zračenja. • U unutrašnjosti nema dijelova koji se mogu servisirati. Uređaj je tvornički zapečaćen.
	<p>OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE</p> <p>Izravno povezivanje na izvor s generatorom može pod određenim uvjetima izazvati kratki spoj ili iskrenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priključite GL1700 samo na namjenski 12 voltni istosmjerni akumulatorski izvor.

Izbor mlaznice

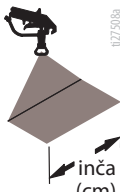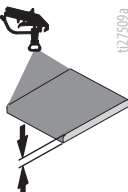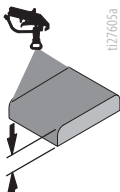
	 inča (cm)	 inča (cm)	 inča (cm)	 inča (cm)			
LL5213*	2 (5)				✓		
LL5215*	2 (5)					✓	
LL5217		4 (10)				✓	
LL5219		4 (10)					✓
LL5315		4 (10)			✓		
LL5317		4 (10)			✓		
LL5319		4 (10)				✓	
LL5321		4 (10)				✓	
LL5323		4 (10)				✓	
LL5325		4 (10)					✓
LL5327		4 (10)					✓
LL5329		4 (10)					✓
LL5331		4 (10)					✓
LL5333		4 (10)					✓
LL5335		4 (10)					✓
LL5355		4 (10)					✓
LL5417			6 (15)		✓		
LL5419			6 (15)		✓		
LL5421			6 (15)		✓		
LL5423			6 (15)			✓	
LL5425			6 (15)			✓	
LL5427			6 (15)			✓	
LL5429			6 (15)			✓	
LL5431			6 (15)				✓
LL5435			6 (15)				✓
LL5621				12 (30)	✓		
LL5623				12 (30)	✓		
LL5625				12 (30)	✓		
LL5627				12 (30)	✓		
LL5629				12 (30)	✓		
LL5631				12 (30)		✓	
LL5635				12 (30)		✓	
LL5639				12 (30)			✓

*Koristite mrežasti filter 100 da smanjite začepljenja mlaznice.

Identifikacijska oznaka komponente (LLV 3900/5900)

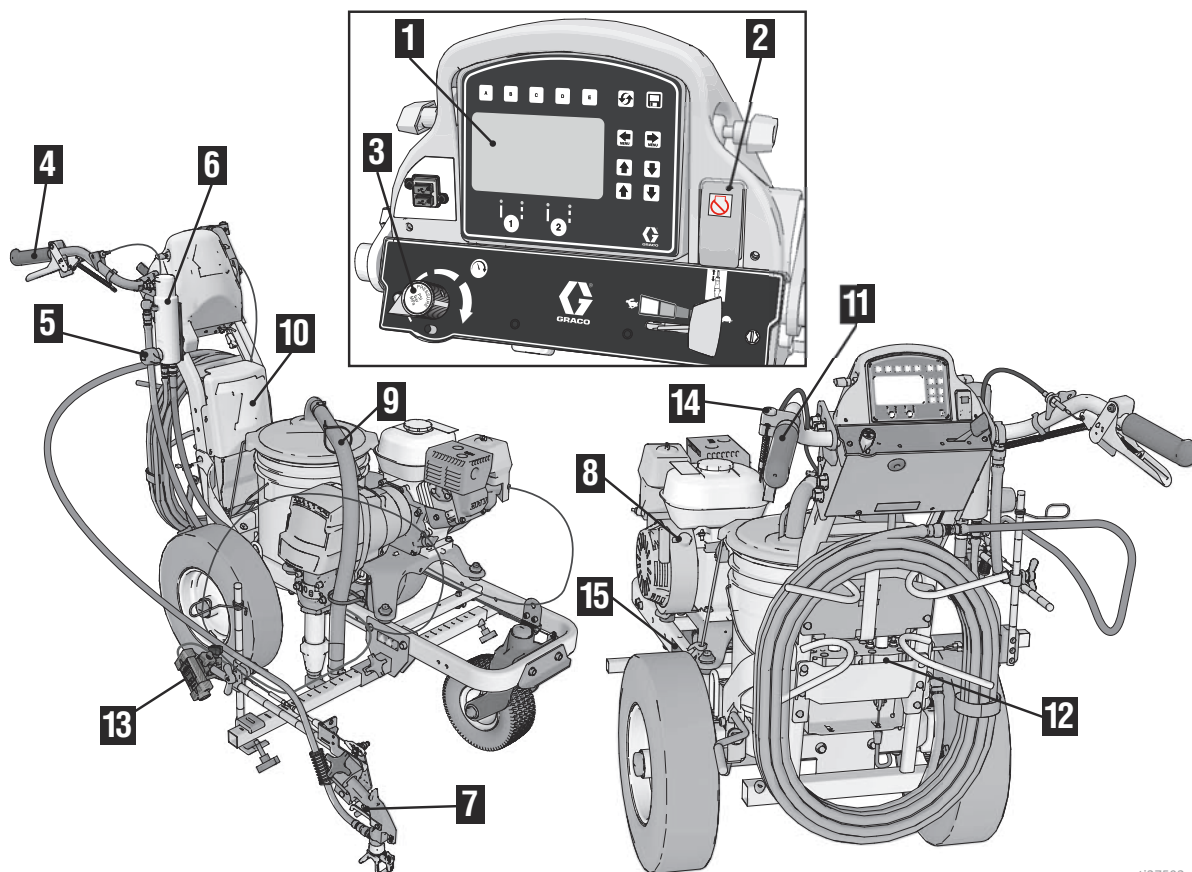

ti27502a

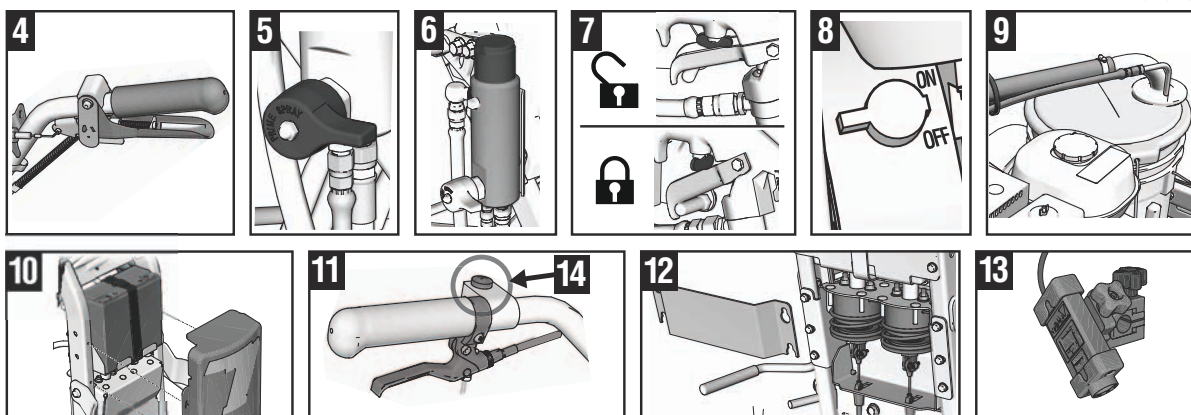

1	Zaslon
2	Sklopka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i sklopka za zaustavljanje rada motora
3	Regulacija tlaka
4	Otponac pištolja za ručno raspršivanje
5	Ventil za punjenje/otpuštanje tlaka
6	Filter
7	Sigurnosna blokada otponca
8	Sklopka za uključenje/isključenje motora (ON/OFF)
9	Sifonske cijevi i cijevi za ispuštanje

*10	Akumulator od 12 volta
11	Kontrola skretanja
*12	Aktivatori pištolja
*13	Laser za iscrtanje
*14	Upravljački gumb pištolja za automatsko raspršivanje
15	Identifikacijska naljepnica


* Samo HP automatska serija.

Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive tekućine za ispiranje)




Ova oprema mora se uzemljiti kako bi se smanjio rizik od statičnog iskrenja. Električno ili statičko iskrenje može uzrokovati zapaljenje ili eksploziju isparina. Uzemljenje osigurava žica za odvod struje.

1. Stroj za iscrtavanje postavite tako da gume nisu na pločniku.
2. Stroj za iscrtavanje isporučuje se sa stezaljkom za uzemljenje. Stezaljka za uzemljenje mora se pričvrstiti na uzemljeni predmet (npr. metalni stup znaka).

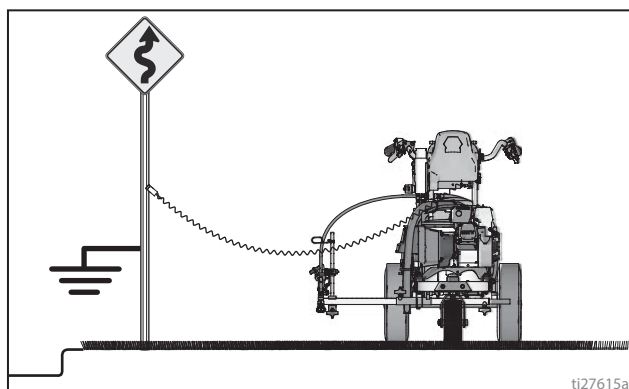

3. Odspojite obujmicu uzemljenja nakon završenog ispiranja.


Postupak otpuštanja tlaka

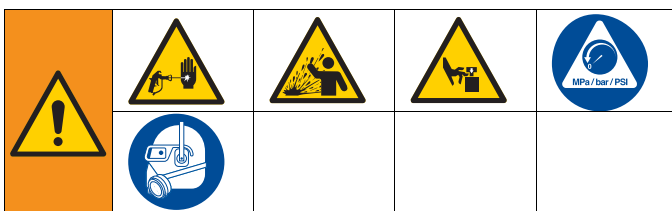


Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja tekućine i pokretnih dijelova, slijedite postupak otpuštanja tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja, provjere ili servisiranja opreme.

1. Provedite **Postupak za uzemljenje** ako koristite zapaljive materijale.


2. Postavite sklopku crpke na **OFF** (Isključeno). Isključite motor **OFF** (Isključeno).

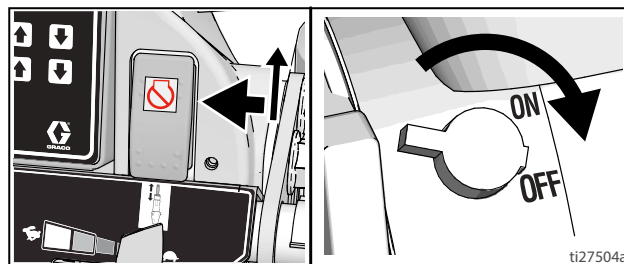

3. Sklopku za regulaciju tlaka okrenite na najnižu postavku. Aktivirajte sve pištolje kako biste smanjili tlak.

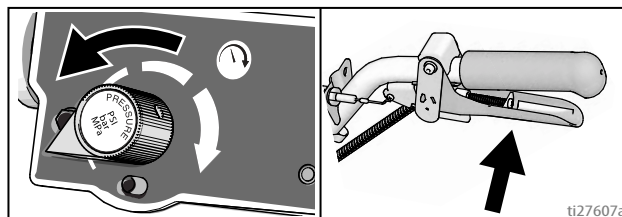

4. Aktivirajte blokade otklonca svih pištolja. Okrenite glavni ventil prema dolje.

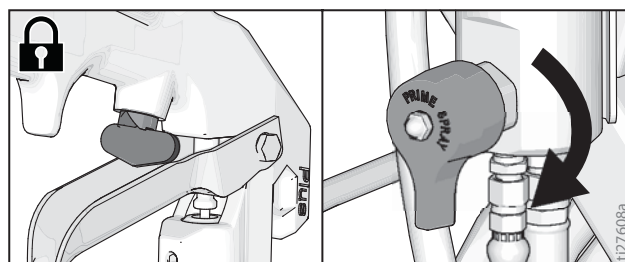


5. Ako sumnjate da su mlaznica raspršivača ili crijeva začepjeni ili da se tlak nije u potpunosti ispustio:
 - a. VRLO POLAGANO otpustite maticu koja pridržava čep ili poprskajte vodom krajnju spojnicu kako biste postepeno ispustili tlak.
 - b. U potpunosti otpustite maticu ili spojnicu.
 - c. Odstranite sve smetnje iz crijeva ili mlaznice.

Priprema/pokretanje




Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja tekućine i pokretnih dijelova, izvedite postupak za otpuštanje tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja, provjere ili servisiranja opreme.

1. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 11.
2. Provedite **Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive tekućine za ispiranje)**, stranica 11, ako koristite zapaljive materijale.
3. Podmažite brtvenu maticu grla Gracovim sredstvom za brtvljenje (TSL) radi smanjenja habanja brtve.

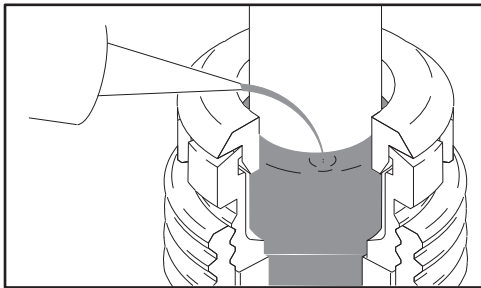

ti3307a


4. Provjerite razinu ulja u motoru. Dodajte SAE 10W-30 (ljeti) ili 5W-30 (zimi). Pogledajte priručnik za motor.

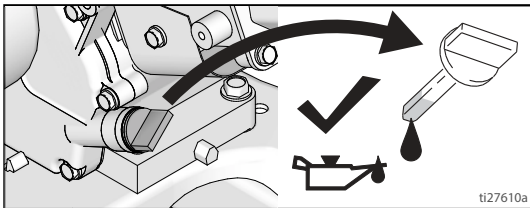

ti27610a


5. Napunite spremnik za gorivo.

6. Postavite sklopku crpke na **OFF** (Isključeno). Isključite motor.

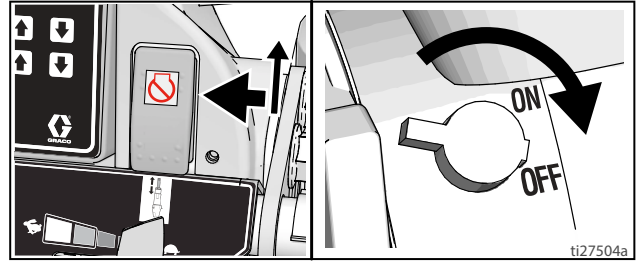


ti27504a

7. Postavite sito ako je bilo skinuto.

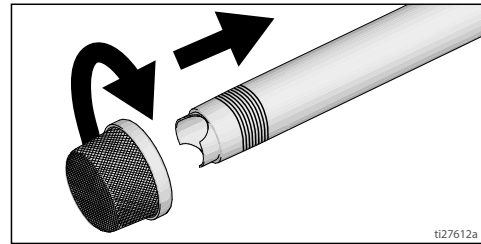

ti27612a


8. Okrenite glavni ventil prema dolje. Regulator tlaka okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i postavite na najniži tlak.

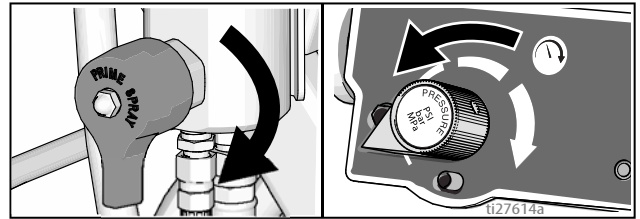

ti27614a

NAPOMENA: Minimalna veličina crijeva koja je dozvoljena za ispravni rad raspršivača je 3/8 in. x 50 ft za LL3900/5900.


9. Sifonsku cijev umetnite u uzemljenu metalnu posudu djelomično napunjenu tekućinom za ispiranje. Spojite žicu za uzemljenje na dobro uzemljenje. Za ispiranje boja na bazi vode koristite vodu, a za ispiranje boje na bazi ulja i ulja za konzerviranje koristite mineralni alkohol.

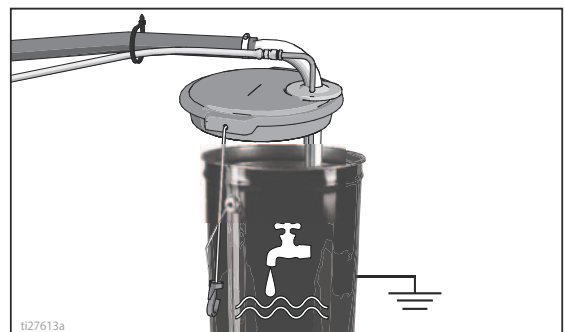


ti27613a

10. Pokrenite motor:


- a. Postavite ventil dovoda goriva u otvoreni položaj.

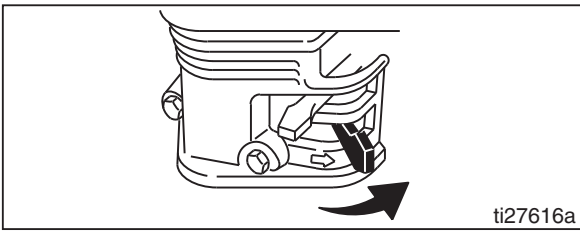


- b. Postavite prigušnicu u zatvoreni položaj.

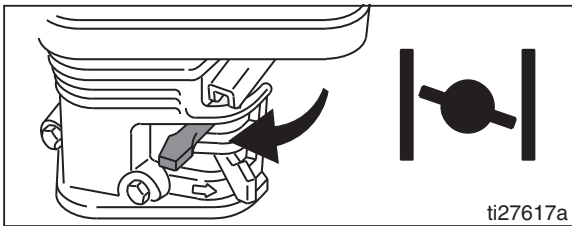


- c. Gas postavite na brzo.

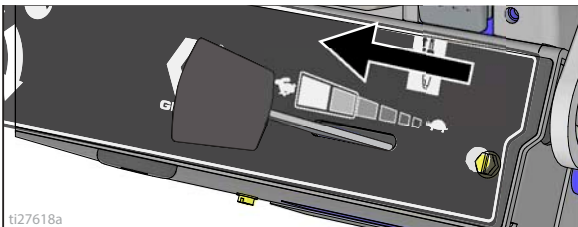


- d. Postavite sklopku motora u položaj uključeno (ON).

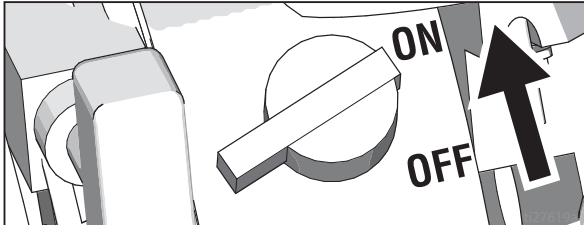


- e. Povucite uže pokretača.

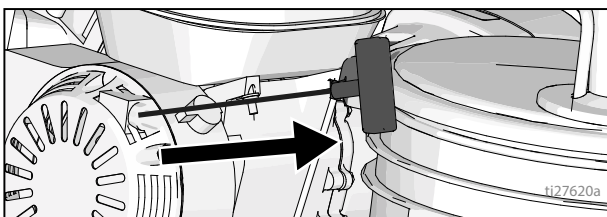


11. Kad se motor pokrene, postavite prigušnicu u otvoreni položaj.

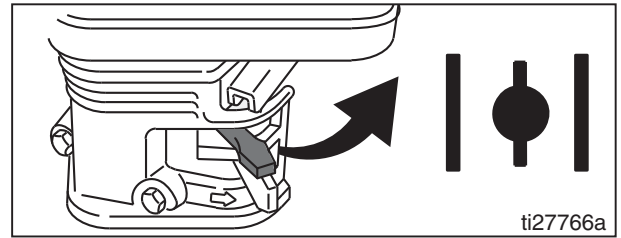

12. Postavite gas u željeni položaj.

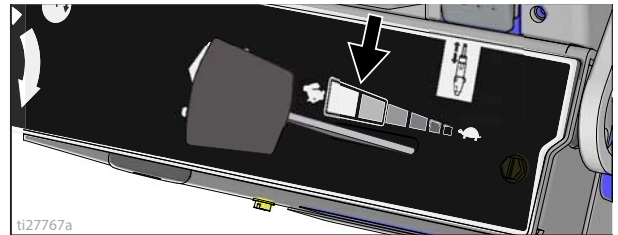


13. Digitalni zaslon će biti aktivan kad se motor pokrene.

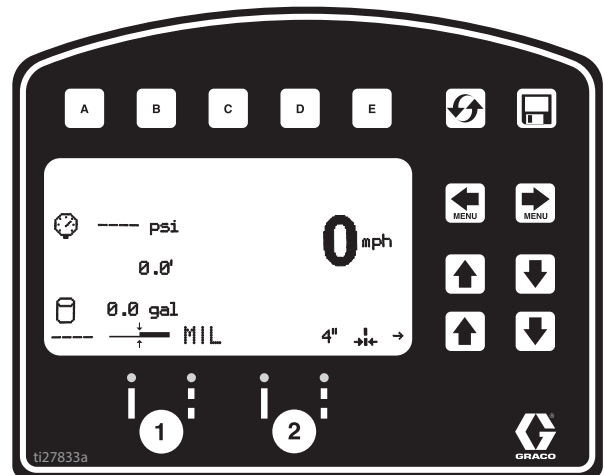


14. Postavite sklopku crpke na **ON** (crpka će tada biti aktivna).




15. Povećajte regulator tlaka toliko da pokrenete crpku. Ostavite tekućinu da 15 sekundi cirkulira.

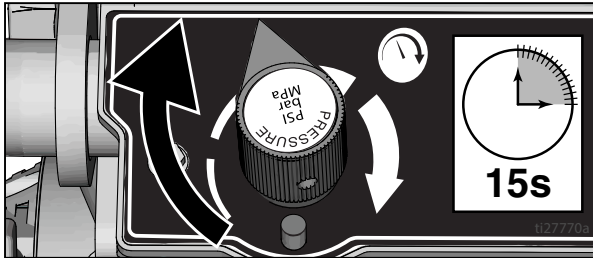

16. Smanjite tlak, glavni ventil postavite u vodoravni položaj. Isključite sigurnosnu blokadu okidača pištolja.

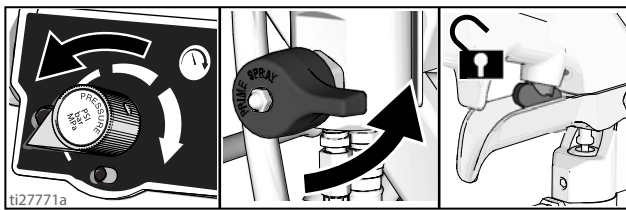


17. Držite sve pištolje prema uzemljenoj metalnoj posudi za ispiranje. Aktivirajte pištolj i polako povećavajte tlak dok crpka ne počne mirno raditi.

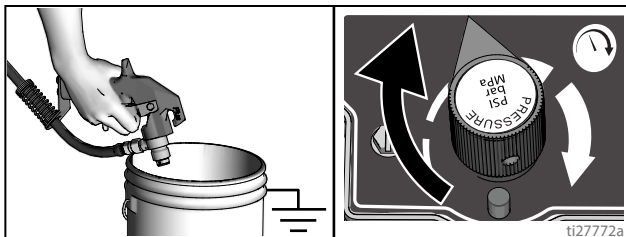


<p>Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. Curenje nemojte zaustavljati rukom ili krpom.</p>			

18. Pregledajte da nema curenja na spojnicama. U slučaju curenja istog trena isključite raspršivač (OFF). Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**. Pritegnite spojnice na kojima postoji curenje. Ponovite postupak **Priprema/pokretanje**, koraci 1 - 17. Ako nema curenja, nastavite s aktiviranjem pištolja dok se sustav temeljito ne ispere. Prijedite na korak 18.

19. Stavite sifonsku cijev u posudu s bojom.

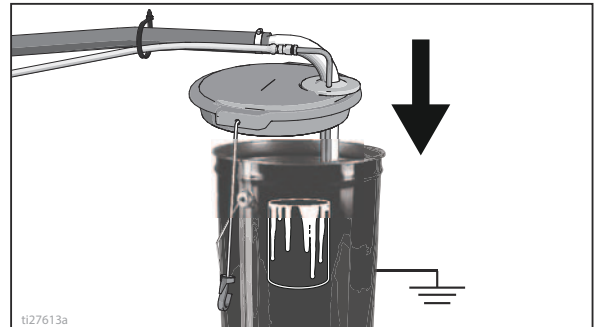


20. Ponovno aktivirajte sve pištolje u posudi s tekućinom za ispiranje sve dok se ne pojavi boja. Sastavite mlaznice i štitnike.

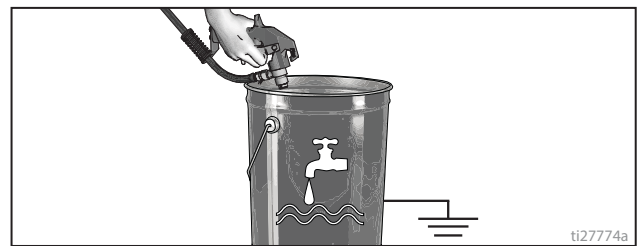


Sastavljanje sklopa mlaznice s osiguračem SwitchTip i štitnika

1. Aktivirajte blokadu otponca. Pomoću završetka osigurača mlaznice utisnite brtvu OneSeal u štitnik mlaznice tako da zakrivljenje naliježe uz otvor mlaznice.

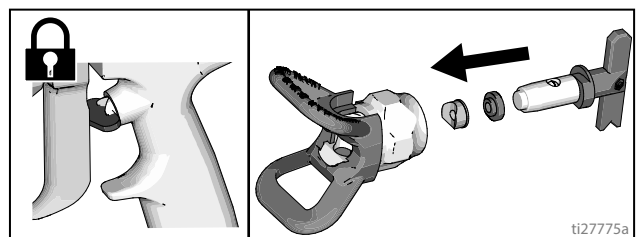


2. Umetnite Mlaznicu u otvor mlaznice i čvrstu zavrnite sklop na pištolj.

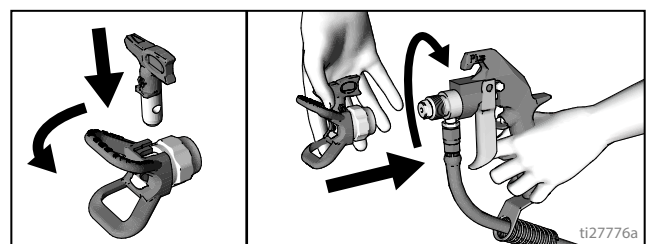

Položaj pištolja


Ugradnja pištolja

1. Stavite pištolje u držač pištolja. Pritegnite držače.

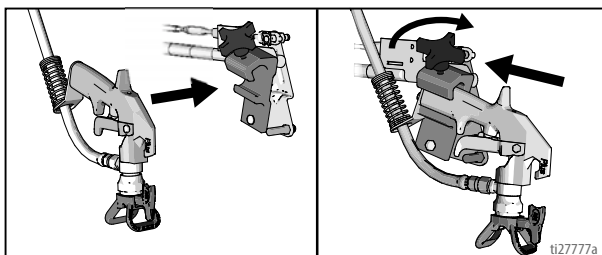


Namjestite pištolj


2. Namjestite pištolj: gore/dolje, naprijed/natrag, lijevo/desno. Za primjere pogledajte **Tablica položaja pištolja**, stranica 17.

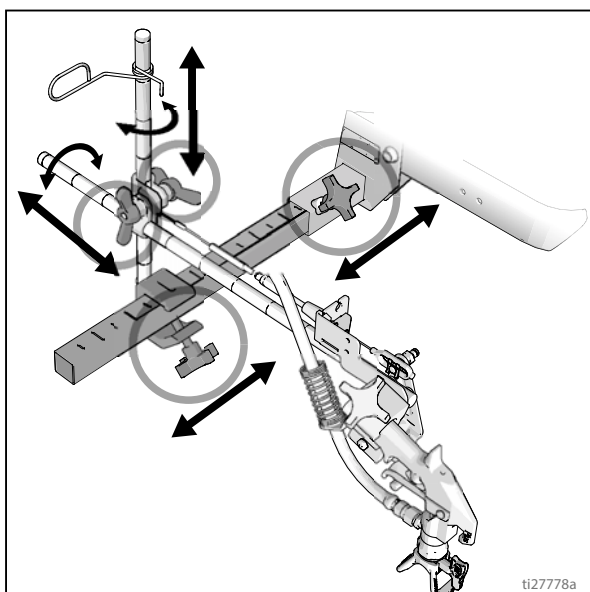

NAPOMENA: Kada iscrtavate preko rubnjaka, objumica za ugradnju može se zaokrenuti radi razmaka.

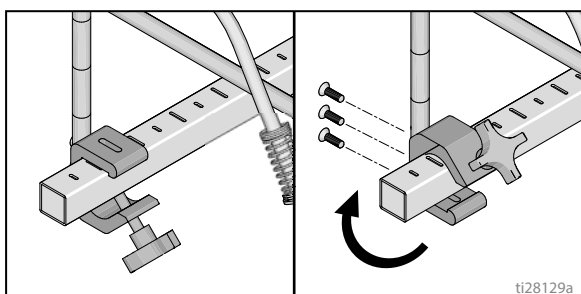


Druga mogućnost je zaokretanje pištolja prema van pod određenim kutom i okretanje štitnika mlaznice. Time će se postići bolja vidljivost za korisnika.

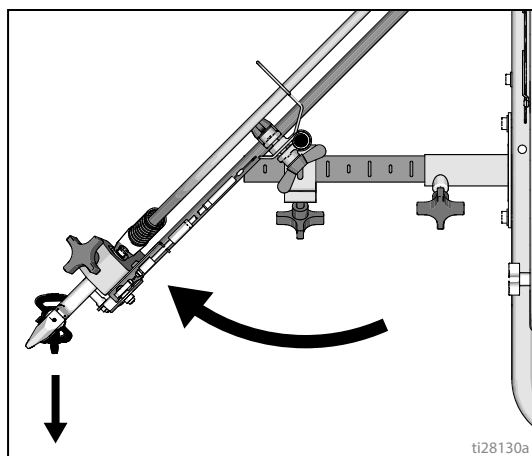

Odaberite pištolje (standardna serija)

3. Priključite kabele pištolja na lijevu ili desnu pločicu za izbor pištolja.

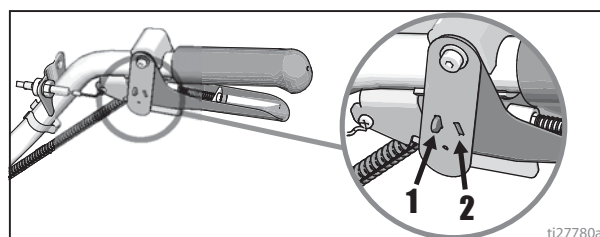

- a. Jedan pištolj: Odvojite pločicu za izbor pištolja od otponca.



- b. Oba pištolja odjednom: Podesite obje pločice za izbor pištolja u jednak položaj.





- c. Puna crta i isprekidana crta: Postavite pištolj za punu crtu u položaj 1 i pištolj za isprekidanu crtu u položaj 2.




Odabir automatskih pištolja (HP automatska serija)


1. Uz pomoć gumba za odabir pištolja utvrdite koji pištolji su aktivni. Svaki izbornik pištolja ima 3 postavke: puna crta, ISKLJUČENO i programirani izgled crte.
2. Automatske pištolje aktivirajte regulatorom otponca pištolja.

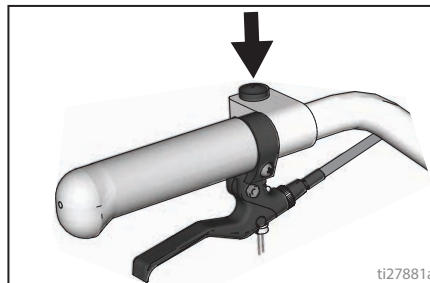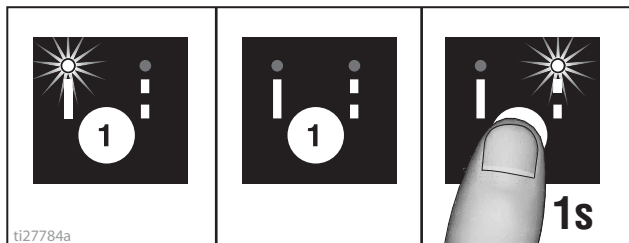

4 primjera:

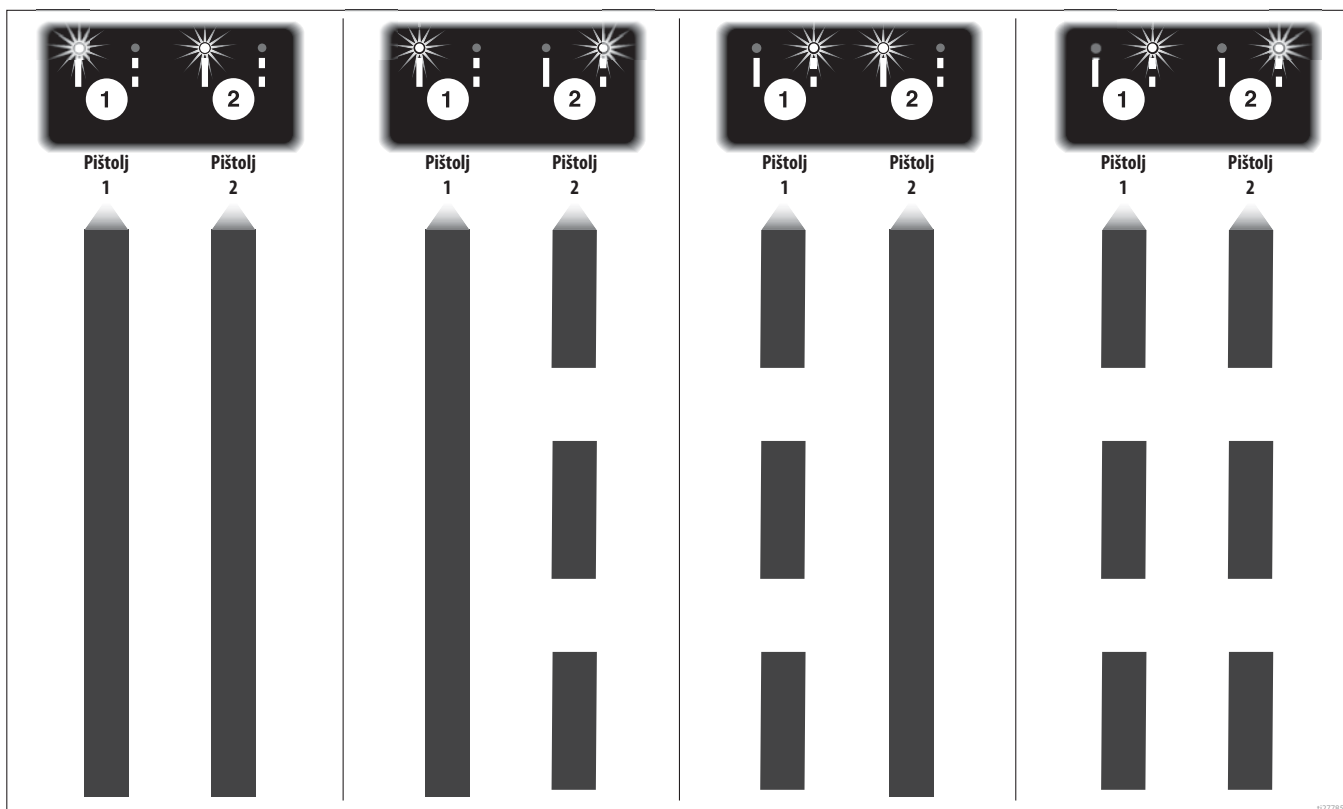



Tablica položaja pištolja

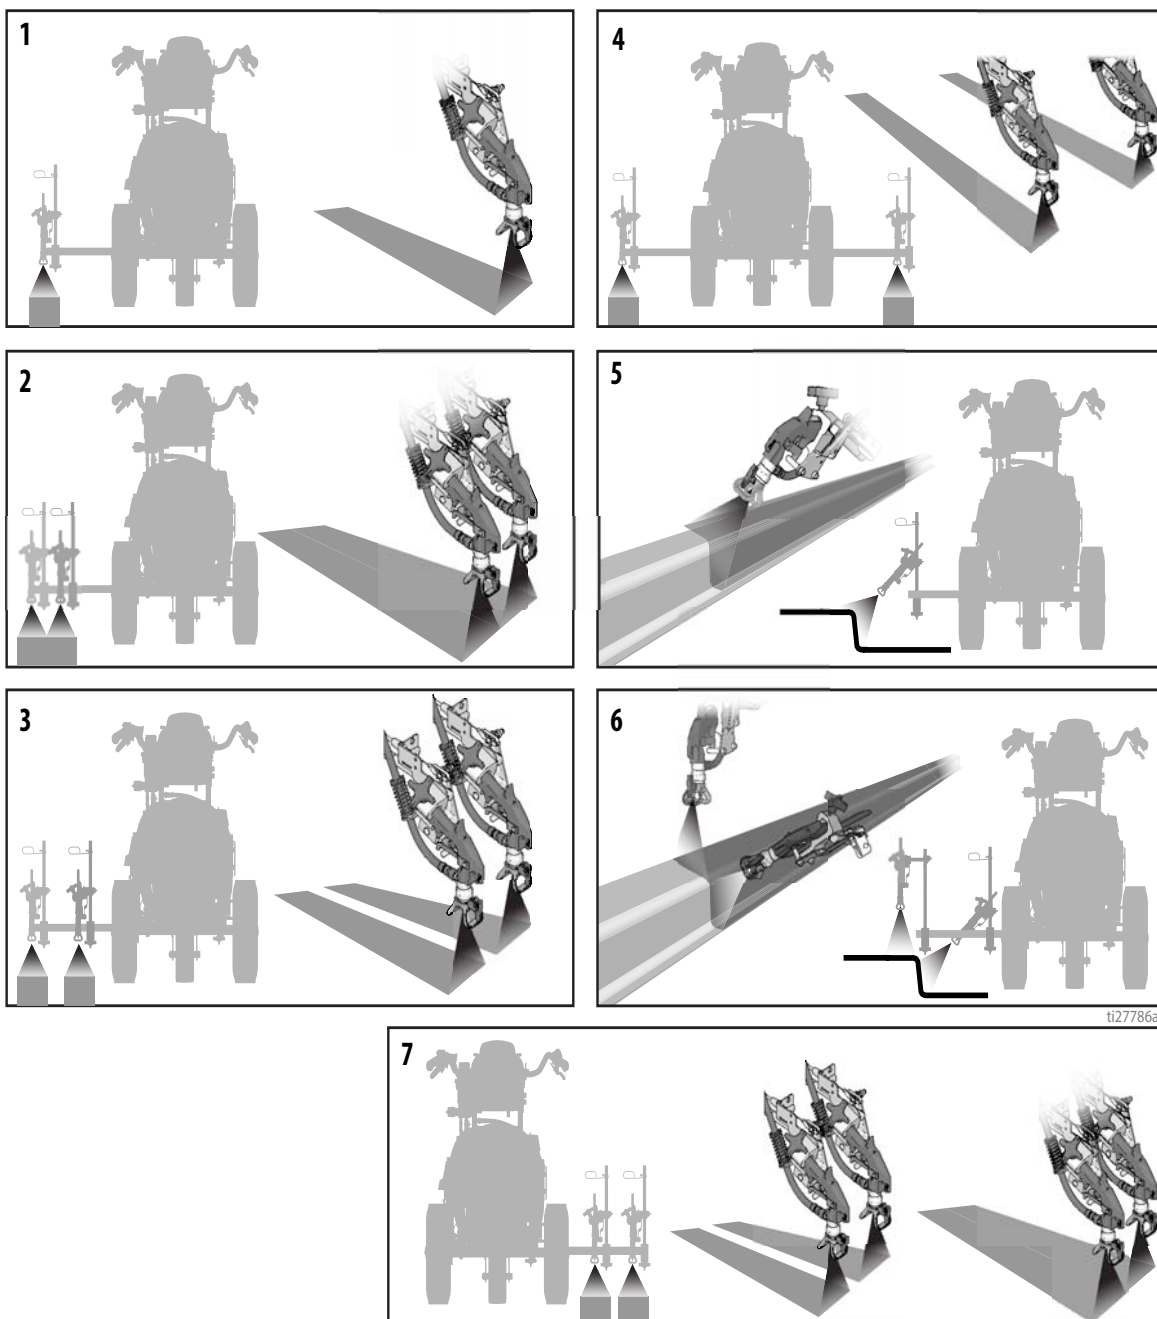

1	Jedna crta
2	Jedna crta do 24 inča (61cm) širine
3	Dvije crte
4	Jedna ili dvije crte za prskanje oko prepreka
5	Rubnjak s jednim pištoljem
6	Rubnjak s dva pištolja
7	Dvije crte ili jedna crta do 24 inča (61 cm) širine

Nosači krakova pištolja

Ovaj uređaj opremljen je s prednjim i stražnjim nosačima krakova pištolja.

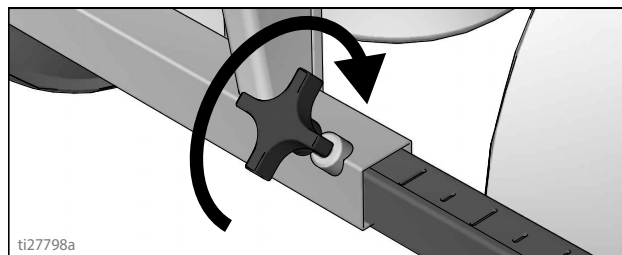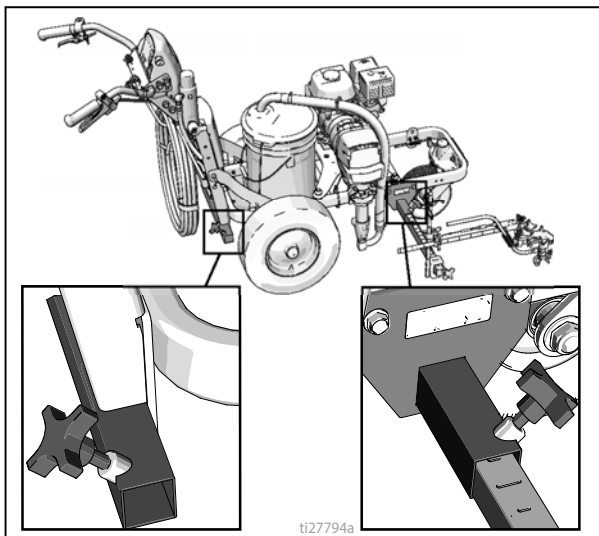


OBAVIJEST

Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči budu propisno postavljeni kroz nosače i da NE stružu po gumi. Dodir s gumom dovest će do oštećenja crijeva, kabela i vodiča.

Promjena položaja pištolja (Lijevo i desno)


Uklanjanje

1. Otpustite gumb vertikalnog kraka pištolja na nosaču za ugradnju pištolja i uklonite ga.

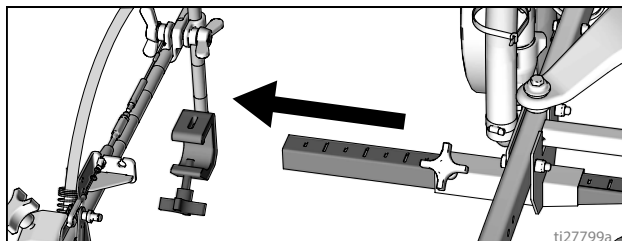


Promjena položaja pištolja (Sprijeda i straga)


1. Otpustite gumb kraka pištolja i uklonite gas kroz utor za ugradnju kraka pištolja.

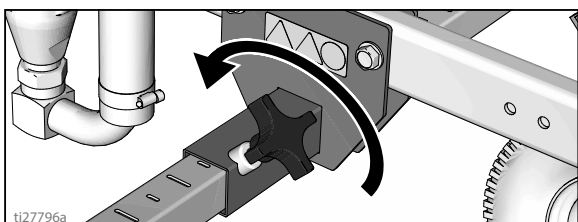

2. Izvucite van sklop kraka pištolja (zajedno s pištoljem i crijevima) kroz utor za krak pištolja.

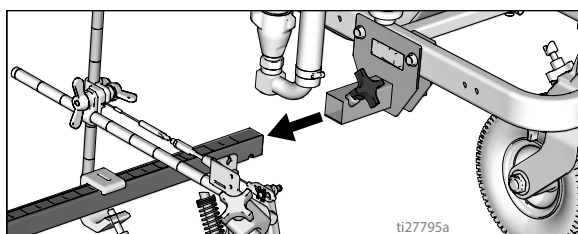


3. Uvucite sklop kraka pištolja u željeni utor za krak pištolja.

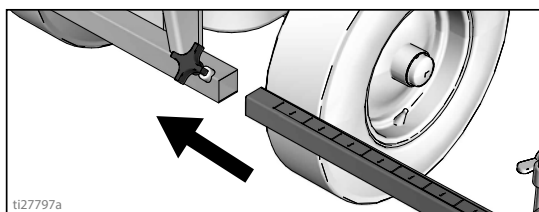


4. Stegnite gumb kraka pištolja u željeni utor za krak pištolja.

2. Produžite traku za ugradnju na suprotnu stranu stroja.

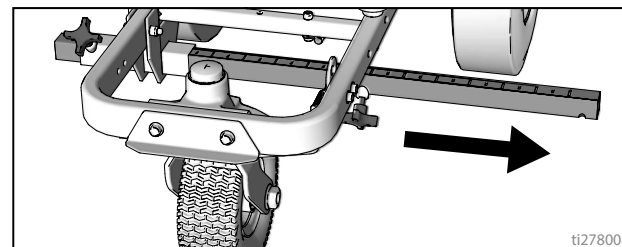

Ugradnja

1. Ugradite vertikalni nosač za ugradnju pištolja na traku za pištolj.

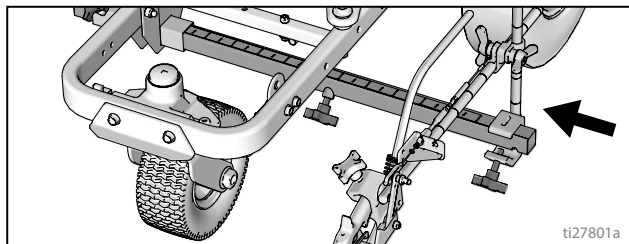


NAPOMENA: Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči budu propisno postavljeni kroz nosače.


Podešavanje senzora otonpca

1. Pokrenite motor crtača. Aktivirajte otonpac. Ikona prskanja mora se pojaviti istodobno s početkom prskanja tekućine.

Standardna serija

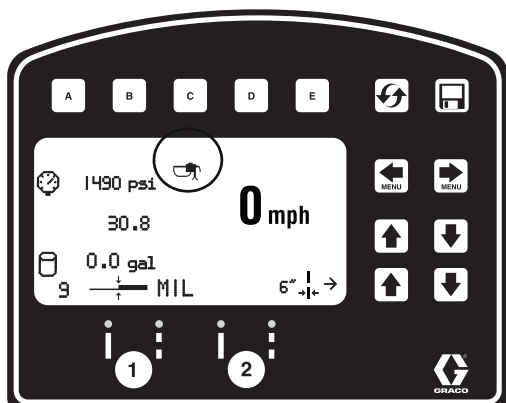


HP automatska serija

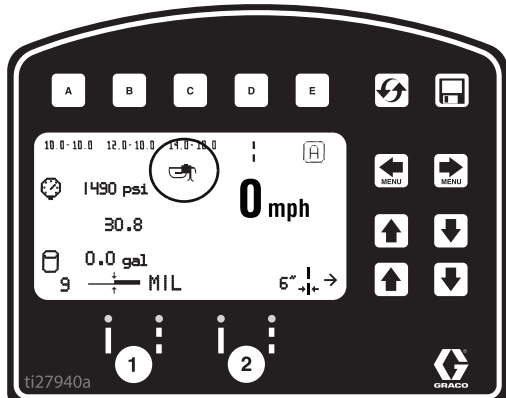


Nema tekućine za prskanje

2. Okrenite vijak u ručki u smjeru kazaljke na satu ako se ikona prskanja pojavi prije nego započne prskanje tekućinom.

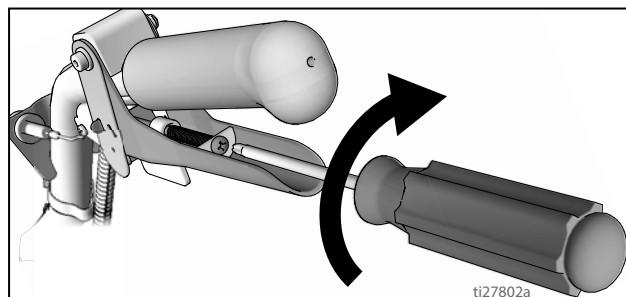


Nema ikone za prskanje

3. Okrenite vijak u ručki u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ako prskanje tekućinom započne prije nego se pojavi ikona prskanja.

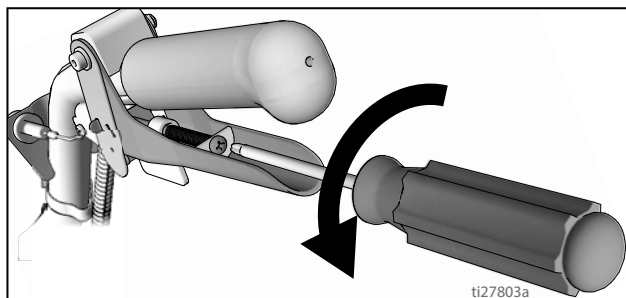


4. Nastavite s podešavanjem vijka u ručki sve dok se trenutak pojavljivanja ikone prskanja i prskanje tekućinom ne sinkroniziraju. Možda će biti potrebna prilagodba užeta pištolja.

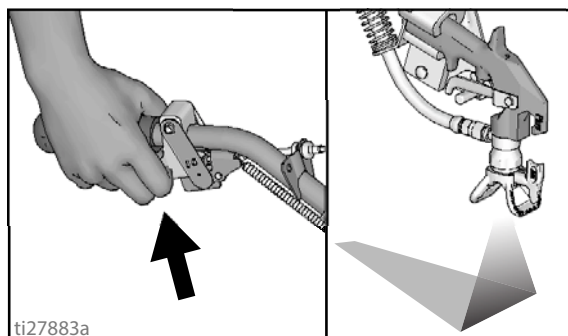


Prilagodba užeta pištolja

Prilagodbom užeta pištolja povećat će se ili smanjiti razmak između ploče otonca i otonca pištolja. Razmak otonca prilagodite prema postupku u nastavku.

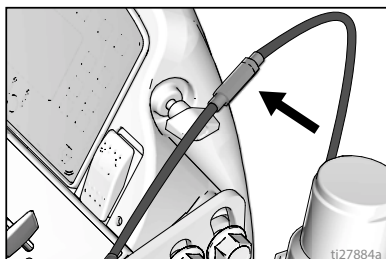


Standardna serija

HP automatska serija

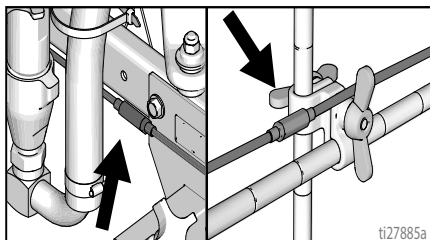

1. Ključem otpustite sigurnosnu maticu na podešivaču užeta.

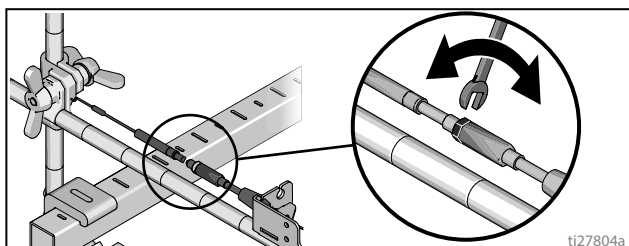


2. Otpuštajte ili stežite podešivač sve dok ne postignete željeni rezultat. **NAPOMENA:** Više izloženog navoja znači da je razmak između otonca pištolja i ploče otonca manji.
3. Ključem stegnite sigurnosnu maticu na podešivaču užeta.


Dodavanje užeta pištolja (HP automatska serija)

HP automatska serija može biti opremljena s dva pokretača pištolja. Svaki pokretač pištolja može pokretati jedno užje.


1. Odaberite kraj užeta s podešivačem.
2. Ugradite izloženi dio užeta kroz utor za na nosaču užeta.

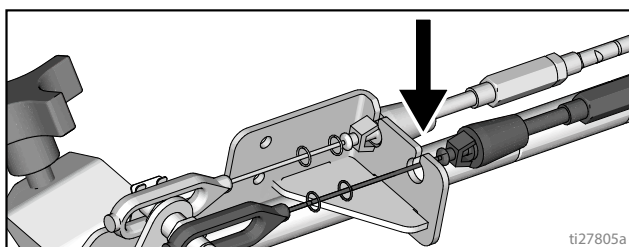


3. Uložite plastični držač užeta u rupu za užje na nosaču.

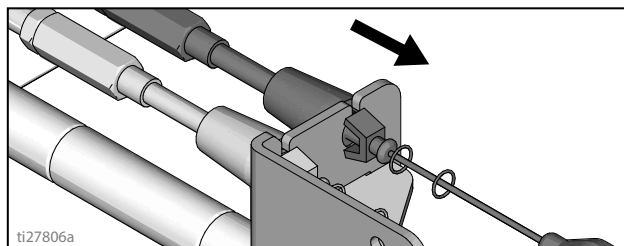


4. Ugradite završetak užeta na zatik ploče otonca u ugradite obujmicu.

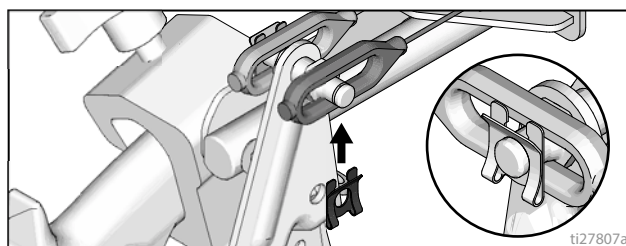

5. Postavite užje oko uređaja i gore kroz rupe za užje iza nosača užeta.

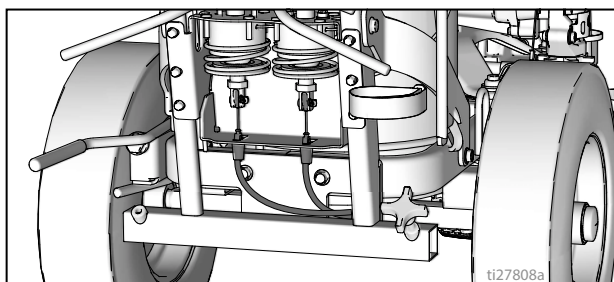


6. Provucite omču na završetku užeta kroz pravokutnu rupu na nosaču i utaknite držač užeta u nosač pokretača. Ugradite završetak užeta na šipku pokretača i ugradite zatik.

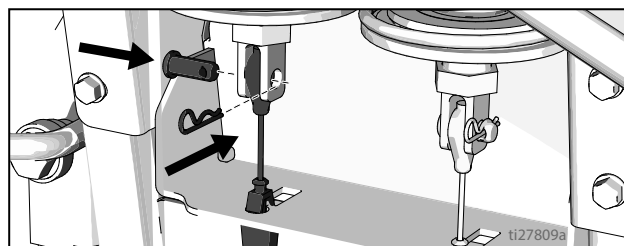


Prilagodba ravne crte

Prednji kotač postavljen je u sredinu uređaja i omogućuje oblikovanje ravnih crta. S vremenom se kotač može razdesiti i bit će potrebna ponovna prilagodba. Ponovno centriranje obavite u skladu sa sljedećim postupkom:


1. Otpustite vijak na nosaču prednjeg kotača.

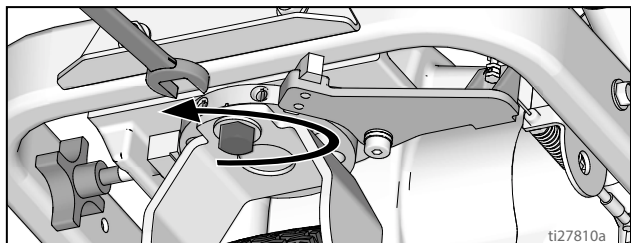


2. Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće udesno, otpuštajte lijevi vijak za fiksiranje i stežite desni vijak za fiksiranje za precizno podešavanje.

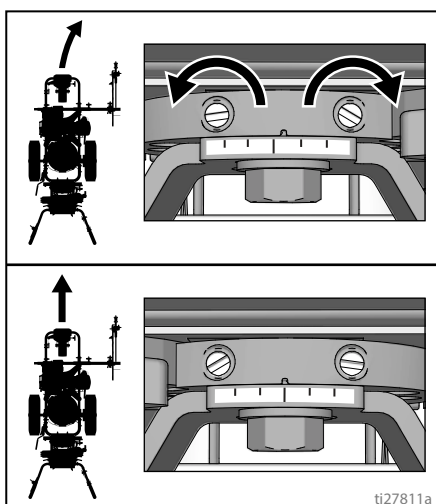


3. Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće ulijevo, otpuštajte desni vijak za fiksiranje i stežite lijevi vijak za fiksiranje.

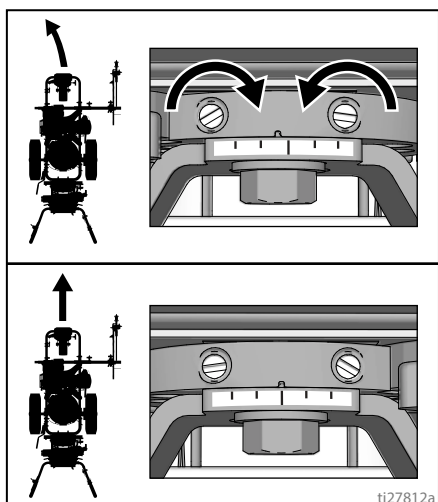

4. Gurnite stroj za iscrtavanje. Ponavljajte korake 2 i 3 dok stroj ne bude vozio ravno. Stegnite vijak na ploči za centriranje kotača kako biste fiksirali novi položaj kotača.

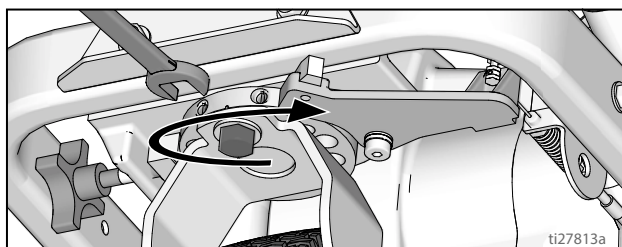

Prilagodba upravljačke ručice

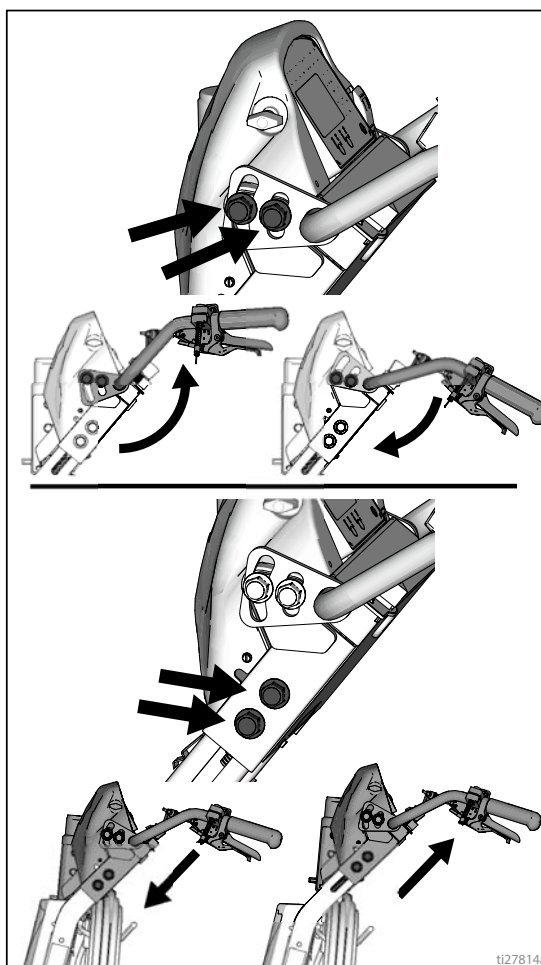


Točkasti laser (ako se koristi)




OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA. Izbjegavajte izravan kontakt s očima.


1. Uklonite poklopac baterije.

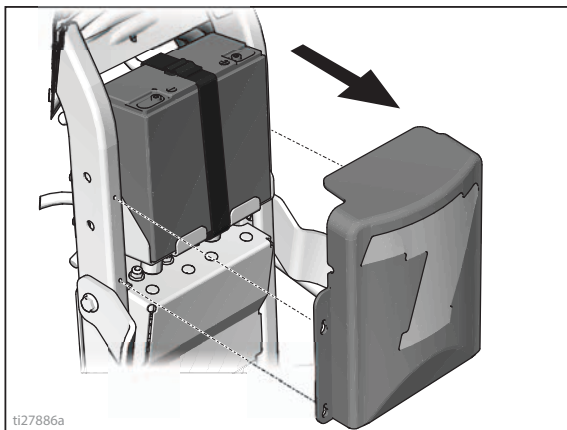


2. Pričvrstite sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na željenom mjestu na rukohvatu.

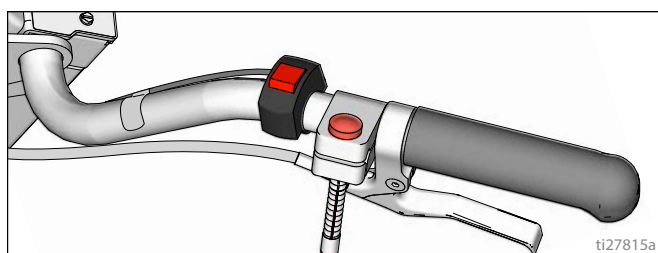


3. Pričvrstite laser na željenom mjestu na kraku pištolja.

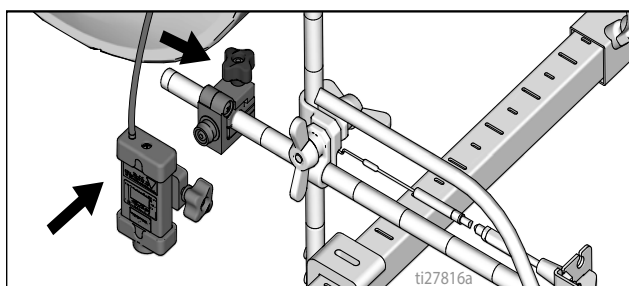


4. Položite vodiče od sklopke do baterije i spojite ih na priključke (+) i (-).

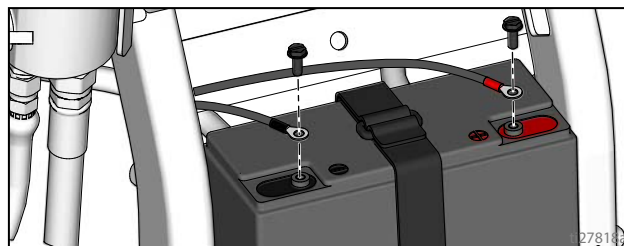


5. Spojite vodiče sklopke na kabelski svežanj.

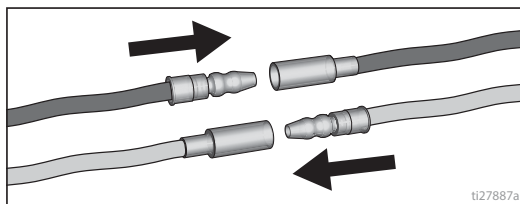


6. Vratite poklopac baterije.

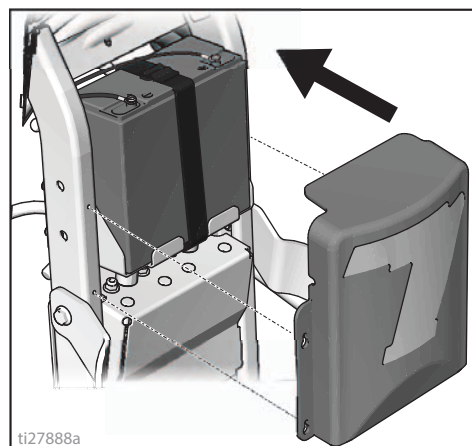

7. Uključite laser i pozicionirajte točku ispod glave pištolja.

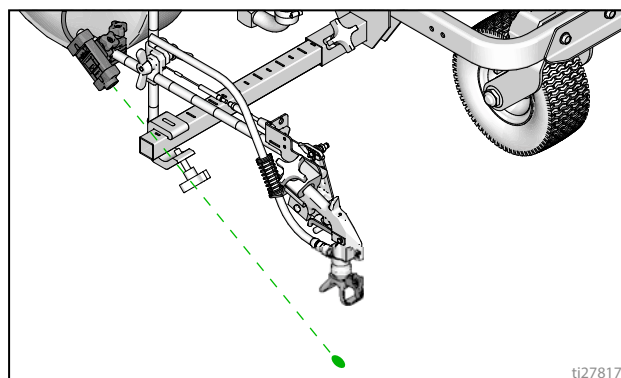


Čišćenje

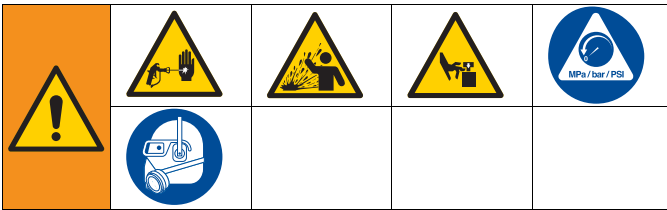


Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja tekućine i pokretnih dijelova, slijedite postupak otpuštanja tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja, provjere ili servisiranja opreme.


1. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 11.
2. Uklonite štitnik i SwitchTip sa svih pištolja.

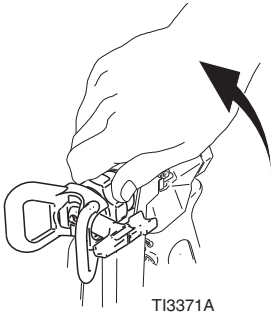

3. Odvijte čep i uklonite filtar. Sastavite posudu bez filtra.

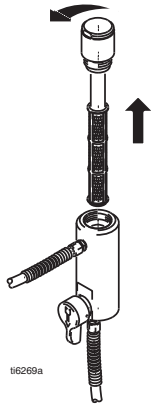


4. Očistite filtar, štitnik mlaznice i SwitchTip u tekućini za ispiranje.

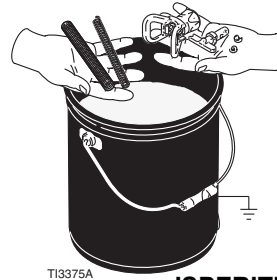


ISPERITE

5. Sifonsku cijev umetnite u uzemljenu metalnu posudu djelomično napunjenu tekućinom za ispiranje. Spojite žicu za uzemljenje na dobro uzemljenje. Provedite postupak za pokretanje 10 - 17 (pogledajte stranicu 13) kako biste isprali boju u raspršivaču. Koristite vodu za ispiranje boje na bazi vode i mineralne alkohole (poznati i pod nazivom bijeli alkoholi) za ispiranje boje na bazi ulja.
6. Držite pištolj u kanti za boju i povucite otklonac dok se ne pojavi voda ili otapalo.

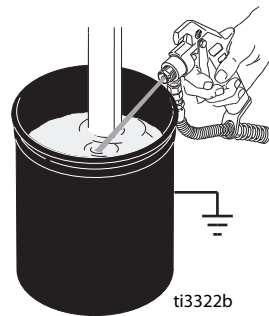

7. Premjestite pištolj u kantu s otapalom ili vodom. Držite pištolj u kanti i povucite otklonac dok se dobro ne ispere.
8. Napunite crpku tekućinom Pump Armor i vratite filtar, štitnik i SwitchTip.
9. Uvijek kad spremate uređaj nakon prskanja, napunite brtvenu maticu otvora s TSL kako biste umanjili trošenje brtve.


Standardna serija

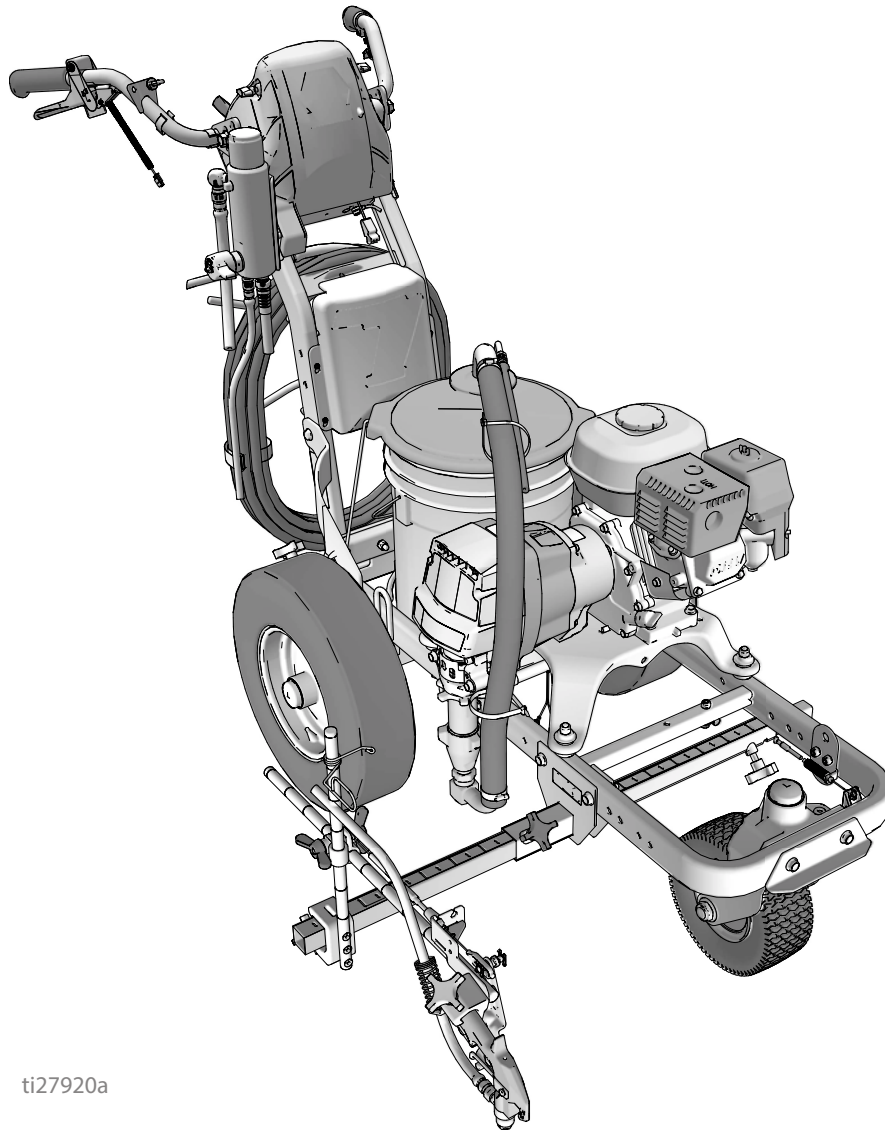


ti27920a

LineLazer V LiveLook zaslon

Standardna serija

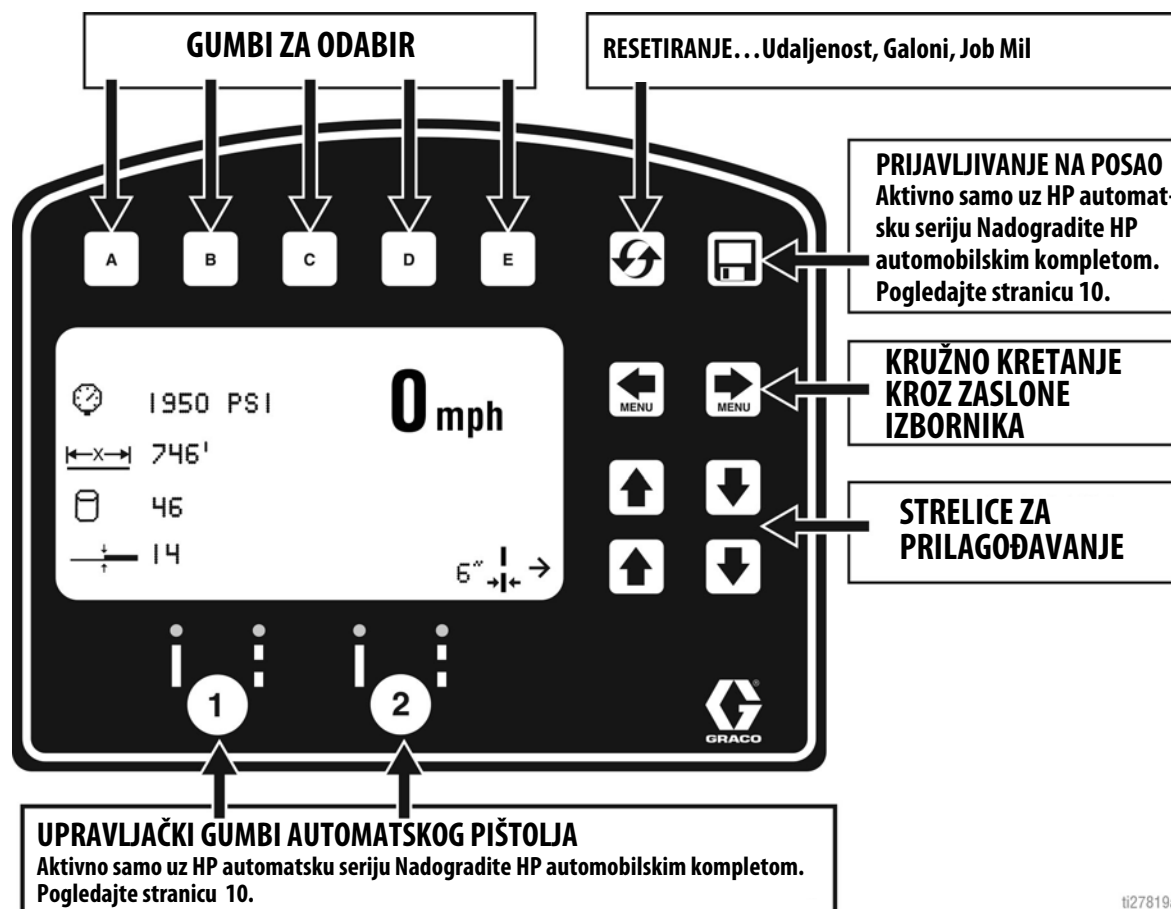


ZASLON ZA ISCRTAVANJE

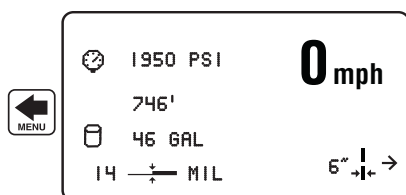


- Prikazi:
 - Duljina nanese crte
 - Precrpljeni galoni
 - Udaljenost posla i trenutna udaljenost
 - Brzina
 - Tlak
 - Unesite širinu crte

NAČIN RADA ZA MJERENJE

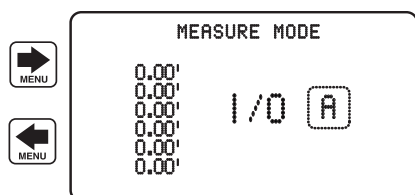

- Izvođenje do 6 mjerenja pritiskom na gumb **A** za pokretanje mjerenja i ponovnim pritiskom za završetak mjerenja.

PODEŠAVANJE/INFORMACIJE

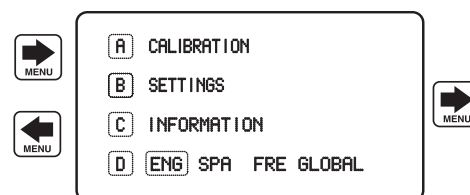

- Postavkama i informacijama može se pristupiti s ovog zaslona.
- Za točno izračunavanje udaljenosti, stroj se mora kalibrirati. Pritisnite **A** za kalibraciju stroja. Koristite udaljenost od 25 stopa ili više.

ti27820a

Početno podešavanje (serija standard)

Početno podešavanje služi za pripremu stroja za iscrtavanje na temelju brojnih parametara koje unosi korisnik. Odabir jezika i mjernih jedinica može se podesiti prije početka rada ili se mogu promijeniti kasnije.

Jezik

U odjeljku Postavljanje/Informacije odaberite odgovarajući jezik pritiskom na **D** sve dok se ne pojavi jezik.




ENG = engleski
 SPA = španjolski
 FRE = Francuski
 DEU = Njemački
 RUS = ruski
 SVIJET = Simbole pogledajte na **Opisi simbola**, stranica 62

NAPOMENA: Jezik se kasnije može promijeniti.

Jedinice

Pritisnite **B** za unos postavki i zatim opet **B** za unos jedinica. Odaberite odgovarajuće mjerne jedinice.

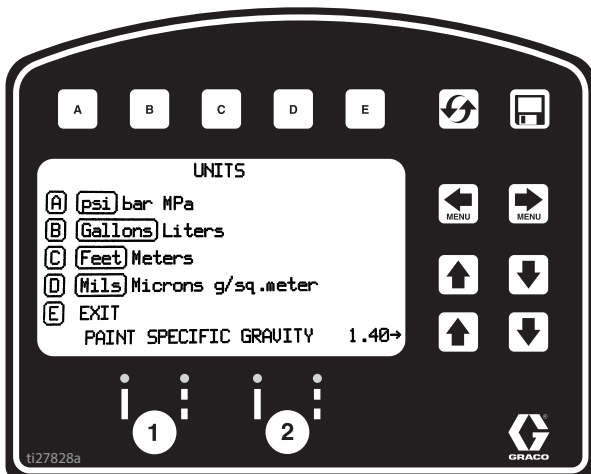

SAD jedinice

Tlak = psi

Volumen = galoni

Udaljenost = stope

Debljina crte = mil

SI jedinice

Tlak = bara (dostupni MPa)

Volumen = litre

Udaljenost = metri


Debljina crte = mikroni (dostupna jedinica g/m²)

Specifična težina boje = strelicama GORE i DOLJE podesite specifičnu težinu. Potrebno za određivanje debljine boje.


NAPOMENA: Sve jedinice se u bilo kojem trenutku mogu pojedinačno mijenjati.

Kalibracija


1. Provjerite tlak u gumama 55 ± 5 psi (379 ± 34 kPa) i po potrebi ih dopunite.
2. Razvucite čelični metar na udaljenost veću od 26 ft. (8 m).

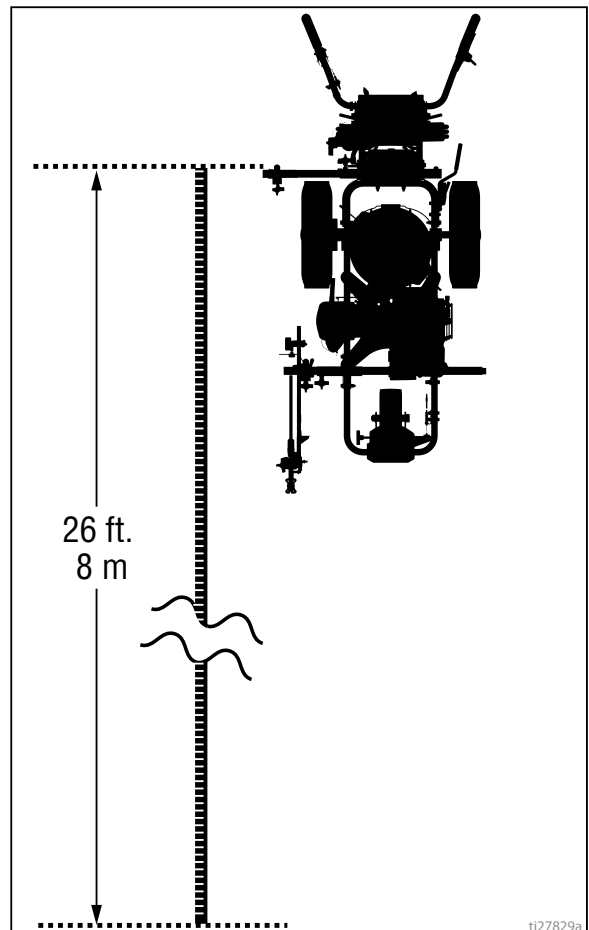


3. Pritisnite za odabir Podešavanje/Informacije  .

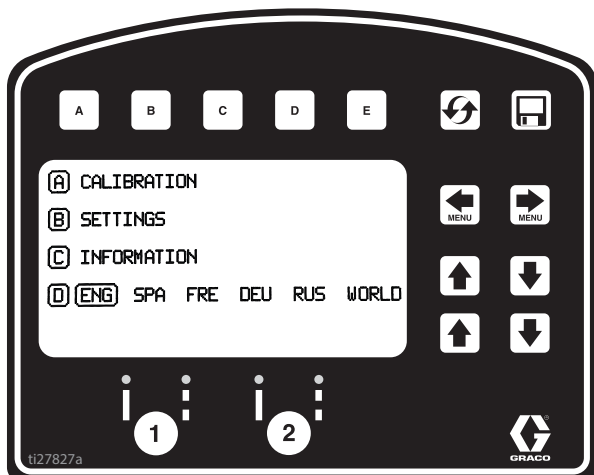


4. Pritisnite **A** radi kalibracije. Podesite TRAVEL DIST (udaljenost za vožnju) na 25 ft (7,6 m) ili više. Veće udaljenosti će osigurati bolju točnost, ovisno o uvjetima.

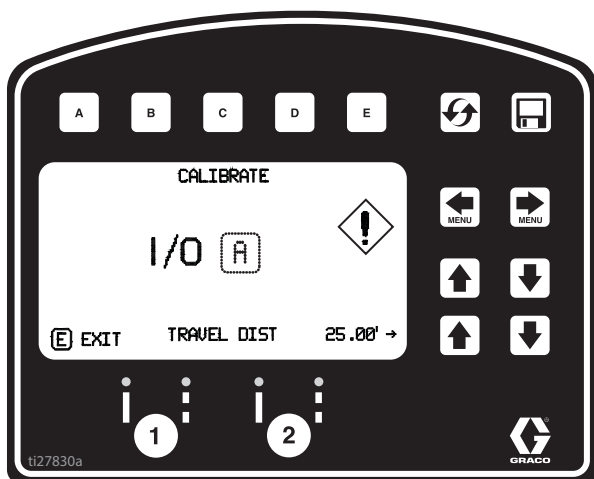


5. Poravnajte dio jedinice s 1 stopom (30,5 cm) na čeličnom metru.

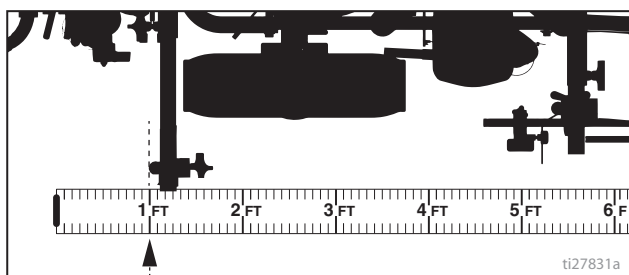


6. Pritisnite **A** za početak kalibracije.

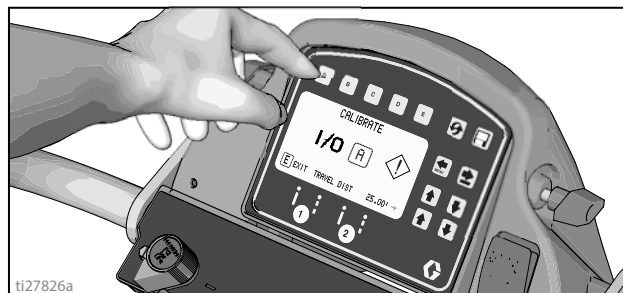

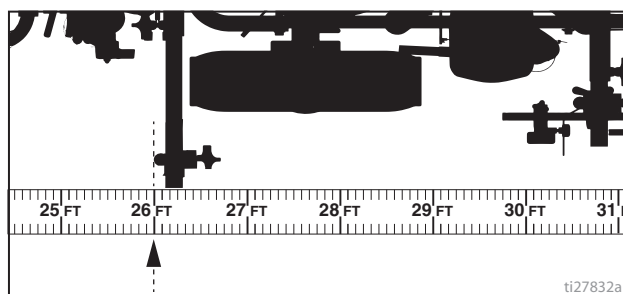

7. Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed. Zadržite uređaj poravnat s čeličnim metrom.
8. Zaustavite se kada se odabrani dio uređaja poravnava s 26 stopa (8 m) ili unesenom udaljenošću (udaljenost od 25 stopa/7,6 m).

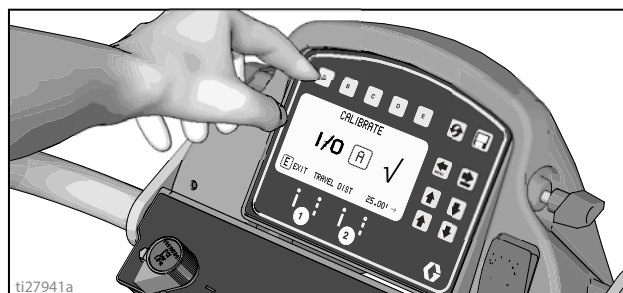

9. Pritisnite **A** za završetak kalibracije.




- Kalibracija nije dovršena kada se prikazuje simbol uskličnika .
- Kalibracija je završena kada se prikazuje simbol kvačice .

10. Kalibracija je sada dovršena.

Idite na **Način rada za mjerenje (serija standard)**, stranica 29 i verificirajte točnost mjerenjem trake.

Način rada za iscrtavanje linija (standardna serija)

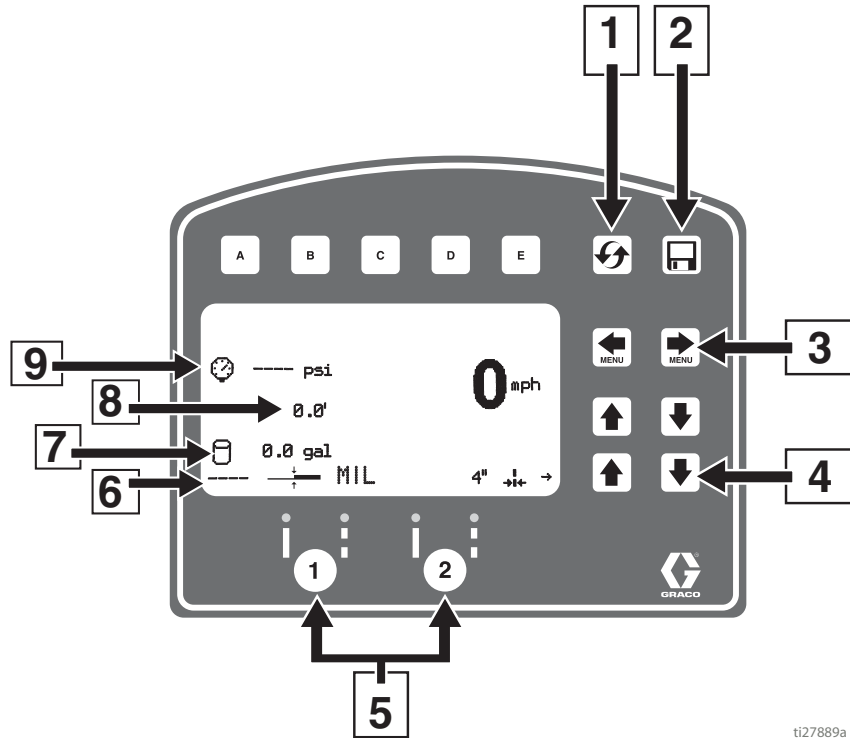

ti27889a

Ref.	Opis
1	Resetiranje udaljenosti, galona, mila
*2	Prijavljivanje na posao
3	Listajte među zaslonima izbornika
4	Gumbi za prilagodbu širine crte
*5	Gumbi automatskog pištolja
6	Debljina u MIL-ima. Za vrijeme raspršivanja prikazuje se "Instant MIL avg". Kada se zaustavite, prikazuje se "Job MIL avg".
7	Ukupna raspršena količina u galonima
8	Ukupna duljina iscrtane crte.
9	Tlak


* Nije aktivno u seriji standard. Nadogradite na HP automatsku seriju s B/P 17V683.

Rad u načinu rada za iscrtavanje

1. Pazite da je motor u radu.
2. Postavite sklopku crpke na ON (Uključeno).



3. Povucite otponac za raspršivanje.

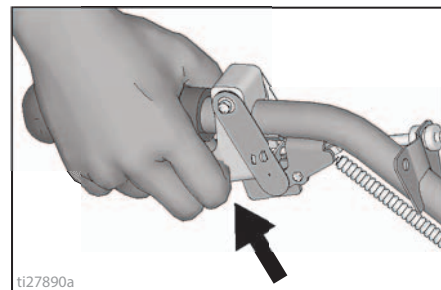


ti27890a


Način rada za mjerenje (serija standard)


Način rada za mjerenje zamjenjuje metar za mjerenje udaljenosti pri određivanju područja koje će se iscrtavati.

1. Uz pomoć   odaberite Measure Mode (Način rada za mjerenje).

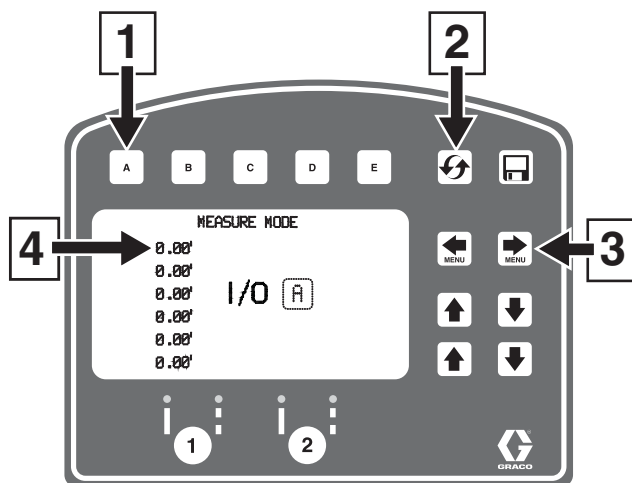


ti27834a

2. Pritisnite i otpustite . Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed ili prema natrag. (Pomicanje prema natrag predstavlja negativnu udaljenost.)

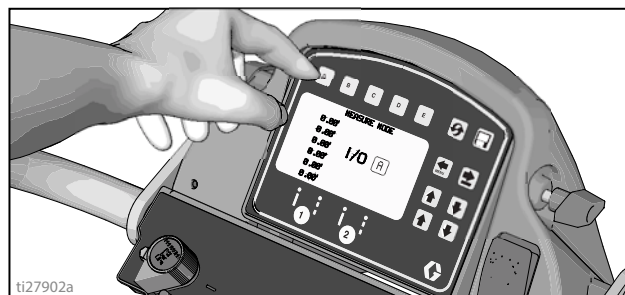

ti27902a

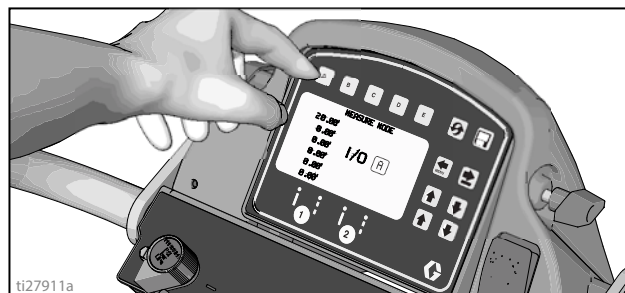

3. Pritisnite i otpustite  da završite mjerenje dužine. Može prikazati najviše šest duljina.




ti27911a

Ref.	Opis
1	Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak mjerenja
2	Držite za vraćanje vrijednosti na nulu
3	Listajte među zaslonima glavnog izbornika
4	Zadnje obavljeno mjerenje


Priprema/informacije

Uz pomoć   odaberite Setup/Information (Priprema/Informacije).

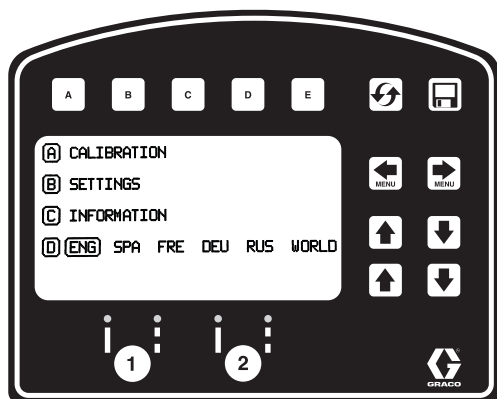


Pritisnite **D** za odabir jezika.


Pogledajte **Jezik**, stranica 26.

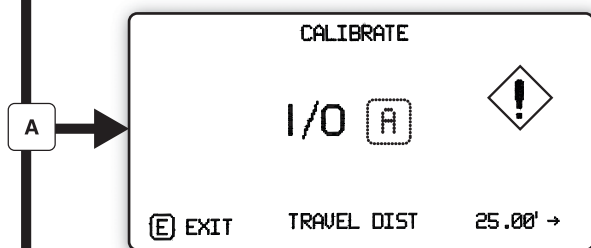

Pogledajte **Kalibracija**, stranica 26.

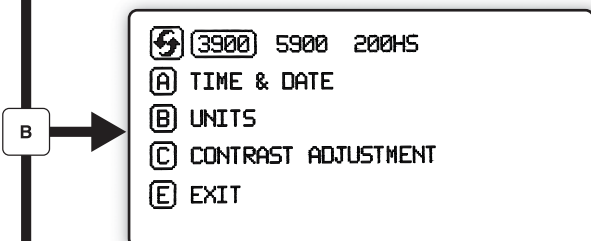

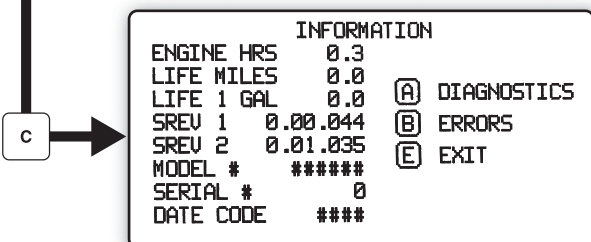

Pogledajte **Postavke**, stranica 31.




Pogledajte **Informacije**, stranica 32.

ti27835a


Postavke



Uz pomoć   odaberite Setup/Information

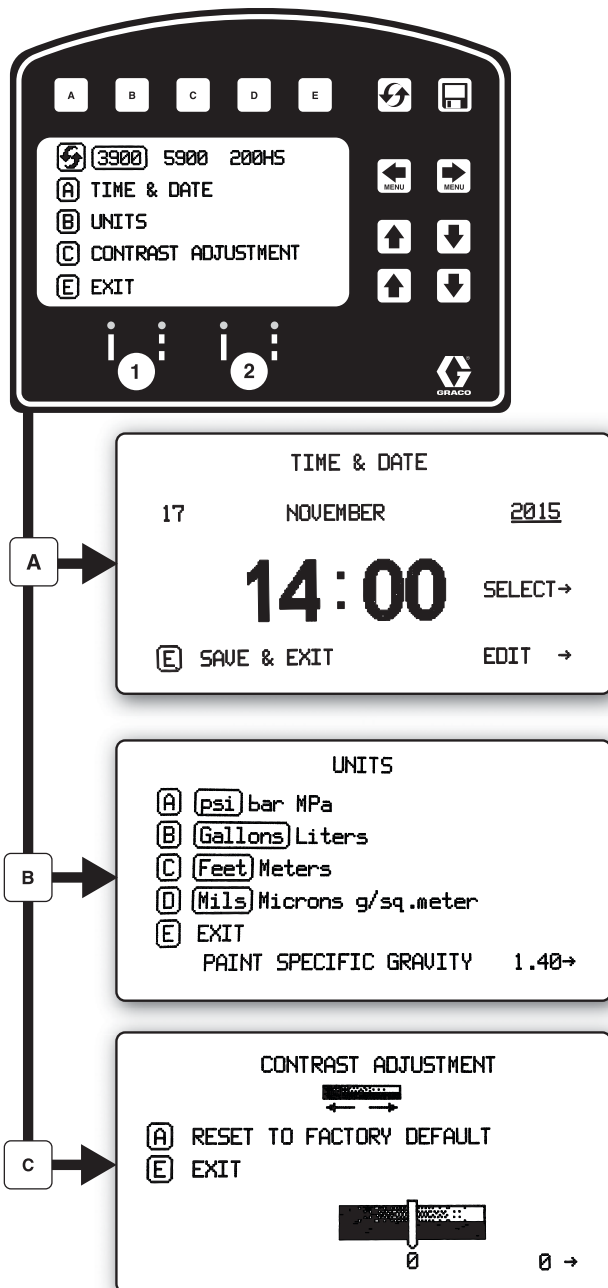(Priprema/Informacije). Pritisnite **B** za otvaranje izbornika Settings (Postavke).





t127839a

 Vršite se odabir vrste stroja. To je potrebno za precizno praćenje utroška u galonima.


Upotrijebite   za postavljanje vremena i datuma.

Podesite jedinice s **A** **B** **C** **D**.


Uz pomoć   prilagodite kontrast zaslona na željenu vrijednost.

Informacije

Uz pomoć odaberite Setup/Information (Priprema/Informacije). Pritisnite **C** za otvaranje izbornika Information (Informacije).

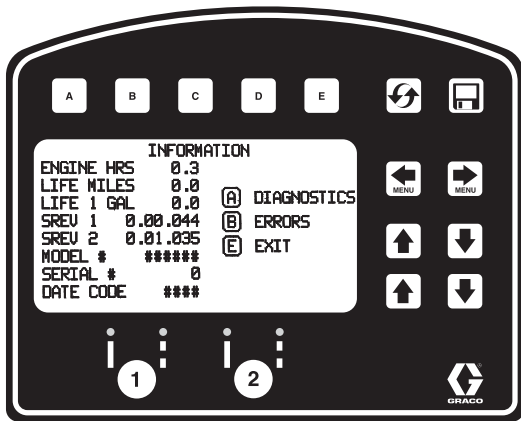

Prikazuju se i prikupljaju podaci o radnom vijeku i stroju za iscrtavanje.

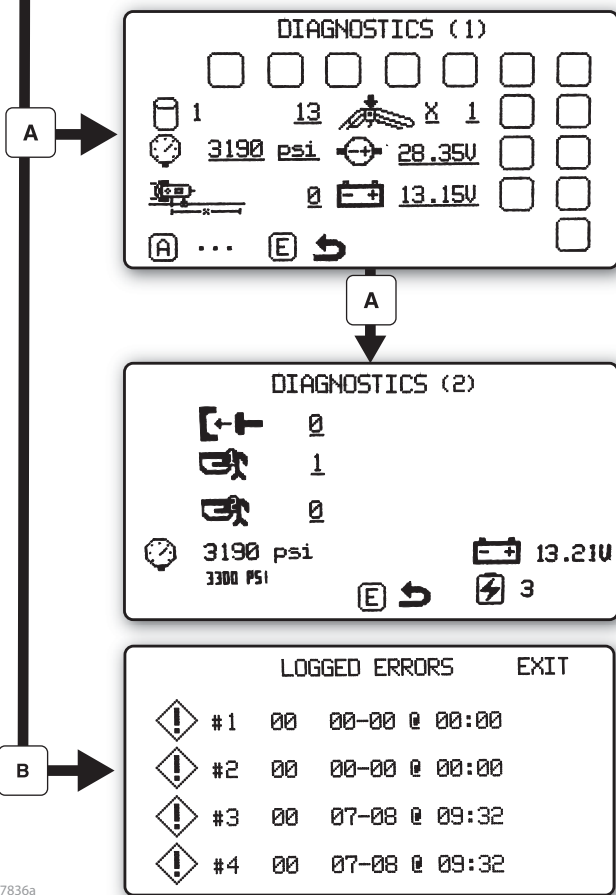

Prikaz i provjera rada komponenti.

- Brojač taktova
- Mjerni pretvornik tlaka
- Senzor udaljenosti
- Gumbi podloge osjetljive na dodir
- Napon motora
- Napon akumulatora


Prikupljanje zadnja četiri prikazana koda greške.

- Opis koda
- 02 = previsok tlak
- 03 = nije otkriven mjerni pretvarač

Resetiranje kodova greške

t127836a


HP automatska serija

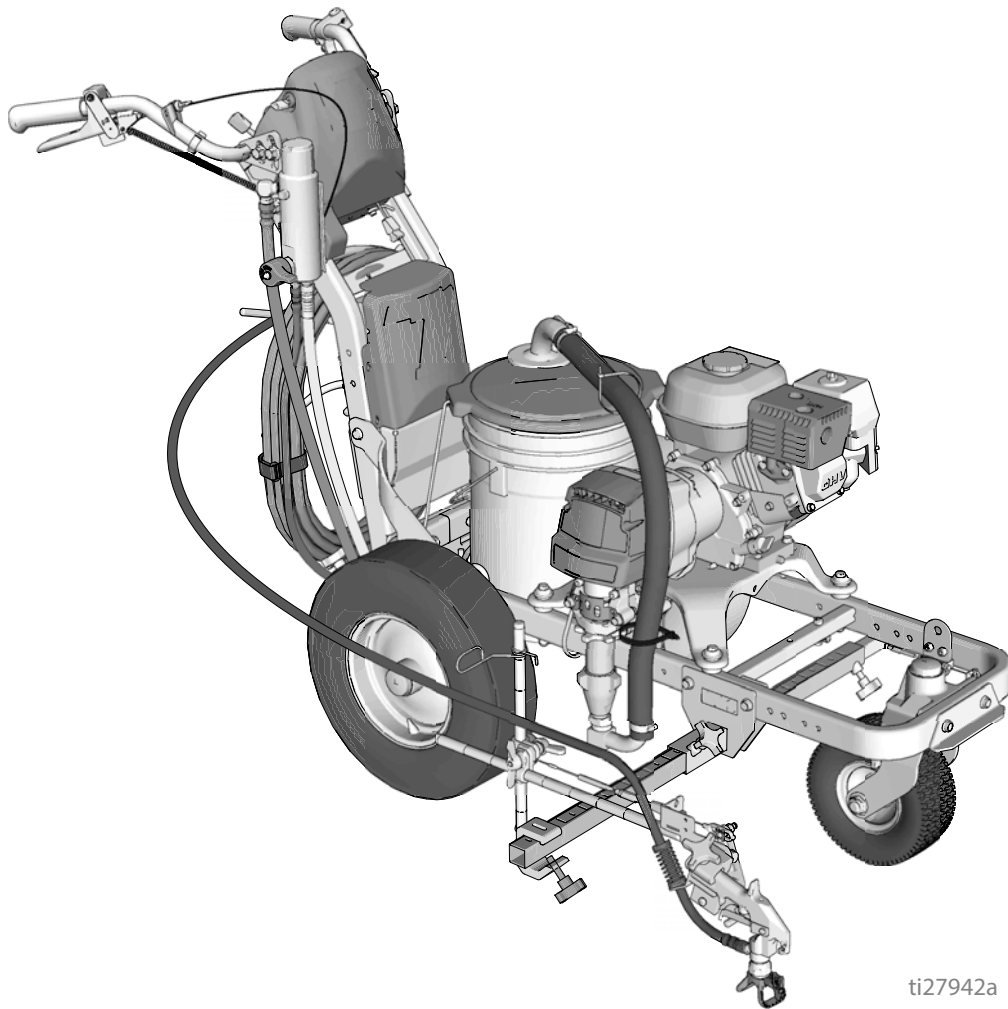

ti27942a


LineLazer V LiveLook zaslon

HP automatska serija

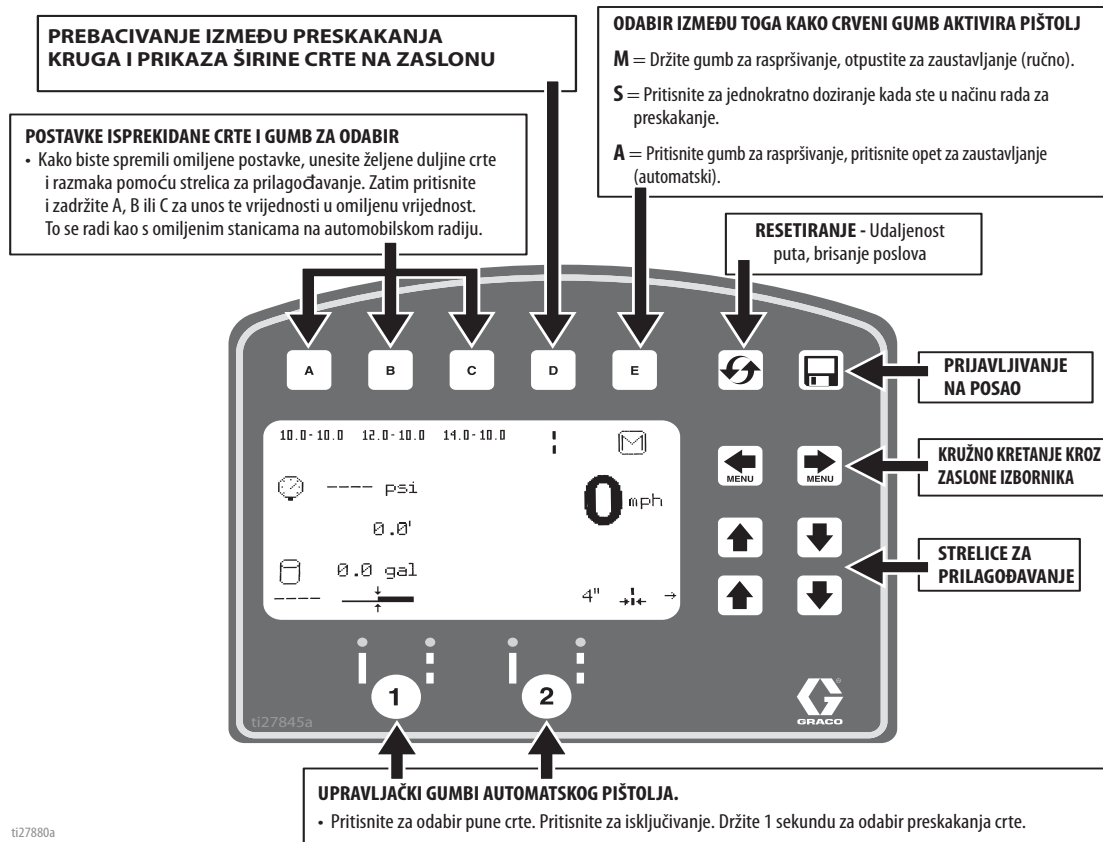

ti27880a

ZASLON ZA ISCRTAVANJE

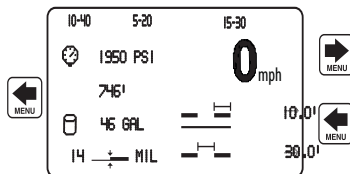


Glavni zaslon za iscrtavanje.

- Mora biti u ovom načinu rada za elektroničko pokretanje pištolja.
- Automatsko preskakanje ciklusa može se postaviti na ovom zaslonu. Odaberite preskakanje crte na željenom pištolju za aktiviranje. Unesite željene udaljenosti za Boju i Razmak i započnite s raspršivanjem.
- Pritisnite gumb E za odabir načina na koji crveni gumb aktivira pištolje.


- M** = držite za raspršivanje, otpustite za zaustavljanje
- S** = pritisnite za jednokratno doziranje kada ste u načinu rada za preskakanje
- A** = držite za raspršivanje, otpustite za zaustavljanje

NAČIN RADA ZA MJERENJE

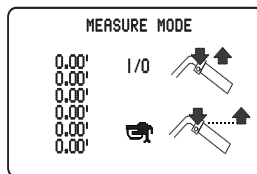


Način rada za mjerenje.

- Sposobnost izvođenja do 6 mjerenja pritiskom na crveni gumb za pokretanje mjerenja i ponovnim pritiskom za završetak mjerenja.
- Ako se odabere automatski pištolj (pogledajte u nastavku) i ako je pritisnut crveni gumb, točka će se spuštati svakih 12" sve dok se ne otpusti crveni gumb.

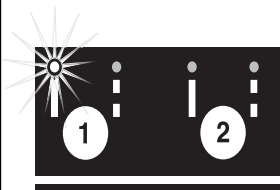

ti27879a

NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE

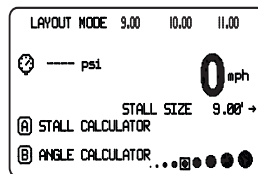


Način rada za označavanje.

- Spustite točku na odabranoj udaljenosti za crtanje rasporeda na parkiralištu.
- Unesite veličinu parkirnog mjesta, aktivirajte automatski pištolj, pritisnite crveni gumb i pokrenite stroj. Ako želite zaustaviti crtanje točaka, ponovno pritisnite crveni gumb. Favoriti se mogu spremirati kao na glavnom zaslonu.

A STALL CALCULATOR
pogledajte str. 40

B ANGLE CALCULATOR
pogledajte str. 41

PODEŠAVANJE/INFORMACIJE

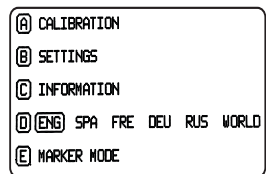

- Postavkama i informacijama može se pristupiti s ovog zaslona.


- Za točno izračunavanje udaljenosti, stroj se mora kalibrirati. Pritisnite A za kalibraciju stroja. Koristite udaljenost od 25 stopa ili više.

Početno podešavanje (HP automatska serija)

Početno podešavanje služi za pripremu stroja za iscrtavanje na temelju brojnih parametara koje unosi korisnik. Odabir jezika i mjernih jedinica može se podesiti prije početka rada ili se mogu promijeniti kasnije.

Jezik

U Podešavanje/Informacije odaberite odgovarajući jezik pritiskom na **D** sve dok se ne pojavi jezik.

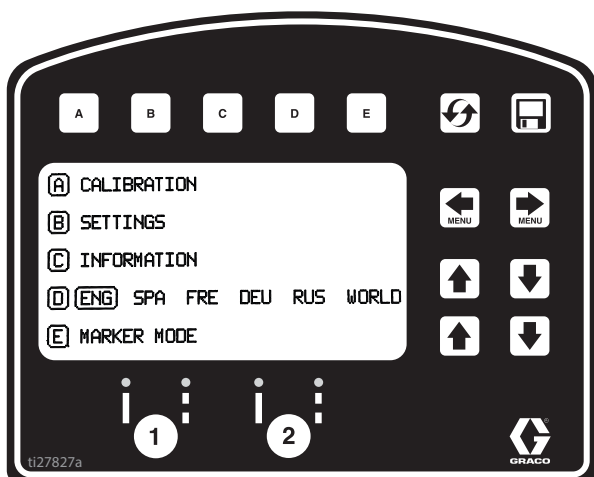


ENG = engleski
 SPA = španjolski
 FRE = Francuski
 DEU = Njemački
 RUS = ruski
 SVIJET= Simbole pogledajte na **Opisi simbola**, stranica 62.

NAPOMENA: Jezik se kasnije može promijeniti.

Jedinice

Pritisnite **B** za unos postavki i zatim opet **B** za unos jedinica. Odaberite odgovarajuće mjerne jedinice.

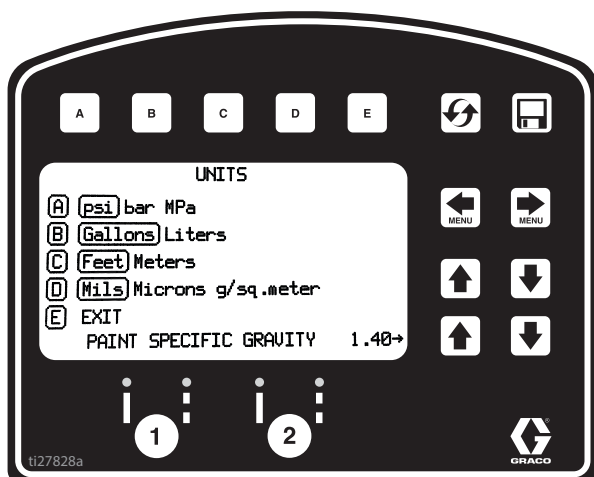

SAD jedinice

Tlak = psi

Volumen = galoni

Udaljenost = stope

Debljina crte = mil

SI jedinice

Tlak = bara (dostupni MPa)

Volumen = litre

Udaljenost = metri


Debljina crte = mikroni (dostupna jedinica g/m²)



Specifična težina boje = strelicama GORE i DOLJE podesite specifičnu težinu. Potrebno za određivanje debljine boje.

NAPOMENA: Sve jedinice se u bilo kojem trenutku mogu pojedinačno mijenjati.

Kalibracija

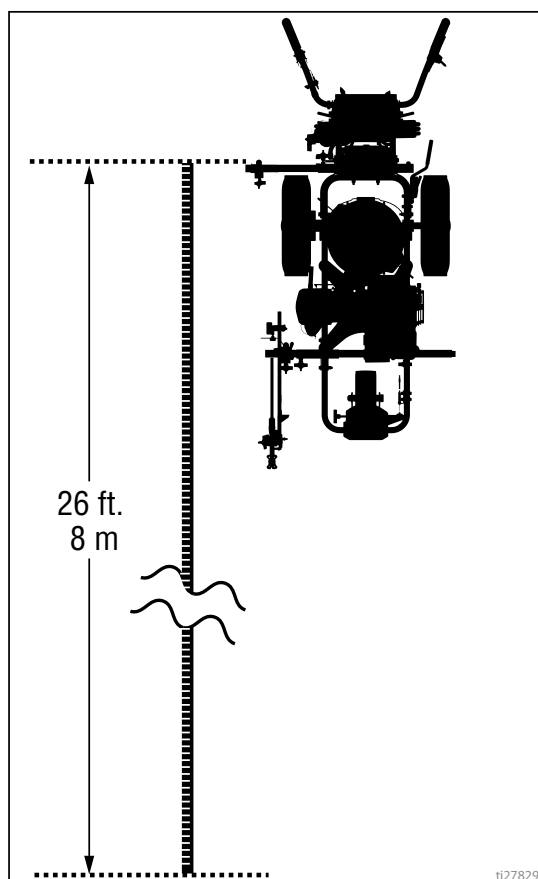
1. Provjerite tlak u gumama 55 ± 5 psi (379 ± 34 kPa) i po potrebi ih dopunite.
2. Razvucite čelični metar na udaljenost veću od 26 ft. (8 m).




3. Pritisnite   za odabir Podešavanje/Informacije.




4. Pritisnite **A** radi kalibracije. Podesite TRAVEL DIST (udaljenost za vožnju) na 25 ft (7,6 m) ili više. Veće udaljenosti će osigurati bolju točnost, ovisno o uvjetima.

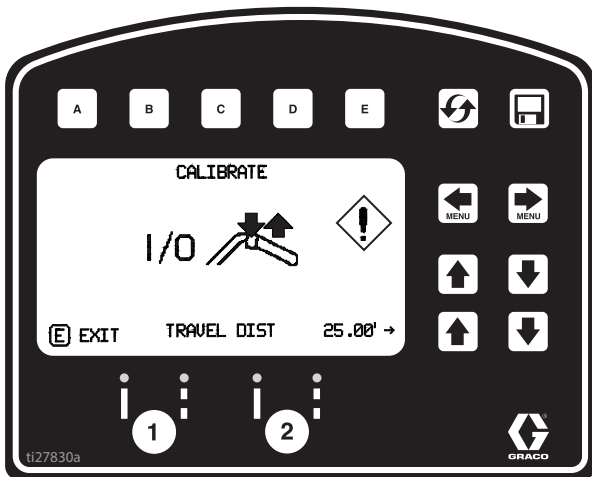


5. Uključite i poravnajte točku lasera s 1 stopom (30,5 cm) na čeličnom metru.

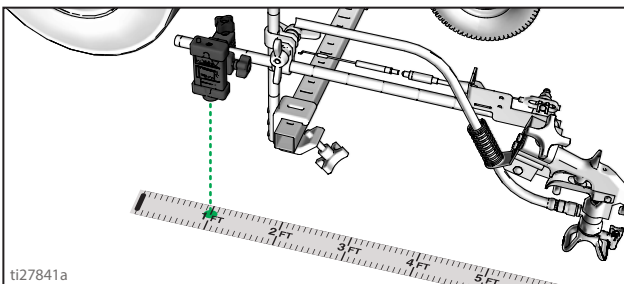


6. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za početak kalibracije.

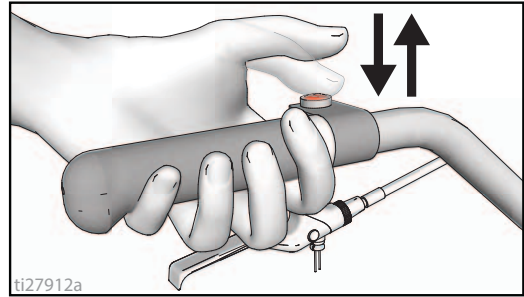

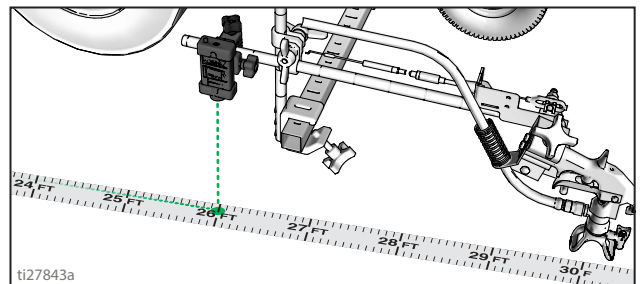

7. Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed. Zadržite točku lasera na čeličnom metru.
8. Zaustavite se kada se laser poravna s 26 stopa (8 m) ili unesenom udaljenošću (udaljenost od 25 stopa/7,6 m).

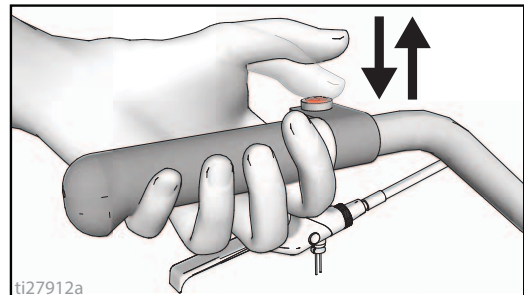


9. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za dovršetak kalibracije.






- Kalibracija nije dovršena kada se prikazuje simbol uskličnika .
 - Kalibracija je završena kada se prikazuje simbol kvačice .
10. Kalibracija je sada dovršena.

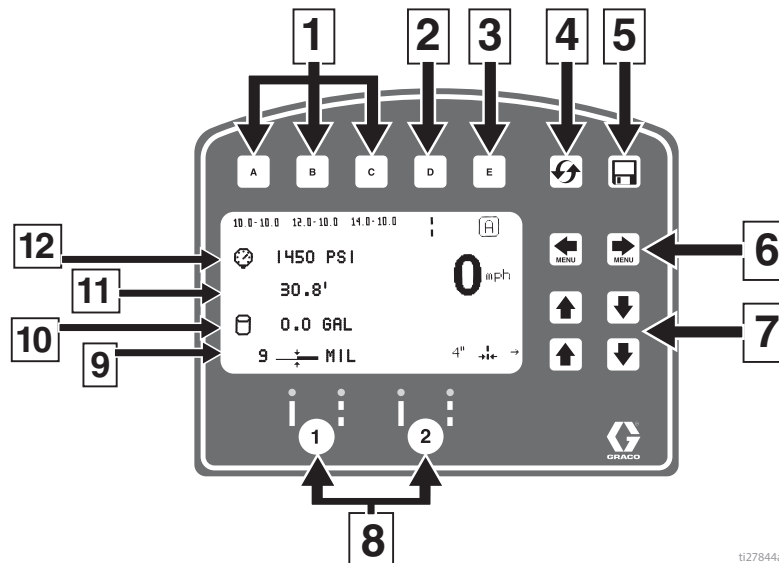Način rada za iscrtavanje linija (HP automatska serija)



ti27844a

Ref.	Opis
1	Odaberite "Favorit", pritisnite kraće od jedne sekunde. Spemite "Favorit", pritisnite duže od tri sekunde.
2	Ciklički prikaz širine crte ili vrijednosti boje i razmaka
3	Cikličko kretanje između ručnog načina rada, poluautomatskog načina rada, automatskog načina rada. Ručni način rada  : Pritisnite i držite regulator otponca pištolja za iscrtavanje.
	Poluautomatski način rada  : Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za iscrtavanje programirane duljine kada se nalazite u načinu rada za preskakanje.
	Automatski način rada  : Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za početak iscrtavanja. Opet pritisnite i otpustite gumb za zaustavljanje.
4	Ponovno postavljanje udaljenosti.
5	Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 47.
6	Listanje među zaslonima izbornika.
7	Gumbi za prilagodbu duljine crte i razmaka ILI širine crte.
8	Upravljački gumbi za aktiviranje automatskih pištolja.
9	Debljina u MIL-ima. Za vrijeme raspršivanja prikazuje se "Instant MIL avg". Kada se zaustavite, prikazuje se "Job MIL avg".
10	Ukupna raspršena količina u galonima (litrama).
11	Ukupna duljina iscrtane crte.
12	Tlak.

Rad u načinu rada za iscrtavanje


Stroj za iscrtavanje mora biti u pogonu prije aktiviranja regulatora otponca pištolja.

1. Pazite da je motor u radu.
2. Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolje i vrstu crte.





ti27913a

3. Pritisnite regulator otponca pištolja za početak raspršivanja.

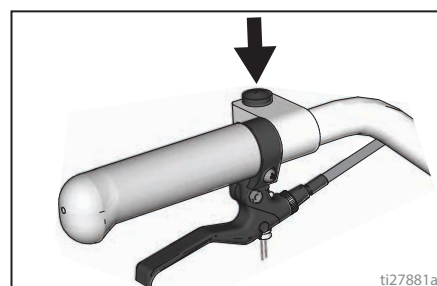




ti27881a

U automatskom načinu rada ili u poluautomatskom načinu rada  ili  će treptati kada je regulator otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.

Način rada za mjerenje (HP automatska serija)

Način rada za mjerenje zamjenjuje metar za mjerenje udaljenosti pri određivanju područja koje će se iscrtavati.


1. Uz pomoć   odaberite Measure Mode (Način rada za mjerenje).

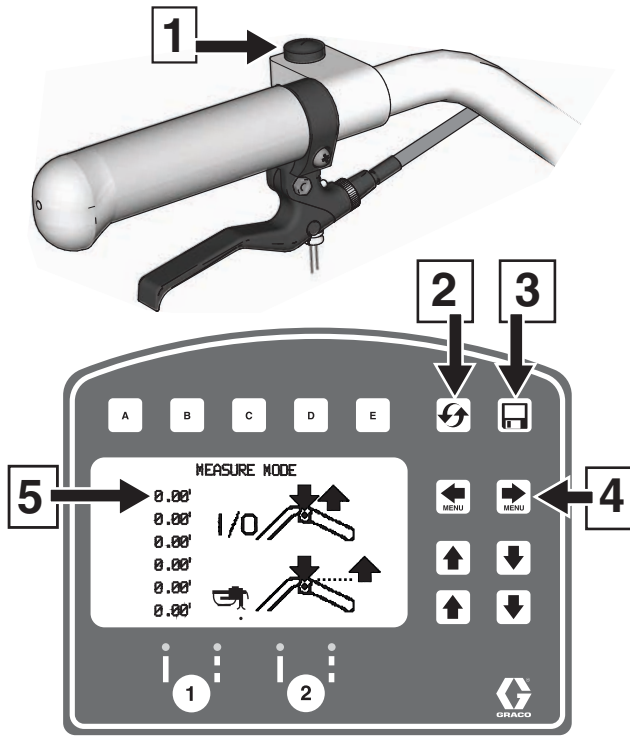

ti27914a

Ref.	Opis
1	Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak mjerenja.
2	Držite za vraćanje vrijednosti na nulu.
3	Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 47.
4	Listajte među zaslonima glavnog izbornika
5	Zadnje obavljeno mjerenje

2. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja. Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed ili prema natrag. (Pomicanje prema natrag predstavlja negativnu udaljenost.)

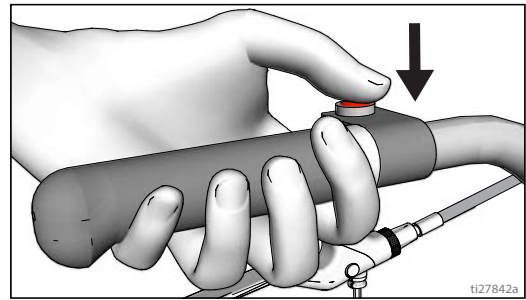


ti27842a



3. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za završetak izmjerene duljine. Može prikazati najviše šest duljina.

Najnovije mjerenje duljine također se sprema kao izmjerena udaljenost na zaslonu kalkulatora parkirnog mjesta. Pogledajte **Kalkulator parkirnog mjesta**, stranica 40.

Ako se aktivira automatski pištolj, u bilo kojem trenutku pritisnite i držite regulator otponca pištolja za nanošenje točke. Ako se otponac drži pritisnutim za vrijeme pomicanja stroja za iscrtavanje, točka će se označiti na svakih 12 inča (30,5 cm).

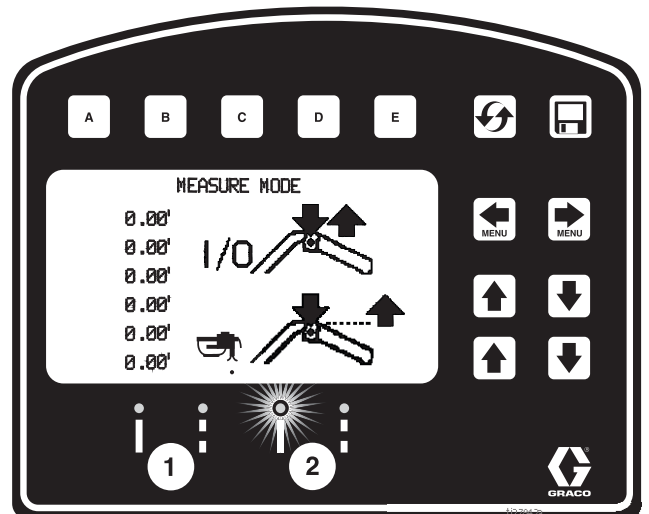

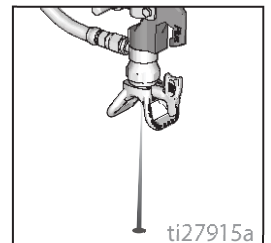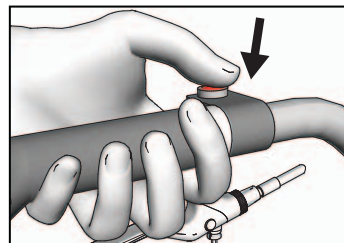

ti27915a




ti27915a

Način rada za iscrtavanje

Način rada za označavanje koristi se za izračunavanje i označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu.


1. Uz pomoć   odaberite Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).

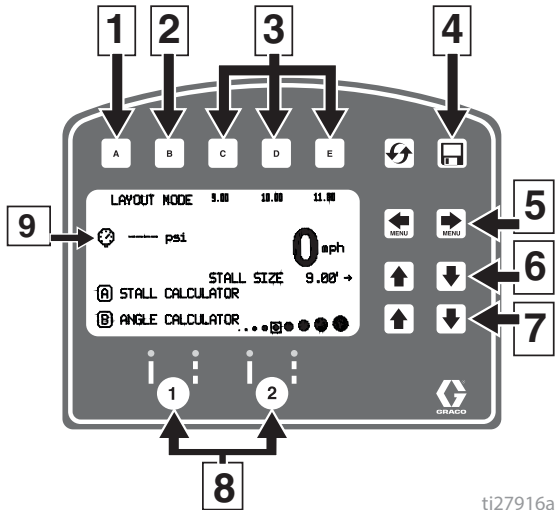


ti27916a

Ref.	Opis
1	Otvorit će se izbornik Stall Calculator (Kalkulator parkirnog mjesta). Pogledajte Kalkulator parkirnog mjesta , stranica 40.
2	Otvorit će se izbornik Angle Calculator (Kalkulator kuta). Pogledajte Kalkulator kuta , stranica 41.
3	Odaberite "Favorit", pritisnite kraće od jedne sekunde. Spremite "Favorit", pritisnite duže od tri sekunde.
4	Bilježenje Prikupljanje podataka , stranica 47.
5	Listajte među zaslonima izbornika.
6	Prilagodite veličinu parkirnog mjesta/razmak među točkama.
7	Prilagodite veličinu točke.
8	Upravljački gumbi za aktiviranje automatskog pištolja.
9	Tlak.

2. Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolj.

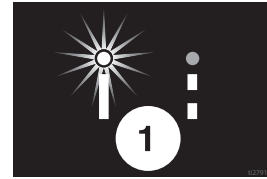


3. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za pomicanje stroja za iscrtavanje naprijed.

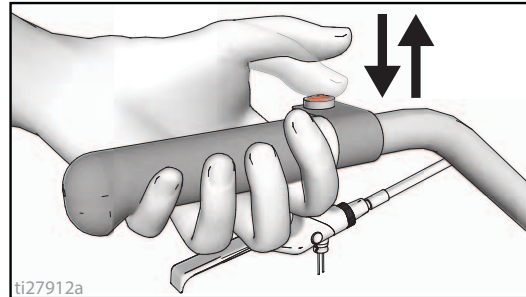

ti27912a

4. Po zadanim postavkama stroj za iscrtavanje postavlja točku na svakih 9,0 ft (2,7 m) kako bi označio veličinu parkirnog mjesta. Veličina parkirnog mjesta može se podešavati.
5. Točke se postavljaju sve dok se regulator otponca pištolja ponovno ne pritisne i otpusti.

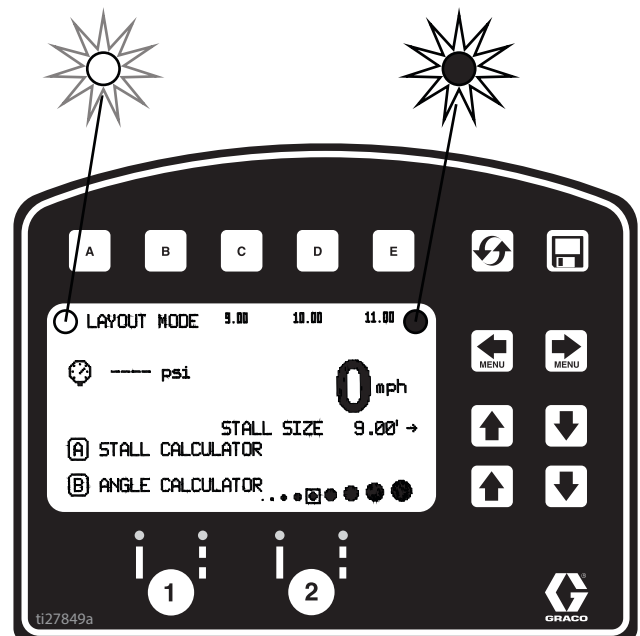


Indikator na zaslonu naizmjenice trepće kada je regulator otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.




ti27849a

Kalkulator parkirnog mjesta


Kalkulator parkirnog mjesta koristi se za određivanje veličine parkirnog mjesta. Stroj za iscrtavanje će podijeliti izmjerenu duljinu s veličinom parkirnog mjesta kako bi odredio broj parkirnih mjesta koja se mogu smjestiti u izmjerenoj duljini. Korisnik može prilagoditi broj parkirnih mjesta kako bi zaokružio broj i zatim će se izračunati širina parkirnog mjesta.


- Uz pomoć   odaberite Layout Mode (Način rada za iscrtavanje). Pritisnite  za otvaranje izbornika Stall Calculator (Kalkulator parkirnog mjesta).

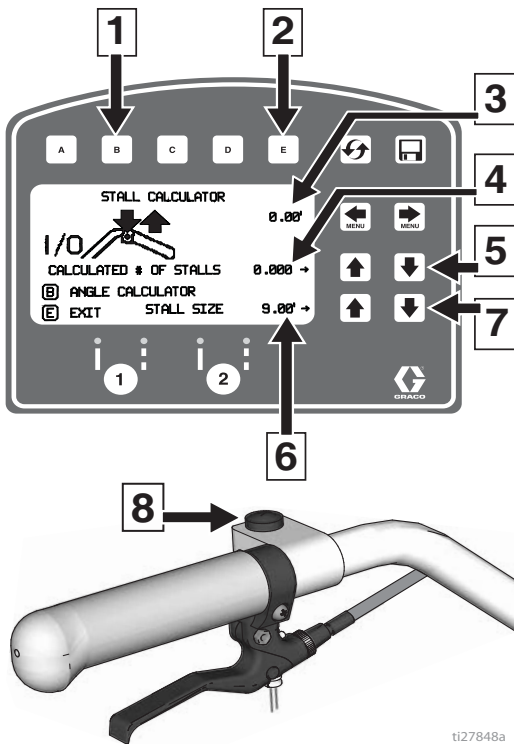

- Najnovija izmjerena duljina u načinu rada za mjerenje automatski se prikazuje. Pritisnite regulator otponca pištolja za početak novog mjerenja. Pritisnite ponovno za zaustavljanje mjerenja.

Veličina parkirnog mjesta i izračunati broj parkirnih mjesta mogu se prilagođavati.

- Pritisnite  za povratak u način rada za iscrtavanje. Veličina parkirnog mjesta se sprema i prikazuje na zaslonu u načinu rada za iscrtavanje.

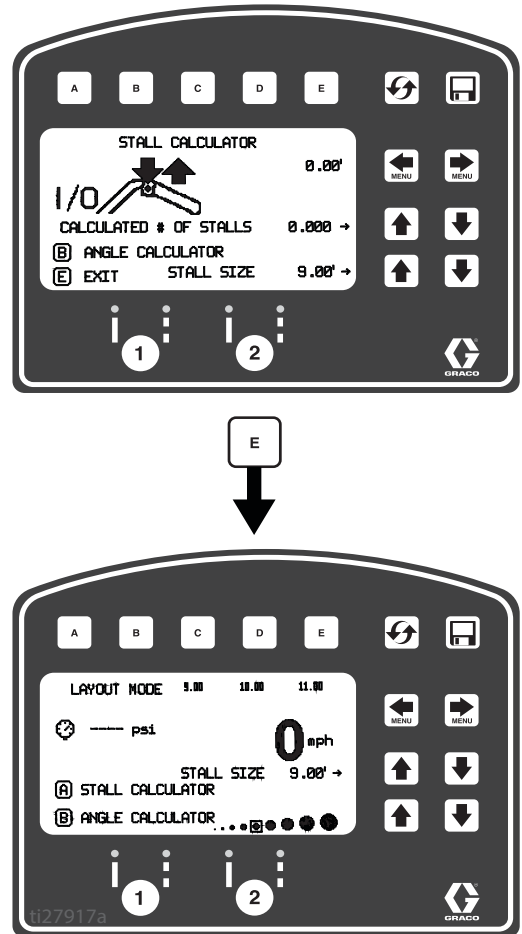


- Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za početak označavanja točaka. Opet pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za zaustavljanje.

Ref.	Opis
1	Otvorit će se izbornik Angle Calculator (Kalkulator kuta). Pogledajte Kalkulator kuta , stranica 41.
2	Izlaz i povratak veličine parkirnog mjesta u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).
3	Izmjerena udaljenost.
4	Izračunati broj parkirnih mjesta. Promjenom broja parkirnih mjesta promijenit će se veličina parkirnog mjesta.
5	Prilagodba broja parkirnih mjesta.
6	Veličina parkirnog mjesta. Promjenom veličine parkirnog mjesta mijenja se izračunati broj parkirnih mjesta.
7	Prilagodba veličine parkirnog mjesta.
8	Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak mjerenja.

Kalkulator kuta

Kalkulator kuta koristi se za određivanje vrijednosti pomaka i razmak među točkama za iscrtavanje.

- Uz pomoć odaberite Layout Mode (Način rada za iscrtavanje). Pritisnite **B** za otvaranje izbornika Angle Calculator (Kalkulator kuta).

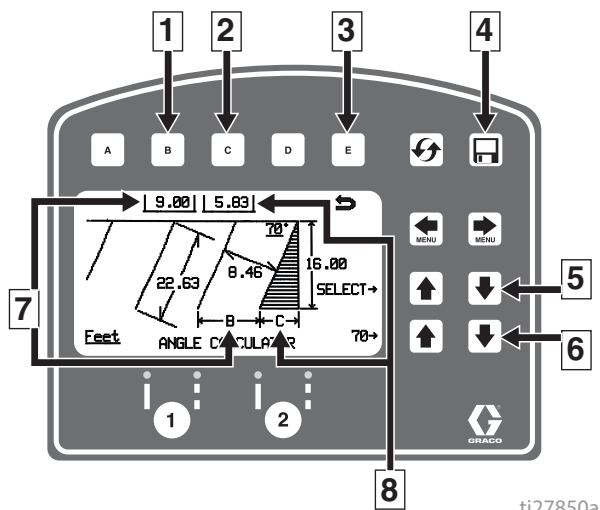


ti27850a

Ref.	Opis
1	Prenosi se izračunati razmak među točkama, B, u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).
2	Prenosi se izračunati pomak, C, u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).
3	Izlaz i povratak u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje) bez prenošenja bilo koje vrijednosti.
4	Prikupljanje podataka.
5	Odabir ulaznih varijabli.
6	Prilagodba odabrane varijable.
7	Izračunati razmak među točkama, B.
8	Izračunati pomak, C.


- Razmak među točkama (B) i pomak (C) izračunavaju se na temelju unesenih parametara:

Kut parkirnog mjesta
Dubina parkirnog mjesta
Veličina parkirnog mjesta (širina)
Duljina crte

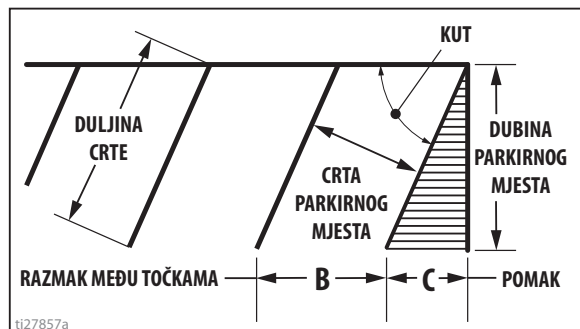


ti27857a

- Pritisnite **C** radi prijenosa izračunate udaljenosti pomaka u način rada za iscrtavanje. Ako želite, vrijednost spremite u favorite.

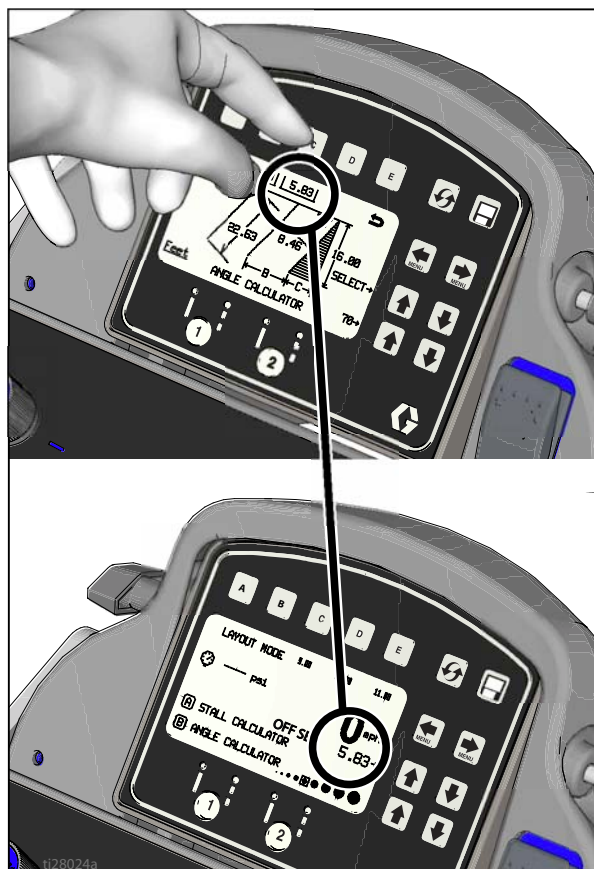


ti28024a

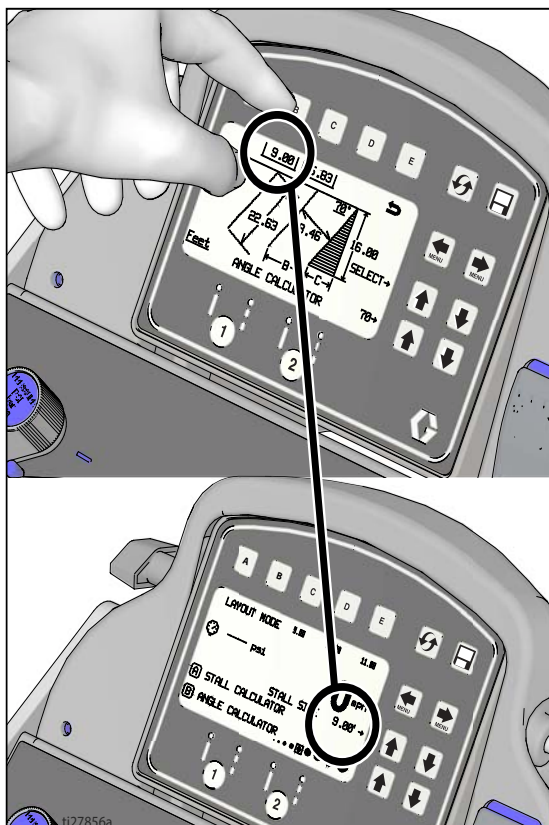

4. Pritisnite **B** radi prijenosa izračunate udaljenosti razmaka točaka u način rada za iscrtavanje. Ako želite, vrijednost spremite u favorite.

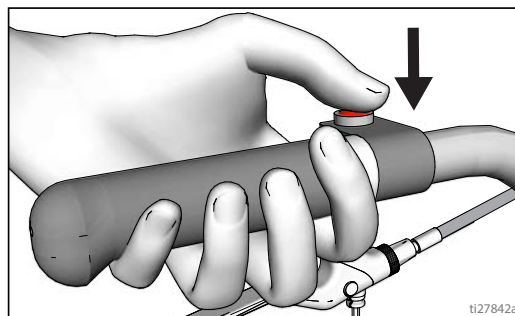


5. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za početak označavanja točaka za veličinu parkirnog mjesta. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za prestanak označavanja.



Priprema/informacije

Uz pomoć   odaberite Setup/Information (Priprema/Informacije).

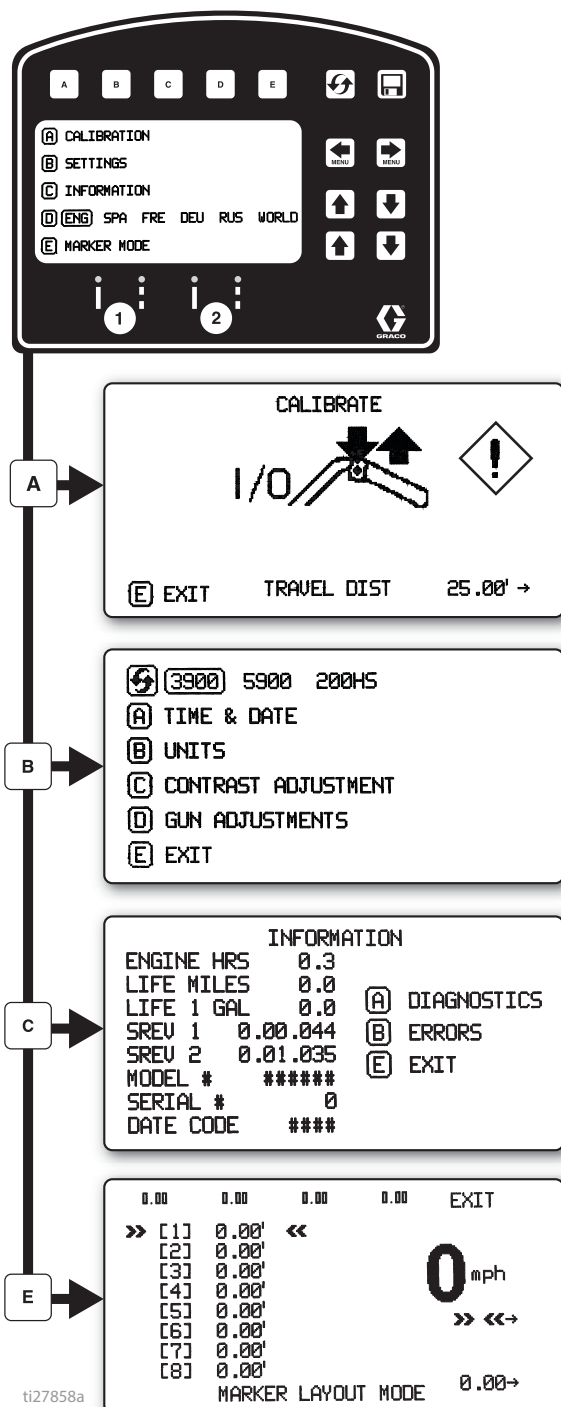

ti27858a

Pritisnite **D** za odabir jezika.
Pogledajte **Jezik**, stranica 35.



Pogledajte **Kalibracija**, stranica 35.


Pogledajte **Postavke**, stranica 44.


Pogledajte **Informacije**, stranica 45.



Pogledajte **Način za označavanje markera**, stranica 46.

Postavke

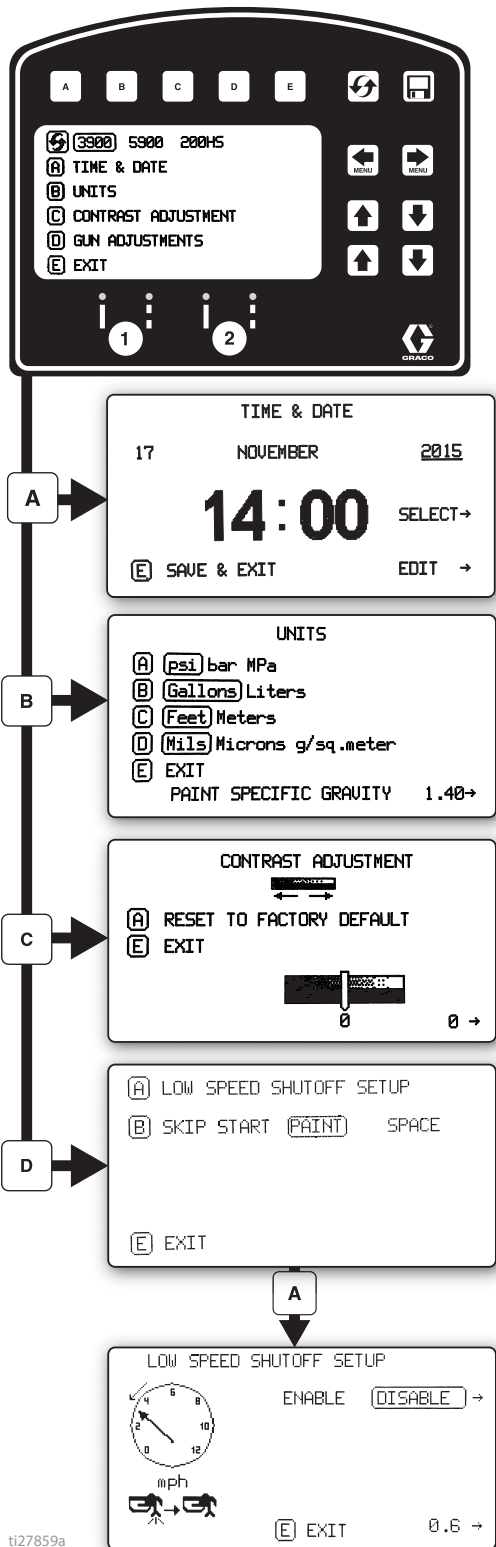
Uz pomoć   odaberite Setup/Information (Priprema/Informacije). Pritisnite **B** za otvaranje izbornika Settings (Postavke).




 Vrši se odabir vrste stroja. To je potrebno za precizno praćenje utroška u galonima.

Upotrijebite   za postavljanje vremena i datuma. Potrebno je za točno prikupljanje podataka.

Podesite jedinice s **A** **B** **C** **D**.



Uz pomoć   prilagodite kontrast zaslona na željenu vrijednost.

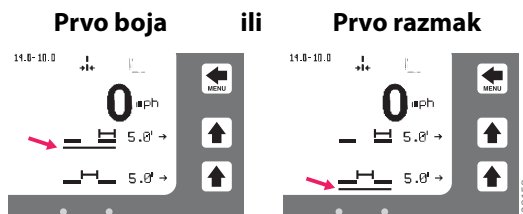Za programirano preskakanje crta pritisnite **B** radi odabira:






U automatskom načinu rada pištolji neće prskati ili će se isključiti ako je brzina niža od zadane vrijednosti.


  Omogućavanje i onemogućavanje isključivanje pri niskoj brzini

  Prilagodba postavke niske brzine.

Informacije

Uz pomoć   odaberite Setup/Information



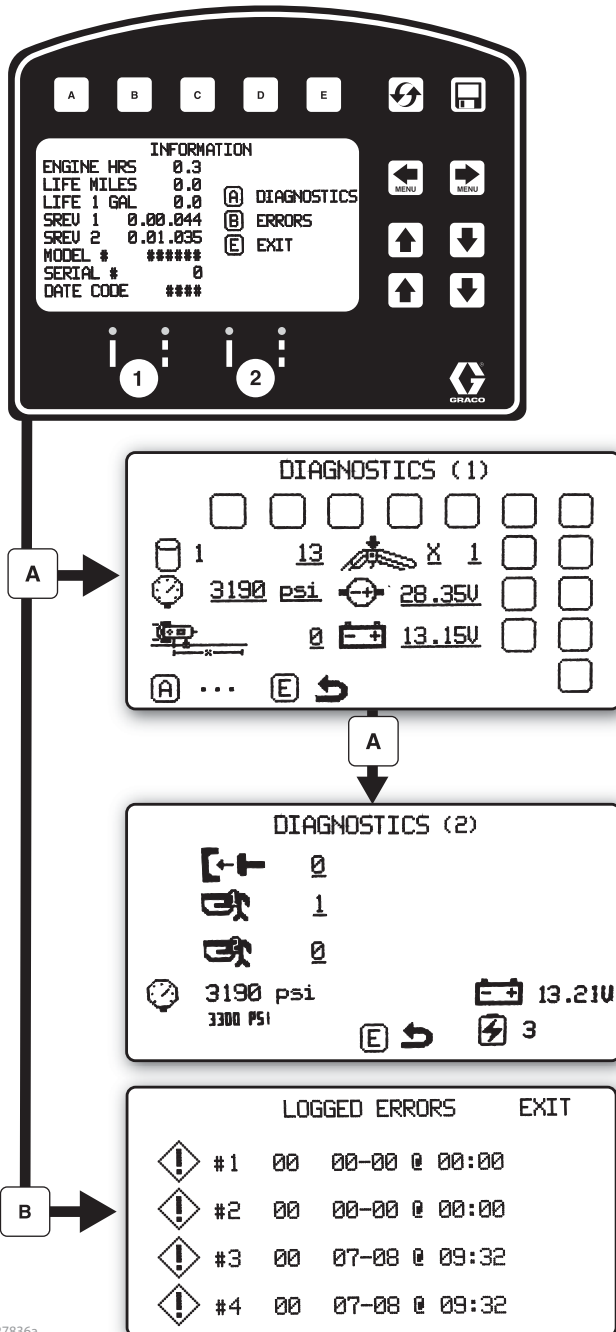


(Priprema/Informacije). Pritisnite  za otvaranje izbornika Information (Informacije).







ti27836a

Prikazuju se i prikupljaju podaci o radnom vijeku i stroju za iscrtavanje.


Prikaz i provjera rada komponente.

-  Brojač taktova
-  Mjerni pretvornik tlaka
-  Senzor udaljenosti
-  Gumbi podloge osjetljive na dodir
-  Napon motora
-  Napon akumulatora

-  Kvačilo
-  Elektromagnetski ventil 1
-  Elektromagnetski ventil 2
-  Stanje punjača baterije




Prikupljanje zadnja četiri prikazana koda greške.


- Opis koda
- 02 = previsok tlak
- 03 = nije otkriven mjerni pretvarač

-  Resetiranje kodova greške

Način za označavanje markera

U načinu rada za iscrtavanje markera iscrtavaju se točke ili niz točaka za obilježavanje nekog područja.

- Uz pomoć   odaberite Setup/Information (Priprema/Informacije). Pritisnite  za otvaranje načina rada za iscrtavanje markera.

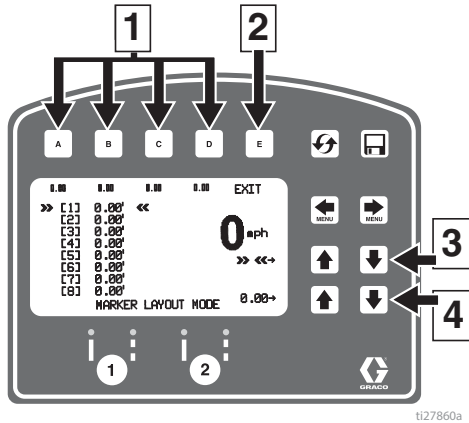


Ref.	Opis
1	Odaberite "Favorit", pritisnite kraće od jedne sekunde.
	Spremite "Favorit", pritisnite duže od tri sekunde.
2	Izlaz i povratak na izbornik Information (Informacije).
3	Odaberite vrijednost za promjenu.
4	Podешavanje vrijednosti razmaka.


- Tipkama sa strelicama odredite model označavanja.
- Raspored oznaka prikazuje tipični način iscrtavanja crte za reflektivne markere. Odredite veličine razmaka u najviše osam uzastopnih mjerenja. Ako za bilo koji razmak ostavite nultu vrijednost, načina rada za iscrtavanje markera preskočit će na sljedeće mjerenje u kontinuiranoj petlji.

Neke druge upotrebe načina rada za iscrtavanje markera su:


- Iscrtavanje parkirnog mjesta za invalide s više razmaka
- Parkirna mjesta s dvije crte

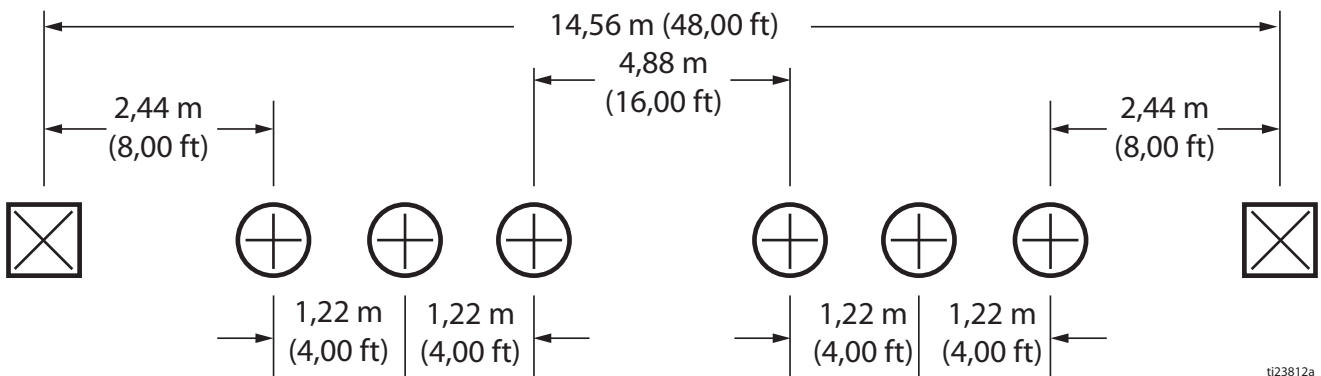


- Postavite sklopku pištolja na isprekidanu crtu ili na punu crtu.

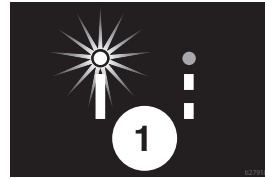

- Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za početak označavanja točaka. Opet pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za zaustavljanje.

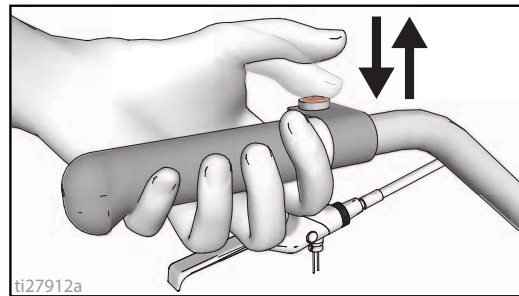


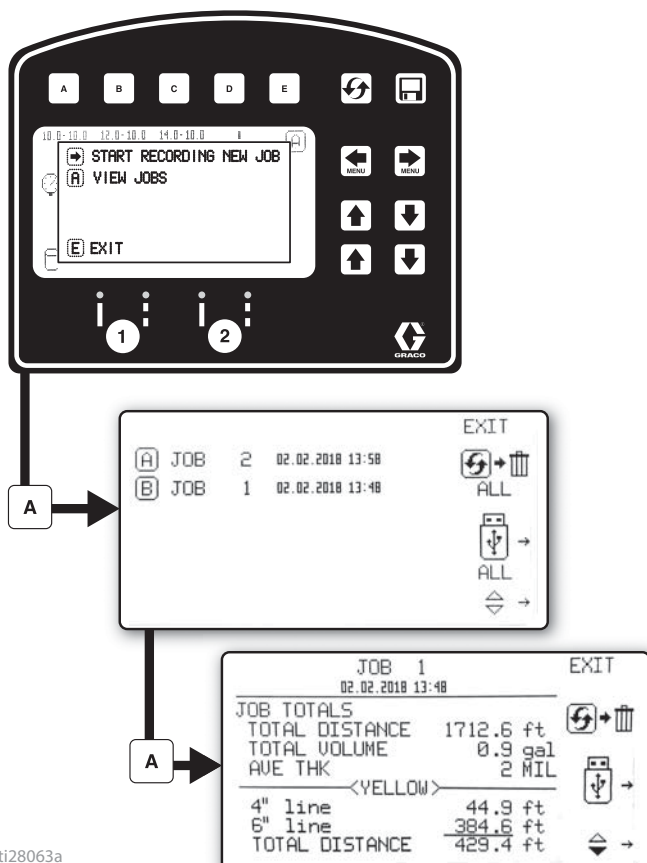
Indikator prije i nakon načina rada za postavljanje oznaka na zaslonu naizmjenice trepće kada je regulator otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.

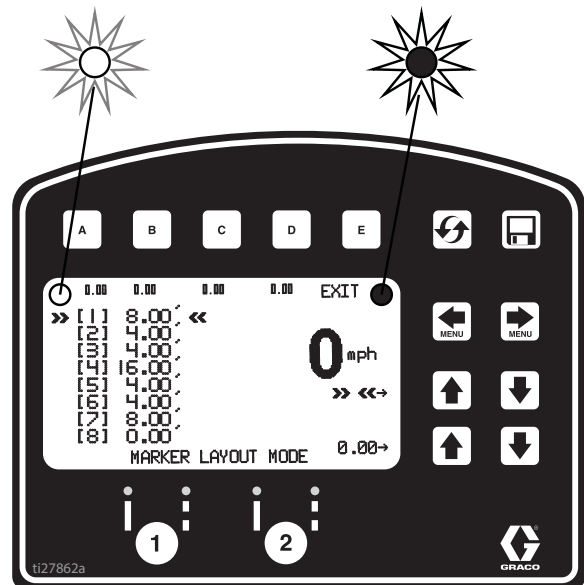



Prikupljanje podataka


LLV upravljač opremljen je opcijom zapisivanja podatka koja pruža korisniku mogućnost pozivanja podatak određenog posla i izvoz podataka sa stroja na USB pogonsku jedinicu.

1. Pritisnite za otvaranje skočnog izbornika Data Logging (Prikupljanje podataka). 
2. Odaberite za pokretanje snimanja novog posla ili pregled prethodno završenog posla.



 Početak snimanja novog posla

 Brisanje svih podataka

 Izvoz svih poslova na USB

 Brisanje poslova

 Izvoz posla na USB

Podaci posla sastavljaju se tijekom prskanja. Sažetak obujma prskanja, duljine prskanja i prosječne debljine sloja prikazuje se za svaki posao. Posao je prikazan po bojama, širini crte i obujmu prskanja matrice.

Održavanje

LineLazer V 3900, 5900

Periodično održavanje

SVAKODNEVNO: Pregledajte razinu ulja u motoru i dopunite prema potrebi.

SVAKODNEVNO: Provjerite je li crijevo pohabano ili oštećeno.

SVAKODNEVNO: Provjerite radi li ispravno sigurnosni dijelovi pištolja.

SVAKODNEVNO: Provjerite radi li ispravno ispusni ventil pritiska.

SVAKODNEVNO: Provjerite i napunite spremnik goriva.

SVAKODNEVNO: Verifikacija kalibracije.

NAKON PRVIH 20 SATI RADA: Ispustite ulje iz motora i natočite čisto ulje. Ispravan viskozitet ulja potražite u korisničkom priručniku Hondinih motora.

TJEDNO: Skinite poklopac zračnog filtra i očistite element. Ako je potrebno zamijenite element. Ako radite u neobično prašnjoj okolini: Provjeravajte filter svaki dan i po potrebi ga zamijenite.

Zamjenske dijelove možete kupiti kod svoga lokalnog zastupnika HONDE.

TJEDNO: Provjerite TSL u brtvenoj matici stapne crpke. Ako je potrebno napunite maticu. Neka u matici bude TSL kako bi spriječio nakupljanje tekućine na motki klipa i preuranjeno trošenje brtvi.

NAKON SVAKIH 100 SATI RADA: Zamijenite ulje u motoru. Ispravan viskozitet ulja potražite u korisničkom priručniku Hondinih motora.

SVJEĆICA: Koristite isključivo svjeće BPR6ES (NGK) ili W20EPR-U (NIPPONDENSO). Zazor na svjećici namjestite na 0,028 do 0,031 in. (0,7 do 0,8 mm). Prilikom ugradnje ili skidanja svjećice, koristite ključ za svjećice.


Vodeći kotač

1. Jednom godišnje pritegnite maticu ispod štitnika za prašinu sve dok se elastična podloška ne zatvori i onda maticu vratite za 1/2 do 3/4 okreta.
2. Jednom mjesečno podmažite ležaj kotača.
3. Provjerite istrošenost zatika. Ako je zatik istrošen, u vodećem će se kotaču pojaviti slobodni hod. Prema potrebi okrenite ili zamijenite zatik.
4. Provjerite centriranost vodećeg kotača prema potrebi. Centriranje; stranica 21.

Recikliranje i zbrinjavanje


Zbrinjavanje akumulatorske baterije

Baterije ne bacajte u smeće. Akumulator reciklirajte u skladu s lokalnim propisima. U SAD-u i Kanadi zovite 1-800-822-8837 da pronađete mjesta za recikliranje ili posjetite www.call2recycle.org.

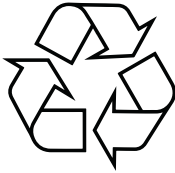


Kraj radnog vijeka proizvoda

Na kraju životnog vijeka proizvod rastavite i reciklirajte na odgovoran način.

- Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 11.
- Tekućine isпустite i odložite u skladu s primjenjivim propisima. Upute potražite u sigurnosno-tehničkom listu proizvođača materijala.
- Uklonite motore, akumulatorе, tiskane pločice, LCD-ove (zaslone s tekućim kristalima) i druge elektroničke komponente. Reciklirajte u skladu s primjenjivim propisima.
- Ne bacajte akumulatorе ili elektroničke komponente s kućnim ili komercijalnim otpadom.
 
- Ostale proizvode isporučite u pogon za recikliranje.

Rješavanje problema

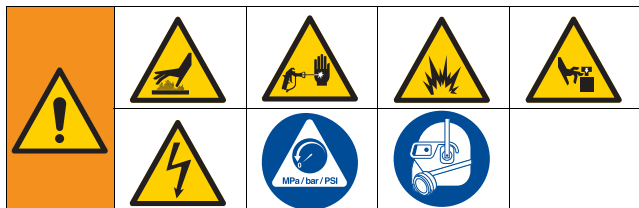

Problem	Uzrok	Rješenje
Motor se neće pokrenuti	Sklopka motora je u položaju OFF (isključeno).	Postavite sklopku motora u položaj ON (uključeno).
	U motoru nema goriva.	Napunite spremnik benzinom. Korisnički priručnik za Hondine motore.
	Razina ulja je niska	Pokušajte pokrenuti motor. Ako je potrebno dolijte ulja. Korisnički priručnik za Hondin motor.
	Kabel svjeće je odvojen ili oštećen.	Priključite ili zamijenite kabel svjeće.
	Hladan motor.	Koristite čok.
	Ručica za dovod goriva je isključena (OFF).	Pomaknite ručicu o položaj ON.
	Ulje curi u komoru za izgaranje.	Uklonite svjećicu. Povucite pokretač 3 do 4 puta. Očistite ili zamijenite svjećicu. Pokrenite motor. Raspršivač držite u uspravnom položaju kako biste izbjegli curenje ulja.
Motor radi, ali ne radi potisna pumpa.	Prikazan je kod greške?	Referentni kodovi greške. Stranica 32.
	Sklopka pumpe je u položaju OFF.	Postavite sklopku crpke u položaj ON.
	Tlak je prenisko podešen.	Okrenite gumb za podešavanje tlaka udesno da povećate tlak.
	Filtar tekućine je prljav.	Očistite filtar. Stranica 23.
	Začepljen je vrh ili filtar vrha.	Očistite mlaznicu ili filtar mlaznice. Pogledajte priručnik pištolja za raspršivanje.
	Motka klipa potisne pumpe se zaglavila zbog osušene boje.	Popravak pumpe. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Klipnjača je istrošena ili oštećena.	Zamijenite klipnjaču.
	Kučište pogona je istrošeno ili oštećeno.	Vratite kučište pogona.
	Električno napajanje ne magnetizira polje kvačila.	Provjerite spojeve ožičenja. Stranica 61. Pogledajte shemu ožičenja. Stranica 61. Dok je sklopka pumpe uključena (ON) i tlak je na postavljen na MAKSIMUM, ispitnom svjetiljkom provjerite prisutnost napajanja između ispitnih točaka kvačila na upravljačkoj ploči. Odvojite vodiče kvačila od upravljačke ploče i izmjerite otpor namota kvačila. Pri 70° F, otpor mora biti između 1,2 + 0,2 ohma (LineLazer V 3900); 1,7 + 0,2 ohma (LineLazer V 5900); a ako nije zamijenite kučište pogonskog zupčanika. Neka ovlaštenu predstavnik Graco provjeri ispravnost regulatora tlaka.
Kvačilo je istrošeno, oštećeno ili nepravilno postavljeno.	Zamijenite kvačilo. Stranica 56.	
Kučište pogonskog zupčanika je istrošeno ili oštećeno.	Popravite ili zamijenite sklop pogonskog zupčanika.	


Problem	Uzrok	Rješenje
Izlaz pumpe je nizak.	Sito je začepljeno.	Očistite sito.
	Protupovratna kuglica klipa ne sjedi pravilno.	Servisirajte kuglicu klipa. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Brtve klipa su istrošene ili oštećene.	Zamijenite brtve. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	O-prsten u crpki je pohaban ili oštećen.	Zamijenite o-prsten. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Protupovratna kuglica usisnog ventila ne sjedi pravilno.	Očistite usisni ventil. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Postoji talog na ležaju usisnog ventila.	Očistite usisni ventil. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Brzina vrtnje motora je preniska.	Povećajte podešenost gasa. Pogledajte korisnički priručnik.
	Kvačilo je istrošeno ili oštećeno.	Zamijenite kvačilo. Stranica 56.
	Tlak je prenisko podešen.	Povećajte tlak. Pogledajte korisnički priručnik.
	Filtar za tekućinu (11), filtar mlaznice ili mlaznica su začepljeni ili nečisti.	Očistite filtar. Pogledajte priručnik za rad pištolja za prskanje.
	Veliki pad pritiska u cijevi s teškim sredstvima.	Upotrijebite crijevo većeg promjera i/ili smanjite ukupnu duljinu crijeva. Upotreba crijeva promjera 1/4 inča koje je dulje od 100 stopa značajno će smanjiti radna svojstva raspršivača. Upotrebljavajte crijevo promjera 3/8 inča za optimalan rad (najmanje 50 stopa).
Preveliko curenje boje u maticu brtve otvora.	Matica brtve otvora je prelabava.	Uklonite podložnu pločicu matice brtve otvora. Stegnite maticu brtve otvora dovoljno da zaustavite curenje.
	Brtve otvora su pohabane ili oštećene.	Zamijenite brtve. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Potisna šipka je pohabana ili oštećena.	Zamijenite šipku. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
Tekućina štrca iz pištolja.	Zrak u pumpi ili u cijevi.	Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu. Iznova napunite pumpu. Pogledajte korisnički priručnik.
	Mlaznica je djelomično začepljena.	Očistite mlaznicu. Pogledajte priručnik pištolja za raspršivanje.
	Dovod tekućine je slab ili ga nema.	Napunite dovod tekućine. Napunite crpku. Pogledajte korisnički priručnik. Provjeravajte dovod tekućine često kako pumpa ne bi radila na suho.
Pumpa se teško puni.	Zrak u pumpi ili u cijevi.	Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu. Smanjite brzinu vrtnje motora i neka se crpka tijekom punjenja okreće što je moguće sporije.
	Usisni ventil curi.	Očistite usisni ventil. Provjerite da kuglasti dosjed nije zarezan ili istrošen te da kugla dobro prisjeda. Ponovno sastavite ventil.
	Brtve pumpe su istrošene.	Zamijenite brtve pumpe. Pogledajte korisnički priručnik crpke.
	Boja je pregusta.	Razrijedite boju prema preporukama proizvođača.
	Brzina vrtnje motora je previsoka.	Smanjite podešenost gasa prije punjenja pumpe. Pogledajte korisnički priručnik.
Kvačilo cvili svaki put pri zahvaćanju.	Površine kvačila nisu prilagođene jedna drugoj kod novog kvačila i to može izazivati buku.	Površine kvačila se moraju trošenjem međusobno prilagoditi. Cviljenje će prestati nakon jednog radnog dana.
Visoka brzina vrtnje motora bez opterećenja.	Pogrešno podešena postavka gasa.	Vratite gas na brzinu vrtnje motora od 3600 o/min bez opterećenja.
	Istrošen je regulator motora.	Popravite ili servisirajte regulator motora.

Problem	Uzrok	Rješenje
Brojilo galona (litara) ne povećava volumen tekućine.	Tlak tekućine nije dovoljno visok.	Mora biti veći od 800 psi (55 bara) da bi brojilo povećavalo količinu.
	Vodič brojila je u prekidu ili se odvojio, na obje pumpe	Provjerite vodiče i priključke. Zamijenite sve prekinute vodiče
	Magnet nedostaje ili je oštećen.	Premjestite ili zamijenite magnet na pumpi, lokaciju magneta potražite u priručniku s dijelovima (dijelovi za pumpu)
	Loš senzor, obje pumpe	Zamijenite senzor.
Raspršivač radi, ali zaslon ne radi.	Loši spojevi između upravljačke ploče i zaslona.	Skinite zaslon i opet ga spojite.
	Oštećen je zaslon.	Zamijenite zaslon.
Udaljenost se ne povećava kako treba (način rada za mjerenje bit će netočan i brzina će biti pogrešna).	Stroj nije kalibriran.	Obavite postupak kalibracije. Pogledajte korisnički priručnik.
	Tlak u stražnjoj gumi je prenizak ili previsok.	Prilagodite tlak i stražnjoj gumi na 55 +/- 5 psi (380 +/- 34kPa).
	Na zupčaniku nedostaju zupci ili su oštećeni (desna strana kada stojite na platformi).	Zamijenite kotač za udaljenost/glavinu kotača.
	Senzor udaljenosti je olabavljen ili u prekidu.	Ponovno spojite ili zamijenite senzor.
Mili se ne izračunavaju ili se pogrešno izračunavaju.	Senzor razmaka.	Pogledajte "Mjerač udaljenosti ne radi kako treba".
	Mjerač količine goriva.	Pogledajte "Brojilo galona (litara) ne povećava volumen tekućine."
	Širina crte nije unesena.	Odredite širinu crte na glavnom zaslonu za iscrtavanje.
	Loša ili oštećena upravljačka ploča.	Zamijenite upravljačku ploču.
Prskanje tekućinom počinje nakon prikazivanja ikone prskanja na zaslonu.	Prekidnik.	Okrećite vijak ulijevo sve dok se ikona raspršivanja ne sinkronizira s raspršivanjem tekućine, stranica 19.
Ikona prskanja se ne prikazuje za vrijeme prskanja tekućinom.	Olabavljeni priključak.	Provjerite priključak i opet ga spojite.
	Prekidnik je nepravilno postavljen.	Okrećite vijak ulijevo sve dok se ikona raspršivanja ne sinkronizira s raspršivanjem tekućine, stranica 19.
	Sklop magnetske sklopke je oštećen.	Zamijenite sklop magnetske sklopke.
	U sklopu nema magneta.	Zamijenite sklop magnetske sklopke.
	Prekinut ili odrezan vodič.	Zamijenite ožičenje senzora razmaka.
	Upravljačka ploča je oštećena.	Zamijenite upravljačku ploču.
	Zaslon je oštećen.	Zamijenite zaslon.
Ikona prskanja se neprekidno prikazuje na zaslonu.	Prekidnik je nepravilno postavljen.	Okrećite vijak udesno sve dok se ikona raspršivanja ne sinkronizira s prskanjem, stranica 19.
	Sklop magnetske sklopke je oštećen.	Zamijenite sklop magnetske sklopke.

Problem	Uzrok	Rješenje
NAČIN RADA S AUTOMATSKIM PIŠTOLJEM		
Automatski se pištolj ne pokreće kada se pritisne crveni gumb.	Pištolj nije aktiviran.	Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje pištolja.
	Uže nije propisno podešeno.	Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati otkopac pištolja, stranica 20.
	Nije na glavnom zaslonu za iscrtavanje.	Idite na glavni zaslon za iscrtavanje na upravljanju za aktiviranje automatskih pištolja.
	Isključivanje pri niskoj brzini je omogućeno.	Onemogućite isključivanje pri niskoj brzini, pogledajte stranicu 43.
	Napon akumulatora je prenizak.	Provjerite napon akumulatora na zaslonu za dijagnostiku, stranica 32 ili ga izmjerite voltmetrom. Ako je ispod 11,5 V, napunite ili zamijenite akumulator.
	Uže nije propisno podešeno.	Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati otkopac pištolja, stranica 20.
	Crveni gumb je neispravan.	Provjerite ispravnost rada gumba na zaslonu za dijagnostiku, stranica 32, zamijenite ga ako je neispravan.
	Uže automatskog pištolja je u prekidu ili je jako prelomljeno što dovodi do jakog zapinjanja.	Zamijenite uže automatskog pištolja.
	Vodič elektromagneta je odvojen ili je u prekidu.	Provjerite shemu ožičenja, stranica 61, popravite ili po potrebi zamijenite vodiče.
	Osigurač za akumulator je uklonjen ili je pregorio.	Provjerite i zamijenite osigurač.
	Elektromagnetski ventil se zaglavio.	Poprskajte klip elektromagneta sredstvom za podmazivanje.
	Elektromagnetski ventil je zatajio.	Provjerite električni otpor na vodičima elektromagnetskog ventila. Otpor mora biti između 0,2 i 0,26 ohma. Ako nije, zamijenite elektromagnetski ventil.
Upravljačka ploča je u kvaru.	Zamijenite upravljačku ploču.	
Razmak među crtama nije točan	Učitani je pogrešan model crta.	Ponovno učitajte ispravan model.
	Stroj nije kalibriran.	Kalibrirajte stroj, stranica 35.
Akumulator ne zadržava napunjenost.	Pomoćni uređaji su ostali uključeni i prazne akumulator kada uređaj nije u radu.	Isključite svu opremu kada se stroj ne koristi.
	Gas nije podešen dovoljno visoko.	Ispravno električno napajanje postiže se kada stroj radi iznad 3300 o/min BEZ OPTEREĆENJA.
	Potrošnje energije opreme viša je od snage motora.	Smanjite količinu opreme ili napunite akumulator kada je to potrebno.
	Ožičenje je u prekidu ili je odvojeno.	Provjerite shemu ožičenja, stranica 61, popravite ili po potrebi zamijenite vodiče.
Automatski se pištolj ne isključuje.	Punjač ne radi.	Provjerite stanje punjenja u dijagnostici, stranica 32, kako biste provjerili ispravnost rada punjača. Zamijenite pločicu.
	Uže je prelomljeno.	Popravite ili zamijenite uže.
	Elektromagnetski ventil se zaglavio.	Podmažite klip elektromagneta, provjerite da nije oštećen.
	Igla u pištolju je začepljena.	Očistite pištolj.


Problem	Uzrok	Rješenje
NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE		
Nema točaka ili su točke loše kvalitete u načinu rada za iscrtavanje ili označivanje.	Podešena je premala točka.	Povećajte veličinu točka, stranica 39.
	Pištolj nije aktiviran.	Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje pištolja.
	Uže nije propisno podešeno.	Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati otponac pištolja, stranica 20.
	Začepljenje mlaznice.	Očistite ili zamijenite mlaznicu.
	Napon akumulatora je prenizak.	Napunite ili zamijenite akumulator.
	Crpka nije uključena ili tlak nije podešen.	Uključite crpku i povišite tlak na najmanje 200 psi.

Crpka za tekućinu radi konstantno

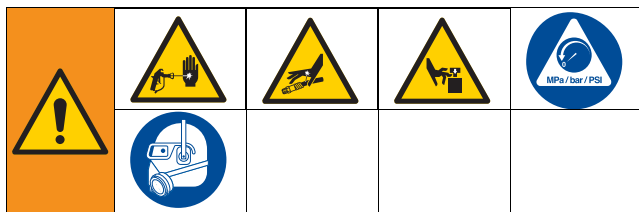

1. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 11, okrenite ventil za punjenje naprijed u položaj SPRAY i okrenite sklopku za napajanje u položaj OFF.
2. Uklonite poklopac upravljačke kutije.

Postupak rješavanja problema:

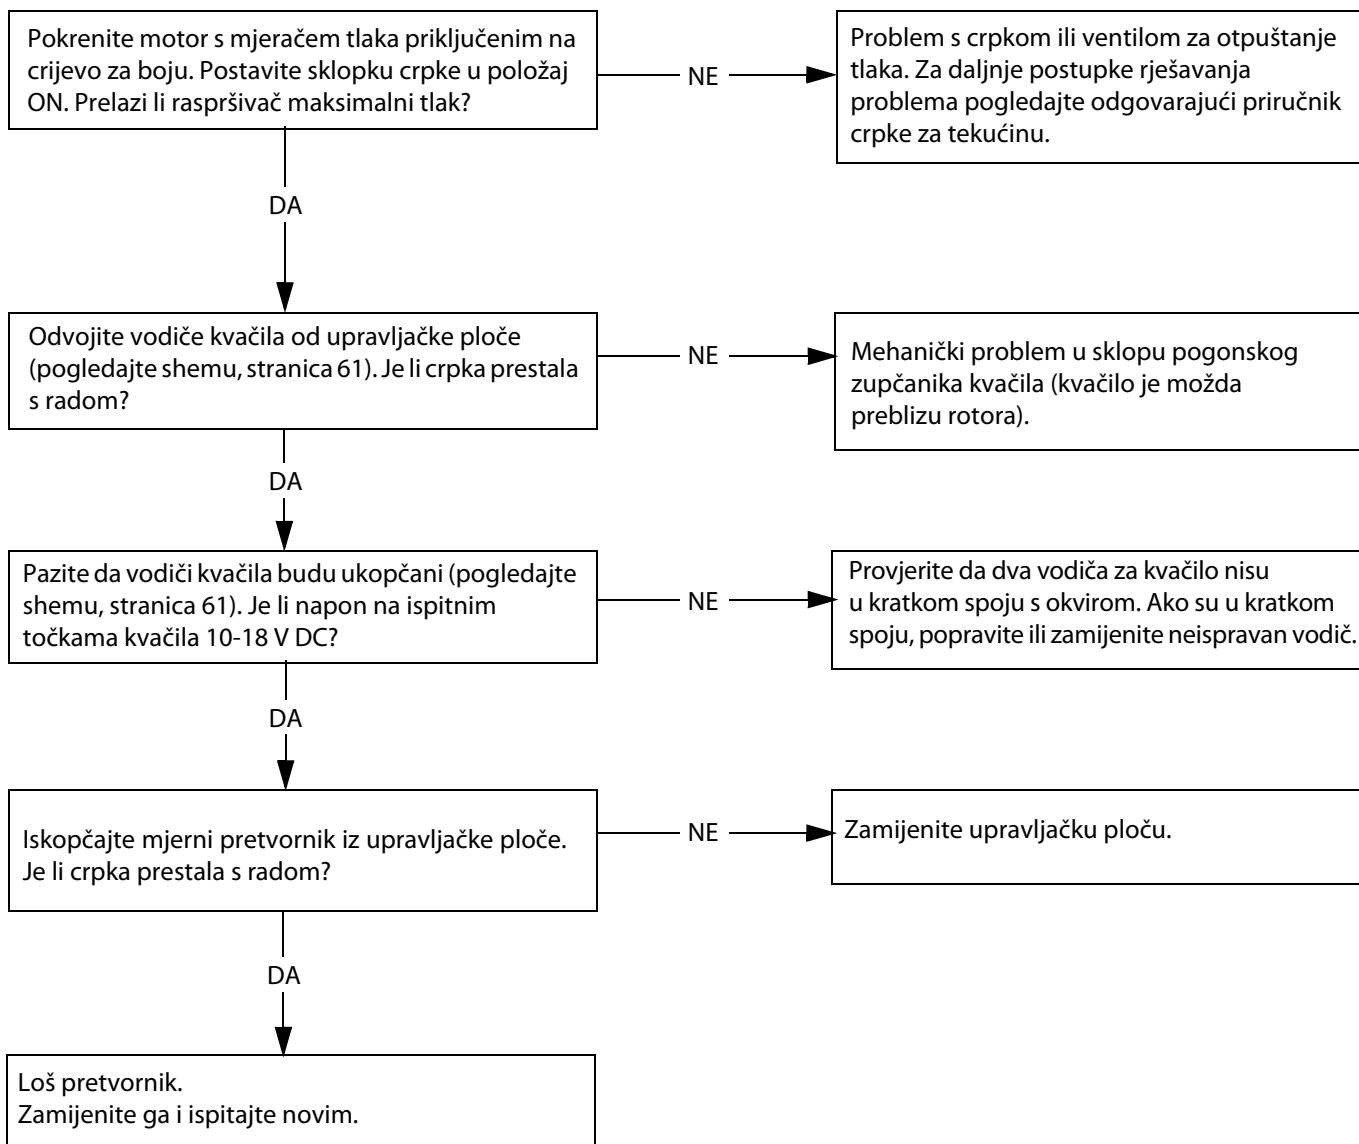

Sklop pogonskog zupčanika/Armatura kvačila/Obujmica




Skidanje sklopa pogonskog zupčanika/Armature kvačila


Sklop pogonskog zupčanika

Ako sklop pogonskog zupčanika (29) nije skinut s kućišta kvačila (19), prođite korake 1 do 3. U protivnom počnite s 4.


1. Uklonite kućište pogona.
2. Odvojite priključke kabela kvačila s unutarnje strane regulatora tlaka.
 - a. Uklonite dva vijka (71) i zaokrenite pokrov prema dolje (130a).
 - b. Odvojite sve vodiče motora od ploče motora.
 - c. Uklonite mjesta za rasterećenje 130r i 123.
3. Uklonite četiri vijka (36) i upravljačku ploču (29).

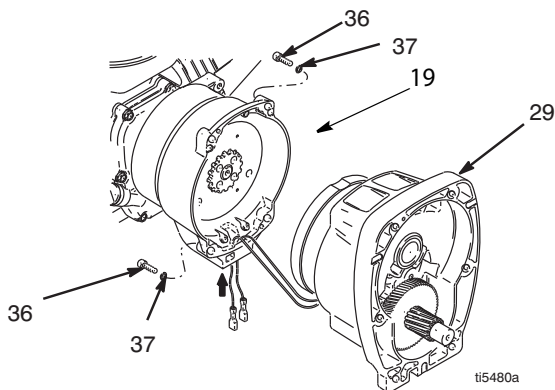

4. Postavite sklop pogonskog zupčanika (29) na stol s rotorskom stranom okrenutom gore.
5. Uklonite četiri vijka (28) i sigurnosne podloške (24). Postavite dva vijka u rupe s navojem (E) u rotoru. Naizmjenice pritežite vijke sve dok se rotor ne skinie.

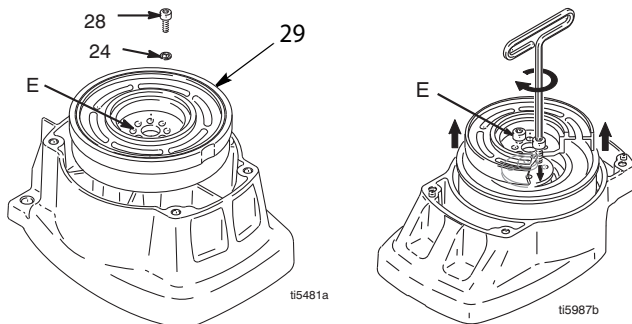


6. Uklonite prstenasti osigurač (29b).
7. Preokrenite sklop pogonskog zupčanika i izbijte pogonsko vratilo (29a) plastičnim čekićem.

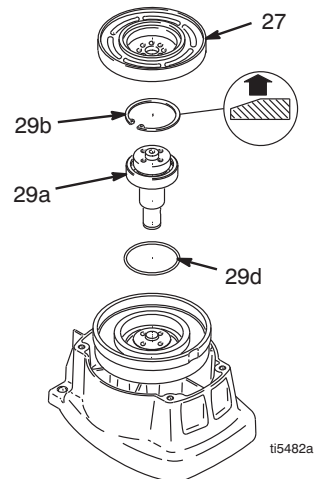

Armatura kvačila


8. Koristite pneumatski ključ ili uklinite nešto između armature kvačila (25) i kućišta kvačila čime ćete pridržavati vratilo motora za vrijeme skidanja.
9. Uklonite četiri vijka (23) i sigurnosne podloške (24).
10. Uklonite armaturu.

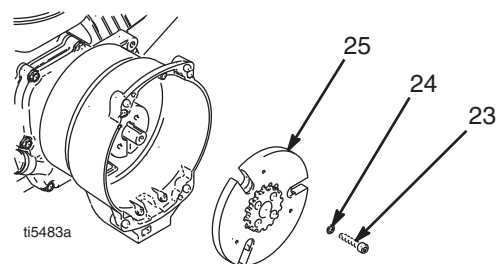

Ugradnja

Armatura kvačila

1. Položite dva oslonca s po dvije kovanice na ravnu površinu stola.
2. Položite armaturu (25) na dva oslonca s po dvije kovanice.
3. Pritisnite sredinu glavine (26) na površinu stola.

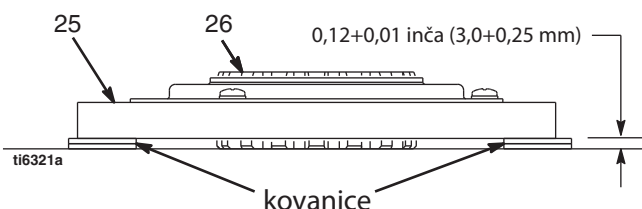

4. Postavite armaturu (25) pogonsko vratilo motora.
5. Pritegnite četiri vijka (23) i sigurnosne podloške (24) momentom 125 in-lb.

Sklop pogonskog zupčanika


1. Provjerite o-prsten (29d) i zamijenite ga ako je oštećen ili ga nema.
2. Plastičnim čekićem ukucajte vratilo pogonskog zupčanika (29a).
3. Postavite prstenasti osigurač (29b) sa skošenjem okrenutim prema gore.
4. Postavite sklop pogonskog zupčanika na stol s rotorskom stranom okrenutom gore.
5. Nanesite sredstvo za fiksiranje navoja na vijke. Ugradite četiri vijka (28) i sigurnosne podloške (24). Naizmjenice zatežite vijke do momenta 125 in-lb sve dok rotor ne bude pričvršćen. Rotor pridržavajte u pomoć rupa s matičnim navojem.
6. Ugradite sklop pogonskog zupčanika (29) s četiri vijka (36) i podložnim pločicama (37).
7. Spojite priključke užeta kvačila na unutarnju stranu regulatora tlaka.

Uklanjanje obujmice



1. Uklonite motor.
2. U skladu s Hondinim priručnikom, ispustite benzin iz spremnika.
3. Nagnite motor na stranu kako bi spremnik s benzinom bio okrenut dolje, a zračni filtar prema gore.


4. Otpustite dva vijka (24) na obujmici (22),
5. Gurnite izvijač u utor na obujmici (22) i skinite obujmicu.

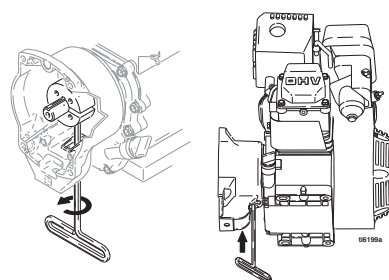


Ugradnja obujmice

1. Postavite klin vratila motora (18).
2. Čekićem natisnite obujmicu (22) na vratilo motora (A). Održavajte mjeru prikazanu u napomeni 2. Skošenje mora biti okrenuto prema motoru.
3. Provjerite mjeru: Postavite krutu, ravnu čeličnu šipku (B) preko prednje strane kućišta kvačila (19). Preciznim mjernim alatom izmjerite razmak između šipke i prednje strane obujmice. Podesite obujmicu prema potrebi. Pritegnite dva vijka (24) na 125 ±10 in-lb (14 ±1,1 N•m).


- ⚠ Prednja strana kućišta kvačila
- ⚠ 1,550 ± 0,010 inča (39,37 ± 0,25 mm) – LLV 3900
- ⚠ 2,612 ± 0,010 inča (66,34 ± 0,25 mm) – LLV 5900
- ⚠ Pritegnite na 125 ±10 in-lb (14 ±1.1 N•m)
- ⚠ Skosite ovu stranu

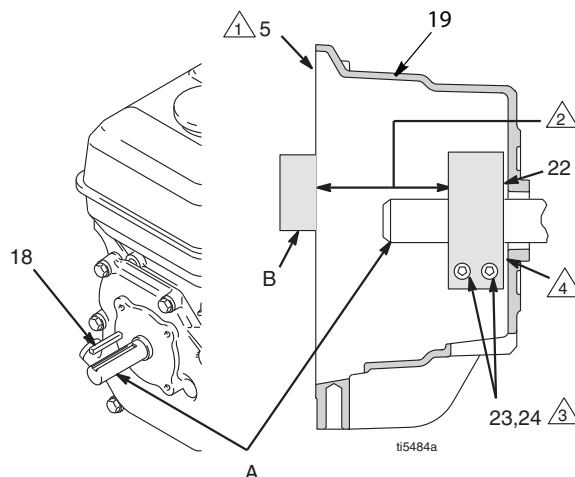


Shema ožičenja (standardna serija - samo za Kinu)

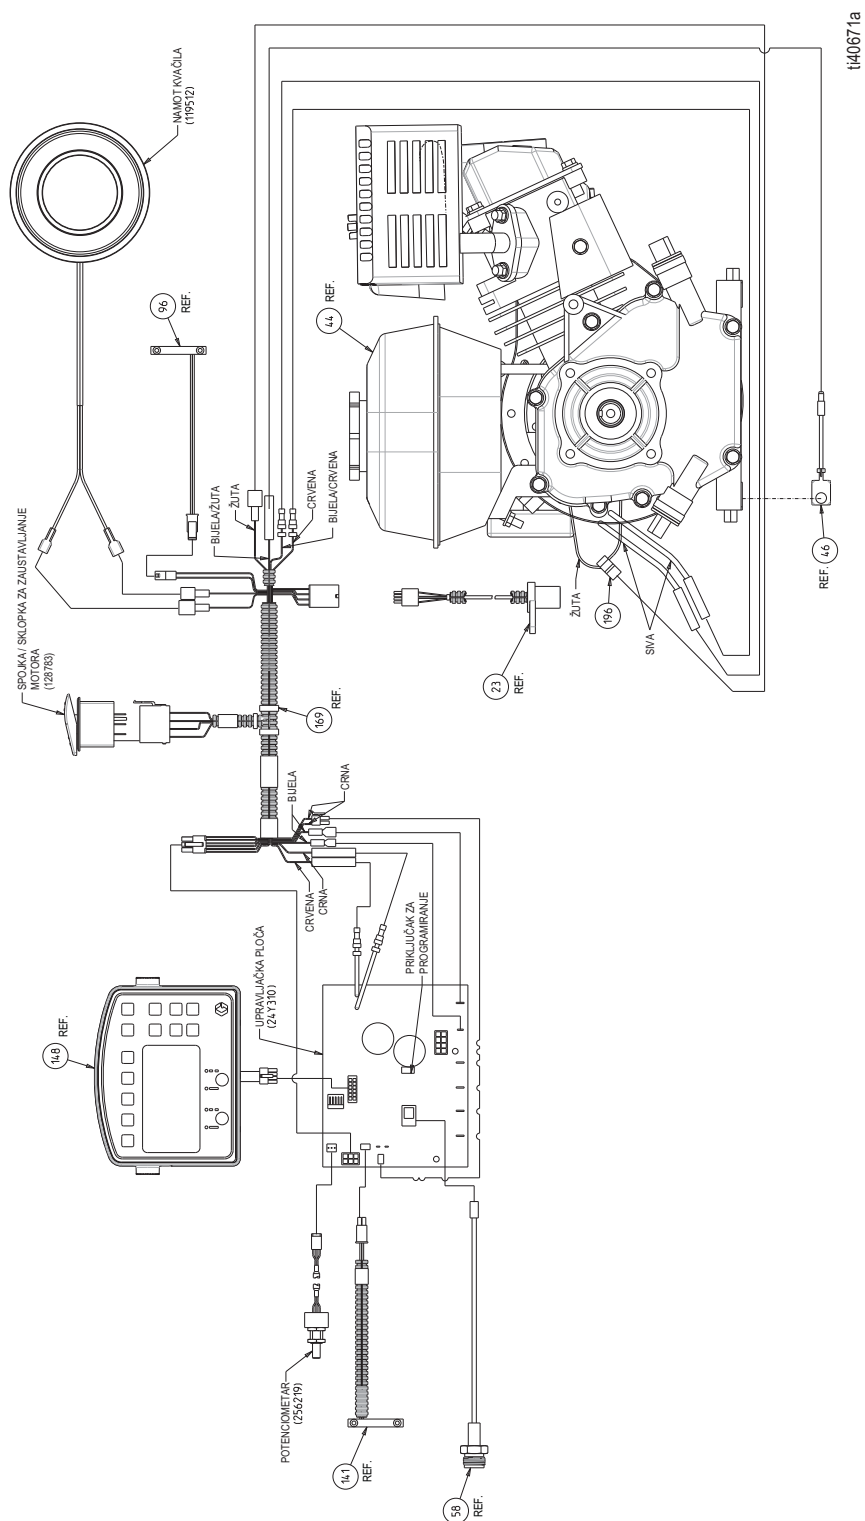


Schema ožičenja (HP automatska serija - samo za Kinu)

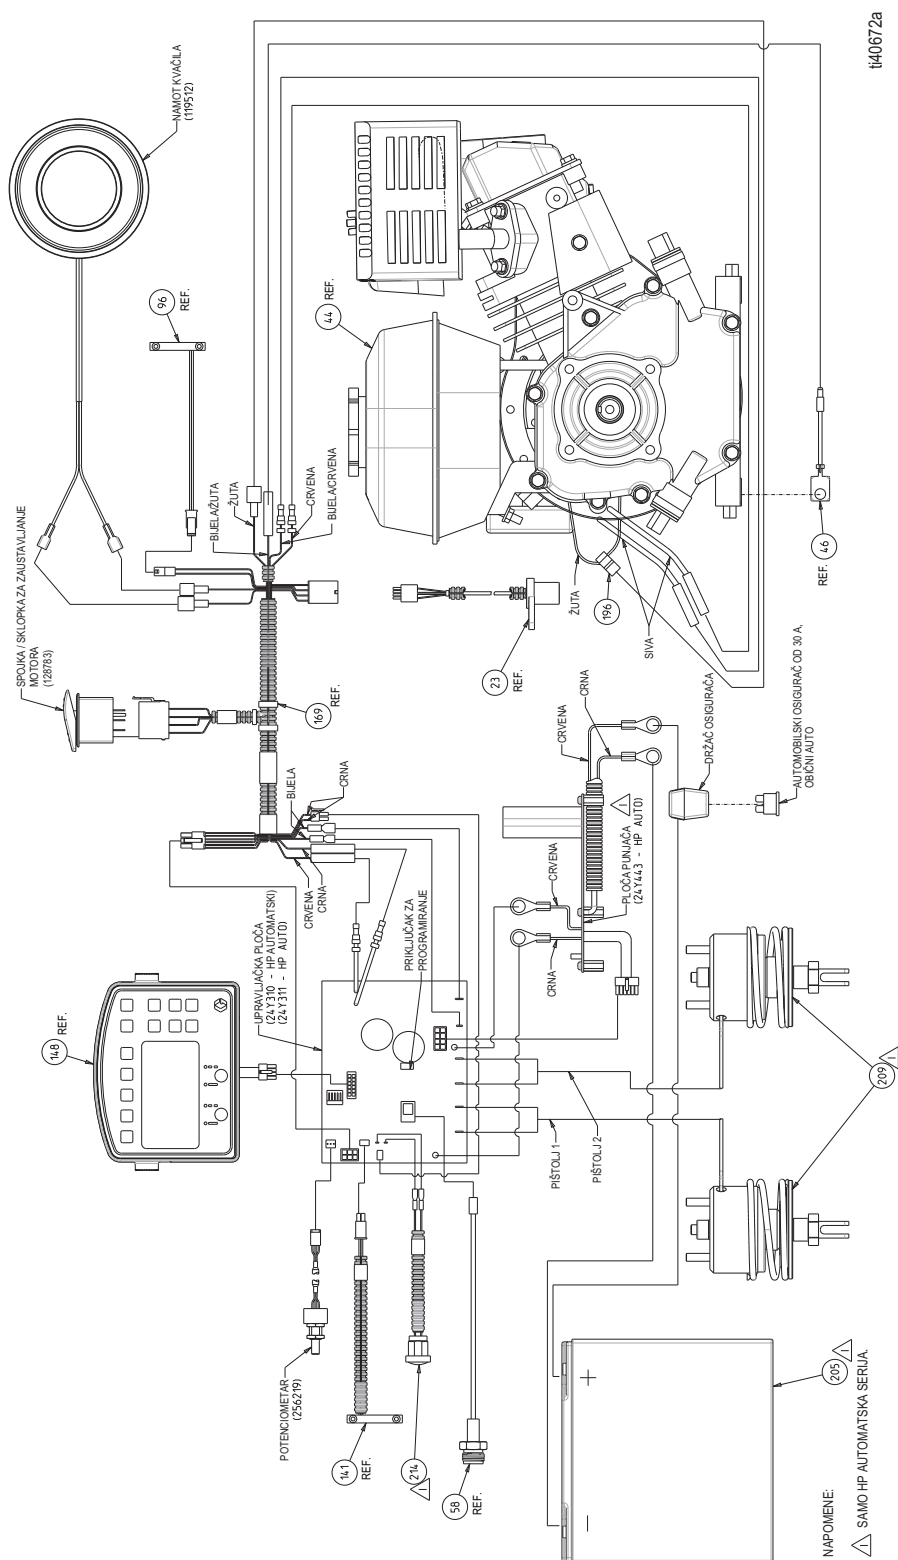

Schema ožičenja (standardna serija)

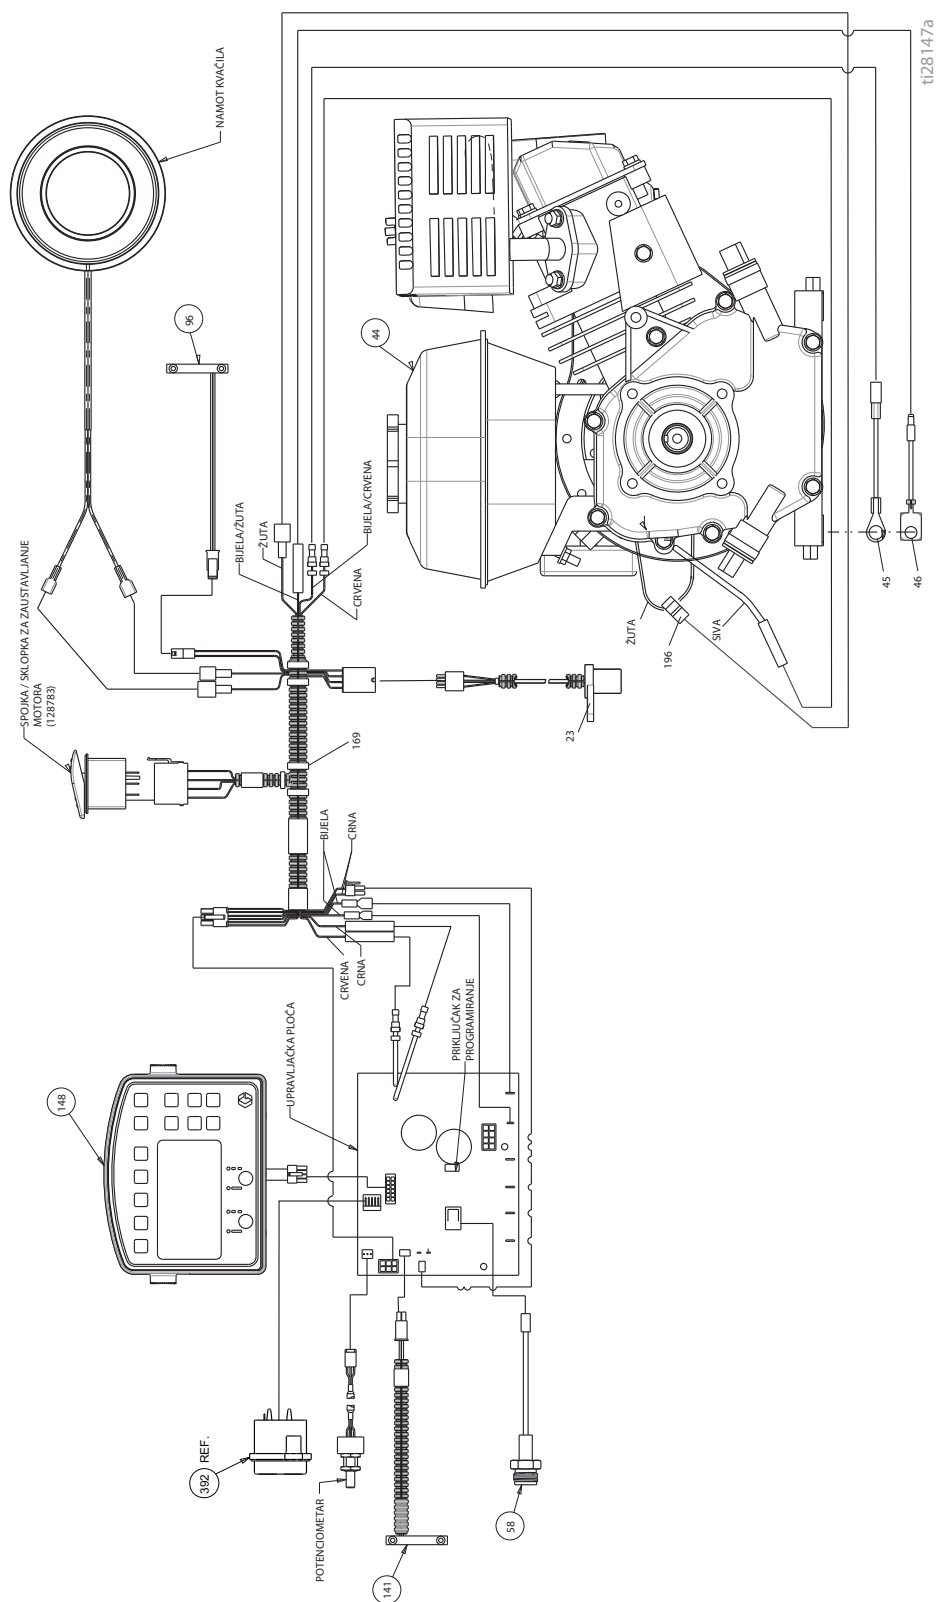



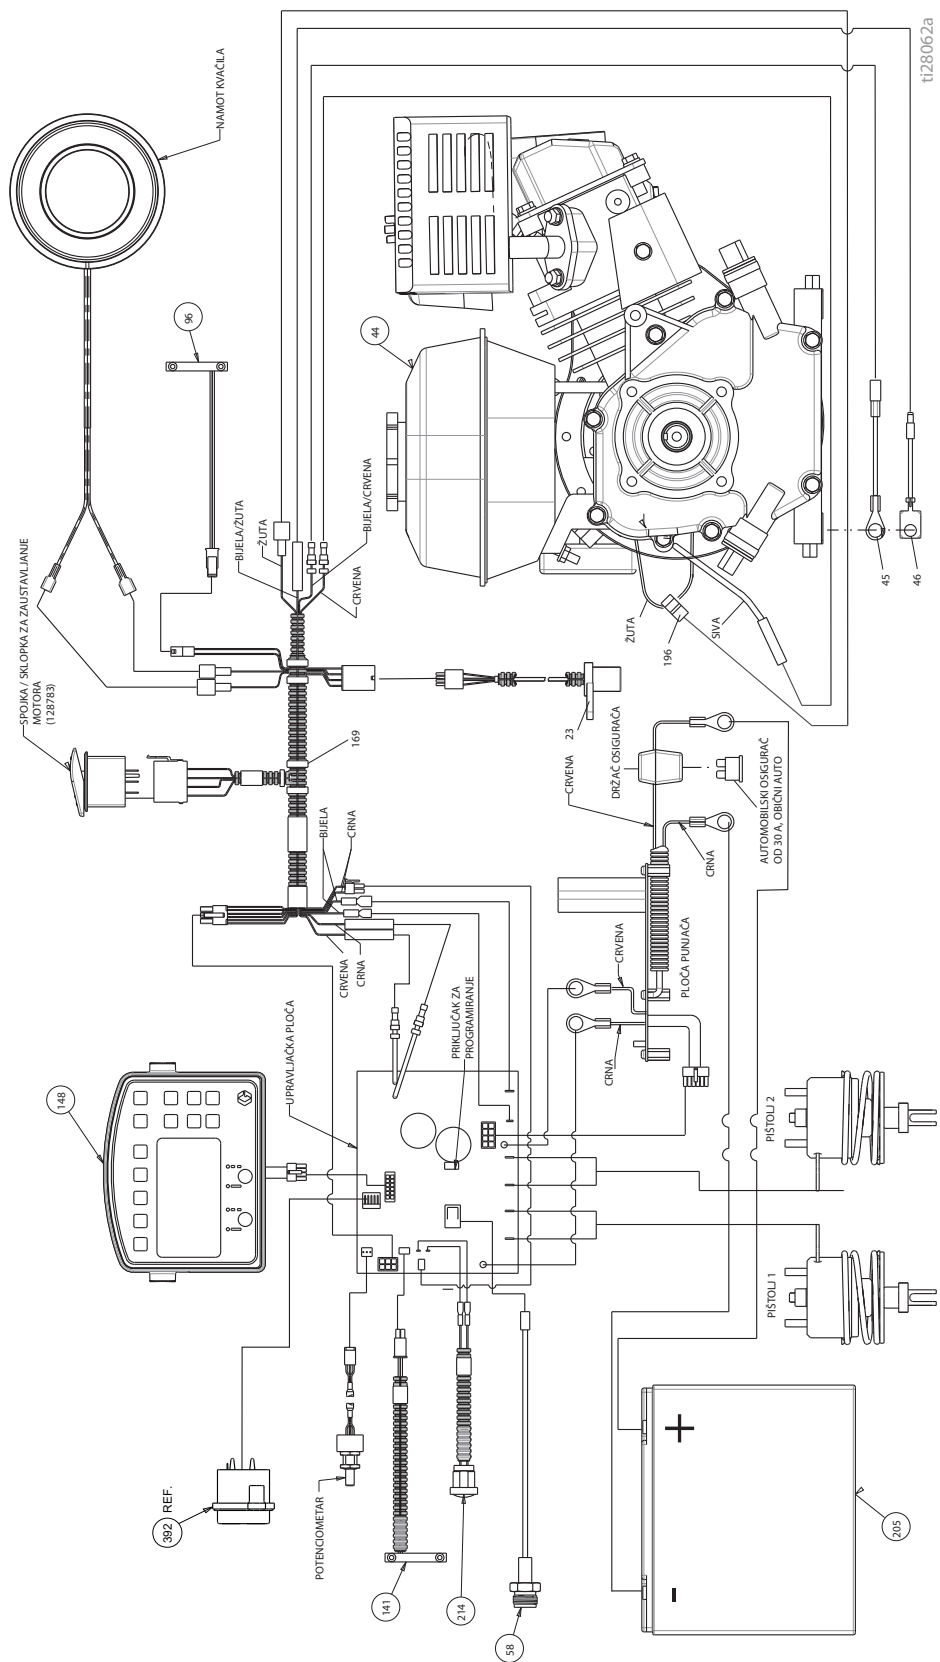





































Schema ožičenja (HP automatska serija)



Opisi simbola

TIPKA ZA LLV GLOBALNI SIMBOL ZASLONI IZBORNICA

 NAČIN RADA ZA IZRADU CRTA RUČNI, POLU-AUTOMATSKI Ili AUTOMATSKI NAČIN RADA TLAK GALONI/LITRE DEBLJINA CRTE DULJINA BOJE DULJINA RAZMAKA ŠIRINA CRTE IZLAZ ŽUTA BIJELA CRNA PLAVA ZELENA CRVENA SLABA BATERIJA BATERIJA SE PUNI	 NAČIN RADA ZA MJERENJE 1/0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	 NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE    	 POSTAVKE/PODACI               	PRIKUPLANJE PODATAKA 
               	PRITISNITE ZA POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE DRŽITE ZA PRSKANJE TOČKE	KALKULATOR PARKIRNOG MJESTA KALKULATOR KUTA ŠIRINA PARKIRNOG MJESTA IZBORNİK VELIČINE TOČKE	KALIBRIRAJ POSTAVKE JEDINICE INFORMACIJE I PODACI O RADNOM VIJEKU NAČIN ZA OZNAČAVANJE MARKERA POSTAVKE PIŠTOLJA SPECIFIČNA TEŽINA SATI RADA MOTORA UKUPNA UDALJENOST UKUPNO GALONA SOFTWARE REV KODOVI POGREŠAKA KONTRAST DIJAGNOSTIKA VRIJEME I DATUM ISKLJUČIVANJE PRI NISKOJ BRZINI	POČETAK SNIMANJA NOVOG POSLA POSLOVI VREMENSKA OZNAKA LISTAJ IZBRIŠI OBOJENA UDALJENOST UTROŠENA BOJA ZA CRTU U GALONIMA UTROŠENA BOJA ZA SABLONU U GALONIMA VRIJEME I DATUM UKUPNO GALONALITARA

Tehnički podaci

LineLazer V 3900 standardna serija (modeli 25P330)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina (rukohvatna šipka spuštena)	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Duljina (sa spuštenom platformom)	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,50 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho - bez boje)	Raspakirano - 235 lbs Zapakirano – 302 lbs	Raspakirano - 106 kg Zapakirano - 137 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	95,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	85,5	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,73 Desna šaka 2,06	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	5,5 KS pri 3600 o/min	4,1 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,25 g/m	4,7 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,036 0,025	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	50 W pri 3600 o/min	
Akumulator za pokretanje	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

LineLazer V 3900 standardna serija (modeli 17H449, 17H450)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Dužina	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,5 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho – bez boje)	Raspakirano - 230 lbs Zapakirano – 297 lbs	Raspakirano - 104 kg Zapakirano - 135 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	95,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	85,5	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,73 Desna šaka 2,06	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	4,0 KS pri 3600 o/min	2,9 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,25 g/m	4,7 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,036 0,025	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	50 W pri 3600 o/min	
Akumulator (opcija)	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

LineLazer V 5900 standardna serija (modeli 17H454, 17H455)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina (rukohvatna šipka spuštena)	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Duljina (sa spuštenom platformom)	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,50 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho – bez boje)	Raspakirano - 250 lbs Zapakirano – 317 lbs	Raspakirano - 113 kg Zapakirano - 144 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	97,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	87,1	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,65 Desna šaka 3,72	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	5,5 KS pri 3600 o/min	4,1 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,6 gpm	6,0 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,043 0,029	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	84 W pri 3600 o/min	
Baterija	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

LineLazer V 3900 HP automatska serija (modeli 25P332, 25P333)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina (rukohvatna šipka spuštena)	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Duljina (sa spuštenom platformom)	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,50 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho - bez boje)	Raspakirano - 245 lbs Zapakirano – 312 lbs	Raspakirano - 111 kg Zapakirano - 141 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	95,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	85,5	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,73 Desna šaka 2,06	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	5,5 KS pri 3600 o/min	4,1 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,25 g/m	4,7 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,036 0,025	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	50 W pri 3600 o/min	
Akumulator za pokretanje	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

LineLazer V 3900 HP automatska serija (modeli 17K577, 17H451, 17K638, 17H452, 17K579, 17H453)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina (rukohvatna šipka spuštena)	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Duljina (sa spuštenom platformom)	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,50 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho – bez boje)	Raspakirano - 240 lbs Zapakirano – 307 lbs	Raspakirano - 109 kg Zapakirano - 139 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	95,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	85,5	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,73 Desna šaka 2,06	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	4,0 KS pri 3600 o/min	2,9 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,25 g/m	4,7 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,036 0,025	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	50 W pri 3600 o/min	
Akumulator za pokretanje	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

LineLazer V 5900 HP automatska serija (modeli 17K580, 17H456, 17K636, 17H457, 17K581, 17H458)		
	Američke	Metričke
Dimenzije		
Visina (rukohvatna šipka spuštena)	Raspakirano – 44,5 in. Zapakirano – 52,5 in.	Raspakirano – 113,03 cm Zapakirano – 133,35 cm
Širina	Raspakirano – 34,25 in. Zapakirano – 37,0 in.	Raspakirano – 86,99 cm Zapakirano – 93,98 cm
Duljina (sa spuštenom platformom)	Raspakirano - 175 cm Zapakirano – 73,50 in.	Raspakirano – 174,63 cm Zapakirano – 186,69 cm
Težina (suho – bez boje)	Raspakirano - 266 lbs Zapakirano – 333 lbs	Raspakirano - 121 kg Zapakirano - 151 kg
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 9614	97,6	
Tlak zvuka prema ISO 9614:	87,1	
Vibracije (m/s²) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)		
Ruka i šaka (prema ISO 5349)	Lijeva šaka 3,65 Desna šaka 3,72	
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)	0,4	
Nazivna snaga (u konjskim snagama)		
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema SAE J1349	5,5 KS pri 3600 o/min	4,1 kW pri 3600 o/min
Maksimalna dobava	1,6 gpm	6,0 l/m
Maksimalna veličina mlaznice 1 pištolj 2 pištolj	0,043 0,029	
Ulazno sito za boju	16 mesha	1190 mikrona
Izlazno sito za boju	50 mesha	297 mikrona
Veličina ulaza u pumpu	1 inč NSPM (m)	
Veličina izlaza iz crpke	3/8 npt (f)	
Maksimalni radni tlak	3300 psi	228 bar, 22,8 MPa
Električna snaga	84 W pri 3600 o/min	
Akumulator za pokretanje	12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus	

Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid, nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika

Kalifornijski propis 65

DRŽAVLJANI KALIFORNIJE

 **UPOZORENJE:** Rak i oštećenja na reproduktivnim organima – www.P65warnings.ca.gov.

Standardno jamstvo za proizvode marke Graco

Tvrtka Graco jamči da sva oprema navedena u ovom dokumentu, koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, ispravna obzirom na materijal i izradu na datum prodaje prvom kupcu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka Graco, tvrtka Graco će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamijeniti bilo koji dio opreme za koji ocijeni da je neispravan. Ovo jamstvo primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.

Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.

Ovo jamstvo uvjetovano je prethodno plaćenim povratom opreme koja se smatra neispravnom ovlaštenom distributeru tvrtke Graco u svrhu potvrde neispravnosti. Ako se potvrdi neispravnost opreme, tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu uz prethodno plaćeni prijevoz. Ako se pregledom opreme ne otkrije neispravnost materijala ili neispravnost vezana uz izradu, popravci će se izvršiti za razumnu naknadu, koja može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.

OVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.

Isključiva obaveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s prethodno navedenim. Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade štete za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakav postupak zbog kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.

TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrtka Graco pružit će kupcu razumnu pomoć u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.

Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporučuje tvrtka Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva, nemara tvrtke Graco ili iz drugih razloga.

Obavijesti tvrtke Graco

Najnovije informacije o proizvodima Graco potražite na www.graco.com.

Podatke o patentnima potražite na www.graco.com/patents.

ZA NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je najbliži distributer.

*Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.*

Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A3388

Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis

Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autorska prava 2016, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001.

www.graco.com

Revizija H, rujan 2021