


AA30 Luftstøttet sprøjtepistol

Modellerne: 257096, RAC dyse (Reverse-A-Clean);
257380, Fladdyse

Maksimalt arbejdstryk: 3.600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

Maksimalt luftarbejdstryk: 100 psi (7 bar, 0,7 Mpa)

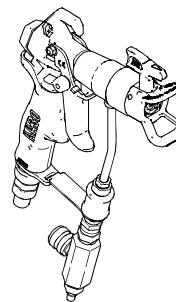

ti12849a



Vigtige sikkerhedsforskrifter

Se brugerhåndbogen til sprøjten for Trykafkastning og sprøjteanvisninger. Gem disse anvisninger.

313350E

DA

- Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer -

Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymboler henviser til procedurespecifikke risici. Henvi tilbage til disse advarsler. Yderligere, produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen, hvor det er påkrævet.

ADVARSLER



FARE FOR HUDINJICERING

Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. **Søg lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling).**

- Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen.
- Læg aldrig din hånd eller fingre over sprøjtedysen.
- Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude.
- Foretag ikke sprøjtearbejde uden dyseholder og aftrækkersikring monteret.
- Aktivér aftrækkersikringen, når sprøjten ikke anvendes.
- Følg **Proceduren for trykafkastning** i denne vejledning, når du standser sprøjtearbejdet, og før du foretager rengøring eller eftersyn af udstyret.



BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

Brændbare dampe i et **arbejdsområde**, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko:

- Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
- Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng.
- Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin.
- Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke for strøm eller lys, når der er brændbare dampe til stede.
- Sørg for, at alt udstyr i arbejdsområdet er jordforbundet. Se vejledningen under **Jordforbindelse**.
- Anvend kun jordforbundne slanger.
- Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres.
- Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, **skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt**. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet.
- Sørg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat på arbejdsområdet.



RISIKO VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR

Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.

- Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
- Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet **Tekniske data** i alle udstyrshåndbøgerne.
- Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet **Tekniske data** i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved at bede producenten eller forhandleren om de relevante materialesikkerhedsdataark.
- Kontroller udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt. Anvend kun originale reservedele fra producenten.
- Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.
- Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren.
- Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader.
- Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret.
- Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
- Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser.



FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM

Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade.



PERSONBESKYTTELSESDUSTYR

Du skal være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde.

Dette kan hjælpe med at beskytte dig mod alvorlig personskade. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til:


- Beskyttelsesbriller og høreværn

Handsker, arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Komponentoversigt

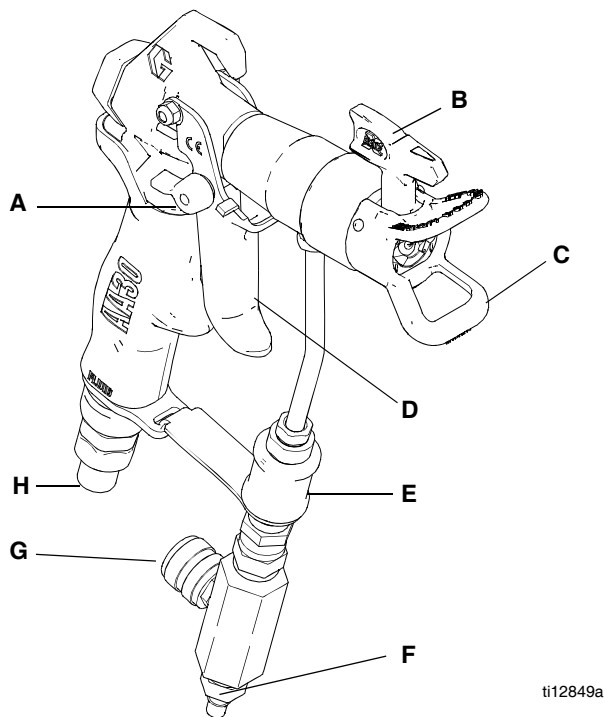

ti12849a

ID	Komponent	ID	Komponent
A	Aftrækkesikring	E	On/Off luftventil
B	Sprøjtedyse	F	Luftslangetilslutning
C	RAC sikkerhedsbeskyttelsesanordning	G	Luftjusteringsventil
D	Aftrækker	H	Væskeslange-tilslutning

Procedure for trykaflastning

ADVARSEL



Følg denne **Procedure for trykaflastning**, hver gang du får instruks om at aflaste trykket, standse sprøjtearbejdet, efterse udstyret, montere eller rense sprøjtedyse.

1. Sluk for strømmen og drej sprøjtens trykreguleringsknap over på laveste trykindstilling.
2. Hold pistolen mod siden af den stelforbundne metalspand. Aktivér pistolen ned i spanden for at aflaste trykket.

Hvis du har mistanke om, at sprøjtedyse eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er fjernet helt efter at have fulgt ovenstående trin, skal du **MEGET LANGSOMT** løsne dyseholderens holdemøtrik eller slangeendekoblingen for at reducere trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen.


Aftrækkesikring




ADVARSEL



For at undgå personskade, når pistolen ikke er i brug, skal pistolaftrækkesikringen (A) altid aktiveres, hvis sprøjten er slukket eller efterlades uden opsyn.

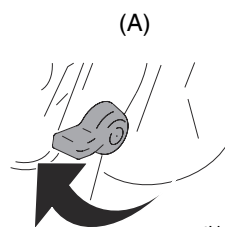

ti10352a

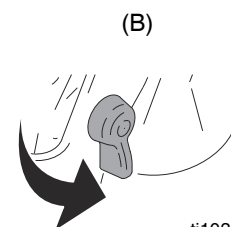

ti10353a

Opstilling




ADVARSEL

Sørg altid for, at sprøjten er slukket og frakoblet strømafbryderen. Se i brugerhåndbogen til sprøjten for spædning og sprøjteanvisninger.

Tilslut pistolen til sprøjten


1. Fastgør luftslangen.

BEMÆRK: Første gang du forbereder pistolen til sprøjtning, skal du skære den sorte luftslange til den ønskede længde.

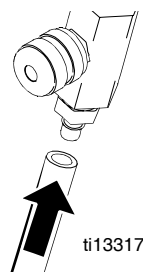

ti13317a

2. Fastgør væskeslangen.
3. Se vejledningerne vedrørende Opstilling i sprøjtebrugerhåndbogen 313316.

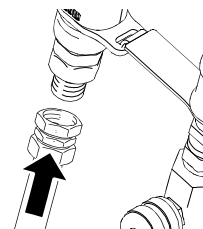


ti13318a

Installation af dyse og holder på pistolen



AA30 Pistol med RAC dyse (257096)

1. Reducer trykket, se side 2.
2. Indsæt sædehuset (27) i holderen (29).
3. Indsæt SwitchTip-dysen (28).
4. Indsæt pakningen (27b) over sædet (27a), og indsæt i sædehuset (27). Anvend sort pakning til vandbaserede materialer og orange til opløsningsmidler og oliebaseerede materialer.

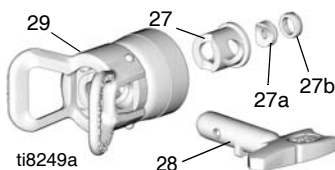


VARSEL

Hvis lufthætten ikke er korrekt monteret på pistolen, kan væsketrykket presse maling ind i luftrørret og derved beskadige sprøjten.

5. Montér holderen (6) på pistolenden. Tilspænd forsvarligt med fingrene for at sikre tæt pakning.
6. Hvis du bemærker, at der lækker væske ud af pistolens forende, skal sædet (33a) udskiftes, og/eller holdemøtrikken skal tilspændes igen.

AA30 Pistol med fladdyse (257380)

1. Reducer trykket, se side 2.
2. Indsæt sprøjtedysen i fladdyse-lufthætteenheden. Sæt sprøjte-dysemonteringsstappen (A) ind i lufthættemonteringspalten (B).
3. Montér beskyttelsesanordningen over pistolens bagende. Tilspænd forsvarligt med fingrene for at sikre tæt pakning.

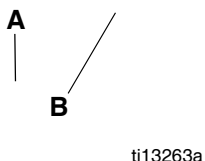


Betjening


Bemærk: Følgende anvisninger gælder pistoler, som anvendes sammen med Gracos FinishPro-sprøjter. Se sprøjtebrugerhåndbogen 313316. Hvis du bruger en anden sprøjte, bedes du se betjeningsvejledningen til denne.

Opstilling


1. Spæd sprøjten. Se i håndbogen 313316.
2. Glid On/Off luftventilen over på ON (op).
3. Sluk for pistolens luftjusteringsventil.

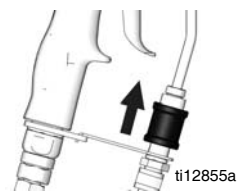


4. Øg væsketrykket for at fjerne "haler".

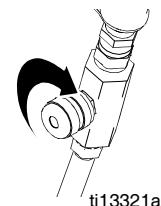


5. Nedsæt væsketrykket lige inden "haler" begynder at danne sig.

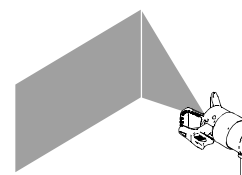

6. Øg lufttrykket med luftjusteringsventilen for at fjerne "haler".

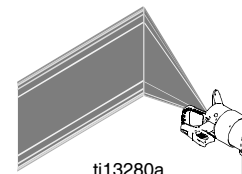


7. Glid On/Off luftventilen over på OFF (ned), når du er færdig med sprøjtning for at gemme den korrekte lufttrykindstilling.

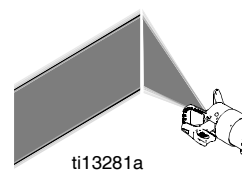

Sprøjt

1. Déaktiver aftrækkersikringen.
2. Sørg for, at den pileformede dyse (B) vender fremad (sprøjtning) (257096).
3. Hold pistolen lodret, ca. 304 mm fra overfladen. Bevæg pistolen først, og tryk derefter på aftrækkeren (D) for at sprøjte et testmønster.
4. Sprøjt ikke i en bue. Dette medfører en ujævn væskebelægning. Sprøjt i en bane, der er parallel med overfladen, med 50% overlappning, for at opnå en jævn væskebelægning.

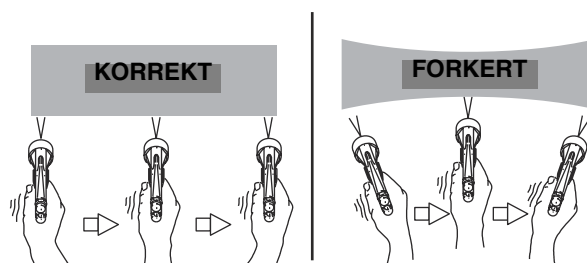

Fjernelse af RAC dysetilstopninger (257096)

ADVARSEL

1. **Aflast trykket.** Aktivér aftrækkerlåsen (A).
2. Drej dysen (B) 180°. Deaktivér aftrækkersikringen (A). Aktivér pistolen ned i en spand eller ned mod jorden for at fjerne tilstopninger.
3. Aktivér aftrækkersikringen (A). Drej dysen (B) 180° tilbage til sprøjteposition.

Vedligeholdelse



Før du udfører vedligeholdelse på pistolen, skal du læse alle advarsler på denne betjeningsvejlednings forside og **lette trykket**, side.

Daglig vedligeholdelse

Skyl pistolen igennem efter hvert arbejds-skift, og opbevar den et tørt sted.

Sænk ikke pistolen eller nogen af dens dele ned i vand eller rengøringsopløsningsmidler.

- Pistolen må ikke pege opad, når den rengøres.
- Pistolen må ikke aftørres med en klud gennemvædet i opløsningsmiddel; vrid overskydende opløsningsmiddel ud.
- Rester af opløsningsmidler i pistolens luftkanaler kan medføre en overfladefinish af dårlig kvalitet. Den rengøringsmetode, der anvendes, må ikke på nogen måde kunne medføre, at der kommer opløsningsmiddel i pistolens luftkanaler.

Gennemskylning og rengøring



- Gennemskyl pistolen, før der skiftes farve, før opbevaring og før reparation af pistolen.
- Gennemskyl ved det lavest mulige tryk. Kontroller, om der forekommer udsivning fra kontakterne, og tilspænd dem efter behov.
- Gennemskylning skal foregå med en væske, der er forenelig med den væske, der er doseret, og udstyrets våddele.

1. **Aflast trykket**, se side. Tag sprøjten ud af stikket.
2. Afmonter sprøjtedysen (28) og dyseholder (29).
3. Fjern sprøjtes hævtrørsæt fra malingen, og anbring det i skyllevæske. Se rengøringsanvisningerne i sprøjtebrugerhåndbogen 313316.
4. Sæt sprøjten i stikket. Indstil sprøjtes funktionsvælger til AIRLESS eller ON.
5. Øg trykket langsomt. Ret pistolen ned i en jordet metalbeholder. Træk pistolens aftrækker,


og gennemskyl pistolen med opløsningsmiddel, indtil alle spor af maling er fjernet fra pistolens kanaler.

6. Drej sprøjtes funktionsvælger til OFF.
7. Se afsnittet **Procedure for trykaflastning** på side 2.
8. Kobl pistolens væsketilførselsslange fra pistolen.
9. Hvis det er nødvendigt at fjerne forstøveren (5) for at foretage rengøring, skal du følge trinnene 1 til 6 i proceduren **Udskiftning af nåle Nålefjernelse**.
10. Dyp en blød børste i et kompatibelt opløsningsmiddel. **Brug ikke en metaltråsbørste.**
11. Ret pistolen nedad, rens pistolhovedet med en blød børste og opløsningsmiddel.
12. Skrub dysen (28) og holderen (29) med en blød børste. Lufthættens huller skal rengøres med et blødt redskab som f.eks. en tandstikker for at undgå beskadigelse af kritiske overflader. Blæs luft gennem sprøjtedysen for at sikre, at åbningen er ren.
13. Hvis forstøveren (5) er fjernet, skal du trykke på pistolaftrækkeren, mens du genmonterer forstøveren. Tilspænd med et moment på 36-40 N·m. Denne er korrekt tilspændt, når flangen når bunden på pistolen.
14. Montér lufthættemanifolden; følg trinnene 9 - 13 i proceduren **Udskiftning og installation af nåle**.
15. Montér sprøjtedysen (28) og holderen (29) på pistolen, se side 2.
16. Tør pistolens yderside af med en blød klud fugtet med opløsningsmiddel.

Rengøring/udskiftning af filter (6)

1. Aflast trykket. Aktivér aftrækkersikringen (11a).
2. Kobl væskeslangen fra pistolen ved drejeledstilslutningen (5).
3. Kobl beslaget (36) fra holderen (16) og drej enheden væk.
4. Anbring en skruenøgle på de flade sider nedenunder skaftet og løs fra pistolen.
5. Skru skaftet (14) fra pistolen (1).
6. Fjern filteret (6) gennem skaftets øverste del (14).
7. Rengør filteret (6). Brug en blød børste til at løsne eller fjerne snavs eller restmateriale.
8. Indsæt det rene filter (6) i pistolskaftet (14).
9. Fastspænd igen skaftet (14) på pistolen (1). Stram forsvarligt.
10. Anbring en skruenøgle på de flade sider nedenunder skaftet og fastspænd forsvarligt.
11. Kobl beslaget (36) til holderen (16).

Udskiftning af nåle

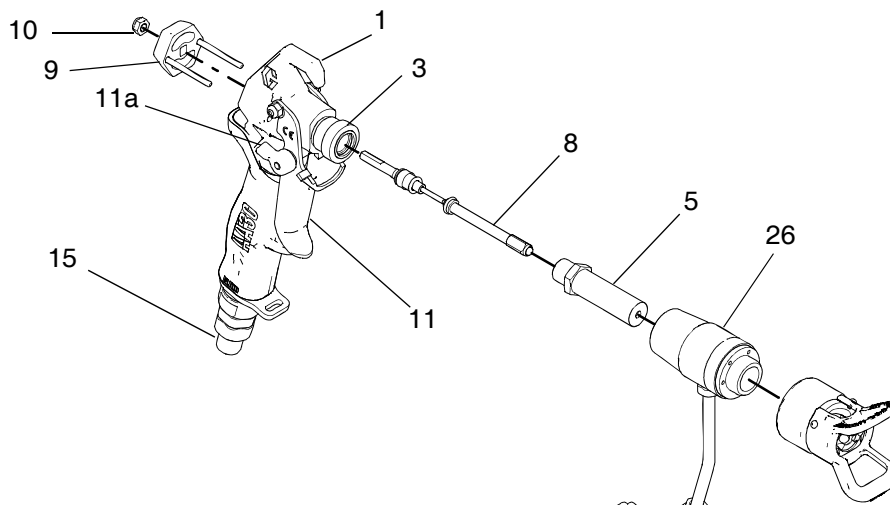

ti12852a

Afmontering

1. **Aflast trykket**, side 2. Aktivér aftrækkersikringen (11a).
2. Kobl luftslangen fra pistolen.
3. Kobl beslaget fra holderen og drej beslaget væk
4. Fjern dysen (28) og dyseholderen (29), **Dele**, side 7, fra lufthættemanifolden (26).
5. Løsn aftrækkersikringen (11a). Tryk på aftrækkeren (11). Fjern sætskruen på lufthættemanifoldens grundplade. Skru lufthættemanifolden af pistolens forende (26).
6. Tryk på aftrækkeren. Fjern forstøverhuset (3).
7. Fjern låsemøtrikken (10) og endedækslet (9).
8. Bank nåleenheden (8), **Dele**, side 7, ud, med nåleudtagning gennem pistolens forende.
9. Brug en blød børste til at rengøre pistolens indvendige kanaler.

Installation

1. Smør O-ringene på den nye nål med et smøremiddel, der ikke indeholder silikone.
2. Før den nye nål (8) **Dele**, side 7, gennem pistolens forende.
3. Monter endedækslet (9) og låsemøtrikken (10) løst.
4. Smør gevindet på nålehuset (3).
5. Tryk på aftrækkeren (11), mens forstøveren monteres (5). Tilspænd med et moment på 36-40 N·m.
6. Hold pistolen med dysen opad.
7. Drej låsemøtrikken (10) med uret, indtil du mærker og ser aftrækkeren (11) hæve sig lidt.
8. Drej låsemøtrikken (10) 3/4 omgang mod uret.

BEMÆRK: Nålen er korrekt justeret, når aftrækkeren kan bevæges frit.

VARSEL

Enden på forstøverhuset skal være i samme niveau eller stikke ud over manifolden for at sikre tæt pakning.

9. Skru lufthættemanifolden på indtil enden på manifolden er i samme niveau med enden på forstøverhuset.



10. Hvis luftrøret ikke er i nedadrettet position, bliv da ved med at skrue manifolden indtil luftrøret kommer i den rette position.
11. Kobl beslaget til holderen.
12. Træk aftrækkeren og monter sætskruen. Tilspænd sætskruen til et moment på 1,1 - 1,4 N·m.
13. Monter dysen (28) og dyseholderen (29). Tilspænd forsvarligt.
14. Tilkobl luftslangen.

Kontrollér installationen af nåle

1. Spæd sprøjten. Se brugerhåndbogen til sprøjten.
2. Aktivér pistolen ned i en jordforbundet metalspand, indtil der strømmer væske fra pistolen.
3. Slip aftrækkeren (11). Væskestrømmen skal standse omgående.
4. Aktivér aftrækkersikringen (11a).
5. Ret pistolen ned i spanden. Tryk på pistolaftrækkeren. Ingen væske viser gennemstrømning.
6. Hvis kontrollemes trin 3 og/eller 5 på pistolen mislykkes, **aflast trykket** og frakobl slangen. Genjustér nålen. Gentag kontrollerne.


Tekniske data

Maksimalt væskeindgangstryk	3600 psi (24,8 MPa, 240 bar)
Maksimalt luftindgangstryk	100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Luftindtag	1/4" nps-gevind
Væskeindtag	1/4" nps-gevind
Lyddata i henhold til ISO 3744	
Lydeffektniveau	Mindre end 65,0 dB(A)
Lydtryksniveau	Mindre end 65,0 dB(A)
Våddele	
Kun sprøjtepistol	rustfrit stål, aluminium

Oversatte håndbøger

Bulgarsk - 313371	Hollandsk - 313351	Tysk - 313355	Lettisk - 313359	Portugisisk - 313363	Slovensk - 313367
Kroatisk - 313348	Estisk - 313352	Græsk - 313356	Litauisk - 313360	Rumænsk - 313364	Spansk - 313368
Tjekkisk - 313349	Finsk - 313353	Ungarsk - 313357	Norsk - 313361	Russisk - 313365	Svensk - 313369
Dansk - 313350	Fransk - 313354	Italiensk - 313358	Polsk - 313362	Slovakisk - 313366	Tyrkisk - 313370

Dele

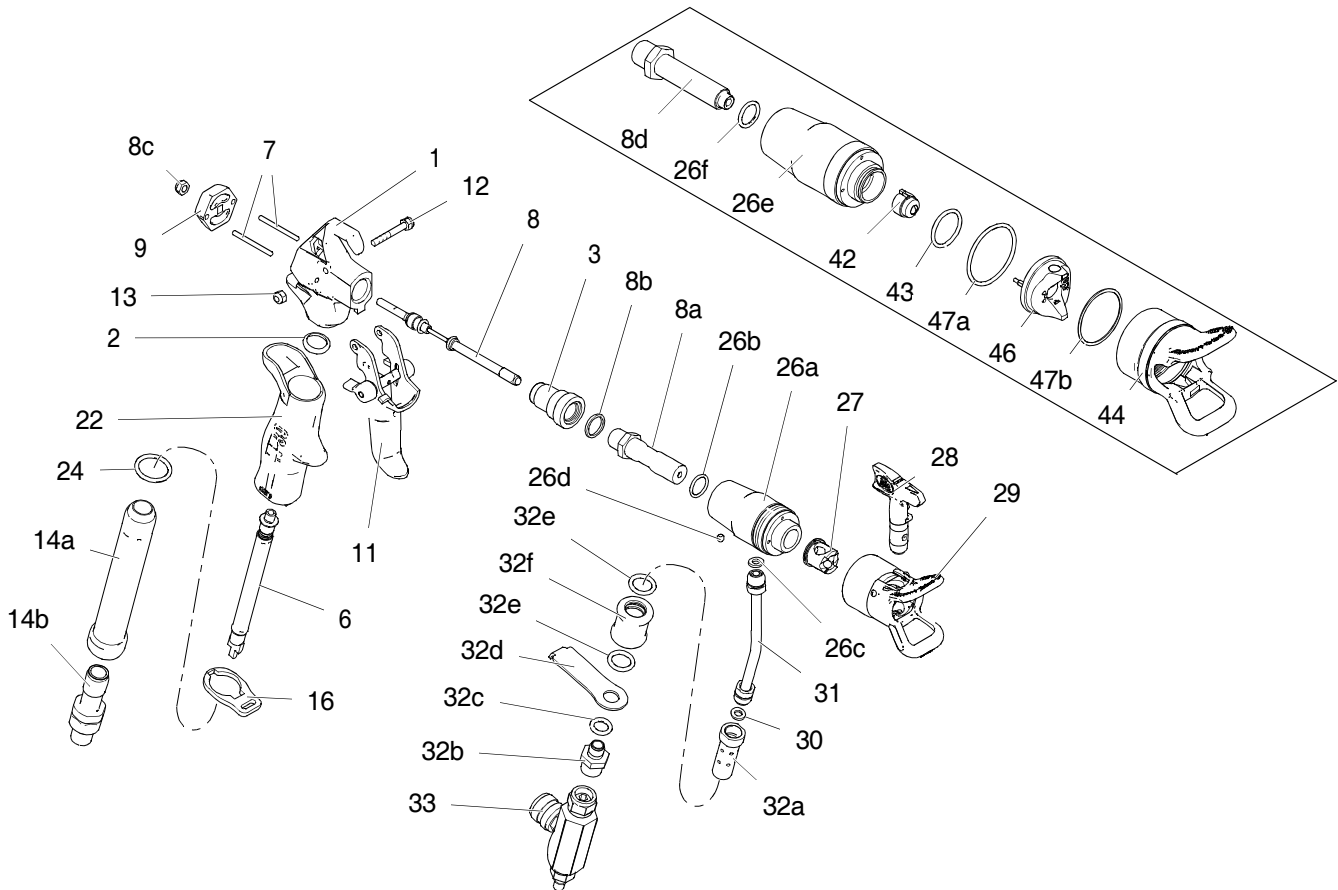

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
1	15W295	HOUSING, fluid (plated)	1	257784	GUN Model 257380 (includes 26c, 26d, 26e, 26f)		
2✓	179733	SEAL, sleeve	1	26a	MANIFOLD, air cap, RAC		1
3	195419	HOUSING, needle	1	26b	O-RING		1
6✓	288750	FILTER, gun, latex, 100 mesh	1	26c	GASKET, tube		2
	288749	FILTER, gun, latex, 50 mesh	1	26d	SCREW, set		1
	256975	FILTER, gun, latex, 150 mesh	1	26e	MANIFOLD, air cap, flat		1
7	115484	PIN, actuator	2	26f	O-RING		1
8		KIT, needle	1	27	HOUSING, RAC		1
	257526	GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)		28✓	FFT210	TIP	1
	257527	GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)		29✓	288465	GUARD, RAC, Alpha G40	1
8a		HOUSING, diffuser, assembly	1	31	TUBE, air, assembly		1
8b	156766	GASKET	1	32	KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)		
8c	115483	NUT, lock	1	32a	BODY, valve		1
8d		HOUSING, diffuser, assembly, flat	1	32b	FITTING, adapter		1
9	15W164	CAP, end	1	32c	O-RING		1
11	256963	TRIGGER, gun, 2 finger, assembly	1	32d	BRACKET, air tube		1
12	177538	STUD, trigger	1	32e	O-RING		2
13	105334	NUT, lock, hex	1	32f	SLEEVE, valve		1
14	257781	KIT, repair, handle AA30 (includes 14a, 14b)	1	33	VALVE, swivel, ASM		1
14a		HANDLE, gun	1	42✓	AAM411	TIP, G15, G40	1
14b		SWIVEL, gun	1	43	O-RING, seat		1
16	15W291	RETAINER, guard	1	44✓	249256	TIP, guard	1
22	278003	HANDLE, gun	1	46	249180	AIR CAP	1
24	122530	O-RING	1	47	253032	AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)	
26		KIT, repair, manifold	1	47a	109213	PACKING, o-ring PTFE	1
	257783	GUN Model 257096 (includes 26a, 26b, 26c, 26d)		47b	15G320	WASHER, PTFE	1

▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at no cost.

✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.

Gracos Standardgaranti

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 313347

For patent information, see www.graco.com/patents,

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001

www.graco.com

Revised 05/2013