

GrindLazer™

3A6379D

SL

**Za odstranjevanje materialov s ploskih, vodoravnih betonskih in asfaltnih površin.
Samo za strokovno uporabo.**


Ni odobren za uporabo na lokacijah z eksplozivno atmosfero ali na nevarnih lokacijah.

GrindLazer Standard DC21 E		
25M841	1 HP, 120VAC	
25N391	1 HP, 230VAC, evropski vtič	CE
25N609	1 HP, 230VAC, vtič za ANZ	
GrindLazer Standard RC71 E		
25M848	1 HP, 120VAC	
25N392	1 HP, 230VAC, evropski vtič	CE
25N610	1 HP, 230VAC, vtič za ANZ	




Pomembna varnostna navodila

Preberite vsa opozorila in navodila v tem priročniku in priročniku rezkalnika. Spoznajte krmiljenje in upoštevajte pravilno uporabo opreme. Shranite vsa navodila.

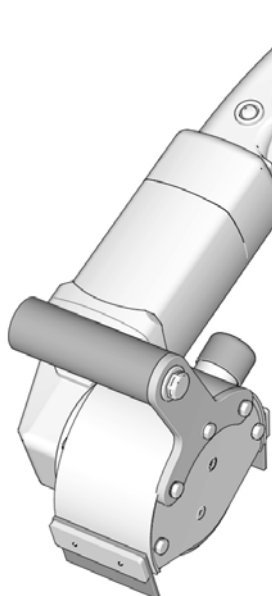

GrindLazer Standard DC21 E

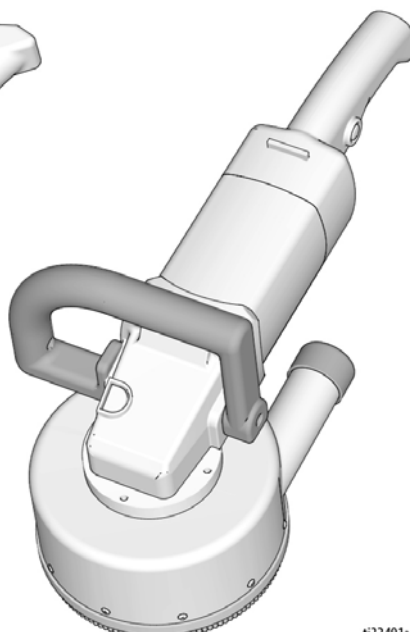

GrindLazer Standard RC71 E



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Vsebina

Splošne varnostne informacije za električno orodje	3
Opozorila	4
Identifikacija sestavnih delov	6
GrindLazer Standard DC21 E	6
GrindLazer Standard RC71 E	7
Delovanje	8
Zagon stroja	8
Rezanje materialov	8
Vzdrževanje	8

Deli - GrindLazer Standard DC21 E	9
Seznam delov	9
Deli - GrindLazer Standard RC71 E	10
Seznam delov	10
Tehnični podatki	11
Standardna garancija podjetja Graco	13

Splošne varnostne informacije za električno orodje



OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Zaradi neupoštevanja opozoril in navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za nadaljnjo uporabo.

Izraz »električno orodje« v opozorilih predstavlja električno orodje (kabelsko), napajano iz električnega omrežja.

Varnost na delovnem območju

- **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** V razmetanem ali temnem območju hitreje pride do nesreče.
- **Z električnim orodjem ne upravljajte v eksplozivnem ozračju, npr. v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električno orodje ustvarja iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
- **Otroci in opazovalci naj se med upravljanjem ne približujejo električnemu orodju.** Zaradi motenj lahko izgubite nadzor.

Električna varnost

- **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli ne spreminjajte. Z ozemljenim električnim orodjem ne uporabljajte adapterskih vtičev.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.
- **Preprečite stik telesa z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja nevarnost električnega udara.
- **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Voda, ki pride v električno orodje, poveča nevarnost električnega udara.
- **Ne uničite kablo. Kabla ne uporabljajte za prenašanje, vlečenje ali izključevanje električnega orodja. Kabel ne sme priti v stik s toploto, oljem, ostrimi robovi ali premičnimi deli.** Poškodovani ali prepleteni kabli povečajo nevarnost električnega udara.
- **Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem.** Uporaba kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša nevarnost električnega udara.
- **Če je uporaba električnega orodja na vlažnih mestih neizogibna, uporabite zaščiteno napravo na diferenčni tok (RCD).** Uporaba naprave na diferenčni tok zmanjša nevarnost električnega udara.
- **Izklopite ali odklopite napajalni kabel pred servisiranjem opreme.**

Osebna varnost

- **Med uporabo električnega orodja bodite pozorni, pazite, kaj delate in uporabite zdrav razum. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom zdravil ali alkohola.** Zaradi trenutka nepazljivosti med upravljanjem električnega orodja lahko pride do hudih telesnih poškodb.
- **Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči.** Zaščitna oprema, kot je maska proti prahu, neдрseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, uporabljena za ustrezne pogoje, zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
- **Preprečite nenamerni vklop. Poskrbite, da bo stikalo pred priklopom na napajanje in/ali baterijo, dvigovanjem ali prenašanjem v položaju za izklop.** Prenašanje električnega orodja s prstom na stikalo ali napajanje električnega orodja z vklopljenim stikalom lahko pripelje do nesreče.
- **Pred vklopom električnega orodja odstranite vse nastavljive ključe.** Če ostane ključ pritrjen na vrteči se del električnega orodja, lahko pride do telesnih poškodb.
- **Ne stegujte se prekomerno. Vedno stojite trdno na tleh, pazite na ravnotežje.** Tako imate boljši nadzor nad orodjem v nepričakovanih situacijah.
- **Bodite ustrezno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las, oblačil ali rokavic ne približujte premičnim delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo med premične dele.
- **Če so priložene naprave, namenjene priključitvi opreme za odsesavanje in zbiranje prahu, poskrbite, da bodo priključene in uporabljene pravilno.** Uporaba naprave za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.

Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- **Z električnim orodjem ne ravnajte na silo. Uporabite pravo električno orodje za svoj namen.** S pravim orodjem bo delo opravljeno bolje in varneje na način, za katerega je bilo zasnovano.
- **Električnega orodja ne uporabljajte, če ga ne morete vklopiti in izklopiti s stikalom.** Vsako električno orodje, ki ga ni mogoče nadzorovati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- **Pred kakršnimi koli nastavitvami, menjavo dodatne opreme ali shranjevanjem električnega orodja iztaknite vtič iz vtičnice.** Takšni preprečevalni varnostni ukrepi zmanjšajo nevarnost nenamernega zagona električnega orodja.
- **Električno orodje v mirovanju hranite izven dosega otrok in ne dovolite, da osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali temi navodili, upravljajo električno orodje.** Električno orodje je nevarno v rokah neusposobljenih uporabnikov.
- **Vzdržujte električno orodje. Preverite za morebitno neporavnost ali zatikanje premičnih delov, poškodbe delov in druga stanja, ki lahko vplivajo na delovanje električnega orodja. V primeru poškodb električno orodje pred uporabo popravite.** Do številnih nesreč pride zaradi slabo vzdrževanega električnega orodja.
- **Rezalna orodja morajo biti vedno naostrena in čista.** S pravilno vzdrževanimi rezalnimi orodji z naostrenimi rezili boste zmanjšali verjetnosti sprijemanja in olajšali nadzor.
- **Električno orodje, dodatke itd. uporabite v skladu s temi navodili, pri tem pa upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga morate opraviti.** Zaradi uporabe električnega orodja pri opravi, za katera ni namenjeno, lahko pride do nevarnih situacij.

Servis

- **Električno orodje naj servisira usposobljen serviser, pri tem pa naj uporablja samo enake nadomestne dele.** Tako se ohrani varnost električnega orodja.

Opozorila

V nadaljevanju navedena opozorila so namenjena pripravi, uporabi, ozemljitvi, vzdrževanju in popravilu opreme. Klicaj predstavlja splošna opozorila, simbol za nevarnost pa opozarja na nevarnosti pri določenem postopku. Ko se ti simboli pojavijo v besedilu priročnika ali na opozorilnih nalepkah, preberite ta opozorila. V besedilu priročnika, kjer je to potrebno, se lahko pojavljajo opozorila in simboli za nevarnost, povezani z izdelkom, ki niso obravnavani v tem razdelku.

 OPOZORILO	
 	NEVARNOST PRAHU IN DELCEV Ob rezanju betona in drugih površin s to opremo lahko nastane prah, ki vsebuje nevarne snovi. Pri rezanju lahko nastanejo tudi leteči delci. Za zmanjšanje tveganja resnih poškodb: - Nadzorujte prah, da izpolnite vse veljavne predpise na delovnem mestu. - Nosite zaščitna očala ter ustrezno preizkušen respirator z ustreznim potrdilom vladnega organa, ki je primeren za uporabo v prašnih razmerah. - Opremo uporabljajte le v dobro prezračenem prostoru. - Opremo za rezanje lahko uporablja zgolj usposobljeno osebje, ki razume veljavne predpise na delovnem mestu.
 	NEVARNOSTI ZARADI VRTEČIH SE DELOV Z vrtečimi deli se lahko uščipnete ali si odrežete prste in druge dele telesa. - Izogibajte se vrtečim se delom. - Opreme ne upravljajte brez zaščitnih varoval ali pokrovov. - Izklopite električno napajanje pred preverjanjem, premikanjem ali vzdrževanjem opreme.
	NEVARNOST OPEKLIN Površine opreme, ki se segreva, med delovanjem lahko postanejo zelo vroče. Da preprečite hude opekline, se ne dotikajte vroče opreme. Počakajte, da se oprema popolnoma ohladi.
	NEVARNOSTI ZARADI NEPRAVILNE UPORABE OPREME Nepravilna uporaba lahko povzroči smrt ali hude poškodbe. - Enote ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog ali alkohola. - Ko je orodje vklopljeno, ne zapuščajte delovnega okolja. Ko orodje ni v uporabi, ga ugasnite. - Vsak dan pregledajte opremo. Takoj popravite ali zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele samo z originalnimi nadomestnimi deli proizvajalca. - Opreme ne spreminjajte ali prilagajajte. - Opremo uporabljajte le za njen prvotni namen. Za informacije pokličite distributerja. - Otroci in živali naj ne hodijo v delovno območje. - Ravnajte po vseh veljavnih varnostnih predpisih. - Vzdržujte varno delovno razdaljo od ostalih oseb, ki so v delovnem okolju. - Izogibajte se cevem, stebrom, odprtina ali ostalim predmetom, ki gledajo iz delovne površine.
 	OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA Med upravljanjem in servisiranjem opreme in ko ste v območju delovanja opreme, morate nositi ustrezno zaščitno opremo, ki vas ščiti pred hudimi poškodbami, vključno s poškodbami oči, vdihavanjem strupenih hlapov, opeklinami in oglušitvijo. Ta oprema vključuje, a ni omejena na: - Zaščitno opremo za oči. - Zaščitno obutev. - Rokavice. - Zaščito sluha. - Ustrezno preizkušen respirator z ustreznim potrdilom vladnega organa, ki je primeren za uporabo v prašnih razmerah.

Naslednja opozorila veljajo samo za modele 120V

OPOZORILO



NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

Opremo morate ozemljiti. Neustrezna ozemljitev, priprava ali uporaba sistema lahko povzroči električni udar.

- Izklopite ali odklopite napajalni kabel pred servisiranjem opreme.
- Priklopite jo samo na ozemljene električne vtičnice.
- Uporabljajte le 3-žilne podaljške.
- Prepričajte se, da so ozemljitvene nožice na napajalnih in ozemljitvenih kablih nepoškodovane.
- Ne izpostavljajte dežju. Hranite v zaprtem prostoru.




OZEMLJITEV

Izdelek morate ozemljiti. Ob kratkem stiku ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara, saj predstavlja ubežno žico za električni tok. Ta izdelek je opremljen s kablom z ozemljitveno žico z ustreznim ozemljenim priključkom. Vtič morate vtakniti v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena skladno z lokalnimi predpisi.

- Nepravilna namestitev ozemljitvenega vtiča lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Če je treba kabel ali vtič zamenjati, ne priključite ozemljitvene žice na terminal s ploščato nožico.
- Žica z izolacijo, ki je zelene barve z ali brez rumenih prog, je ozemljitvena žica.
- Če navodil za ozemljitev ne razumete, se posvetujte s kvalificiranim električarjem ali serviserjem, oziroma to storite tudi takrat, ko niste popolnoma prepričani, da je izdelek pravilno ozemljen.
- Ne spreminjajte priloženega vtiča. Če ne gre v vtičnico, naj kvalificiran električar namesti pravo vtičnico.
- Ta izdelek je namenjen uporabi na napeljavah z nazivno napetostjo 120V in ima ozemljitveni vtič, ki je podoben vtiču, prikazanem na spodnji sliki.

120V za ZDA

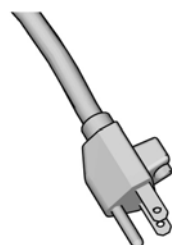


- Izdelek priklopite samo na vtičnico, ki ima enako konfiguracijo kot vtič.
- S tem izdelkom ne uporabljajte adapterja.

Podaljški:

- Uporabite samo 3-žilni podaljšek, ki ima ozemljitveni vtič in vtičnico, ki ustreza vtiču na izdelku.
- Prepričajte se, da podaljšek ni poškodovan. Če morate uporabiti podaljšek, uporabite kabel velikosti najmanj 12 AWG (2,5 mm²), ki bo lahko prevajal električni tok, ki ga izdelek potrebuje.
- Premajhen kabel lahko privede do padca napetosti v kablu ter izgube moči in pregrevanje.

Identifikacija sestavnih delov


GrindLazer Standard DC21 E

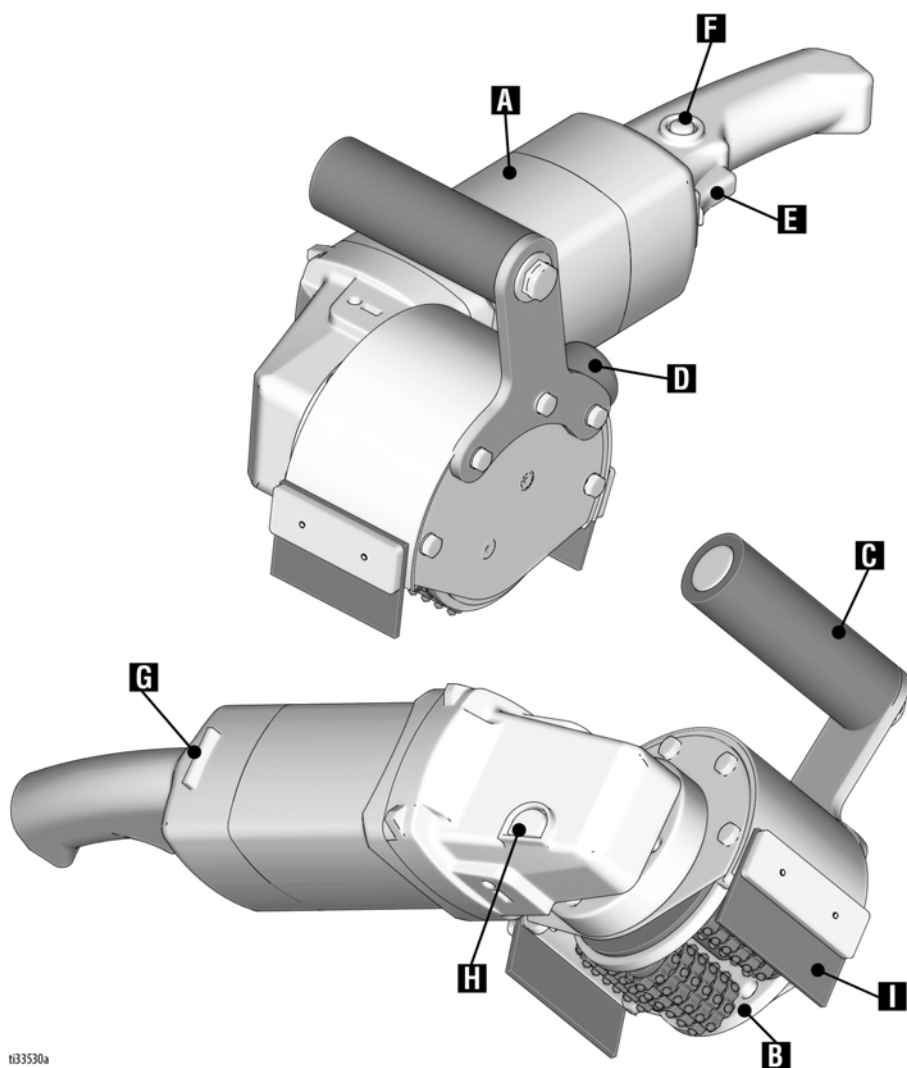

ti33530a

	Sestavni del
A	Rezkalnik
B	Boben za rezkalne kolote
C	Ročaj
D	Priključek za sesalnik
E	Sprožilec
F	Zaklep sprožilca
G	Vrtljivi gumb za nadzor hitrosti (1 – najpočasnejše, 6 – najhitrejše delovanje)
H	Zapora pogonske gredi
I	Protiprašna zavesica


GrindLazer Standard RC71 E

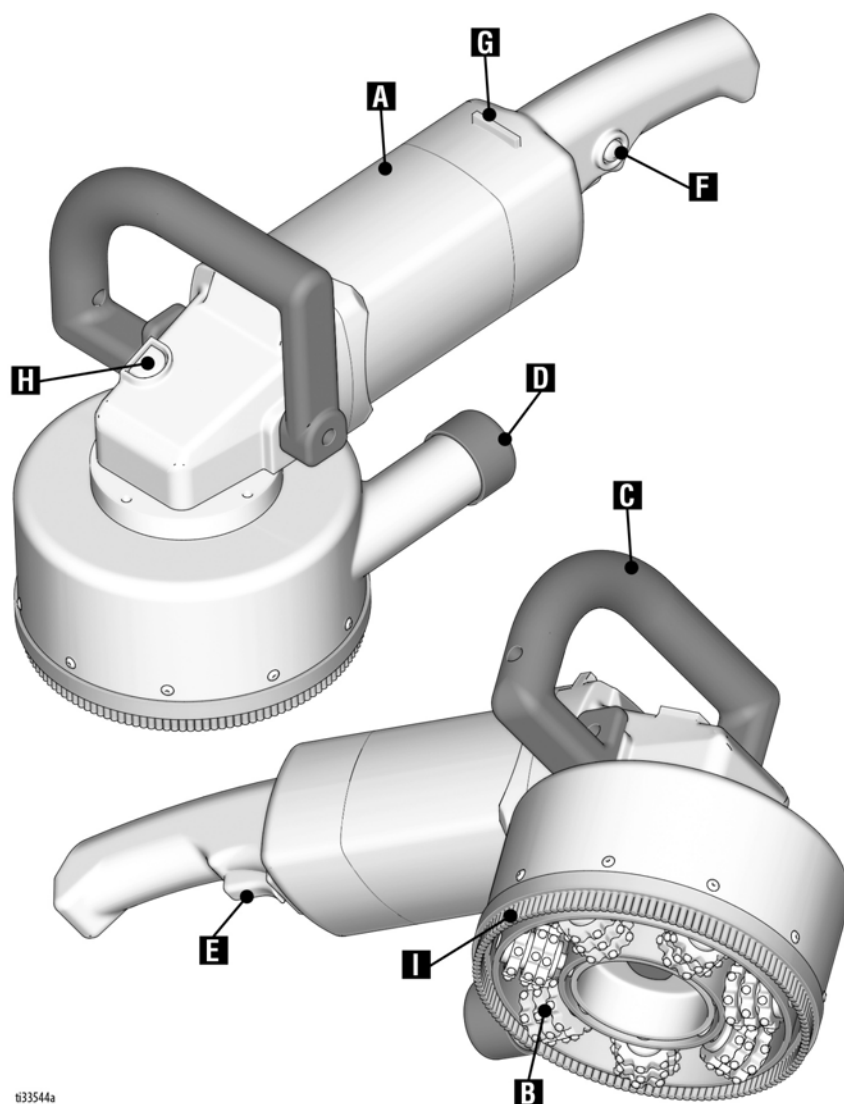

ti33544a


	Sestavni del
A	Rezkalnik
B	Boben za rezkalne kolute
C	Ročaj
D	Priključek za sesalnik
E	Sprožilec
F	Zaklep sprožilca
G	Vrtljivi gumb za nadzor hitrosti (1 – najpočasnejše, 6 – najhitrejše delovanje)
H	Zapora pogonske gredi
I	Protiprašna zavesica

Delovanje

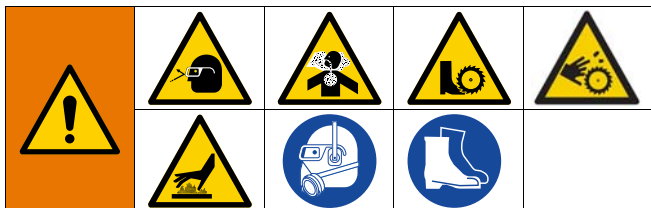


Zagon stroja


1. Če uporabljate sesalnik, priključite sesalno cev na priključek za sesalnik. Vključite sesalnik.

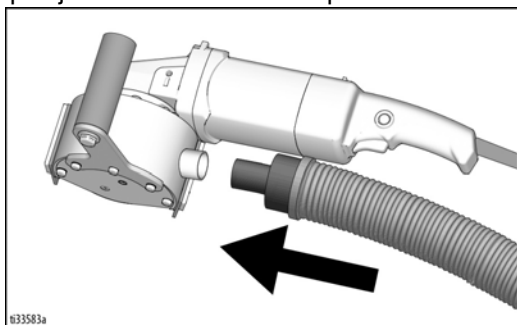


2. Priklopite kabel v ozemljeno električno vtičnico.

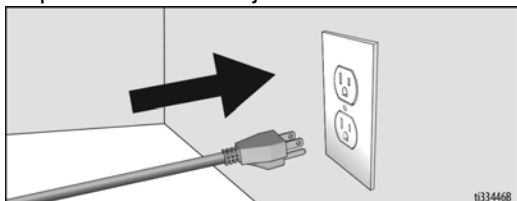

3. Držite enoto z rezkalnimi koluti 5–10 cm (2–4 in.) nad površino, ki jo boste rezkali.

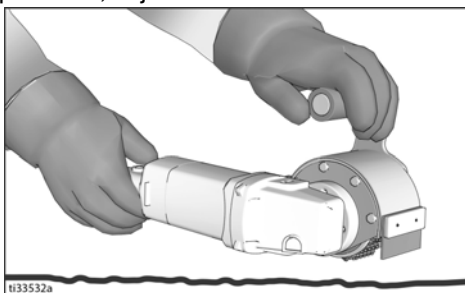


4. Pritisnite sprožilec in prilagodite vrtljivi gumb za hitrost na željeno nastavev.

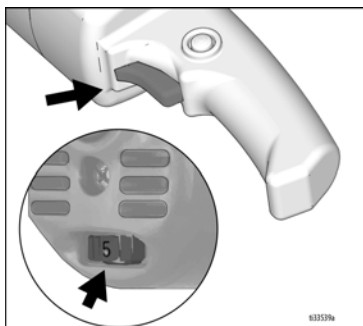


Rezanje materialov


1. Ko čvrsto držite stroj, potisnite rezkalne kolute v površino, ki jo želite rezkati.

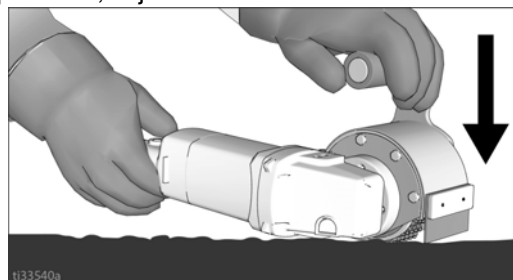

2. Ko želite ustaviti rezanje materiala, dvignite rezkalne kolute s površine, sprostite sprožilec in počakajte, da se rezkalni koluti ustavijo.

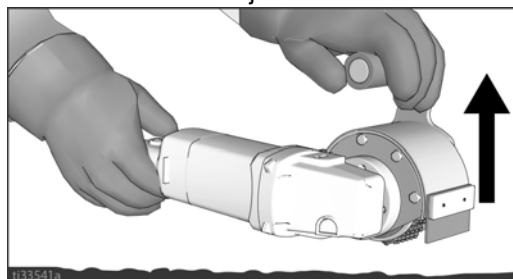

3. Napajalni kabel odklopite iz vira električnega napajanja.

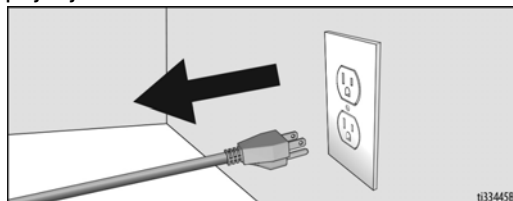


Vzdrževanje

1. Protiprašne zavesice na rezkalniku zahtevajo vsakodnevno preverjanje. Popravite ali zamenjajte poškodovane zavesice, če so strgane ali poškodovane, da zagotovite optimalno zadrževanje prahu in ostankov.
2. Rezkalne kolute preverite vsak dan in jih zamenjajte, če so izrabljeni, da tako zagotovite optimalno hitrost rezkanja in obdelavo površine.

Deli - GrindLazer Standard DC21 E

Ref.	Zatezni moment
	27,1–28,2 N•m (240–250 in-lb)
	7,9–9,0 N•m (70–80 in-lb)
	13,6–14,7 N•m (120–130 in-lb)
	1,1–1,4 N•m (10–12 in-lb)

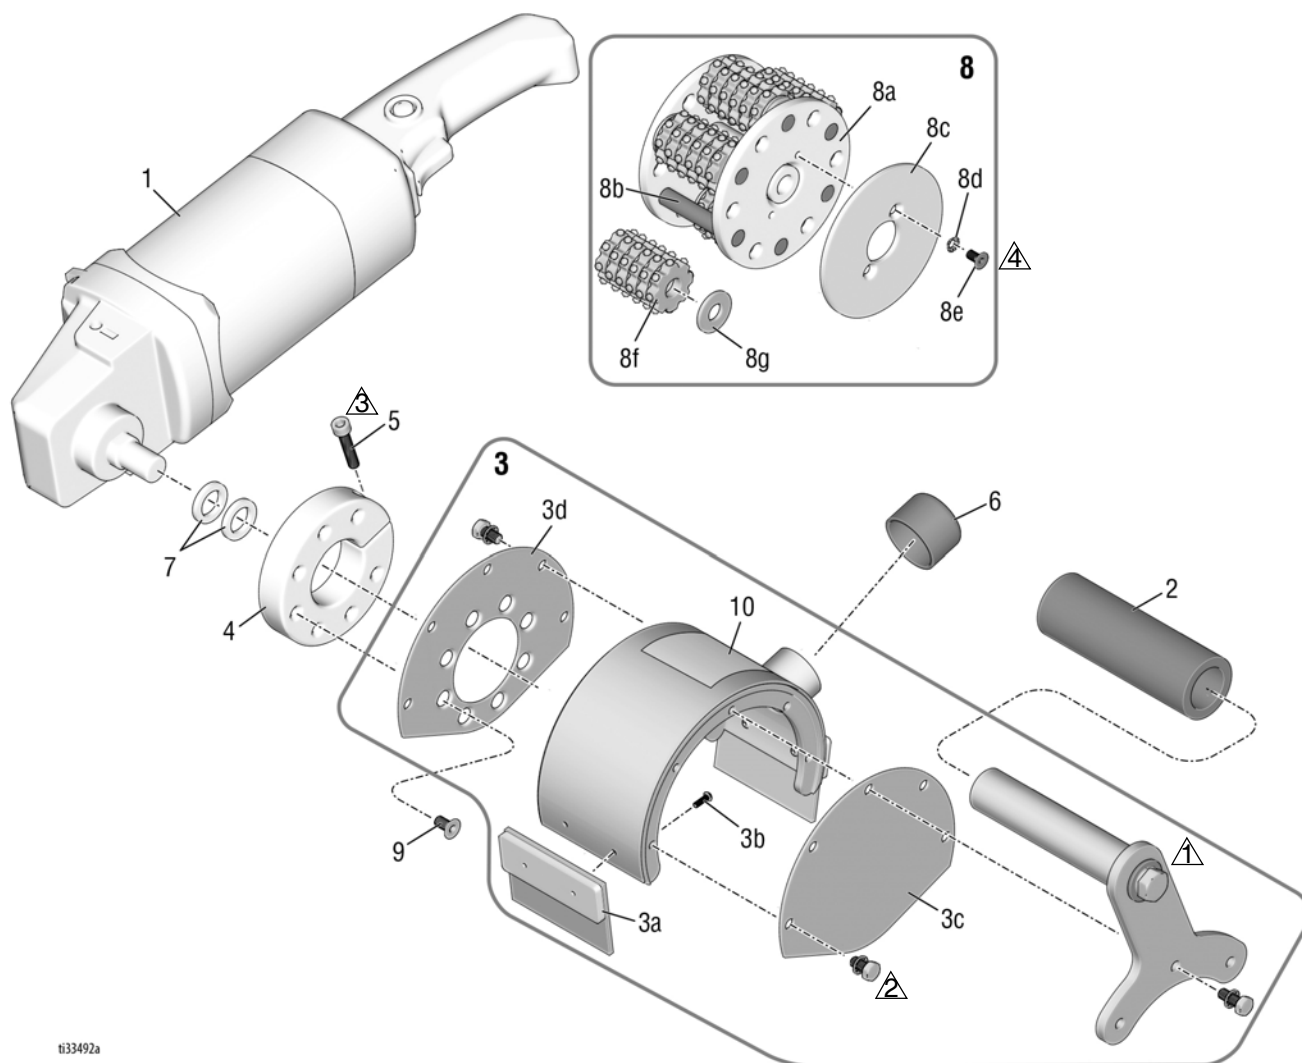

ti33492a

Seznam delov

Element	Št. izdelka	Kol.	Opis
1	17W312	1	Rezkalnik, 120V
	17Y399	1	Rezkalnik, 230V
2	17W269	1	Penasti ročaj
3	17W313	1	Sestav ohišja (vklj. 3a–3d)
3a	17W870	2	Gumijasta zavesica
3b	17W871	4	Vijak
3c	17W872	1	Stranska plošča, zunanja
3d	17W873	1	Stranska plošča, notranja
4	17W874	1	Zaklepni venec
5	17W876	1	Vijak imbus
6	17W314	1	Pokrovček priključka za sesalnik
7	17W877	2	Distančnik za odmik bobna


8*	25M889	1	Sestav rezkalnega bobna (vklj. 8a–8d)
8a	17W879	1	Nosilni boben (vklj. 8b–8e)
8b	17W880	6	Nosilna gred
8c	17W881	2	Pritrdilna plošča
8d	17W882	4	Podložka
8e	17W883	4	Vijak
8f	19A009	36	Rezkalni kolut
8g	17W425	42	Distančnik
9	17W878	7	Vijak z ugrezno glavo
10▲	17W315	1	Opozorilna nalepka
11	127442	1	Adapter vtikača, šuko na ANZ (ni prikazan)

* Na voljo so tudi drugi izbirni sestavi bobna.

▲ Nadomestne varnostne nalepke, oznake in kartice so na voljo brezplačno.

Deli - GrindLazer Standard RC71 E

Ref.	Zatezni moment
	7,3–8,5 N•m (65–75 in-lb)
	35,3–40,7 N•m (26–30 ft-lb)

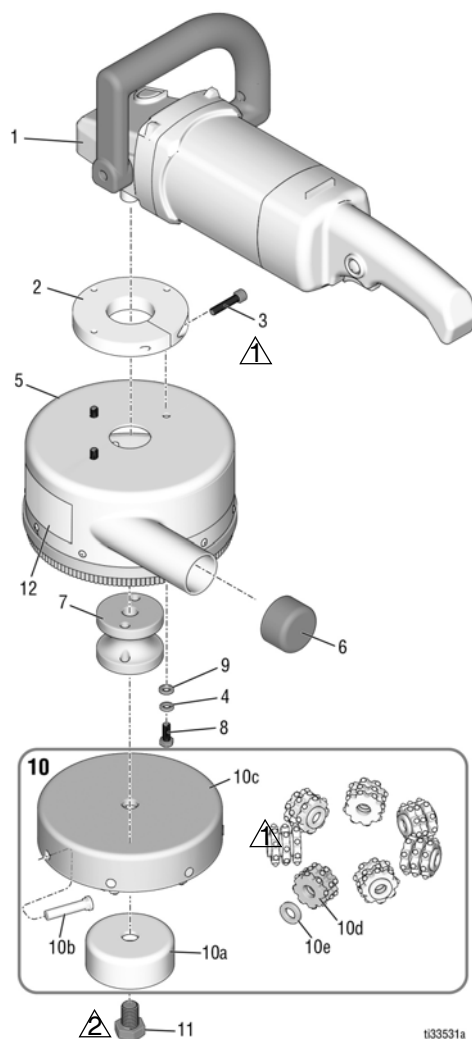

Seznam delov

Element:	Št. izdelka	Kol.	Opis
1	17W312	1	Rezkalnik, 120V
	17Y399	1	Rezkalnik, 230V
2	17W320	1	Zaklepni venec
3	17W876	1	Vijak imbus
4	17W934	3	Vzmetna podložka
5	17W318	1	Sestav ohišja
6	17W319	1	Pokrovček priključka za sesalnik
7	17W884	1	Vpetje prilagodilnika za boben (modeli 120V)
	18A898	1	Vpetje prilagodilnika za boben (modeli 230V)
8	17W885	3	Vijak s šeststrobo glavo
9	17W886	3	Ploščata podložka

10*	25M911	1	Sestav rezkalnega bobna (modeli 120V)
10a	17W887	1	Držalo zatiča (modeli 120V)
10b	17W888	7	Zatič
10c	17W889	1	Ohišje bobna (modeli 120V)
10d	19A009	21	Rezkalni kolut
10e	17W425	21	Distančnik
11	17W321	1	Vijak s šeststrobo glavo (modeli 120V)
12▲	17W315	1	Opozorilna nalepka
13	127442	1	Adapter vtičnega, šuko na ANZ (ni prikazan)

* Na voljo so tudi drugi izbirni sestavi bobna.

▲ Nadomestne varnostne nalepke, oznake in kartice so na voljo brezplačno.

Tehnični podatki

GrindLazer DC21 E (25M841)	
Mere (nepakiranega)	
Višina, in./cm:	19 (48,3)
Širina, in./cm:	8 (20,3)
Dolžina, in./cm:	9 (22,9)
Masa, lb/kg:	12 (5,4)
Največji tok	10 A
Zahteve za električno napajanje	120VAC, 60 Hz, 15 A, 1Ø
GrindLazer RC71 E (25M848)	
Mere (nepakiranega)	
Višina, in./cm:	20 (50,8)
Širina, in./cm:	12 (30,5)
Dolžina, in./cm:	11 (27,9)
Masa, lb/kg:	15 (6,8)
Največji tok	10 A
Zahteve za električno napajanje	120VAC, 60 Hz, 15 A, 1Ø

GrindLazer DC21 E (25N391, 25N609)	
Mere (nepakiranega)	
Višina, in./cm:	19 (48,3)
Širina, in./cm:	8 (20,3)
Dolžina, in./cm:	9 (22,9)
Masa, lb/kg:	12 (5,4)
Največji tok	5,5 A
Zahteve za električno napajanje	230VAC, 50/60 Hz, 10A, 1Ø
Hrup (v skladu z EN 60745-1)	
Raven zvočnega tlaka*	83 dBA
Raven zvočne moči*	94 dBA
Negotovost*	3 dBA
Vibracije (izmerjene po ISO 5349 na osnovi osemurne vsakodnevne izpostavljenosti)	
Desna/leva roka**	3,3 m/s ²
GrindLazer RC71 E (25N392, 25N610)	
Mere (nepakiranega)	
Višina, in./cm:	20 (50,8)
Širina, in./cm:	12 (30,5)
Dolžina, in./cm:	11 (27,9)
Masa, lb/kg:	15 (6,8)
Največji tok	5,5 A
Zahteve za električno napajanje	230VAC, 50/60 Hz, 10A, 1Ø
Hrup (v skladu z EN 60745-1)	
Raven zvočnega tlaka*	83 dBA
Raven zvočne moči*	94 dBA
Negotovost*	3 dBA
Vibracije (izmerjene po ISO 5349 na osnovi osemurne vsakodnevne izpostavljenosti)	
Desna/leva roka**	6,3 m/s ²

* Vrednosti hrupa so bile vzete iz priročnika polirnika proizvajalca Makita za model 9237CB.

** Vrednosti za vibracije so bile izmerjene pri obratovanju modela GrindLazer s polno hitrostjo in brez obremenitve.

Standardna garancija podjetja Graco

Podjetje Graco jamči, da bo na datum prodaje izvirnemu kupcu za uporabo vsa oprema, ki je omenjena v tem dokumentu, ki jo je proizvedlo podjetje Graco in ki nosi ime tega podjetja, brez napak v materialu in izdelavi. Z izjemo kakršnihkoli posebnih, podaljšanih ali omejenih garancij, ki jih je objavilo podjetje Graco, bo podjetje Graco dvanajst mesecev od datuma prodaje popravilo ali zamenjalo vse dele opreme, za katere podjetje Graco ugotovi, da so pomanjkljivi. Ta garancija velja samo, če opremo namestite, z njo ravirate in jo vzdržujete skladno s pisnimi priporočili podjetja Graco.

Ta garancija ne zajema in podjetje Graco ne bo odgovorno za splošno obrabo ali za nobeno okvaro, škodo ali obrabo, ki je posledica napačne namestitve, napačne uporabe, abrazije, korozije, neprimerne in napačne vzdrževanja, malomarnosti, nesreče, nedovoljenega odpiranja ali zamenjave sestavnih delov z deli, ki niso od podjetja Graco. Podjetje Graco tudi ne bo odgovorno za okvare, škode ali obrabo, nastalo zaradi nekompatibilnosti opreme podjetja Graco s strukturami, dodatki, opremo in materiali, ki niso od podjetja Graco, ali zaradi nepravilne oblike, proizvodnje, namestitve, delovanja ali vzdrževanja struktur, dodatkov, opreme in materialov, ki jih ni dobavilo podjetje Graco.

Ta garancija je pogojena z vnaprej plačano vrnitvijo opreme, ki naj bi bila pomanjkljiva, pooblaščenemu distributerju podjetja Graco na potrditev garancijske napake. Če bo garancijska napaka potrjena, bo podjetje Graco brezplačno popravilo ali zamenjalo vse pomanjkljive dele. Oprema bo vrnjena izvirnemu kupcu z vnaprej plačanimi stroški prevoza. Če pregled opreme ne pokaže pomanjkljivosti v materialu ali izdelavi, bodo popravila izvedena po razumni ceni. Ti stroški lahko vključujejo stroške delov, dela in prevoza.

TA GARANCIJA JE IZKLJUČNA IN VELJA NAMESTO KAKRŠNIHKOLI DRUGIH GARANCIJ, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI GARANCIJO PRIMERNOSTI ZA NADALJNO PRODAJO ALI GARANCIJO PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

V nadaljevanju je navedena edina obveza podjetja Graco in edino pravno sredstvo kupca ob kakršnikoli kršitvi garancije. Kupec se strinja, da ne bo uporabil nobenih drugih pravnih sredstev za povračilo škode (ki med drugim vključuje nastale ali posledične škode za izgubljene dobičke, izpad prodaje, osebne poškodbe ali premoženjske škode, ali katerekoli druge nastale ali posledične izgube). Vsi postopki zaradi kršitve garancije se morajo sprožiti v okviru dveh (2) let od datuma prodaje.

PODJETJE GRACO NE JAMČI IN ZAVRAČA VSE IMPLICITNE GARANCIJE GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA POSEBNI NAMEN V ZVEZI Z DODATKI, OPREMO, MATERIALI ALI SESTAVNIMI DELI, KI JIH JE PODJETJE GRACO PRODALO, NE PA TUDI PROIZVEDLO. Ti predmeti, ki jih je podjetje Graco prodalo, ne pa tudi proizvedlo (kot so električni motorji, stikala, cevi itn.), so predmet garancije zadevnega proizvajalca, če obstaja. Podjetje Graco bo kupcu ponudilo razumno pomoč pri zahtevku glede kršitve teh garancij.

Podjetje Graco v nobenem primeru ne bo odgovorno za neposredno, nastalo ali posledično škodo, ki je nastala na spodaj navedeni opremi, ki jo je dostavilo podjetje Graco, ali na opremi, izvedbi ali uporabi kakršnih koli izdelkov ali drugih dobrin, ki so prodane, četudi gre za kršitev pogodbe, kršitev garancije, malomarnost podjetja Graco, ali kaj drugega.

Informacije o podjetju Graco

Najnovejše informacije o izdelkih podjetja Graco lahko najdete na spletni strani www.graco.com.

Za informacije o patentih glejte spletno stran www.graco.com/patents.

ZA NAROČANJE kontaktirajte svojega distributerja podjetja Graco ali pokličite 1-800-690-2894 za informacije o najbližjem distributerju.

*Vsi pisni in slikovni podatki v tem dokumentu odražajo najnovejše informacije o izdelku, ki so na voljo v času izdaje.
Podjetje Graco si pridržuje pravico do spremembe v kateremkoli času in brez predhodnega obvestila.*

Prevod originalnih navodil. This manual contains Slovenian. MM 3A5575

Sedež podjetja Graco: Minneapolis

Mednarodne pisarne: Belgija, Kitajska, Japonska, Koreja

GRACO INC. IN HČERINSKA PODJETJA • POŠTNI PREDAL 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Avtorske pravice 2018, Graco Inc. Vse proizvodne lokacije podjetja Graco so registrirane v skladu s standardom ISO 9001.

www.graco.com
Revizija D, oktober 2021